



بسم الله الرحمن الرحيم

بزرگترین کتابخانه الکترونیکی در ایران

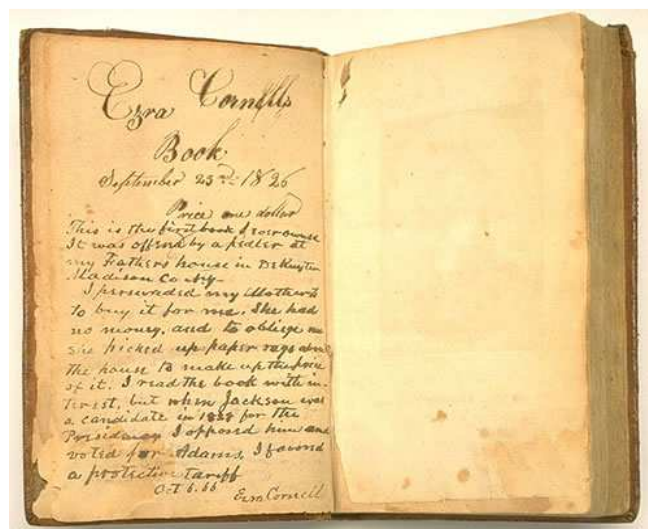

[HTTP://WWW.PDF-BOOK.NET](http://www.pdf-book.net)

۱-۶ مدیریت کیفیت

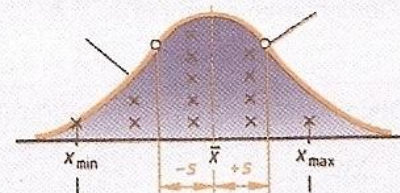


- ۲۷۸..... ISO 9000...9004 استانداردهای
 ۲۸۰..... طرح‌ریزی کیفیت، هدایت کیفیت، کنترل کیفیت
 ۲۸۱..... ارزیابی آماری، توزیع نرمال
 ۲۸۳..... هدایت فرایند آماری
 ۲۸۵..... توانایی کیفیت، کارت کنترل کیفیت

۲-۶ طراحی تولید

Werkstoffgemeinkosten
 in Prozent der Werkstoff Einzelkosten, z.B. Einkaufskosten, Lagerkosten u.a.


- ۲۸۶..... تعیین مدت زمان
 ۲۸۸..... محاسبات هزینه، محاسبه هزینه (تعرفه) ساعتی ماشینها

۳-۶ تولید با براده‌برداری

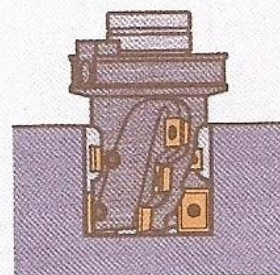

- ۲۹۱..... مدت زمان اصلی (ماشینکاری، عملیات)
 ۲۹۶..... روغنکاری- خنک‌کاری
 ۲۹۸..... تکه‌های ویدیا، تنه رنده‌های تکه ویدیا
 ۳۰۲..... نیروها و توانها
 ۳۰۵..... داده‌های براده‌برداری: سوراخکاری، برق‌کاری، تراشکاری
 ۳۰۸..... مخروط‌تراشی
 ۳۰۹..... داده‌های براده‌برداری: فرزکاری
 ۳۱۱..... تقسیم با دستگاه تقسیم
 ۳۱۲..... داده‌های براده‌برداری: سنگ‌زنی و هونینگ

 ۴-۶ اسپارک



- ۳۱۷..... مقادیر مرجع در اسپارک
 ۳۱۸..... فرایند

۵-۶ جداکردن با برش




- ۳۱۹..... نیروی برش
 ۳۲۰..... ابعاد سنبه و ماتریس برش
 ۳۲۱..... محل دنباله قالب، بازدهی نوار

۶-۶ شکل دادن



- ۳۲۲..... خمکاری
 ۳۲۴..... کشش عمیق

۷-۶ اتصالات جدارنشدنی

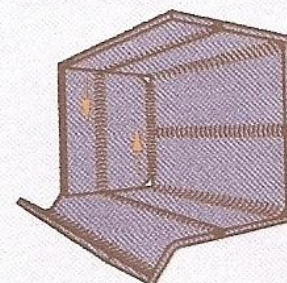

- ۳۲۶..... جوشکاری، فرایندها
 ۳۲۷..... آماده‌سازی درزها
 ۳۲۸..... جوشکاری با گاز، کپسولها
 ۳۲۹..... جوشکاری با گاز محافظ، الکترودها
 ۳۳۱..... جوشکاری برقی
 ۳۳۳..... مصرف گاز و الکتروود
 ۳۳۴..... مقادیر و تفرانس برش لیزر
 ۳۳۵..... لحیمکاری
 ۳۳۸..... چسبکاری

۸-۶ ایمنی کار و حفاظت محیط زیست



مطالب این فصل در قسمت صفحات رنگی از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۸ آمده است.

استانداردهای خانواده ISO 9000 باید سازمانهای با هر نوع و اندازه را در عملی کردن سیستم مدیریت کیفیت (Qualitätsmanagement) و در کار با سیستمهای مدیریت کیفیت موجود قبلی کمک کرده و نیز درک متقابل در تجارت ملی و بین‌المللی را آسان کند.

استانداردهای مدیریت کیفیت DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 (2000-12) طبق

استاندارد	توضیح، محتوا
DIN EN ISO 9000	اصول سیستم مدیریت کیفیت اصول مدیریت کیفیت - تمرکز بر مشتری (Customer focus) - رهبری (Leadership) - مشارکت کارکنان و افراد - رویکرد فرآیندگرا (Process approach) - رویکرد سیستمی (System approach management) - بهبود مستمر (Continual Improvement) - رویکرد واقع‌گرایانه به تصمیم‌گیری (Factual approach to decision making) - ارتباط با تامین‌کننده براساس منافع متقابل (Mutually beneficial supplier) اصول سیستم مدیریت کیفیت (سیستم QM) - پایه‌گذاری سیستم QM - الزامات سیستم QM و محصولات - رویکرد نوشتاری برای سیستم QM - ملاحظات فرآیندگرا - خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت - نقش بالاترین هدایت در سیستم QM - مستندسازی، استفاده و انواع - بررسی سیستم QM - بهبود مستمر - نقش روشهای آماری - سیستم QM به عنوان قسمتی از سیستم مدیریت کل - الزامات سیستم QM و بررسی مقایسه‌ای سازمانها به کمک معیارهای مدل‌های عالی اصطلاح‌شناسی سیستم مدیریت کیفیت تعدادی از تعاریف و توضیحات: صفحه ۲۷۹
DIN EN ISO 9001	الزامات سیستم مدیریت کیفیت این استاندارد بین‌المللی برای سازمانهای با هر نوع شاخه دلخواه صنعتی یا اقتصادی و مستقل از طبقه محصول عرضه شده معتبر است. این استاندارد براساس اصول مذکور در ISO 9000 الزاماتی را برای سیستم QM تعیین می‌کند به‌طوری که سازمان - باید توانایی خویش را آنچنان فراهم کند و محصولاتی را تولید کند که خواسته‌های مشتری و مقامات دولتی و اداری را برآورده سازد. - سعی نماید رضایت مشتری بیشتر شده و فرآیند کار موجب بهبود مستمر سیستم گردد. الزامات تعیین شده ممکن است برای: - کاربرد داخلی توسط سازمان - اهداف گواهینامه - اهداف قرارداد به کار رود. این استاندارد براساس ملاحظات فرآیندگرا می‌باشد، یعنی هر فعالیت یا هر ترتیبی از فعالیتها و منابع را به کار می‌برد تا داده‌ها را به نتایجی تبدیل کند که به آن به عنوان فرآیند نگریسته می‌شود. الزامات سازمان باید - همه فرآیندهای لازم برای سیستم QM و کاربرد آن در سازمان را شناسایی کند، - ترتیب و اثر تغییر این فرآیندها را تعیین کند، - معیارها و متدهایی را تعیین کند تا اجرا و هدایت این فرآیندها را مطمئن سازد، - قابلیت دسترسی منابع و اطلاعات برای این فرآیندها را مطمئن سازد، - فرآیندها را پایش، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل کند، - اقدامات لازم جهت بهبود دائم این فرآیندها را ببیند، - الزامات مستند سیستم QM را تأمین نماید و - متضمن هدایت اسناد و مدارک باشد. (۱) این استاندارد جایگزین استانداردهای سابق 9002 و 9003 گردید.
DIN EN ISO 9004	راهنمای ملاحظات توان کلی، کارایی سیستم مدیریت کیفیت هدف این استاندارد بهبود سازمان و بهبود رضایتمندی مشتریان و سایر افراد و طرف قرارداد می‌باشد. این استاندارد برای اهداف گواهینامه و قراردادی پیش‌بینی نشده است.

تعاریف / توضیحات		طبق DIN EN ISO 9000 (2000-12)	تعاریف (انتخاب)
اصطلاحات مربوط به کیفیت			
ملاحظات و مشخصات یک محصول که ملزومات و خواسته‌های موردنظر از آن محصول را برآورده می‌کند.	کیفیت		
نیازهای پیش شرط و موظف از مشخصات یک واحد مثلاً مقدار نامی، تolerانسها، ایمنی یا توانایی انجام کار	الزامات		
رعایت و ملاحظه مشتری تا خواسته‌های او برآورده گردد.	رضایت مشتری		
استقرار و آمادگی یک سازمان، یک سیستم یا یک فرآیند برای تحقق بخشیدن یک محصول تا خواسته‌های کیفی از آن محصول برآورده گردد.	توانایی		
مشخصات و اصطلاحات انطباقی			
خواص مشخصه یک محصول یا یک فرآیند که در نتیجه الزامات بررسی کیفیت مطرح می‌شود.	مشخصات کیفیت		
• مشخصات کمی (متغیر) • مشخصات گسسته (مقادیر عدد) مثلاً تعداد سوراخ، تعداد قطعه‌کار • مشخصات پیوسته (مقادیر اندازه‌گیری) مثلاً طولها، موقعیت، جرمها • مشخصات کیفی			
مشخصات ترتیبی (با ارتباط ترتیبی) مثلاً آبی روشن - آبی - آبی تیره			
مشخصات ظاهری (بدون ارتباط ترتیبی) مثلاً خوب - بد، آبی - زرد			
خواص مشخصه یک محصول، یک فرآیند یا یک سیستم که ارتباط به یکی از الزامات پیدا می‌کند.			
برآورده کردن الزامات تعیین شده مثلاً تolerانس اندازه	انطباق		
برآورده نشدن یک خواسته تعیین شده مثلاً عدم رعایت تolerانس اندازه یا کیفیت سطحی خواسته شده	خطا		
اقدامات روی یک محصول معیوب تا خواسته‌ها و الزامات را برآورده کند.	کارنهایی		
اصطلاحات فرآیندی و تولیدی			
وسایل و فعالیتهای در ارتباط با هم که داده‌ها را به نتایجی تبدیل می‌کند. افراد، تأسیسات، منابع و روشهای تولید مثالهایی به عنوان وسیله می‌باشند.	فرآیند		
نوع و روشی که یک فعالیت یا فرآیند اجرا می‌شود. به شکل نوشتاری با عنوان "دستور فرآیند" مشخص می‌شود.	روش		
نتیجه یک فرآیند مثلاً جزء، سازه، نتیجه مونتاژ، انجام خدمات، دانسته‌ها، سند، طرح، قرارداد، مواد مضر	محصول		
تعاریف سازمانی			
گروهی از افراد و بنیادهای با یک نوع ساختار از مسئولیتها، اختیارات و ارتباطات.	سازمان		
سازمان یا شخصی که یک محصول از تحویل دهنده دریافت می‌کند.	مشتری		
سازمان یا شخصی که محصول را در اختیار مشتری قرار می‌دهد.	تامین‌کننده		
اصطلاحات مربوط به مدیریت			
سازمان، ساختار سازمان، فرآیند و روش موردنیاز یک کارخانه که مدیریت کیفیت را قابل اجرا می‌کند.	سیستم مدیریت کیفیت		
همه فعالیتهای معین و مرتب جهت هدایت و رهبری سازمان در ارتباط با کیفیت توسط	مدیریت کیفیت		
• تعیین خط مشی کیفیت • تعیین اهداف کیفیت • هدایت کیفیت • ایمنی کیفیت • بهبود کیفیت • طرح کیفیت			
فعالیهایی که با تعیین اهداف کیفیت و فرآیند اجرایی لازم و مربوطه در راستای برآورده کردن اهداف کیفیت می‌باشد.	طرح کیفیت		
فعاليتها و تکنیکهای کاری علیرغم نوسانات کیفی غیرقابل اجتناب تا الزامات را به طور دائم برآورده کند. این کار اصولاً متضمن پایش فرآیند و رفع نقاط ضعف می‌باشد.	هدایت کیفیت		
اجرا و مستندسازی (گردآوری و مرتب کردن) لازم همه فعالیتها در محدوده سیستم QM با این هدف که ايمان و اعتماد درون سازمانی در مقابل مشتریان بوجود آورد تا الزامات کیفی برآورده گردد.	ایمنی کیفیت		
اقدامات اتخاذ شده در کل سازمان جهت افزایش توانایی برای برآورده کردن الزامات کیفیت	بهبود کیفیت		
اسنادی که در سیاست کیفیت و اهداف کیفیت و نیز در سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان نوشته می‌شود	نظامنامه QM		

طراحی کیفیت

قاعده ده برابر شدن



هزینه‌های لازم برای رفع عیوب یا هزینه‌های ترتیبی یک عیب از یک مرحله به مرحله بعدی به نسبت ضریب 10 افزایش پیدا می‌کند.

مثال: یک عیب تلرانس در یک قطعه را می‌توان در طراحی آن بدون یک هزینه اضافی قابل توجهی تصحیح کرد. اگر این عیب در تولید آن مشخص شود هزینه خیلی زیادی متوجه سیستم می‌شود. اگر این مشکل در مونتاژ، هنگام عملکرد قطعه در دستگاه و یا قطعه برگشت بخورد هزینه هنگفتی باید بابت این عیب پرداخت کرد.

هدایت کیفیت

تأثیر روی پراکندگی کیفیت		مدار کیفیت
مثال	تأثیر	
صلاحیت، انگیزه، میزان تحت فشار بودن	انسان	
صلبیت ماشین، دقت وضعی، وضعیت سایش	ماشین	
تلرانس، خواص مواد، اختلاف جنس	مواد	
ترتیب کاری، قرآیند تولید، شرایط آزمایش و کنترل	روشها	
دما، لرزش، نور، صدا، غبار	محیط	
اهداف یا سیاستهای کیفیتی نادرست	مدیریت	
ایمنی اندازه گیری	قابلیت اندازه گیری	

طبق DIN 55350-17 (1988-08)

کنترل کیفیت

توضیح	اصطلاحات
تعیین اینکه یک واحد چقدر خواسته کیفی مطرح شده را برآورده می‌سازد	کنترل کیفیت
تعیین و تعریف نوع و محیط کنترل، مثلاً وسیله کنترل، کثرت کنترل، شخص کنترل کننده، محل کنترل	طرح کنترل، دستور کنترل
کنترل یک واحد از تمام جهات تعیین شده، مثلاً کنترل کامل یک قطعه کار با توجه به تمام خواسته‌ها	کنترل کامل
کنترل همه قطعات یک محموله، مثلاً کنترل چشمی همه قطعات تحویلی	کنترل 100%
کنترل کیفی به کمک روشهای آماری، مثلاً بررسی تعداد زیاد قطعه کار با ارزیابی قطعات برداشته شده تصادفی از آن	کنترل آماری
کل واحدهای برداشته شده، مثلاً تولید 5000 قطعه کار یکسان	محموله کنترل
یک یا چند واحد که از کل یا از قسمتی از کل برداشته می‌شود، مثلاً 50 قطعه از تولید روزانه به تعداد 400 قطعه	کنترل تصادفی

احتمال (احتمال خطا)

احتمال قطعه معیوب در داخل تعداد کل معینی از قطعات.

احتمال به % P تعداد کل قطعات m

تعداد قطعات معیوب g

احتمال

مثال:

در یک جعبه تعداد $m = 400$ قطعه کار وجود دارد، اگر تعداد $g = 10$ قطعه کار از آن معیوب باشد. احتمال P معیوب بودن قطعه کار برداشته شده از صندوق چقدر است؟

$$P = \frac{g}{m} \cdot 100\%$$


$$P = \frac{g}{m} \cdot 100\% = \frac{10}{400} \cdot 100\% = 2,5\%$$

طبق (2002-04) DIN 53804-1

ارزیابی آماری

برگه ثبت داده‌ها		مثال										
لیست اولیه لیست اولیه مستندات همه مقادیر مورد توجه محموله کنترل یا کنترل تصادفی نمونه از یک سری.		محدوده کنترل تصادفی : 40 قطعه مشخصه کنترل : قطر قطعه $d = 8 \pm 0,05 \text{ mm}$ قطر اندازه‌گیری شده d به mm										
		قطعات 1...10	7,98	7,96	7,99	8,01	8,02	7,96	8,03	7,99	7,99	8,01
		قطعات 11...20	7,96	7,99	8,00	8,02	8,02	7,99	8,02	8,00	8,01	8,01
		قطعات 21...30	7,99	8,05	8,03	8,00	8,03	7,99	7,98	7,99	8,01	8,02
		قطعات 31...40	8,02	8,01	8,05	7,94	7,98	8,00	8,01	8,01	8,02	8,00
لیست تصادفی لیست تصادفی نمایش واضحی از مقادیر مورد توجه و تقسیم‌بندی کلاس با محدوده معین از کلاس را ممکن می‌سازد.		شماره کلاس	مقدار اندازه‌گیری		لیست تصادفی	n_j	h_j به %		تعداد کلاس $k \approx \sqrt{n}$			
n تعداد مقادیر تکی k تعداد کلاس w محدوده کلاس R محدوده دامنه (صفحه ۲۸۲) n_j فراوانی مطلق h_j فراوانی نسبی		1	7,94	7,96	I	1	2,5		محدوده کلاس $w \approx \frac{R}{k}$			
		2	7,96	7,98	III	3	7,5					
		3	7,98	8,00	IIII III I	11	27,5		فراوانی نسبی $h_j = \frac{n_j}{n} \cdot 100\%$			
		4	8,00	8,02	IIII III III	13	32,5					
		5	8,02	8,04	IIII III	10	25					
		6	8,04	8,06	II	2	5					
		$k = \sqrt{n} = \sqrt{40} = 6,3 \approx 6$				$\Sigma =$	40	100				
$w = \frac{R}{k} = \frac{0,11 \text{ mm}}{6} = 0,018 \text{ mm} \approx 0,02 \text{ mm}$												

هیستوگرام
هیستوگرام یک دیاگرام میله‌ای برای
شناسایی و نمایش توزیع مقادیر تکی به‌دست
آمده است.

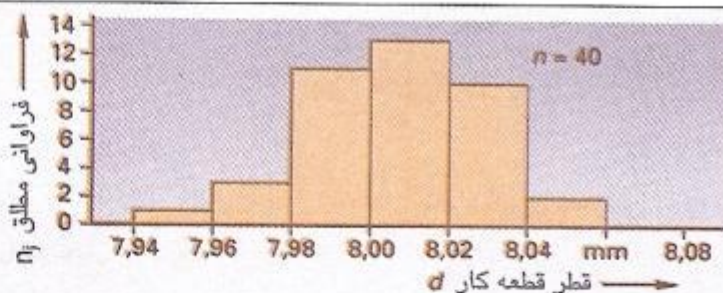

خط توزیع پراکندگی در شبکه احتمال
خط توزیع پراکندگی در شبکه احتمال یک
روش گرافیکی نمایشی و ساده است که با آن
می‌توان توزیع نرمال (صفحه ۲۸۲) موجود را
کنترل کرد.

اگر مجموع فراوانی نسبی در شبکه
احتمال یک خط راست را تقریب کند
می‌توان یک توزیع نرمال از مقادیر تکی
را نتیجه‌گیری کرد

یعنی می‌توان به ارزیابی‌های دیگر طبق
DIN 53 804-1 (صفحه ۲۸۲) پی برد.
ضمناً مقدار مشخصه آزمایش تصادفی نیز در
آن قرار دارد.


مثال خواندن : مقدار میانگین حسابی $\bar{x}$
(در $F_1 = 50\%$) و انحراف استاندارد s
(به عنوان اختلاف $68,26\%$: 2 بین
 $F_1 = 50\%$ و $84,13\%$) :

$\bar{x} \approx 8,003 \text{ mm}$; $s \approx 0,02 \text{ mm}$


در لوح کلی مقدار افزونی قابل انتظار :

0,6% به قطعات باریک

3% به قطعات چاق

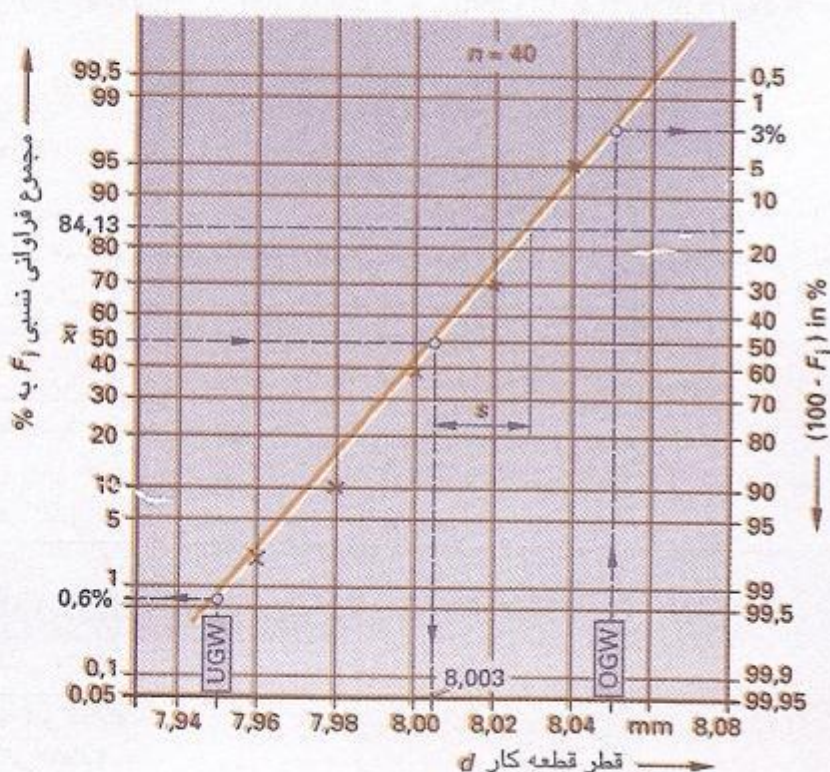

توزیع نرمال گوس

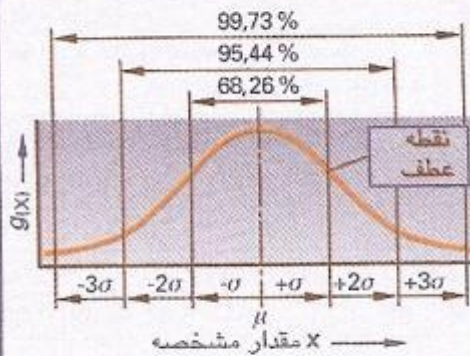


مقادیر مشخصه پیوسته در توزیع خود غالباً ویژگی دارند که با مدل توزیع نرمال گوسی به روش تقریب ریاضی قابل توصیف می‌باشند. برای مقادیر تکی زیاد بی‌نهایت، چگالی احتمال توزیع نرمال منحنی ناقوسی ماندنی را نتیجه می‌دهد. این منحنی توزیع متقارن و منظم با پارامتر زیر به طور واضح توصیف می‌شود:

مقدار میانگین μ در ماکزیمم مقدار منحنی قرار گرفته و موقعیت توزیع را مشخص می‌کند. انحراف معیار σ پراکندگی را مشخص می‌کند، یعنی رفتار انحراف از مقدار میانگین.

طبق DIN 53804-1 (2002-04) یا DGQ 16-31 (1990)

توزیع نرمال در کنترل تصادفی

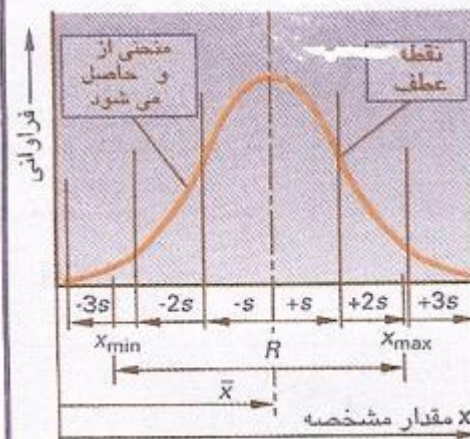

n تعداد مقادیر تکی (محدوده کنترل تصادفی)
 x_i مقدار مشخصه اندازه‌گیری مثلاً مقدار تکی
 x_{max} بزرگترین مقدار اندازه‌گیری
 x_{min} کوچکترین مقدار اندازه‌گیری
 $\bar{x}$ مقدار میانگین حسابی
 $\tilde{x}$ مقدار مرکزی^۱، مقدار متوسط طبق مقادیر اندازه‌گیری مرتب شده براساس اندازه
 s انحراف معیار
 R دامنه
 D مقدار مودال (مقدار اندازه‌گیری غالب در سری اندازه‌گیری)
 $g(x)$ چگالی احتمال

مقدار میانگین حسابی^۲

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

انحراف معیار^۳

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

دامنه

$$R = x_{max} - x_{min}$$

مقدار میانگین دامنه

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_m}{m}$$

مقدار میانگین کل

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \dots + \bar{x}_m}{m}$$

مقدار میانگین

انحرافهای معیار

$$\bar{s} = \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_m}{m}$$

m تعداد کنترل تصادفی

$\bar{x}$ مقدار میانگین کل

$\bar{R}$ مقدار میانگین دامنه

$\bar{s}$ مقدار میانگین انحراف معیار

مثال: ارزیابی مقدار کنترل تصادفی از صفحه ۲۸۱:

$$\bar{x} = 8,00275 \text{ mm} \quad R = 0,11 \text{ mm} \quad \tilde{x} = 8,005 \text{ mm} \quad s = 0,02396 \text{ mm} \quad D = 7,99 \text{ mm}$$

(۱) مقدار مرکزی

در تعداد زوج مقادیر تکی:

مثلاً $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$

$$\tilde{x} = (x_3 + x_4)/2$$

در تعداد فرد مقادیر تکی:

مثلاً x_1, x_2, x_3, x_4, x_5

$$\tilde{x} = x_3$$

(۲) اکثر مدل ماشین حسابهای جیبی با توابع ویژه برای محاسبه مقدار میانگین و انحراف استاندارد مجهز می‌باشند. مقدار اندازه‌گیری یکسان را می‌توان با یک فاکتور در محاسبات منظور کرد.

توزیع نرمال در محموله کنترل

پارامتر تجمع در روش کنترل تصادفی به کمک مقادیر مشخصه از کنترل تصادفی تخمین زده می‌شود (آمار ارزیابی). برای اینکه مقادیر مشخصه کنترل تصادفی را به طور واضح از پارامتر تجمع بتوان تمایز داد از سایر علائم کوتاه استفاده می‌شود. با علامت مشخصه با ^۸ محدودیت مقادیر تخمینی در مقابل مقادیر فرایند محاسباتی به‌دست آمده در کنترل 100% صورت می‌گیرد (آمار توصیفی).


کنترل تصادفی	تجمع از کنترل تصادفی به‌دست آمده	تجمع در کنترل 100%
تعداد مقادیر n	تعداد مقادیر N	تعداد مقادیر N
مقدار میانگین حسابی $\bar{x}$	مقدار میانگین فرایند تخمینی $\hat{\mu}$ (مقدار قابل انتظار)	مقدار میانگین فرایند μ
انحراف معیار s	انحراف معیار فرایندی تخمینی $\hat{\sigma}$ (همچنین σ^{n-1})	انحراف معیار فرایند σ (همچنین σ^n)

کارت کنترل کیفیت

کارت تایید کنترل کیفیت	کارت کنترل فرآیند
کارت تایید کنترل کیفیت برای کنترل یک فرآیند با توجه به مقادیر حدی داده شده به کار می‌رود. حدود عملکرد توسط مقادیر حدی تفرانس محاسبه می‌شود. ضمناً فقط موقعیت مقادیر اندازه‌گیری و نه پراکندگی بررسی می‌شود.	کارت کنترل فرآیند برای کنترل فرآیند در ارتباط با تغییرات در مقابل مقدار باید یا یک مقدار فرآیند فعلی به کار می‌رود. حدود عملکرد و حدود اختصار توسط مقادیر تخمینی فرآیند تجمع یا منحنی تعیین می‌شود.


کارت کنترل فرآیند برای مشخصه کمی (کارت کنترل - شیوارت (Shewhart))^{۱)}

کارت مقدار تکی در کنترل تصادفی	حدود کنترل	کارت مقدار اول
مثال: ۵ مقدار تکی در کنترل تصادفی	M مقدار میانگین مشخصه OWG حد بالایی اختصار UWG حد پایینی اختصار OEG حد پایینی UEG حد بالایی OGW مقدار حد بالایی UGW مقدار حد پایینی	کارت مقدار اولیه مستندسازی همه مقادیر اندازه‌گیری با درج مقادیر بدون محاسبات دیگر است. این کارت یک فرآیند توزیع نرمال تقریبی را فرض می‌کند و براساس آن خیلی از مقادیر درج شده نسبتاً مبهم است.

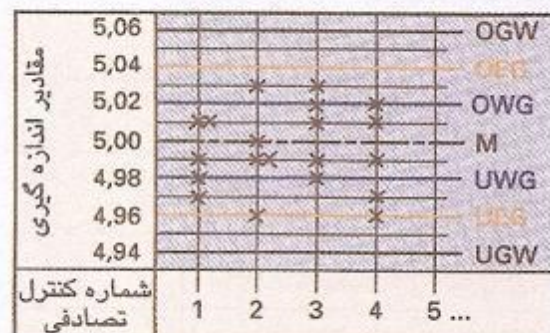کارت محدوده دامنه - مقدار مرکزی (کارت $\bar{x} - R$)


در این کارتها بدون هزینه محاسباتی بالا پراکندگی تولید واضح است. این روش برای هدایت دستی کارت کنترل مناسب است.

مثال:

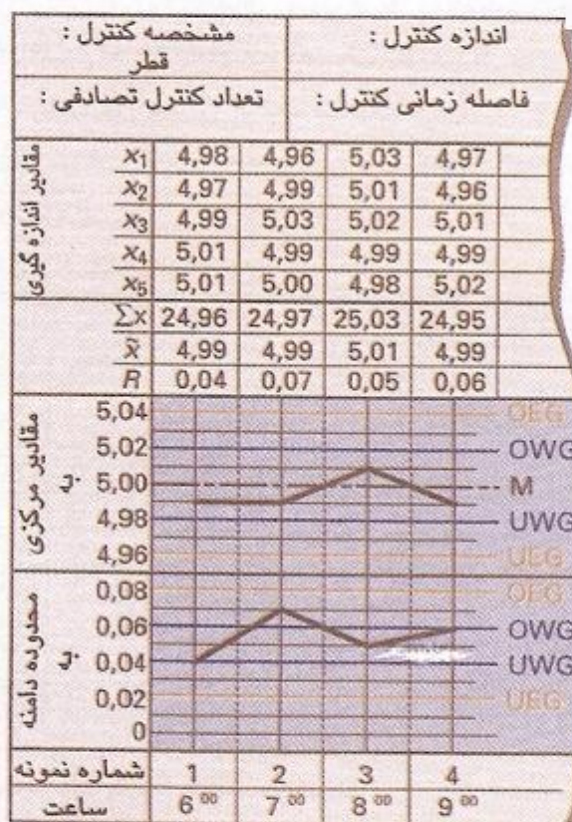
کارت انحراف معیار - مقدار میانگین (کارت $\bar{x} - s$)

این کارتها تمایل توسعه مقدار میانگین را نشان می‌دهند و نسبت به کارتهای $\bar{x} - R$ حساسیت بیشتری دارد. این روش به هدایت کامپیوتری کارت کنترل نیاز دارد.

مثال:

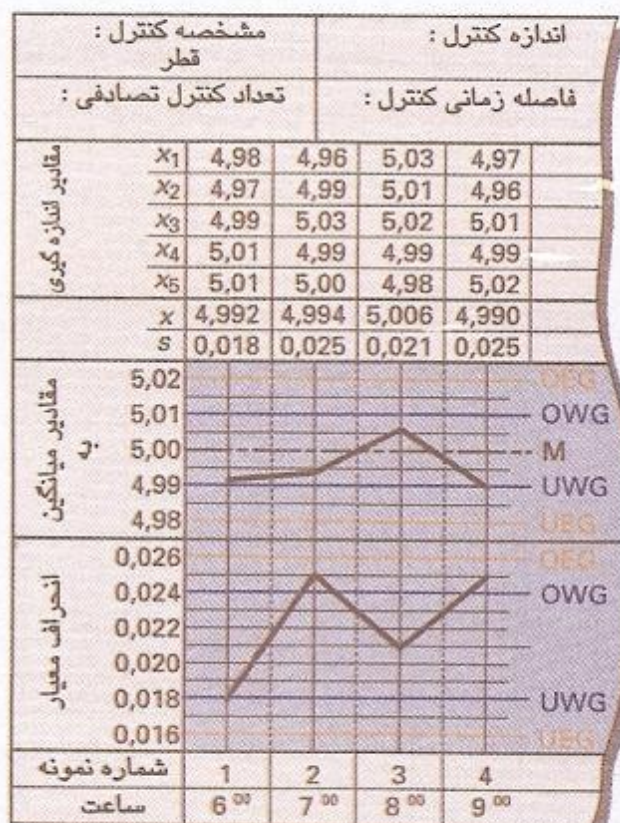

نمودار فرآیند

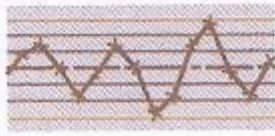نمودار فرآیند	نام / توضیح	علت احتمالی ← اقدامات
	نمودار طبیعی 2/3 همه مقادیر در محدوده انحراف معیار $\pm S$ و همه مقادیر در داخل محدوده عملکرد قرار دارند.	فرآیند تحت کنترل بوده و بدون دخالت می تواند ادامه یابد.
	تجاوز مقادیر حدود عملکرد مقادیری بالا یا پایین مقادیر عملکرد حدی قرار دارند.	ماشین خارج از تنظیم، تغذیه متفاوت مواد، ماشینهای آسیب دیده ← دخالت در فرآیند و قطعات از آخرین نمونه تصادفی 100% کنترل شود
	RUN (در سری) 7 مقدار یا بیشتر و به طور پشت سرهم در یک طرف خط مرکزی قرار دارد.	سایش ابزار، تغذیه متفاوت مواد، ابزار جدید، پرسنل جدید ← مراقبت شدید فرآیند
	تمایل 7 مقدار یا بیشتر یک تمایل فزاینده یا کاهنده را نشان می دهد.	سایش ابزار، قید یا وسیله اندازه گیری، خستگی پرسنل ← فرآیند را قطع و دلایل این تغییرات را پیدا کنید
	یک سوم متوسط حداقل تعداد 15 مقدار پشت سر هم در داخل انحراف معیار $\pm S$ قرار دارند.	تولید بهبود یافته، کنترل و مراقبت بهتر ← تعیین کنید فرآیند توسط چه عاملی بهبود یافته است یا نتایج کنترل را دوباره آزمایش کنید
	پریودها مقادیر به صورت پریودی حول خط مرکز تغییر می کنند.	وسایل اندازه گیری متفاوت، توزیع متقارن داده ها ← فرآیند تولید را از نظر تاثیر عوامل بررسی کنید

طبق DIN ISO 2859-1 (2004-01)

کنترل ذاتی

در کنترل ذاتی به کمک قطعات معیوب یا عیب در قطعات تکی تصادفی قابلیت پذیرش محموله کنترل تعیین می شود. مقدار سهم تعداد قطعات معیوب یا تعداد عیب در تعداد صد قطعه در محموله به کمک موقعیت کیفیت بیان می شود. موقعیت حدی قابل پذیرش کیفیت، موقعیت تعیین شده کیفیت در محموله می باشد که در خیلی از موارد توسط مشتری پذیرفته می شود. دستورات مربوط به کنترل تصادفی در جدول راهنما خلاصه می شود.

پلان کنترل ذاتی به عنوان کنترل نرمال

(استخراج از جدول نردبانی)

اندازه محموله	موقعیت حدی قابل پذیرش کیفیت									
	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5
2... 8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
9... 15	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	8 0	5 0
16... 25	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	13 0	8 0	5 0
26... 50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	20 0	13 0	8 0	5 0
51... 90	↓	↓	↓	↓	50 0	32 0	20 0	13 0	8 0	20 1
91... 150	↓	↓	↓	80 0	50 0	32 0	20 0	13 0	32 1	20 1
150... 280	↓	↓	125 0	80 0	50 0	32 0	20 0	50 1	32 1	32 2
280... 500	↓	200 0	125 0	80 0	50 0	32 0	80 1	50 1	50 2	50 3
501 1200	315 0	200 0	125 0	80 0	50 0	125 1	80 1	80 2	80 3	80 5

استفاده اولین دستور کنترل تصادفی این ستون. تاحدی که تعداد کنترل تصادفی بزرگتر یا مساوی تعداد محموله ها شد : کنترل 100% اجرا شود.

توضیح :

↓
50 2


عدد دوم : تعداد پذیرش = تعداد واحدهای تحویلی معیوب

عدد اول : تعداد کنترل تصادفی = تعداد واحدهای کنترل شده

طبق DGQ 16-33 (1990)

توانایی کیفیت، کارت کنترل کیفیت

در بررسی توانایی کیفیت یک فرآیند توسط عدد مشخصه توانایی (شاخص توانایی) باید بین توانایی کوتاه مدت (توانایی ماشین) و توانایی درازمدت (توانایی فرآیند) تمایز قائل شد. توانایی ماشین ارزیابی آن است که آیا می تواند در چهارچوب نوسانات نرمال با احتمال موجود در داخل مقادیر حدی داده شده محصولی تولید کند یا نه.

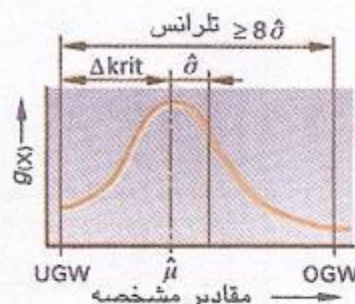

وقتی $C_{mk} \geq 1,0$ و $C_m \geq 1,33$ باشد، بدین معنی است که 99,99% (میدان $\pm 4\sigma$) مقادیر مشخصه در داخل مقادیر حدی قرار دارد و مقدار میانگین μ حداقل به اندازه 3σ از حد تیرانس دور است.

توانایی فرآیند ارزیابی فرآیند تولید است که آیا در چهارچوب نوسانات نرمال آن با احتمال موجود خواسته های تعیین شده را برآورده می کند یا نه.

UGW مقدار پایین حد
DGW مقدار بالای حد
 σ انحراف معیار تخمینی
 μ مقدار میانگین تخمینی

Δ_{krit} کوچکترین فاصله میان مقدار میانگین و حد تیرانس
 C_m, C_{mk} شاخص توانایی ماشین
 C_p, C_{pk} شاخص توانایی فرآیند

مثال:

بررسی توانایی ماشین برای اندازه تولیدی $80 \pm 0,05$
مقادیر از: $\mu = 79,99 \text{ mm}$, $\sigma = 0,012 \text{ mm}$

$$C_m = \frac{T}{6 \cdot \sigma} = \frac{0,1 \text{ mm}}{6 \cdot 0,012 \text{ mm}} = 1,388 ; C_{mk} = \frac{\Delta_{krit}}{3 \cdot \sigma} = \frac{0,04 \text{ mm}}{3 \cdot 0,012 \text{ mm}} = 1,11$$

توانایی ماشین برای این تولید ثابت گردید.

شاخص توانایی ماشین

$$C_m = \frac{T}{6 \cdot \sigma}$$

$$C_{mk} = \frac{\Delta_{krit}}{3 \cdot \sigma}$$

توانایی ماشین معمولاً

$$C_m \geq 1,33$$

$$C_{mk} \geq 1,0$$

است، مگر اینکه ثابت شود

شاخص توانایی فرآیند

$$C_p = \frac{T}{6 \cdot \sigma}$$

$$C_{pk} = \frac{\Delta_{krit}}{3 \cdot \sigma}$$

توانایی فرآیند معمولاً

$$C_p \geq 1,33$$

$$C_{pk} \geq 1,0$$

است، مگر اینکه ثابت شود

طبق DGQ 16-33 (1990); DGQ 11-19 (1994)

کارت کنترل کیفیت برای مشخصات کیفی

مثال:

کارت جمع عیوب

کارت جمع عیوب شامل قطعات معیوب، انواع عیوب و فراوانی آن در کنترل تصادفی می باشد.

مثال خواندن برای F3:

$$n = 9 \cdot 50 = 450$$

$$\% \text{ عیوب به } = \frac{\sum_{i=1}^j}{n} \cdot 100\% \\ = \frac{3}{450} \cdot 100\% = 0,66\%$$

فواصل زمانی کنترل: 60 min		تعداد کنترل تصادفی: n = 50									قطعه: درپوش	
سهم عیوب	%	$\sum_{i=1}^j$	پراکندگی عیوب									نوع عیب
	0,44	2							1			آسیب رنگ
	3,11	14	1	2		2	1	2	2	2		نقاط تورفته
	0,66	3					1					خوردگی
	0,22	1	1									پلیسه
	0,22	1										تشکیل ترک
	2,66	12	2		3	1		3	1			عیب گوشه
	0,22	1					1					تاب دار
	0,22	1										عیب رزوه
		35	4	6	3	3	3	5	4	3	4	عیوب در هر نمونه
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	شماره کنترل تصادفی

نمودار پارتو^(۱)


نمودار پارتو عیوب را براساس نوع و فراوانی کلاس بندی کرده و بدین ترتیب وسیله کمکی مهمی است تا بتوان معیارها را آنالیز و اولویتها را به دست آورد.

مثال برای F2:

سهم همه عیوب

$$= \frac{14}{35} \cdot 100\% = 40\%$$

(۱) Pareto - جامعه شناس ایتالیایی

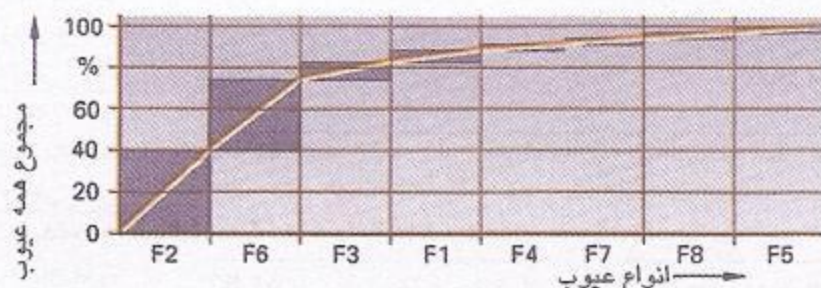


مثال خواندن: نقاط تورفته (F2) و عیوب گوشه (F6) حدود 74% کل عیوب را تشکیل

می دهد.

مدت زمان ثبت شده^(۱)

تقسیم‌بندی انواع مدت زمانهای مربوط به انسان

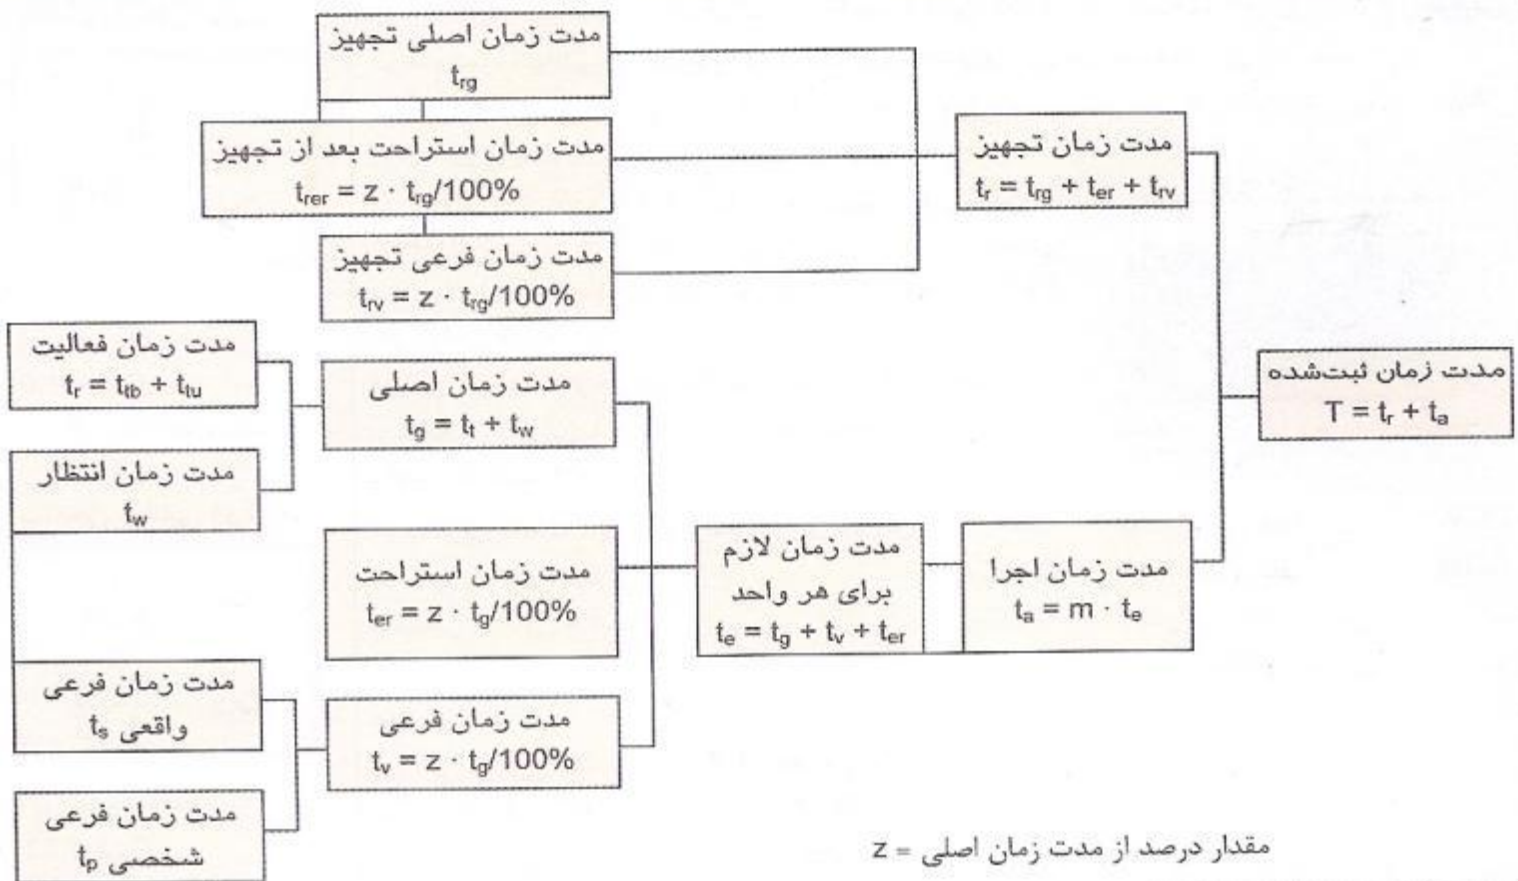

علائم	عنوان	توضیح با مثال
T	مدت زمان ثبت شده	مدت زمان صرف شده برای تولید یک لوح (batch، یک دسته و گروه) را مدت زمان ثبت شده گویند
t_r	مدت زمان تجهیز	آماده‌سازی برای برآورده کردن و تکمیل کل قرارداد - مدت زمان اصلی تجهیز t_{rg} - مدت زمان استراحت بعد از تجهیز t_{rer} - مدت زمان فرعی تجهیز t_{rv}
t_a	مدت زمان اجرا	مدت زمان لازم جهت انجام یک لوح (بدون تجهیز)
t_{er}	مدت زمان استراحت	استراحت انسان جهت رفع خستگی ناشی از کار
t_v	مدت زمان فرعی اجرا	- مدت زمان فرعی واقعی t_e - مدت زمان فرعی شخصی t_p
t_t	مدت زمان فعالیت	- مدت زمانی که در آن، مراحل کار اصلی در حال انجام است مدت زمان فعالیت می‌نامند - مدت زمان قابل تأثیر t_{tb} - مدت زمان غیرقابل تأثیر t_{tu}
t_w	مدت زمان انتظار	مدت زمان انتظار تا رسیدن قطعات از مراحل قبلی به محل کار
m	تعداد واحد قرارداد	تعداد واحدهای تولیدی یک قرارداد (اندازه محموله)

مثال: تراشکاری سه محور روی ماشین تراش


مدت زمان تجهیز	min	مدت زمان اجرا	min
تجهیز قرارداد، مطالعه قرارداد	= 4,50	مدت زمان فعالیت t_t	= 14,70
تجهیز ماشین	= 10,00	مدت زمان انتظار t_w	= 3,75
تجهیز ابزار	= 12,50	مدت زمان اصلی $t_g = t_t + t_w$	= 18,45
مدت زمان اصلی تجهیز t_{rg}	= 27,00	مدت زمان استراحت t_{er} در t_w آورده شده	-
مدت زمان استراحت بعد از تجهیز $t_{rer} = t_{rg}$ از 4%	= 1,08	مدت زمان فرعی $t_v = t_g$ از 8%	= 1,48
مدت زمان فرعی تجهیز $t_{rv} = t_{rg}$ از 14%	= 3,78	مدت زمان مورد نیاز یک واحد $t_e = t_g + t_{er} + t_v$	= 19,93
مدت زمان تجهیز $t_r = t_{rg} + t_{rer} + t_{rv}$	= 31,86	مدت زمان اجرا $t_a = m \cdot t_e$	= 59,79

$$T = t_r + t_a \approx 32 \text{ min} + 60 \text{ min} = 92 \text{ min} (= 1,53 \text{ h})$$

(۱) طبق REFA، اتحادیه ثبت شده تنظیم کار، سازمان کار و توسعه کارخانجات

مدت زمان اشغال شده^(۱)

تقسیم‌بندی انواع مدت زمانهای مربوط به وسایل کار

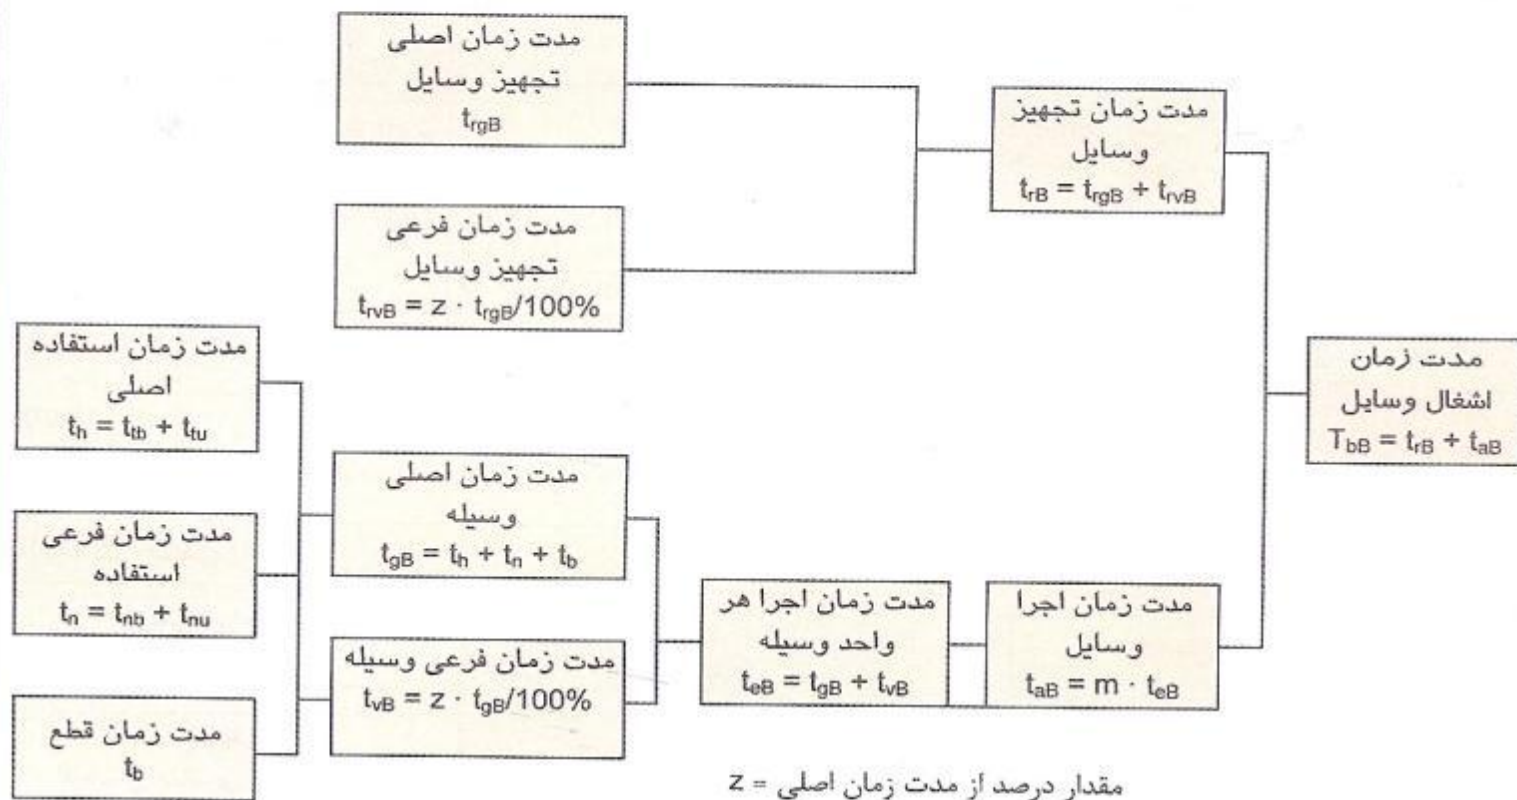

علائم	عنوان	توضیح با مثال
T_{BB}	مدت زمان اشغال وسایل	مدت زمان اشغال وسایل انجام کار تولید یک محموله (lot size, batch size)
t_{RB}	مدت زمان تجهیز وسایل	مدت زمان لازم برای آماده‌سازی وسایل کار جهت انجام کل یک قرارداد می‌باشد • مدت زمان اصلی تجهیز وسایل t_{rgB} ← بستن قیود روی ماشین • مدت زمان فرعی تجهیز وسایل t_{rvB} ← بهینه‌سازی برنامه CNC
t_{AB}	مدت زمان اجرا وسایل	مدت زمان لازم جهت اجرای یک لوح (بدون تجهیز)
t_{vB}	مدت زمان فرعی وسایل	مدت زمانی که وسیله کار استفاده نمی‌شود، قطع برق، کارهای تعمیراتی پیش‌بینی نشده
t_h	مدت زمان اصلی وسایل	مدت زمانی که قطعه کار طبق برنامه ماشینکاری می‌شود • مدت زمان قابل تأثیر t_{hb} ← سوراخکاری دستی • مدت زمان غیرقابل تأثیر t_{hu} ← اجرای برنامه CNC
t_n	مدت زمان فرعی وسایل	طی مدت زمان فرعی استفاده، وسیله طبق برنامه برای استفاده اصلی آماده، تجهیز یا تخلیه می‌گردد • مدت زمان قابل تأثیر t_{nb} ← بستن دستی • مدت زمان غیرقابل تأثیر t_{nu} ← تعویض خودکار قطعه‌کار
t_b	مدت زمان قطع	قطع ناشی از استراحت و مراحل اجرای کار؛ پرکردن خراب (Magazines)
m	تعداد واحد قرارداد	تعداد واحدهای تولیدی یک قرارداد (اندازه محموله، تعداد لوح)

مثال : فرزکاری سطوح نشیمن 20 صفحه پایه روی ماشین فرز عمودی

مدت زمان تجهیز :	min	مدت زمان اجرا :	min
مطالعه اجرای کار و نقشه‌ها	= 4,54	مدت زمان اصلی استفاده t_h = فرزکاری	= 3,52
آماده کردن و کنار گذاشتن تیغه‌فرزهای پیشانی	= 3,65	مدت زمان فرعی استفاده t_n = بستن قطعه‌کار	= 4,00
بستن و باز کردن تیغه فرز	= 3,10	مدت زمان قطع t_b = حمل قطعه‌کار	= 1,20
تنظیم ماشین	= 2,84	مدت زمان اصلی وسیله $t_{gB} = t_h + t_n + t_b$	= 8,72
مدت زمان اصلی تجهیز وسایل t_{rgB}	= 14,13	مدت زمان فرعی وسیله $t_{vB} = 10\%$ از t_{gB}	= 0,87
مدت زمان فرعی تجهیز وسایل $t_{rvB} = 10\%$ از t_{rgB}	= 1,41	مدت زمان لازم اجرا برای هر واحد $t_{eB} = t_{gB} + t_{vB}$	= 9,59
مدت زمان تجهیز وسایل $t_{RB} = t_{rgB} + t_{rvB}$	= 15,54	مدت زمان اجرا $t_{AB} = m \cdot t_{eB}$	= 191,80

$$T_{BB} = t_{RB} + t_{AB} \approx 16 \text{ min} + 192 \text{ min} = 208 \text{ min} (= 3,47 \text{ h})$$

محاسبه هزینه ساعتی ماشینها

هزینه سربار متوسط تولید، هزینه‌های بالای مختلف ماشینها را در تولید قطعات در نظر نمی‌گیرد. از هزینه سربار تولید، هزینه ماشین استخراج و مقدار ساعت اشغال شده آن به دست آمده و سپس هزینه ساعتی ماشین محاسبه می‌شود.

ترکیب هزینه ماشین

هزینه‌های ماشین عبارتند از :

- استهلاک محاسباتی
- بهره محاسباتی
- بهره متوسط سرمایه خوابیده برای ماشین
- هزینه مکان (جا)
- هزینه اشغال شده توسط ماشین و محل رفت و آمد
- هزینه انرژی
- هزینه‌هایی که به واسطه مصرف برق، گاز، بخار و بنزین پرداخت می‌شود
- هزینه‌های نگهداری و تعمیرات
- هزینه‌های مربوط به تعمیرات و سرویس برنامه‌ریزی شده پرداخت می‌شود
- سایر هزینه‌ها
- هزینه مصرف ابزار، بیمه، تشویقی و تهیه مواد روغنکاری و خنک‌کاری

طبق VDI-Richtlinie 3258

مدت زمان کار ماشین، هزینه ساعتی ماشین

T_L مدت زمان کار ماشین به پیرو/ ساعت (پیرو غالباً همان یک سال)
 T_G مدت زمان کل تئوری به پیرو/ ساعت
 T_{ST} مدت زمانهای بیکار، مثلاً روزهای بدون کار، قطع کار و غیره، غالباً به درصدی از مقدار T_G
 T_{IH} مدت زمانهای تعمیر و سرویس، غالباً به درصدی از مقدار T_G
 K_M مجموع هزینه‌های ماشین در پیرو (غالباً در سال)
 K_{Mh} هزینه‌های ماشین در ساعت، هزینه یا تعرفه ساعتی ماشین
 K_f هزینه‌های ثابت یک ماشین در سال، مثلاً استهلاک
 K_v/h هزینه‌های متغیر یک ماشین در ساعت، مثلاً مصرف جریان برق

مدت زمان کار ماشین

$$T_L = T_G - T_{ST} - T_{IH}$$

هزینه ساعتی ماشین

$$K_{Mh} = \frac{K_f}{T_L} + K_v/h$$

محاسبه هزینه ساعتی ماشین (مثال)

ماشین ابزار :

هزینه تهیه مجدد \$ 160 000,- عمر ماشین 10 سال
 توان ورودی 8 kW هزینه هر kW \$ 0,15
 هزینه مکان ماه \$ 10,-/m² جای لازم 15 m²
 سرویس نگهداری اضافی \$ 5/h استفاده نرمال از ماشین (100%) $T_L = 1200$ h/سال (100%) استفاده واقعی 80%
 هزینه ساعتی ماشین در استفاده نرمال (100%) و استفاده 80% چقدر است؟

نوع هزینه	محاسبه	هزینه‌های ثابت سال / \$	هزینه‌های متغیر \$/h
استهلاک محاسباتی	$\frac{160.000,- \$}{10 \text{ سال}} = \text{ارزش تهیه مجدد}$	16.000,00 \$	
بهره محاسباتی	$\frac{8\% \times 160.000,- \$}{100\%} = \frac{80.000,- \$}{100\%}$	6.400,00 \$	
هزینه نگهداری	بهره $\times$ ضریب نگهداری (مثال : $0,5 \times 16.000,- \$$) نگهداری به استفاده از ماشین بستگی دارد	8.000,00 \$	5,00 \$
هزینه انرژی	نرخ پایه برای آماده‌سازی جریان برق ماه $20,- \$$ $\times$ 12 ماه هزینه انرژی $\times$ توان ورودی $8 \text{ kW} \times 0,15 \$/\text{kWh}$	240,00 \$	1,20 \$
هزینه جای مربوطه	مقدار سطح لازم $\times$ هزینه جا ماه $15 \text{ m}^2 \times 10,- \$/\text{m}^2 \times 12 \text{ ماه} = 1.800,00 \$$	1.800,00 \$	
	مجموع هزینه‌های ماشین	32.440,00 \$	6,20 \$

$$\text{هزینه ساعتی ماشین در استفاده } 100\% = \frac{K_f}{T_L} + K_v/h = \frac{32.440,00 \$}{1200 \text{ h}} + 6,20 \$/\text{h} = 33,23 \$/\text{h}$$

$$\text{هزینه ساعتی ماشین در استفاده } 80\% = \frac{K_f}{0,8 \cdot T_L} + K_v/h = \frac{32.440,00 \$}{0,8 \cdot 1200 \text{ h}} + 6,20 \$/\text{h} = 40,00 \$/\text{h}$$

در هزینه (تعرفه) ساعتی ماشین هزینه پرسنل ماشینکار منظور نشده است.

محاسبه مقدار پوشش (مثالهای عددی)

مقدار پوشش

$$\frac{DB}{\text{قطعه}} = \frac{E}{\text{قطعه}} - \frac{K_v}{\text{قطعه}}$$

$$DB = \frac{DB}{\text{قطعه}} \cdot \text{تعداد}$$



سود

$$G = DB - K_f$$

محاسبه مقدار پوشش با توجه به قیمت بازار یک محصول به دست می‌آید. قیمت بازار باید حداقل، هزینه‌های متغیر (حد پایین قیمت) را پوشش دهد. بقیه مانده فروش حاصل از یک محصول مقدار پوشش یک محصول است. مقدار پوشش یک محصول همه هزینه‌های کارخانه را به عهده دارد.

هزینه‌های ثابت	K_f	قیمت بازار، درآمد هر قطعه	قطعه/ E
هزینه‌های متغیر	K_v	فروش حاصل از یک محصول	E
سود یا منفعت	G	مقدار پوشش یک محصول	DB
آستانه سود	G_s	مقدار پوشش یک قطعه	قطعه/ DB

انواع هزینه‌ها	هزینه‌های متغیر (K_v) ^(۲) بستگی به مقدار محصول دارد		هزینه‌های ثابت (K_f) بستگی به مقدار محصول ندارد		مقدار پوشش (DB) $DB = E/\text{قطعه} - K_v/\text{قطعه}$
	هزینه مواد هزینه دستمزد هزینه انرژی	قطعه/\$ 30,00 قطعه/\$ 20,00 قطعه/\$ 10,00	استهلاک حقوق بهره سایر K_f	\$ 50.000,00 \$ 80.000,00 \$ 40.000,00 \$ 30.000,00	درآمد حاصل از فروش (قطعه/\$ 110,-) باید ابتدا همه هزینه‌های متغیر را پوشش دهد. بقیه مانده از آن کل هزینه‌های ثابت را پوشش داده و سود به دست می‌آید.
	Σ هزینه‌های ثابت	قطعه/\$ 60,00	Σ هزینه‌های ثابت	\$ 200.000,00	
محاسبه هزینه	تعداد قطعه تولیدی	5000 قطعه	مقدار پوشش	قطعه/\$ 50,00 = \$ 110,00 - \$ 60,00	آستانه سود $G_s = \frac{K_f}{DB/\text{قطعه}}$
				\$ 250.000,00 = 5000 قطعه \$\cdot\$ 50,00 / قطعه	
				\$ 200.000,00 / 50.000,00\$ سود	
				قطعه 4000 = $G_s = \frac{K_f}{DB/\text{قطعه}} = \frac{200.000,00\$}{50,00\$/\text{قطعه}}$ آستانه سود	

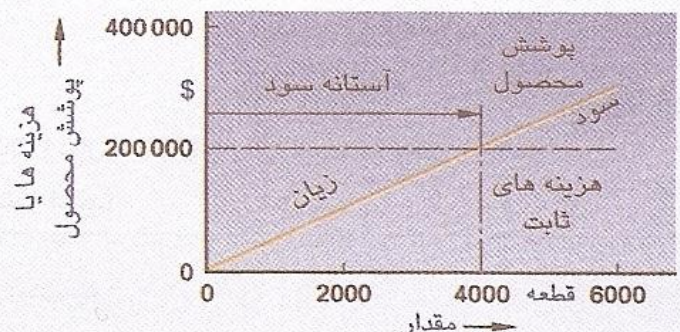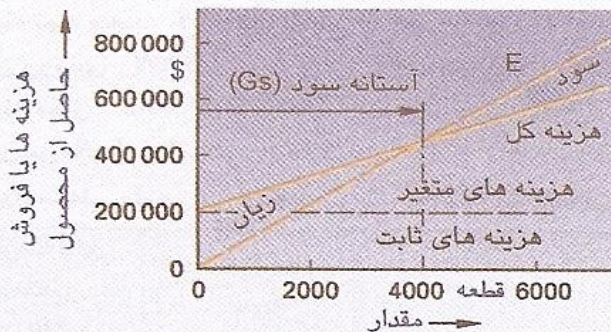

محاسبه مقایسه هزینه‌ها

در محاسبه مقایسه هزینه‌ها ماشین یا تاسیسات را طوری انتخاب کنید که برای یک مقدار معین محصول کمترین هزینه صرف شود.

مثال برای 5000 قطعه

ماشین 1: سال/\$ 100.000, $K_{f1} = 100.000, -$ / سال, $K_{v1} = 75, -$ / قطعه

\$ 475.000, - = 5000 قطعه \$\cdot\$ 75, - / قطعه + سال/\$ 100.000, -

ماشین 2: سال/\$ 200.000, $K_{f2} = 200.000, -$ / سال, $K_{v2} = 50, -$ / قطعه


\$ 450.000, - = 5000 قطعه \$\cdot\$ 50, - / قطعه + سال/\$ 200.000, -

هزینه ماشین 1 < هزینه ماشین 2

$$M_{Gr} = \frac{K_{f2} - K_{f1}}{K_{v1}/\text{قطعه} - K_{v2}/\text{قطعه}}$$

$$M_{Gr} = \frac{200.000,00\$ - 100.000,00\$}{75,00\$/\text{قطعه} - 50,00/\text{قطعه}} = 4000 \text{ قطعه}$$

بالای 4000 قطعه، ماشین 2 مناسب است.

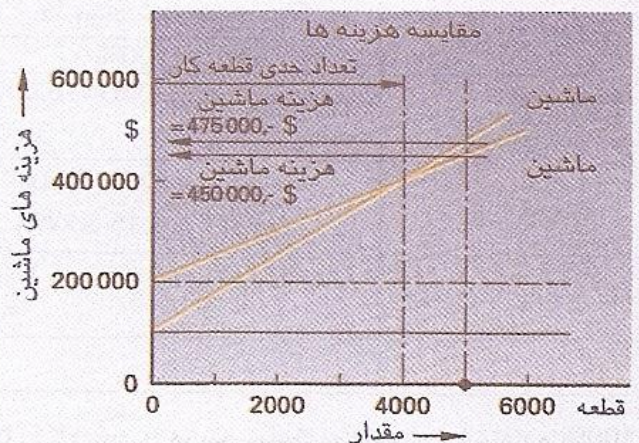

(۱) محاسبه هزینه‌های تکی، هزینه‌ها را به هزینه‌های ثابت (هزینه‌های آماده‌سازی کارخانه) و هزینه‌های متغیر (هزینه‌های مستقیم) تقسیم‌بندی می‌کند.

(۲) هزینه‌های متغیر برای هر قراردادی به دست آمده و با فروش مقایسه می‌شود.





طول تراشی و کف تراشی با دور ثابت

مدت زمان اصلی
(ماشینکاری، عملیات)

$$t_h = \frac{L \cdot i}{n \cdot f}$$

t_h	مدت زمان اصلی	l_u	طول خلاصی انتها
d	قطر خارجی	L	طول پیشروی
d_1	قطر داخلی	f	طول پیشروی در یک دور
d_m	قطر متوسط ^(۱)	n	دور
l	طول قطعه کار	i	تعداد پاس تراشکاری
l_a	طول خلاصی ابتدا	v_c	سرعت براده برداری

محاسبه طول پیشروی L ، قطر متوسط d_m و دور n

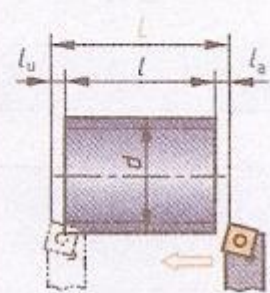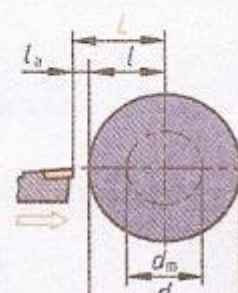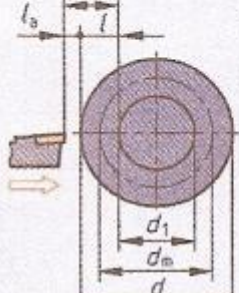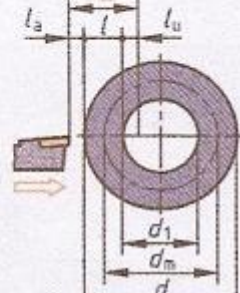طول تراشی		کف تراشی		
		استوانه توپر		استوانه توخالی
بدون پله		بدون پله	با پله	
				
$L = l + l_a + l_u$		$L = \frac{d}{2} + l_a$	$L = \frac{d - d_1}{2} + l_a$	$L = \frac{d - d_1}{2} + l_a + l_u$
$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d}$		$d_m = \frac{d}{2}; n = \frac{v_c}{\pi \cdot d_m}$	$d_m = \frac{d + d_1}{2}; n = \frac{v_c}{\pi \cdot d_m}$	

(۱) استفاده از قطر متوسط d_m منجر به سرعت براده برداری بالا می شود. بدین وسیله در قطرهای کوچک (محدوده داخلی) شرایط براده برداری قابل قبولی نیز حاکم می باشد.

مثال :

$$L = l + l_a + l_u = 1240 \text{ mm} + 2 \text{ mm} + 2 \text{ mm} = 1244 \text{ mm}$$

طول تراشی بدون پله، $l = 1240 \text{ mm}$

$$v_c = 120 \text{ m/min}, f = 0,6 \text{ mm}, l_a = l_u = 2 \text{ mm}$$

$$d = 160 \text{ mm}, i = 2$$

$$n = ? , L = ? , t_h = ? \text{ (برای تنظیم دور پیوسته)}$$

$$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d} = \frac{120 \frac{\text{m}}{\text{min}}}{\pi \cdot 0,16 \text{ m}} \approx 239 \frac{1}{\text{min}}$$

$$t_h = \frac{L \cdot i}{n \cdot f} = \frac{1244 \text{ mm} \cdot 2}{239 \frac{1}{\text{min}} \cdot 0,6 \text{ mm}} \approx 17,4 \text{ min}$$

پیچ تراشی

مدت زمان اصلی

$$t_h = \frac{L \cdot i \cdot g}{P \cdot n}$$

تعداد پاس پیچ تراشی

$$i = \frac{h}{a}$$

مثال :

$$L = l + l_a + l_u = 76 \text{ mm} + 2 \cdot 2 \text{ mm} = 80 \text{ mm}$$

پیچ M 24، $l_a = l_u = 2 \text{ mm}, l = 76 \text{ mm}$

$$a = 0,15 \text{ mm}, i = 2, v_c = 6 \text{ m/min}, f = 0,6 \text{ mm}$$

$$g = 1, P = 3 \text{ mm}, h = 1,84 \text{ mm}$$

$$t_h = ? , i = ? , n = ? , L = ?$$

$$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d} = \frac{6 \frac{\text{m}}{\text{min}}}{\pi \cdot 0,024 \text{ m}} \approx 80 \frac{1}{\text{min}}$$

$$t_h = \frac{L \cdot i \cdot g}{P \cdot n} = \frac{80 \text{ mm} \cdot 13 \cdot 1}{3 \text{ mm} \cdot 80 \frac{1}{\text{min}}} \approx 4,3 \text{ min}$$

$$i = \frac{h}{a} = \frac{1,84 \text{ mm}}{0,15 \text{ mm}} = 12,2 \approx 13$$

طول تراشی و کف تراشی با سرعت براده برداری ثابت

اگر به دلایل ایمنی، دور باید در یک دور حدی داده شده n_g محدوده شود، برای قطر d کوچکتر از قطر گذر d_g عملیات تراشکاری در یک دور ثابت انجام می گیرد (صفحه ۲۹۱).

قطر گذر

$$d_g = \frac{v_c}{\pi \cdot n_g}$$

مدت زمان ماشینکاری

$$t_h = \frac{\pi \cdot d_e \cdot L \cdot i}{v_c \cdot f}$$

تعداد پاس طول تراشی







$$i = \frac{d - d_1}{2 \cdot a}$$

d_g	قطر گذر	i	تعداد پاس تراشکاری
v_c	سرعت براده برداری	d	قطر خارجی
n_g	دور حدی	d_1	قطر داخلی
t_h	مدت زمان ماشینکاری	a	عمق براده برداری
d_e	قطر معادل	l_a	طول خلاصی ابتدا
L	طول تراشکاری، طول پیشروی	l_u	طول خلاصی انتها
f	طول پیشروی در یک دور		

محاسبه طول تراشکاری L و قطر معادل d_e

طول تراشی

کف تراشی

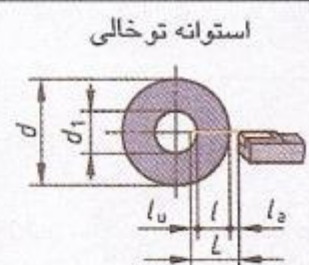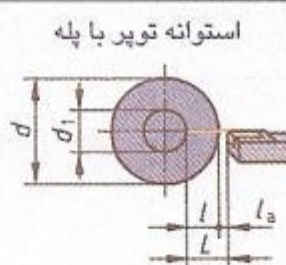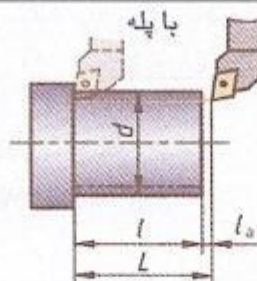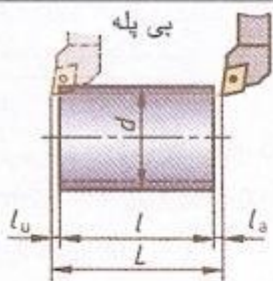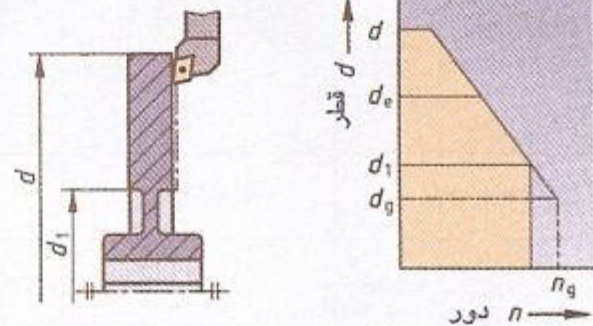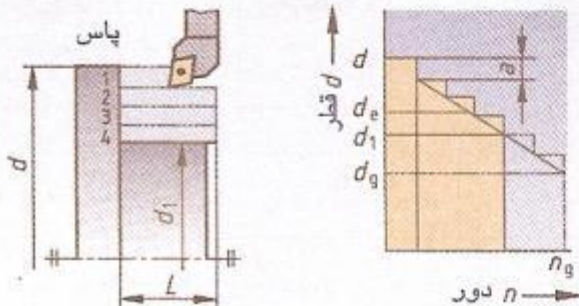

$$L = l + l_a + l_u$$

$$L = l + l_a$$


$$L = \frac{d - d_1}{2} + l_a$$

$$L = \frac{d - d_1}{2} + l_a + l_u$$

$$d_e = d - a \cdot (i + 1)$$

$$d_e = \frac{d + d_1}{2} + l_a$$

$$d_e = \frac{d + d_1}{2} + l_a - l_u$$

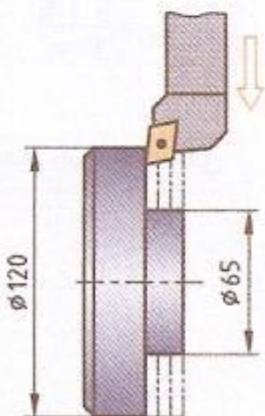مثال : کف تراشی، $i = 2$ ، $f = 0,2 \text{ mm}$ ، $v_c = 220 \text{ m/min}$ ، $l_a = 1,5 \text{ mm}$ $t_h = ?$ ، $d_e = ?$ ، $L = ?$ ، $d_g = ?$ ، $n_g = 3000/\text{min}$ 

$$d_g = \frac{v_c}{\pi \cdot n_g} = \frac{220 \cdot 1000 \frac{\text{mm}}{\text{min}}}{\pi \cdot 3000 \frac{1}{\text{min}}} = 23,3 \text{ mm} \quad (d_1 > d_g)$$

$$L = \frac{d - d_1}{2} + l_a = \frac{120 \text{ mm} - 65 \text{ mm}}{2} + 1,5 \text{ mm} = 29 \text{ mm}$$

$$d_e = \frac{d + d_1}{2} + l_a = \frac{120 \text{ mm} + 65 \text{ mm}}{2} + 1,5 \text{ mm} = 94 \text{ mm}$$

$$t_h = \frac{\pi \cdot d_e \cdot L \cdot i}{v_c \cdot f} = \frac{\pi \cdot 94 \text{ mm} \cdot 29 \text{ mm} \cdot 2}{220 \cdot 1000 \frac{\text{mm}}{\text{min}} \cdot 0,2 \text{ mm}} = 0,39 \text{ min}$$

سوراخکاری، برقوکاری، خزینه کاری

ارتفاع پخ ابزار l_s	مدت زمان ماشینکاری t_h	طول پیشروی L	مدت زمان ماشینکاری
σ	d	f	$t_h = \frac{L \cdot i}{n \cdot f}$
80°	قطر ابزار	n	دور
118°	عمق سوراخکاری	v_c	سرعت براده برداری
130°	طول خلاصی ابتدا	i	تعداد پاس ماشینکاری
140°	طول خلاصی انتها	σ	زاویه راس
	ارتفاع پخ ابزار		
			$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d}$


محاسبه طول پیشروی L

در خزینه کاری


در سوراخکاری و برقوکاری

سوراخ سراسری (راه به در)


سوراخ کور (بسته)

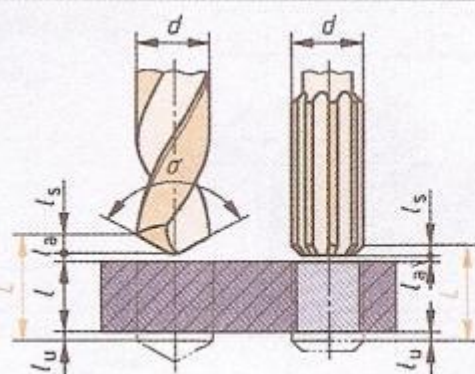

$$L = l + l_s + l_a + l_u$$

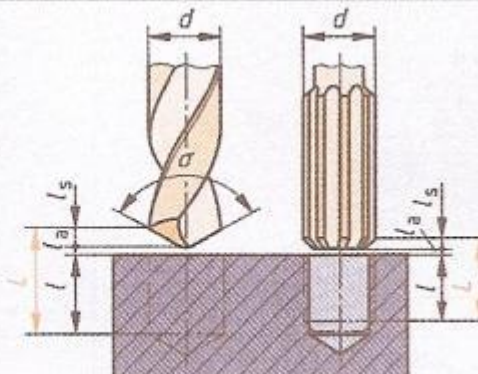

$$L = l + l_s + l_a$$

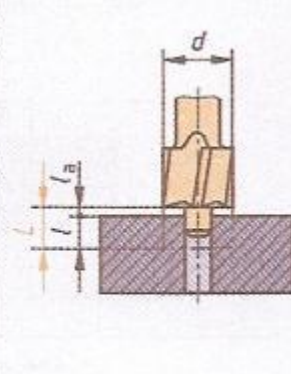

$$L = l + l_a$$

مثال:


$$L = l + l_s + l_a = 90 \text{ mm} + 0,23 \cdot 30 \text{ mm} + 1 \text{ mm} = 98 \text{ mm}$$

$$t_h = \frac{L \cdot i}{n \cdot f} = \frac{98 \text{ mm} \cdot 15}{450 \frac{1}{\text{min}} \cdot 0,15 \text{ mm}} = 21,78 \text{ min}$$


سوراخ کور با $d = 30 \text{ mm}$: $l = 90 \text{ mm}$ $l_a = 1 \text{ mm}$: $i = 15$, $n = 450/\text{min}$: $f = 0,15 \text{ mm}$ $t_h = ?$, $L = ?$, $\sigma = 130^\circ$

صفحه تراشی و کله زنی


t_h	مدت زمان ماشینکاری	b_u	خلاصی عرضی انتها	مدت زمان ماشینکاری
l	طول قطعه کار	n	تعداد کورس کامل در دقیقه	$t_h = \frac{B \cdot i}{n \cdot f}$
l_a	طول خلاصی ابتدا	v_c	سرعت براده برداری، سرعت رفت	
l_u	طول خلاصی انتها	v_r	سرعت برگشت	$t_h = \left(\frac{L}{v_c} + \frac{L}{v_r} \right) \cdot \frac{B \cdot i}{f}$
L	طول کورس	B	عرض صفحه تراشی یا کله زنی	
b	عرض قطعه کار	f	پیشروی عرضی در یک کورس کامل	
b_a	خلاصی عرضی ابتدا	i	تعداد پاس ماشینکاری	

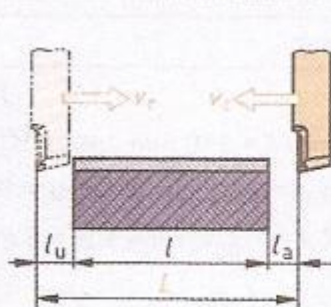محاسبه طول کورس L و عرض صفحه تراشی B 


$$L = l + l_a + l_u$$

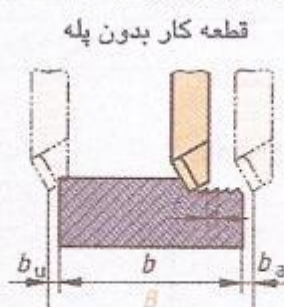

$$B = b + b_a + b_u$$

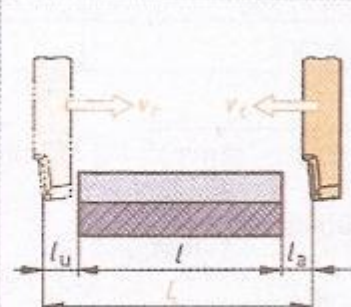

$$L = l + l_a + l_u$$

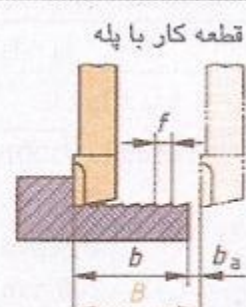

$$B = b + b_a$$

فرزکاری

مدت زمان اصلی	d	قطر تیغه فرز
طول قطعه کار	z	تعداد لبه تیغه فرز
طول خلاصی ابتدا	v_f	سرعت پیشروی
طول خلاصی انتها	i	تعداد پاس فرزکاری
فاصله از مرکز ابزار تا	b	عرض قطعه کار
طول خلاصی	n	دور
طول پیشروی	a	عمق براده برداری
پیشروی هر لبه ابزار	t	عمق جای خار
سرعت براده برداری	f	پیشروی در هر دور فرز

سرعت پیشروی

$$v_f = n \cdot f$$

$$v_f = n \cdot f_z \cdot z$$

مدت زمان اصلی





$$t_h = \frac{L \cdot i}{v_f}$$

$$t_h = \frac{L \cdot i}{n \cdot f}$$

پیشروی در هر دور

$$f = f_z \cdot z$$

محاسبه طول پیشروی

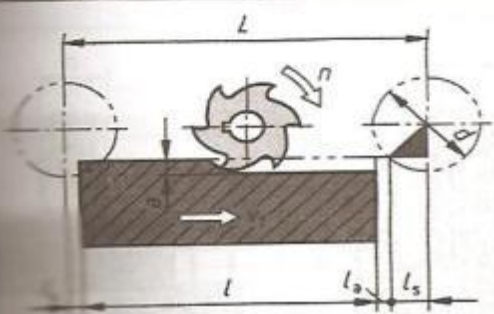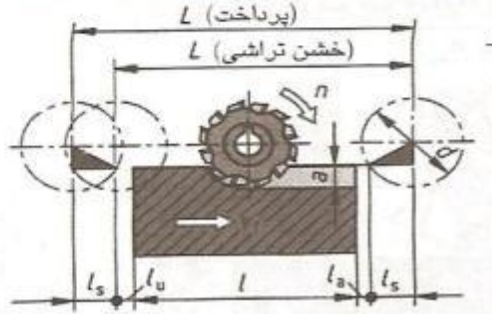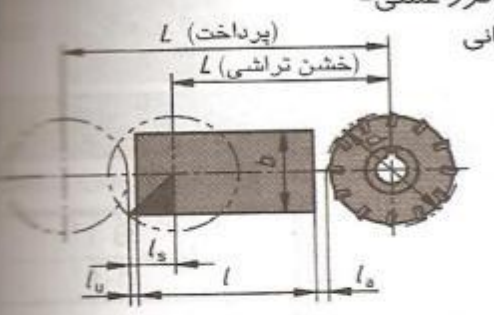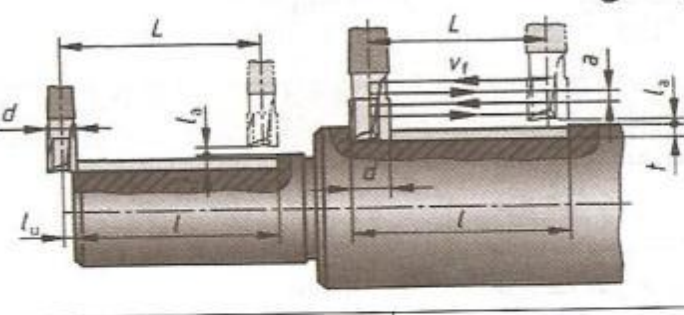فرزکاری محیطی		فرزکاری محیطی - پیشانی	
 تیغه فرز غلتکی		 تیغه فرز پولکی، تیغه فرز غلتکی - پیشانی	
خشن تراشی یا پرداخت		خشن تراشی	پرداخت
$L = l + l_s + l_a + l_u$		$L = l + l_s + l_a + l_u$	$L = l + 2 \cdot l_s + l_a + l_u$
$l_s = \sqrt{d \cdot a - a^2}; l_a = l_u$		$l_s = \sqrt{d \cdot a - a^2}; l_a = l_u$	
فرزکاری پیشانی (فرزکاری کف)		فرزکاری انگشتی (فرزکاری جای خار)	
 تیغه فرز غلتکی - پیشانی		 تیغه فرز انگشتی	
خشن تراشی	پرداخت	شیار یک طرف باز	شیار بسته
$L = l + \frac{d}{2} - l_s + l_a + l_u$	$L = l + d + l_a + l_u$	$L = l - \frac{d}{2} + l_u$	$L = l - d$
$l_s = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{d^2 - b^2}$	-	$i = \frac{t + l_a}{a}$	
$l_a = l_u \approx 1,5 \text{ mm}$		$l_u = l_a \approx 1,5 \text{ mm}$	
$L = l + l_s + l_a + l_u$ $= 176 \text{ mm} + \sqrt{100 \text{ mm} \cdot 8 \text{ mm} - (8 \text{ mm})^2} + 2 \cdot 1,5 \text{ mm} = 206 \text{ mm}$ $v_f = n \cdot f = 640 \frac{1}{\text{min}} \cdot 0,8 \text{ mm} = 512 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$ $t_h = \frac{L \cdot i}{v_f} = \frac{206 \text{ mm} \cdot 1}{512 \frac{\text{mm}}{\text{min}}} = 0,4 \text{ min}$		مثال: فرزکاری کف، $l_a = l_u = 1,5 \text{ mm}$، $l = 176 \text{ mm}$، $f_z = 0,1 \text{ mm}$، $n = 640/\text{min}$، $z = 8$، $d = 100$، $t_h = ?$، $v_f = ?$، $f = ?$، $L = ?$، $i = 1$، $a = 8 \text{ mm}$ $f = f_z \cdot z = 0,1 \text{ mm} \cdot 8 = 0,8 \text{ mm}$	

سنگ‌زنی محوری- طولی

t_h	مدت زمان اصلی	l	طول قطعه‌کار	مدت زمان اصلی	دور قطعه‌کار
L	طول پیشروی	b_s	عرض سنگ	$t_h = \frac{L \cdot i}{n \cdot f}$	$n = \frac{v_1}{\pi \cdot d_1}$
i	تعداد پاس	l_u	طول خلاصی	تعداد پاس	
n	دور قطعه‌کار	t	اضافه‌تراش سنگ‌زنی		
f	پیشروی در هر دور قطعه‌کار				
v_f	سرعت پیشروی				
d_1	قطر اولیه قطعه‌کار				
d	قطر نهایی قطعه‌کار				
a	عمق براده‌برداری، عمق بار				

برای سنگ‌زنی داخلی

$$i = \frac{d - d_1}{2 \cdot a} + 2^{''}$$

برای سنگ‌زنی خارجی

$$i = \frac{d_1 - d}{2 \cdot a} + 2^{''}$$

2 پاس جهت پرداخت و تعداد پاسهای بیشتر برای درجه تلرانس تنگ لازم است.

برای سنگ‌زنی خارجی

$$i = \frac{d_1 - d}{2 \cdot a} + 2^{(1)}$$

برای سنگ‌زنی داخلی

$$i = \frac{d - d_1}{2 \cdot a} + 2^{(1)}$$

(۱) ۲ پاس جهت پرداخت و تعداد پاسهای بیشتر برای درجه تلرانس تنگ لازم است.

محاسبه طول پیشروی L

قطعات بدون پله		قطعات پله‌دار	
	$L = l - \frac{1}{3} \cdot b_s$		$L = l - \frac{2}{3} \cdot b_s$

پیشروی در خشن‌تراشی $f = \frac{2}{3} \cdot b_s \dots \frac{3}{4} \cdot b_s$ ، پیشروی در پرداخت $f = \frac{1}{4} \cdot b_s \dots \frac{1}{2} \cdot b_s$

سنگ‌زنی تخت


t_h	مدت زمان اصلی	B	عرض سنگ‌زنی	تعداد کورس	تعداد پاس
l	طول قطعه‌کار	f	پیشروی عرضی در یک کورس	$n = \frac{v_f}{L}$	$i = \frac{t}{a} + 2^{(1)}$
l_a	طول خلاصی ابتدا و انتها	n	تعداد کورس در دقیقه	مدت زمان اصلی	
L	طول پیشروی	v_f	سرعت پیشروی		
b	عرض قطعه‌کار	i	تعداد پاس سنگ‌زنی	$t_h = \frac{i}{n} \cdot \left(\frac{B}{f} + 1 \right)$	
b_u	عرض خلاصی	t	اضافه‌تراش سنگ‌زنی		
a	عمق براده‌برداری، عمق بار	b_a	عرض دیسک سنگ	(۱) ۲ پاس جهت پرداخت	

محاسبه طول پیشروی L و عرض سنگ‌زنی B

قطعات بدون پله		قطعات پله‌دار	
	$L = l + 2 \cdot l_a$		$L = l + 2 \cdot l_a$
$B = b - \frac{1}{3} \cdot b_s$		$B = b - \frac{2}{3} \cdot b_s$	

پیشروی عرضی در سنگ‌زنی خشن $f = \frac{2}{3} \cdot b_s \dots \frac{4}{5} \cdot b_s$ ، پیشروی در پرداخت $f = \frac{1}{2} \cdot b_s \dots \frac{2}{3} \cdot b_s$

اصطلاحات و محدوده کاربرد مواد روغنکاری - خنک کاری^۱ طبق DIN 51385 (1991-06)

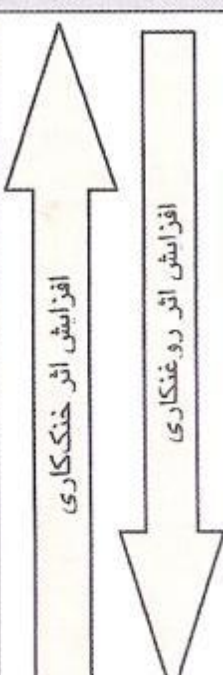نوع مواد روغنکاری خنک کاری	نحوه اثر	علایم کوتاه در جدول	توضیح، کاربرد
محلول روغنکاری خنک کاری		L1	محلول مواد غیر آلی، مانند سودا (کربنات سدیم) یا نیتريت سدیم در آب کاربرد غالباً برای سنگ زنی
خنک کاری		L2	محلول یا امولسیون غالب مواد آلی و اکثراً مواد مصنوعی در آب محدوده کاربرد مانند امولسیون روغنکاری خنک کاری، با شدت بوی کمتر
امولسیون مواد روغنکاری خنک کاری		E 2% E 20%	امولسیون با نسبت مخلوط 2% (E 2%) تا 20% (E 20%) مواد روغنکاری قابل امولسیون در آب، غالباً به عنوان مایع سوراخکاری به کار می رود. وقتی اثر خنک کاری بیش از اثر روغنکاری مطلوب باشد، مانند براده برداری با سرعت برش بالا، از این روغن استفاده می شود.
مواد روغنکاری خنک کاری غیر قابل مخلوط با آب		S1	روغن برش با افزوده های قطبی، مانند مواد روغنی گیاهی یا حیوانی یا استرهای مصنوعی، جهت بهبود چسبندگی روی سطح فلز. با وجود اینکه اثر روغنکاری و جلوگیری از خوردگی بالایی را دارد ولی برای دمای براده برداری بالا به کار می رود.
		S2	روغن برش با افزوده های - EP با اثر نرم کنندگی ^۲ پایداری دما و فشار بالاتر از S1
		S3	روغن برش با افزوده های قطبی و EP با اثر نرم کنندگی ^۲
		S4	روغن برش با افزوده های - EP ^۲ . علیرغم پایداری فشار و دمای بالا، معیوب شدن سطح فلز امکان دارد
		S5	روغن برش با افزوده های - قطبی و - EP فعال


۱) مواد روغنکاری - خنک کاری ممکن است مضر سلامتی باشد (صفحه ۱۹۷)، بدین جهت در مقدار کم استفاده می شود.

۲) EP (= extreme pressure) فشار بالا، افزوده هایی جهت افزایش تحمل تنش سطحی بالا


اصول انتخاب مواد روغنکاری خنک کاری

فرآیند تولید	فولاد		چدن خاکستری، چدن چکش خوار	مس، آلیاژهای مس	آلومینیم، آلیاژ آلومینیم	آلیاژهای منیزیم
	قابلیت براده برداری نرم	قابلیت براده برداری سخت				
خشک تراشی - تراشکاری	E 2...5% L2	E 10% S4, S5	خشک	خشک L2, S1	E 2...5% L2, S1, S3	خشک S1, S2
ظریف تراشی	E 2...5% S3	E 10% S4, S5	خشک E 2...5%	خشک L2, S1, S2	خشک S1, S2, S3	خشک S1, S2, S3
فرز کاری	E 5...10% L2, S3	E 10% S4, S5	خشک E 2...5%	خشک E 2...5% S1, S2, S3	S1, S2, S3 E 2...5%	خشک S1, S2, S3
سوراخکاری	E 2...5%	E 10% S4, S5	خشک E 5...10%	خشک S1, S2, S3 E 5...10%	E 2...5% S1, S2, S3	خشک S1, S2, S3
سوراخکاری عمیق	S3, E 20%	S5	E 20%	S3	S3	S3
برق زنی	S2, S3 E 20%	S3 S4, S5	خشک S1	خشک S1, S2, S3	S1, S2, S3	S1, S2, S3
اره کاری	E 5...10% L2	E 20%	خشک E 2...5%	S1, S2, S3 E 2...5%	S1, S2, S3 E 2...5%	خشک S1, S2, S3
خانکشی	S2, S3 E 10%	S4, S5	E 5...10%	S1, S2, S3	S1, S2, S3	S1, S2, S3
چرخنده تراشی با فرز کاری	S3	S5	E 2...5% S3	-	-	-
چرخنده تراشی با کله زنی	S3	S5	S3 E 5...10%	S3	S3	S3 خشک
پیچ بری (تراشکاری)	S3	S5	S2	S1, S2, S3	S1, S2, S3	S1, S2, S3
پیچ تراشی (فرز کاری)	S2, S3	S4, S5	S2	S1, S2, S3	S1, S2, S3	S1, S2, S3
سنگ زنی پیچ	S3	S5	-	-	-	-
سنگ زنی تخت	E 2...5%	S3	L2, L1	E 2%	-	-
سنگ زنی گرد	L2, L1	L2, L1	E 2...5%	L2, L1	-	-
هونینگ، لپینگ	S2, S3	S4, S5	S2	-	E 2...5%	-


تراشکاری سخت با نیتريدبر مکعبی (CBN)

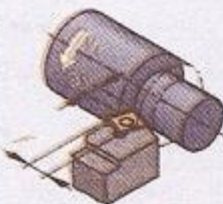	فرآیند تراشکاری	جنس، فولاد سختکاری شده HRC	سرعت براده‌برداری v_c m/min	پیشروی f دور/mm	عمق براده‌برداری a_p mm
	خارج‌تراشی	45...58	60...220	0,05...0,3	0,05...0,5
	داخل‌تراشی		60...180	0,05...0,2	0,05...0,2
	خارج‌تراشی	> 58...65	50...190	0,05...0,25	0,05...0,4
	داخل‌تراشی		50...150	0,05...0,2	0,05...0,2

فرزکاری سخت با ابزارهای الماسه یکپارچه پوشش‌دار (VHM)

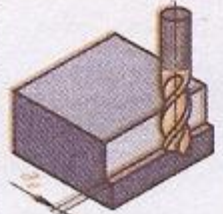	جنس فولاد سختکاری شده HRC	سرعت براده‌برداری v_c m/min	عرض نفوذ $a_{e \max}$ mm	پیشروی هر دندانه f_z به mm در قطر تیغه فرز d به mm		
	تا 35	80...90	$0,05 \cdot d$	> 2...8	> 8...12	> 12...20
	36...45	60...70	$0,05 \cdot d$	0,04	0,05	0,06
	46...54	50...60	$0,05 \cdot d$	0,03	0,04	0,05

براده‌برداری سرعت بالا (HSC = High Speed Cutting) با PKD

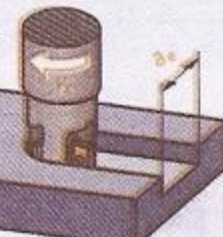	گروه جنس	سرعت براده‌برداری v_c m/min	قطر تیغه فرز d به mm			
			10 a_e mm	f_z mm	20 a_e mm	f_z mm
	Rm فولاد 850...1100 > 1100...1400	280...360 210...270	0,25	0,09...0,13	0,40	0,13...0,18
	فولاد سختکاری شده 48...55 HRC > 55...67 HRC	90...240 75...120	0,25 0,20	0,09...0,13	0,40 0,35	0,13...0,18
	EN-GJS > 180 HB آلیاژهای تیتانیم Cu آلیاژهای	300...360 90...270 90...140	0,25 0,20...0,25 0,20	0,09...0,13 0,09...0,13 0,09...0,13	0,40 0,35...0,40 0,35	0,13...0,18 0,13...0,18 0,13...0,18

براده‌برداری خشک

فرآیند	تکه ویدیا و مواد روغنکاری - خنک‌کننده				
	مواد آهنی	مواد آلومینیم	چدن	آلیاژهای ریختگی	آلیاژهای خمیری
سوارکاری	TiN, خشک	TiAlN, MMKS	TiN, خشک	TiAlN, MMKS	TiAlN, MMKS
برقکاری	PKD, MMKS	— ^(۲)	PKD, MMKS	TiAlN, PKD, MMKS	TiAlN, MMKS
فرزکاری	TiN, خشک	TiAlN, MMKS	TiN, خشک	TiAlN, خشک	TiAlN, MMKS
اره‌کاری	MMKS	MMKS	— ^(۲)	TiAlN, MMKS	TiAlN, MMKS

حداقل مقدار مواد روغنکاری - خنک‌کننده (MMKS یا MQL)^(۳)

وابستگی MMKS به فرآیند تولید براده‌برداری			مواد روغنکاری - خنک‌کاری مناسب برای جنس براده‌برداری		
فرزکاری	سوارکاری	سنگ‌زنی	لپینگ	آلیاژهای فولاد فريتی	آلیاژهای ریختگی Al
تراشکاری	برقکاری	هونینگ	Cu آلیاژهای	آلیاژهای خمیری Al	مواد ریختگی آهنی
			Mg آلیاژهای		
			پرلیتی		
			فولادهای زنگ‌نزن		
مقدار افزایشی مواد روغنکاری			خواص افزایشی جنس		
معمولا 0,01 ... 3 l/h (۳)			(۲) کاربرد غیرمعمول		
			(۱) نیتريد آلومینیم تیتان (پوشش خیلی سخت)		


تکه‌های ویدیا (الماسه)


طبق DIN ISO 513 (2004-07) E-DIN و DIN 6599 (1998-06)

مشخصه تکه‌های ویدیا

استاندارد DIN ISO 513 مشخصه مواد برشی سخت جهت براده‌برداری و کاربرد آن را تعریف می‌کند. این استاندارد مواد برشی را برحسب گروه اصلی - براده‌برداری کلاسه‌بندی می‌کند و به گروه‌های کاربردی تقسیم‌بندی می‌شود. DIN 6599 جهت تکمیل DIN ISO 513 دارای اطلاعاتی درباره جنس قطعات و نیز مشخصه‌های چقرمگی و مقادیر توان مواد برشی سخت است.

مثال :

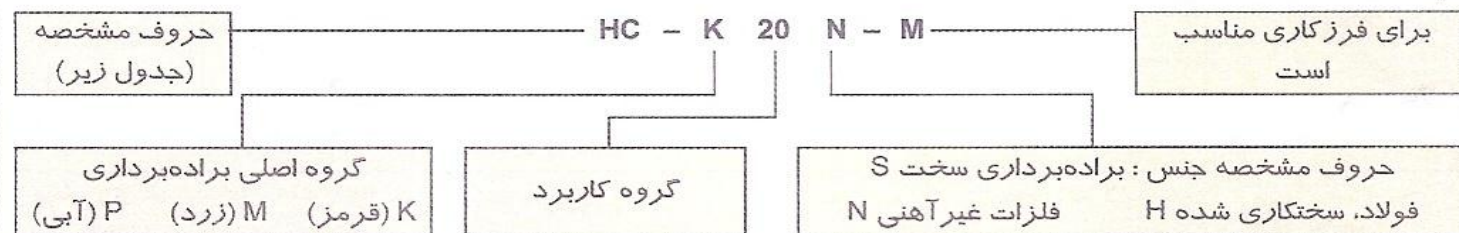

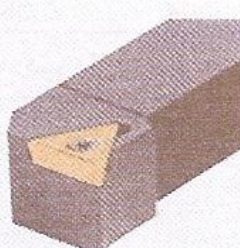گروه مواد برشی	"K"	اجزاء	خواص	محدوده کاربرد
 فلزات سخت، الماسه (HM)	HvW	فلز سخت بدون پوشش از کاربید تنگستن (WC)، همچنین به عنوان فلز سخت دانه‌ریز (اندازه دندانه $2,5 \mu m >$)	سخت‌گرمایی بالا تا $1000^{\circ}C$ ، مقاومت سایش بالا، استحکام فشاری بالا، مستهلک ارتعاش	تکه‌های براده‌برداری ابزارهای سوراخکاری، تراشکاری و فرزکاری، همچنین به عنوان ابزارهای الماسه یکپارچه
	HT	فلز سخت بدون پوشش از کاربید تیتانیوم (TiC)، نیتريد تیتانیوم (TiN) یا از هردو، سمرت هم نامیده می‌شود.	مانند HW ولی با پایداری لبه‌های برشی و پایدار شیمیایی بالا	تکه‌های تعویضی الماسه برای ابزارهای فرزکاری جهت پرداخت در سرعت براده‌برداری بالا
	HC	HW و HT با پوشش نیتريد کربونیتريد (TiCN)	افزایش استحکام سایش بدون کاهش چقرمگی	جایگزینی فزاینده برای فلزات سخت بدون پوشش
 سرامیک‌های برشی	CA	اکسید سرامیک، غالباً از اکسید آلومینیم (Al_2O_3)	سختی بالا و سختی گرمایی تا $1200^{\circ}C$ ، حساس به تغییرات شدید دما	براده‌برداری چدن، غالباً بدون روغنکاری - خنک‌کننده
	CM	سرامیک مخلوط بر پایه اکسید آلومینیم (Al_2O_3) و نیز سایر اکسیدها	چقرمه‌تر از سرامیک خالص، پایداری بهتر به نوسانات دما	تراشکاری ظریف فولاد سختکاری‌شده، براده‌برداری با سرعت براده‌برداری بالا
	CN	سرامیک نیتريد، غالباً از نیتريد های سیلیسیم (Si_3N_4)	چقرمگی بالا، پایداری بالای لبه براده‌برداری	براده‌برداری چدن با سرعت براده‌برداری بالا
	CC	سرامیک براده‌برداری مانند CA، CM و CN ولی با پوشش نیتريد تیتانیوم کربن	افزایش مقاومت سایش بدون کاهش چقرمگی	جایگزینی فزاینده برای سرامیک‌های براده‌برداری بدون پوشش
 نیتريد بور	BN	نیتريد بور (BN) مکعبی پلی کریستالی، CBN یا PKB یا مواد برشی خیلی سخت هم نامیده می‌شود	سختی خیلی بالا و سختی گرمایی تا $2000^{\circ}C$ ، استحکام سایش و پایداری شیمیایی بالا	ماشینکاری پرداخت مواد سخت ($HRC > 48$) در کیفیت سطحی بالا
 الماس	DP	الماس پلی کریستالی، نام دیگر آن PKD یا مواد برشی خیلی سخت، از کربن (C) ساخته می‌شود	استحکام سایش بالا، خیلی ترد، پایداری حرارتی تا $600^{\circ}C$ ، با عناصر آلیاژی واکنش نشان می‌دهد	براده‌برداری فلزات غیر آهنی و آلیاژهای Al با مقدار سیلیسیم بالا
 فولادهای ابزار	HSS	فولاد تندبر توان بالا با عناصر آلیاژی تنگستن (W)، مولیبدن (Mo)، وانادیم (V) و کبالت (Co) غالباً با نیتريد تیتانیوم (TiN)	چقرمگی و مقاومت خمشی بالا، سختی پایین، پایداری حرارتی تا $600^{\circ}C$	در نیروهای براده‌برداری با تغییرات شدید، ماشینکاری پلاستیکها، برای براده‌برداری آلیاژهای Al و Cu

(۲) فولادهای ابزار در DIN ISO 513 یا DIN 6599 نیامده است.

(۱) حروف مشخصه طبق DIN ISO 513

طبق E-DIN ISO 513 (2004-07)

گروه‌های اصلی براده‌برداری و گروه‌های کاربردی تکه‌های ویدیا

گروه	علامت	جنس	فرآیندهای براده‌برداری و شرایط براده‌برداری	خواص مواد برشی	مقادیر براده
P آبی	فولادهای براده بلند و مواد ریختگی آهنی				
	P01	فولاد، فولاد ریختگی	تراشکاری و سوراخکاری پرداخت با سرعت براده‌برداری بالا و مقاطع کوچک براده‌برداری		
	P10	فولاد، فولاد ریختگی، چدن چکش‌خوار براده بلند	تراشکاری، فرزکاری، پیچ‌بری، سرعت براده‌برداری بالا در مقاطع کوچک و متوسط براده‌برداری		
	P20	فولاد، فولاد ریختگی، چدن چکش‌خوار براده بلند	تراشکاری، کپی‌تراشی، فرزکاری با سرعت براده‌برداری متوسط و سطح مقطع متوسط		
	P30	فولاد، فولاد ریختگی با حفره (مک)	تراشکاری با سرعت براده‌برداری پایین و مقاطع بزرگ براده‌برداری		
	P40	فولاد، فولاد ریختگی با حفره	ماشینکاری تحت شرایط براده‌برداری نامناسب، زاویه بزرگ براده امکانپذیر است		
P50	فولاد، فولاد ریختگی با استحکام متوسط و دارای حفره و ماسه نفوذی	ماشینکاری تحت شرایط براده‌برداری نامناسب که در این مورد نیاز به مواد برشی چقرمه است، زاویه براده و مقاطع براده بزرگ در سرعت براده‌برداری کوچک امکانپذیر است			
M زرد	فولادهای براده بلند و کوتاه، مواد ریختگی آهنی و فلزات غیرآهنی				
	M10	فولاد، فولاد ریختگی، چدن، فولاد آستنیتی منگنزدار	تراشکاری با سرعت براده‌برداری متوسط و بالا و مقاطع براده‌برداری کوچک تا متوسط		
	M20	فولاد، فولاد ریختگی، چدن، فولادهای آستنیتی	تراشکاری و فرزکاری با سرعت براده‌برداری متوسط و مقاطع براده‌برداری متوسط		
	M30	فولاد، چدن، آلیاژهای مقاوم به گرمای بالا	تراشکاری و فرزکاری با سرعت براده‌برداری متوسط و مقاطع براده‌برداری متوسط تا بزرگ		
M40	فولادهای اتومات (خوش‌تراش)، فلزات سنگین، فلزات سبک	تراشکاری، گاه‌تراشی مخصوصاً روی دستگاههای سری تراش			
K قرمز	فولادهای براده کوتاه، مواد ریختگی آهنی، فلزات غیرآهنی و مواد غیرفلزی				
	K01	چدنهای سخت، آلیاژهای Al-Si، دوروپلاستها	تراشکاری، تراشکاری اولیه، فرزکاری، شابرزنی		
	K10	چدن با HB ≥ 220، فولاد سخت، سرامیک	تراشکاری، فرزکاری، سوراخکاری، داخل‌تراشی، خانکشی،		
	K20	چدن با HB ≥ 220، فلزات غیرآهنی	تراشکاری، فرزکاری، داخل‌تراشی، در صورتی که چقرمگی بالایی برای مواد براده‌برداری لازم است		
	K30	فولاد، چدن با سختی پایین	تراشکاری، فرزکاری، فرزکاری جای خار، زاویه براده بزرگ امکانپذیر است		
K40	فلزات غیرآهنی، چوب	ماشینکاری با زاویه براده بزرگ			

مثال مشخصه

تکه ویدیا از فلز سخت با گوشه‌های گرد (DIN 4968)، بدون سوراخ


DIN 4898 - T N G N 16 03 08 T - P20 تکه ویدیا

(DIN 6590) تخت تکه ویدیا از فلز سخت با لبه‌های براده‌برداری

DIN 6590 - S P E N 15 04 ED R - P10 تکه ویدیا

شماره استاندارد

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

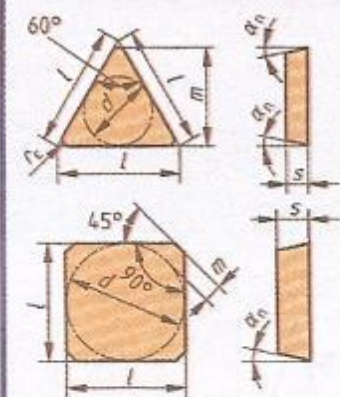

① فرم اصلی

هم ضلع و هم زاویه

هم ضلع و
مختلف الزاویهL مختلف الاضلاع و هم‌زاویه
A, B, K مختلف الاضلاع و
مختلف الزاویه

H	O	P	R	S	T
C	D	E	M	V	W
L	A	B	K		

علاوه بر اشکال استاندارد اشکال متنوع ویژه شرکت‌های سازنده هم به کار می‌رود.

② زاویه آزاد - استاندارد
روی α_n تکه

A	B	C	D	E	F	G	N	P	O
3°	5°	7°	15°	20°	25°	30°	0°	11°	با داده‌های ویژه

③ درجه تolerانس

انحرافات مجاز برای

اندازه کنترل d $\pm 0,013 \dots \pm 0,05$	اندازه کنترل m $\pm 0,005 \dots \pm 0,025$	ضخامت تکه s $\pm 0,025 \dots \pm 0,13$
--	---	---

④ طرح سطوح براده‌برداری
و ملاحظات بستن آن

N	K	B
R	W	H
F	T	C
A	Q	J
M	U	X

با داده‌های ویژه

⑤ اندازه تکه

در تکه‌های مختلف الاضلاع اندازه بلندترین لبه به عنوان لبه براده‌برداری داده می‌شود، در تکه‌های گرد قطر آن داده می‌شود.

⑥ ضخامت تکه

ضخامت تکه بدون مکان اعشاری به mm بیان می‌شود.

⑦ طرح گوشه‌های
لبه براده‌برداری

عدد مشخصه ضرب در فاکتور 0,1 = شعاع گوشه r_f									
1. حروف مشخصه زاویه تنظیم χ_r لبه براده‌برداری اصلی					A	D	E	F	P
					45°	60°	75°	85°	90°
2. حروف مشخصه زاویه آزاد α'_n روی لبه براده‌برداری تخت					A	B	C	D	E
					3°	5°	7°	15°	20°
					25°	30°	0°	11°	

⑧ لبه براده‌برداری


F	E	T	S	K	P
تیز	گرد شده	پخ خورده	گرد شده و پخ خورده	دو برابر پخ خورده	دو برابر پخ خورده و گرد شده

⑨ راستای لبه براده‌برداری

R	L	N
راست بر	چپ بر	راست بر و چپ بر




⑩ جنس

فلز سخت با گروه کاربردی - براده‌برداری یا سرامیک برشی

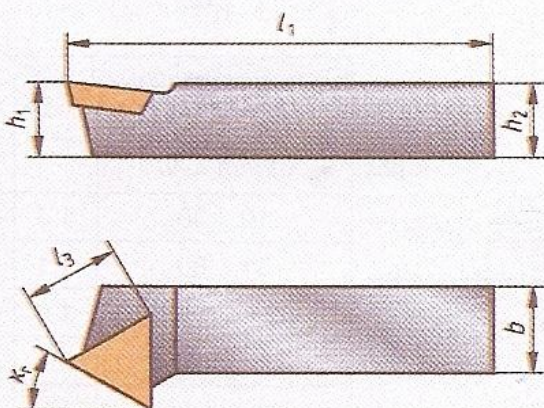

تنه رنده	DIN 4984	- C	T	W	N	R	32	25	M	16
شماره - استاندارد										
نوع محکم کردن										
فرم اصلی تکه ویدیا ^(۱)										
فرم تنه رنده تکه ویدیا										
زاویه آزاد تکه ویدیا ^(۱) α_n										
طرح تنه تکه ویدیا										
ارتفاع نوک لبه براده برداری $h_1 = h_2$ به mm										
عرض تنه رنده تکه ویدیا b به mm										
طول تنه رنده تکه ویدیا l_1 به mm										
اندازه تکه ویدیا ^(۱)										

   (۱) تکه ویدیا در صفحه ۳۰۰

مشخصه	طرح													
محکم کردن	حروف مشخصه	C			M			P			S			
	محکم کردن صفحه تکه ویدیا	 گرفتن از بالا			 گرفتن از بالا و از طریق سوراخ			 از طریق سوراخ			 از طریق خزینه سوراخ و با پیچ			
فرم تنه دنده راست  پله دار 	حروف مشخصه	A	B	D	E	M	N	V	G	H	J	R	T	
	زاویه تنظیم جانبی κ_r	90°	75°	45°	60°	50°	63°	72,5°	90°	107,5°	93°	75°	60°	
	طرح تنه رنده	راست							پله دار					
	حروف مشخصه	C	F	K	S	U	W	Y	رنده‌های فرم D و S با صفحه الماسه‌های گرد با فرم اصلی R					
زاویه تنظیم جانبی κ_r	90°	90°	75°	45°	93°	60°	85°							
طرح تنه رنده	راست	پله دار												
طرح تنه رنده	حروف مشخصه	R	تنه رنده راست			L	تنه رنده چپ			N	تنه رنده دوطرفه			
طول تنه رنده	حروف مشخصه	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
	l_1 به mm	32	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	150	
	حروف مشخصه	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
	l_1 به mm	160	170	180	200	250	300	350	400	450	طول خاص		500	
⇒	تنه رنده تکه ویدیا چهارگوش، با محکم کردن از : DIN 4984 – CTWNR 3225 M 16 : بالاترین (C)، تکه ویدیا سه گوش (T)، (W) $\alpha_r = 60^\circ$ (N) $\alpha_n = 0^\circ$ ، طرح تنه راست (R)، $h_1 = h_2 = 32$ mm، $l_3 = 16,5$ mm (16)، $l_1 = 150$ mm (M)، $b = 25$ mm													

نیروی براده‌برداری ویژه، مقادیر مرجع

k_c نیروی براده‌برداری ویژه
 k مقدار جدولی برای نیروی براده‌برداری ویژه
 $k_{c1.1}$ مقدار اصلی نیروی براده‌برداری ویژه
 m_c ضریب ثابت مواد
 h ضخامت براده‌برداری
 C_1 ضریب تصحیح سرعت براده‌برداری
 C_2 ضریب تصحیح روش ساخت

نیروی براده‌برداری ویژه

$$k_c = k \cdot C_1 \cdot C_2$$

$$k_c = \frac{k_{c1.1}}{h^{m_c}} \cdot C_1 \cdot C_2$$

مثال :

محوری از جنس C45 با $v_c = 75 \text{ m/min}$ و $h = 0,31 \text{ mm}$ روتراشی می‌شود.مطلوب است : تعیین ضریب تصحیح C_1 ، C_2 و نیروی براده‌برداری ویژه k_c حل : C_1 ، C_2 و k طبق جدول : $C_1 = 1,1$ ، $C_2 = 1,0$ و $k = 1990 \text{ N/mm}^2$

$$k_c = k \cdot C_1 \cdot C_2 = 1990 \text{ N/mm}^2 \cdot 1,1 \cdot 1,0 = 2189 \text{ N/mm}^2$$

یا

$$k_c = \frac{k_{c1.1}}{h^{m_c}} \cdot C_1 \cdot C_2 = \frac{1450 \text{ N/mm}^2}{0,31^{0,27}} \cdot 1,1 \cdot 1,0 = 2188,2 \text{ N/mm}^2$$

ضرایب تصحیح	
سرعت براده‌برداری v_c به m/min	C_1
10... 30	1,3
31... 80	1,1
81... 400	1,0
> 400	0,9
روش ساخت	C_2
فرزکاری	0,8
تراشکاری	1,0
سوراخکاری	1,2

مقادیر حدودی نیروی براده‌برداری ویژه^(۱)

مواد	$k_{c1.1}$ N/mm^2	m_c	نیروی براده‌برداری ویژه k به N/mm^2 برای ضخامت براده h به mm								
			0,08	0,1	0,16	0,2	0,31	0,5	0,8	1,0	1,6
E295	1500	0,3	3200	2995	2600	2430	2130	1845	1605	1500	1305
C35, C45	1450	0,27	2870	2700	2380	2240	1990	1750	1540	1450	1275
C60	1690	0,22	2945	2805	2530	2410	2185	1970	1775	1690	1525
9S20	1390	0,18	2190	2105	1935	1855	1715	1575	1445	1390	1275
9SMn28	1310	0,18	2065	1985	1820	1750	1615	1485	1365	1310	1205
35S20	1420	0,17	2180	2100	1940	1865	1735	1600	1475	1420	1310
16MnCr5	1400	0,30	2985	2795	2425	2270	1990	1725	1495	1400	1215
18CrNi8	1450	0,27	2870	2700	2380	2240	1990	1750	1540	1450	1275
20MnCr5	1465	0,26	2825	2665	2360	2225	1985	1755	1555	1465	1295
34CrMo4	1550	0,28	3145	2955	2590	2430	2150	1880	1650	1550	1360
37MnSi5	1580	0,25	2970	2810	2500	2365	2115	1880	1670	1580	1405
40Mn4	1600	0,26	3085	2910	2575	2430	2170	1915	1695	1600	1415
42CrMo4	1565	0,26	3020	2850	2520	2380	2120	1875	1660	1565	1385
50CrV4	1585	0,27	3135	2950	2600	2450	2175	1910	1685	1585	1395
X210Cr12	1720	0,26	3315	3130	2770	2615	2330	2060	1825	1720	1520
EN-GJL-200	825	0,33	1900	1765	1510	1405	1215	1035	890	825	705
EN-GJL-300	900	0,42	2600	2365	1945	1740	1470	1205	990	900	740
CuZn37	1180	0,15	1725	1665	1555	1500	1405	1310	1220	1180	1100
CuZn36Pb1,5	835	0,15	1220	1180	1100	1065	995	925	865	835	780
CuZn40Pb2	500	0,32	1120	1045	900	835	725	625	535	500	430


معنی مقادیر نیروی براده‌برداری k و $k_{c1.1}$

مقدار	نیروی براده‌برداری F_c مربوط به مقطع براده $A = 1 \text{ mm}^2$ تحت شرایط زیر :
$k_{c1.1}$	عرض براده‌برداری $b = 1 \text{ mm}$ ، ضخامت براده‌برداری $h = 1 \text{ mm}$
k	ضخامت براده‌برداری h بسته به طرح تولید
k_c	نیروی براده‌برداری ویژه k با مدنظر قرار دادن فرآیند تولید و سرعت براده‌برداری v_c

(۱) مقادیر مرجع برای ابزارهای فلز سخت (الماسه) با زاویه براده زیر صادق است :

$\gamma_0 = +6^\circ$ برای فولادها
 $\gamma_0 = +2^\circ$ برای چدن‌ها
 $\gamma_0 = +8^\circ$ برای آلیاژهای مس

تراشکاری

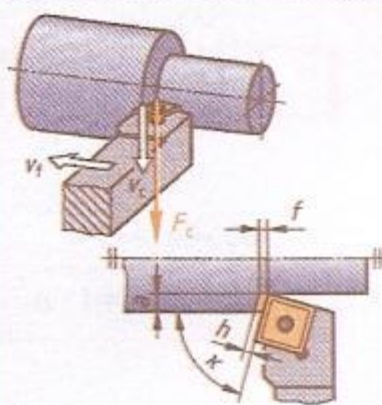

F_c	نیروی براده‌برداری
A	سطح مقطع براده‌برداری
a	عمق براده‌برداری
f	پیشروی
χ	زاویه تنظیم
h	ضخامت براده‌برداری
v_c	سرعت براده‌برداری ویژه
k_c	نیروی براده‌برداری ویژه (صفحه ۳۰۲)
Q	حجم براده‌برداری زمانی
P_c	توان براده‌برداری

سطح مقطع براده‌برداری

$$A = a \cdot f$$

نیروی براده‌برداری

$$F_c = A \cdot k_c$$

ضخامت براده‌برداری

$$h = f \cdot \sin \chi$$

حجم براده‌برداری زمانی

$$Q = A \cdot v_c = a \cdot f \cdot v_c$$

توان براده‌برداری

$$P_c = F_c \cdot v_c = Q \cdot k_c$$

مثال: تراشکاری محوری از جنس 16MnCr5 با $a = 5 \text{ mm}$, $f = 0,32 \text{ mm}$, $\chi = 75^\circ$ و $v_c = 160 \text{ m/min}$

مطلوب است: P_c , F_c , A , k_c , h

حل:

$$h = f \cdot \sin \chi = 0,32 \text{ mm} \cdot \sin 75^\circ = 0,31 \text{ mm}$$


$$k_c = k \cdot C_1 \cdot C_2; k = 1990 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \text{ (صفحه ۳۰۲)}$$

$$= 1990 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 1990 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$F_c = a \cdot f \cdot k_c = 5 \text{ mm} \cdot 0,32 \text{ mm} \cdot 1990 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 3184 \text{ N}$$

$$P_c = F_c \cdot v_c = \frac{3184 \text{ N} \cdot 160 \text{ m}}{60 \text{ s}} = 8491 \text{ W} = 8,49 \text{ kW}$$

سوراخکاری

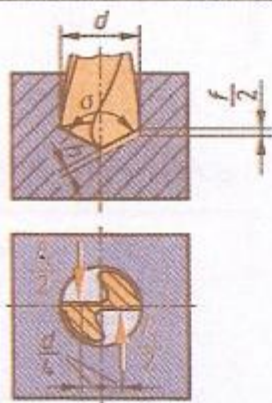

F_c	نیروی براده‌برداری
A	سطح مقطع براده‌برداری
d	قطر مته
σ	زاویه راس به درجه ($^\circ$)
f	پیشروی در یک دور به mm
h	ضخامت براده‌برداری
v_c	سرعت براده‌برداری ویژه
k_c	نیروی براده‌برداری ویژه (صفحه ۳۰۲)
M_c	گشتاور براده‌برداری
Q	حجم براده‌برداری زمانی
P_c	توان براده‌برداری

ضخامت براده‌برداری

$$h = \frac{f}{2} \cdot \sin \frac{\sigma}{2}$$

سطح مقطع براده‌برداری

$$A = \frac{d \cdot f}{2}$$

نیروی براده‌برداری

$$F_c = A \cdot k_c$$

گشتاور براده‌برداری

$$M_c = \frac{F_c \cdot d}{4}$$

حجم براده‌برداری زمانی

$$Q = \frac{A \cdot v_c}{2}$$

توان براده‌برداری

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{2} = Q \cdot k_c$$

مثال: جنس قطعه‌کار 37MnSi5، قطر مته $d = 16 \text{ mm}$, $f = 0,18 \text{ mm}$, $v_c = 12 \text{ m/min}$, $\sigma = 118^\circ$

مطلوب است: M_c , F_c , k_c , h

حل:

$$h = \frac{f}{2} \cdot \sin \frac{\sigma}{2} = \frac{0,18 \text{ mm}}{2} \cdot \sin 59^\circ = 0,08 \text{ mm}$$

$$k_c = k \cdot C_1 \cdot C_2 \text{ (صفحه ۳۰۲)}$$


$$= 2970 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 1,3 \cdot 1,2 = 4633 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$A = \frac{d \cdot f}{2} = \frac{16 \text{ mm} \cdot 0,18 \text{ mm}}{2} = 1,44 \text{ mm}^2$$

$$F_c = A \cdot k_c = 1,44 \text{ mm}^2 \cdot 4633 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 6672 \text{ N}$$

$$M_c = \frac{F_c \cdot d}{4} = \frac{6672 \text{ N} \cdot 0,016 \text{ m}}{4} = 26,7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

فرزکاری پیشانی

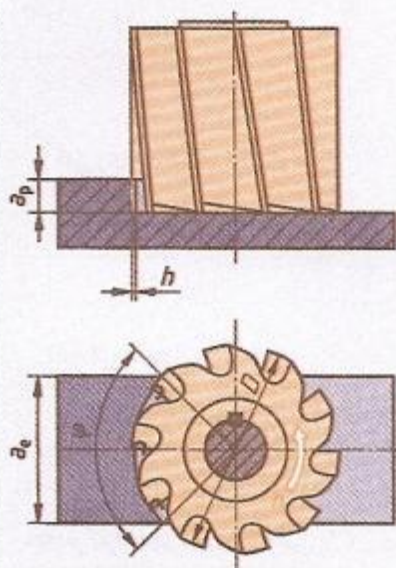

F_c	نیروی براده‌برداری
A	سطح مقطع براده‌برداری
k_c	نیروی براده‌برداری ویژه (صفحه ۳۰۲)
a_p	عمق براده‌برداری
a_e	درگیری کاری (عرض فرزکاری)
h	ضخامت براده‌برداری
v_c	سرعت براده‌برداری
v_f	سرعت پیشروی
n	دور
D	قطر تیغه فرز
z	تعداد دندانه تیغه فرز
f_z	پیشروی در یک دور
z_e	تعداد لبه‌های درگیر
φ_s	زاویه درگیری
Q	حجم براده‌برداری زمانی
P_c	توان براده‌برداری

پیشروی

$$f = f_z \cdot z$$

سرعت پیشروی

$$v_f = f_z \cdot z \cdot n = f \cdot n$$

ضخامت براده‌برداری

$$h \approx 0,9 \cdot f_z$$

زاویه درگیری

$$\sin \frac{\varphi_s}{2} = \frac{a_e}{D}$$

مثال :

جنس قطعه کار 16MnCr5, $D = 160 \text{ mm}$, $z = 12$, $a_e = 120 \text{ mm}$, $a_p = 6 \text{ mm}$, $f_z = 0,2 \text{ mm}$, $v_c = 85 \text{ m/min}$

مطلوب است : n , v_f , φ_s , z_e , h , A , k_c , F_c , Q , P_c

حل :

تعداد لبه‌های درگیر

$$z_e = \frac{\varphi_s \cdot z}{360^\circ}$$

سطح مقطع براده‌برداری

$$A = a_p \cdot h \cdot z_e$$

نیروی براده‌برداری

$$F_c = A \cdot k_c$$

حجم براده‌برداری زمانی

$$Q = a_p \cdot a_e \cdot v_f$$

توان براده‌برداری

$$P_c = F_c \cdot v_c = Q \cdot k_c$$

یا

$$P_c = Q \cdot k_c = \frac{292 \text{ cm}^3 \cdot 187900 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}}{60 \text{ s}} = 914447 \frac{\text{N} \cdot \text{cm}}{\text{s}} = 9,1 \text{ kW}$$

طبق DIN 1414-1 (1998-06)

مته‌های از جنس فولادهای تندبر (HSS)



نوع ^(۱)	کاربرد	زاویه مارپیچ ^(۲)	زاویه راس ^(۳)
N	کاربرد عمومی برای مواد تا $R_m \approx 1000 \text{ N/mm}^2$ ، مثلاً فولادهای - سازهای، - کربوره و - بهسازی	$30^\circ \dots 40^\circ$	118°
H	سوراخکاری فلزات غیر آهنی ترد و براده کوتاه و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای CuZn و PMMA (پلکسی گلاس)	$13^\circ \dots 19^\circ$	118°
W	سوراخکاری فلزات غیر آهنی نرم و براده بلند و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای Cu, Mg, PA (پلی آمید) و PVC	$40^\circ \dots 47^\circ$	130°

(۱) گروه کاربردی ابزار برای ابزارهای HSS طبق DIN 1835

(۲) وابسته به قطر مته و گام

(۳) طرح معمولی

مقادیر مرجع برای سوراخکاری با مته‌های از جنس HSS^(۱)

گروه جنس	جنس قطعه‌کار	سرعت براده‌برداری ^(۲) v_c m/min	قطر مته d به mm				
			2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50
			پیشروی f به دور/mm				
	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB						
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	40	0,05	0,10	0,15	0,25	0,35
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	20	0,04	0,08	0,10	0,15	0,20
فولادهای زنگ‌نزن	$R_m \geq 800$	12	0,03	0,06	0,08	0,12	0,18
چدن خاکستری، - چکش‌خوار	$\leq 250 \text{ HB}$	20	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	45	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	60	0,10	0,15	0,30	0,40	0,60
ترموپلاستها	-	50	0,10	0,15	0,30	0,40	0,60
دوروپلاستها	-	25	0,05	0,10	0,18	0,27	0,35

مقادیر مرجع برای سوراخکاری با مته‌های الماسه^(۱)

گروه جنس	جنس قطعه‌کار	سرعت براده‌برداری ^(۲) v_c m/min	قطر مته d به mm				
			2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50
			پیشروی f به دور/mm				
	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB						
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	90	0,05	0,10	0,15	0,25	0,40
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	80	0,08	0,13	0,20	0,30	0,40
فولادهای زنگ‌نزن	$R_m \geq 800$	40	0,08	0,13	0,20	0,30	0,40
چدن خاکستری، - چکش‌خوار	$\leq 250 \text{ HB}$	100	0,10	0,15	0,30	0,45	0,70
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	180	0,15	0,25	0,40	0,60	0,80
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	200	0,12	0,16	0,30	0,45	0,60
ترموپلاستها	-	80	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40
دوروپلاستها	-	80	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40

مقادیر مرجع در شرایط متغیر

- مقادیر مرجع برای سرعت براده‌برداری و پیشروی برای شرایط میانگین صادق است :
- عمر حدود 30 min
 - استحکام متوسط قطعه‌کار
 - شرایط مناسب افزایش می‌یابد،
 - شرایط نامناسب کاهش می‌یابد.
 - عمق سوراخکاری $5 \cdot d$
 - مته کوتاه

(۲) مقادیر برای مته‌های پوشش داده شده

(۱) مواد روغنکاری - خنک‌کننده صفحات ۲۹۶ و ۲۹۷

مقادیر مرجع برای برقکاری با برقوهای از جنس HSS^(۱)

جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB	سرعت براده برداری v_c m/min	قطر ابزار d به mm					اضافه ماشینکاری mm به d	
			2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50	...20	>20...50
			پیشروی f به دور/mm						
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	15	0,06	0,12	0,18	0,32	0,50	0,20	0,30
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	10	0,05	0,10	0,15	0,25	0,40		
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	8	0,05	0,10	0,15	0,25	0,40		
چدن - خاکستری - چکش خوار	≤ 250 HB	15	0,06	0,12	0,18	0,32	0,50		
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	26	0,10	0,18	0,30	0,50	0,80		
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	26	0,10	0,18	0,30	0,50	0,80	0,30	0,60
ترموپلاستها	-	14	0,12	0,20	0,35	0,60	1,00		
دوروپلاستها	-	14	0,12	0,20	0,35	0,60	1,00		

مقادیر مرجع برای برقکاری با برقوهای از جنس الماسه^(۱)

جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB	سرعت براده برداری v_c m/min	قطر ابزار d به mm					اضافه ماشینکاری mm به d	
			2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50	...20	>20...50
			پیشروی f به دور/mm						
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	15	0,06	0,12	0,18	0,32	0,50	0,20	0,30
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	10	0,05	0,10	0,15	0,25	0,40		
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	10	0,05	0,10	0,15	0,25	0,40		
چدن - خاکستری - چکش خوار	≤ 250 HB	25	0,10	0,18	0,28	0,50	0,80		
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	30	0,12	0,20	0,35	0,50	1,00		
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	30	0,12	0,20	0,35	0,50	1,00	0,30	0,60
ترموپلاستها	-	20	0,12	0,20	0,35	0,50	1,00		
دوروپلاستها	-	30	0,12	0,20	0,35	0,50	1,00		

مقادیر مرجع برای قلاویزکاری و فرم دادن رزوه^(۱)


جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB	ابزار از جنس HSS		ابزار از جنس الماسه	
		فرم دادن رزوه ^(۲)	قلاویزکاری ^(۲)	فرم دادن رزوه ^(۲)	قلاویزکاری ^(۲)
		سرعت براده برداری v_c به m/min	سرعت براده برداری v_c به m/min	سرعت براده برداری v_c به m/min	سرعت براده برداری v_c به m/min
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	40 ... 50	40 ... 50	-	40 ... 60
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	20 ... 30	15 ... 20	-	20 ... 30
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	8 ... 12	10 ... 20	-	20 ... 30
چدن - خاکستری - چکش خوار	≤ 250 HB	15 ... 20	-	25 ... 35	-
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	20 ... 40	30 ... 50	60 ... 80	60 ... 80
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	30 ... 40	25 ... 35	30 ... 40	50 ... 70
ترموپلاستها	-	20 ... 30	-	50 ... 70	-
دوروپلاستها	-	10 ... 15	-	25 ... 35	-

(۱) مواد روغنکاری - خنک کننده صفحات ۲۹۶ و ۲۹۷

(۲) مقادیر حد بالایی: جنس گروه با استحکام پایین، رزوه کوتاه

مقادیر حد بالایی: جنس گروه با استحکام بالا، رزوه بلند

وابستگی عمق زبری به شعاع نوک رنده و پیشروی

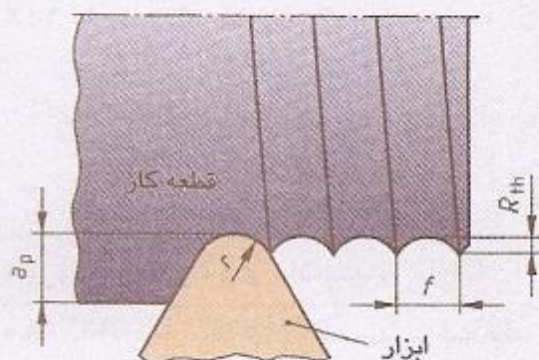

عمق زبری R_{th} شعاع نوک رنده r عمق زبری تئوری R_{th}
 تئوری a_p پیشروی f عمق براده برداری a_p

مثال: $f = ?$; $r = 1,2 \text{ mm}$; $R_{th} = 25 \mu\text{m}$

$$R_{th} \approx \frac{f^2}{8 \cdot r}$$

$$f \approx \sqrt{8 \cdot r \cdot R_{th}}$$

$$= \sqrt{8 \cdot 1,2 \text{ mm} \cdot 0,025 \text{ mm}} \approx 0,5 \text{ mm}$$

$$R_{th} \approx R_z$$

عمق زبری R_{th} به μm	شعاع نوک رنده r به mm			
	0,4	0,8	1,2	1,6
1,6	0,07	0,10	0,12	0,14
4	0,11	0,15	0,19	0,22
10	0,17	0,24	0,29	0,34
16	0,22	0,30	0,37	0,43
25	0,27	0,38	0,47	0,54

مقادیر مرجع برای تراشکاری با ابزارهای HSS^(۱)

جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB	سرعت براده برداری v_c به m/min	پیشروی f به mm	عمق براده برداری a_p به mm
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	40 ... 80	0,1 ... 0,5	0,5 ... 4,0
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	30 ... 60		
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	30 ... 60		
چدن - خاکستری - چکش خوار	$\leq 250 \text{ HB}$	20 ... 35		
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	120 ... 180		
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	100 ... 125		
ترموپلاستها	—	100 ... 500		
دوروپلاستها	—	80 ... 400		

مقادیر مرجع برای تراشکاری با ابزارهای الماسه پوشش داده شده^(۲)

جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB	سرعت براده برداری v_c به m/min	پیشروی f به mm	عمق براده برداری a_p به mm
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	200 ... 350	0,1 ... 0,5	0,3 ... 5,0
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	100 ... 200		
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	80 ... 200		
چدن - خاکستری - چکش خوار	$\leq 250 \text{ HB}$	100 ... 300		
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	400 ... 800		
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	150 ... 300		
ترموپلاستها	—	500 ... 2000		
دوروپلاستها	—	400 ... 1000		

کاربرد محدوده داده‌های براده برداری

مثال: مقادیر مرجع برای تراشکاری فولادهای با استحکام پایین با ابزارهای الماسه

مقادیر بالایی	کاربرد	مقادیر پایینی	کاربرد
$v_c = 350 \text{ m/min}$	• ماشینکاری نهایی (پرداخت) • ابزار و قطعه کار پایدار	$v_c = 200 \text{ m/min}$	• ماشینکاری اولیه (خشن تراشی) • ابزار و قطعه کار ناپایدار
$f = 0,5 \text{ mm}$ $a_p = 5,0 \text{ mm}$	• ماشینکاری اولیه (خشن تراشی) • ابزار و قطعه کار پایدار	$f = 0,1 \text{ mm}$ $a_p = 0,3 \text{ mm}$	• ماشینکاری نهایی (پرداخت) • ابزار و قطعه کار ناپایدار


(۱) ابزارهای تراشکاری تندبر (HSS) به طور فزاینده‌ای با ابزارهای تله ویدیا (الماسه) - تعویضی جایگزین می‌شوند.

(۲) مواد روغنکاری - خنک کننده در صفحات ۲۹۶ و ۲۹۷

مخروط تراشی

طبق DIN ISO 3040 (1991-09)


مشخصات مخروط

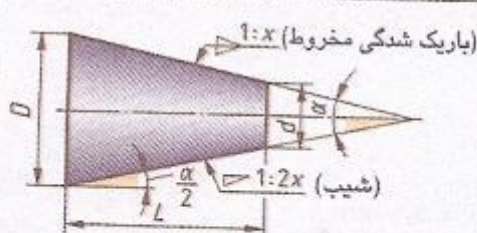

D قطر بزرگ مخروط
d قطر کوچک مخروط
L طول مخروط
 α زاویه مخروط
 $\alpha/2$ زاویه تراشکاری مخروط
C باریک شدگی، مخروط شدگی
C/2 شیب مخروط

1 : X باریک شدگی مخروط :
در طول مخروط به اندازه
x mm قطر مخروط به
اندازه 1 mm تغییر می کند.

مخروط تراشی روی ماشینهای CNC

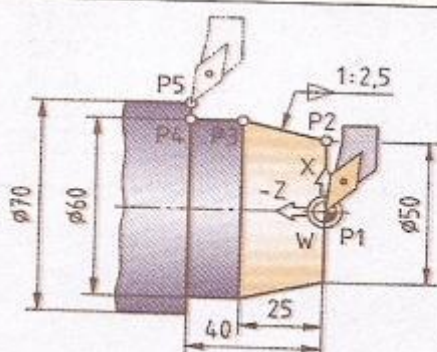

برنامه CNC طبق DIN 66025⁽¹⁾ برای ساخت قطعه کار مخروطی شکل :

N10	G00	X0	Z2	حرکت سریع
N20	G01	X0	Z0 F0.15	حرکت به نقطه P1
N30	G01	X50		حرکت به نقطه P2
N40	G01	X60	Z-25	حرکت به نقطه P3
N50	G01			حرکت به نقطه P4
N60	G01	X72		حرکت به نقطه P5
N70	G00	X100	Z150	حرکت به نقطه تعویض ابزار

(1) مقایسه با صفحه 381

مخروط تراشی با تنظیم سپورت بالایی

مثال :

$L = 100 \text{ mm}$; $d = 150 \text{ mm}$; $D = 225 \text{ mm}$

$C = ?$; $\frac{\alpha}{2} = ?$

زاویه تنظیم


$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{C}{2}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2 \cdot L}$$

باریک شدگی

$$C = \frac{D-d}{L}$$

$$C = 1 : x$$

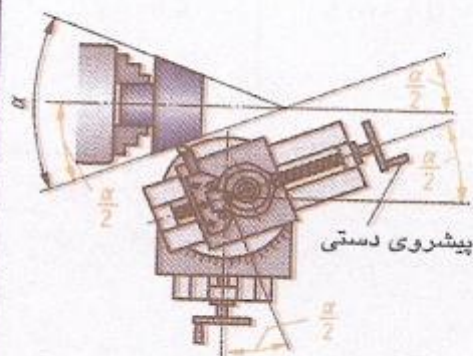


$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2 \cdot L} = \frac{(225-150) \text{ mm}}{2 \cdot 100 \text{ mm}} = 0,375$$

$$\frac{\alpha}{2} = 20,556^\circ = 20^\circ 33' 22''$$

$$C = \frac{D-d}{L} = \frac{(225-150) \text{ mm}}{100 \text{ mm}} = 0,75 = 1 : 1,33$$

مخروط تراشی با جابه جایی دستگاه مرگ

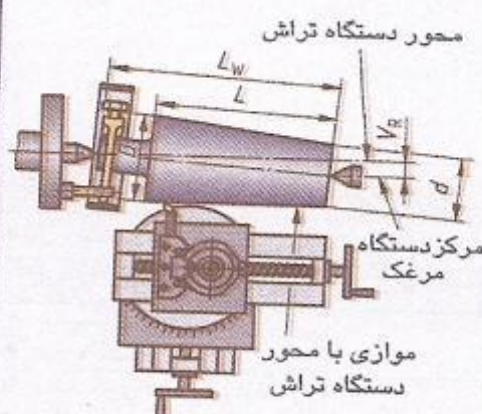

V_R جابه جایی دستگاه مرگ
 $V_{R \max}$ حداکثر جابه جایی مجاز دستگاه مرگ
 L_w طول قطعه کار

جابه جایی دستگاه مرگ

$$V_R = \frac{C}{2} \cdot L_w$$

$$V_R = \frac{D-d}{2} \cdot \frac{L_w}{L}$$

حداکثر جابه جایی مجاز

دستگاه مرگ

$$V_{R \max} \leq \frac{L_w}{50}$$

مثال :

$L = 80 \text{ mm}$; $d = 18 \text{ mm}$; $D = 20 \text{ mm}$

$V_{R \max} = ?$; $V_R = ?$; $L_w = 100 \text{ mm}$

$$V_R = \frac{D-d}{2} \cdot \frac{L_w}{L} = \frac{(20-18) \text{ mm}}{2} \cdot \frac{100 \text{ mm}}{80 \text{ mm}} = 1,25 \text{ mm}$$

$$V_{R \max} \leq \frac{L_w}{50} = \frac{100 \text{ mm}}{50} = 2 \text{ mm}$$

(1) در جابه جایی خیلی بزرگ دستگاه مرگ نمی توان قطعه کار را به طور مطمئن بین دو مرگ محکم نگه داشت.

تولید با برادری


مقادیر مرجع برای فرزکاری با تیغه فرزهای HSS

جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB	سرعت براده برداری V_c به m/min	پیشروی f_z به mm			
			تیغه فرز (به جز تیغه فرزهای انگشتی)	تیغه فرز انگشتی، d به mm		
				6	12	20
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	50 ... 100	0,05 ... 0,15	0,06	0,08	0,10
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	30 ... 60				
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	15 ... 30				
چدن - خاکستری - چکش خوار	≤ 250 HB	25 ... 40				
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	50 ... 150				
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	50 ... 100	0,10 ... 0,20	0,10	0,15	0,20
ترموپلاستها	—	100 ... 400				
دوروپلاستها	—	100 ... 400				

مقادیر مرجع برای فرزکاری با تیغه فرزهای الماسه با پوشش

جنس قطعه کار		سرعت براده برداری v_c به m/min	پیشروی f_z به mm			
گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB		تیغه فرز (به جز تیغه فرزهای انگشتی)	تیغه فرز انگشتی، d به mm		
				16	12	20
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	200 ... 400	0,05 ... 0,15	0,06	0,08	0,10
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	150 ... 300				
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	150 ... 300				
چدن - خاکستری، - چکش خوار	≤ 250 HB	150 ... 300				
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	400 ... 800				
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	200 ... 400	0,10 ... 0,20	0,10	0,15	0,20
ترموپلاستها	—	500 ... 1500				
دوروپلاستها	—	400 ... 1000				

افزایش پیشروی توصیه شده هر دندانه f_z در فرزکاری شیار با تیغه فرز پولکی

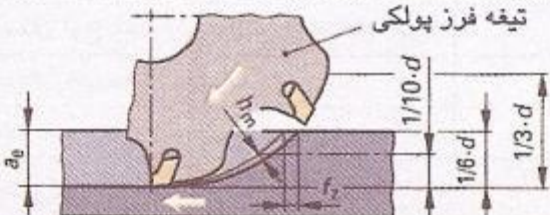	پیشروی هر دندانه	عمق براده برداری a_e مربوط به قطر فرز			
		$1/3 \cdot d$	$1/6 \cdot d$	$1/10 \cdot d$	$1/20 \cdot d$
	افزایش	$1 \cdot f_z$	$1,15 \cdot f_z$	$1,45 \cdot f_z$	$2 \cdot f_z$
تنظیم		0,25 mm	0,29 mm	0,36 mm	0,50 mm




معنی محدوده داده‌های براده برداری

مثال: مقادیر مرجع برای فرزکاری فولادهای با استحکام پایین با تیغه فرزهای HSS

مقادیر بالایی	کاربرد	مقادیر پایینی	کاربرد
$v_c = 100 \text{ m/min}$	• ماشینکاری نهایی (پرداخت) • ابزار و قطعه کار پایدار	$v_c = 50 \text{ m/min}$	• ماشینکاری اولیه (خشن تراشی) • ابزار و قطعه کار ناپایدار
$f_z = 0,15 \text{ mm}$	• ماشینکاری اولیه (خشن تراشی) • ابزار و قطعه کار پایدار	$f_z = 0,05 \text{ mm}$	• ماشینکاری نهایی (پرداخت) • ابزار و قطعه کار ناپایدار

محاسبه سرعت پیشروی تنظیمی

سرعت پیشروی	دور تیغه فرز به 1/min	تعداد دندانه تیغه فرز	سرعت پیشروی به mm/min
v_f	n	z	f_z
$v_f = n \cdot f_z \cdot z$			
مثال:			
$z = 10$; $f_z = 0,12 \text{ mm}$; $d = 40 \text{ mm}$; $v_c = 100 \text{ m/min}$			
$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d} = \frac{100 \text{ m/min}}{\pi \cdot 0,04 \text{ m}} = 796 \text{ 1/min}$; $v_f = n \cdot f_z \cdot z = 796/\text{min} \cdot 0,12 \text{ mm} \cdot 10 = 955 \text{ mm/min}$			

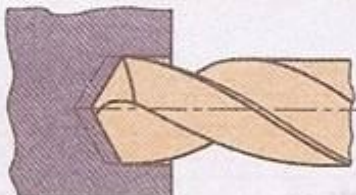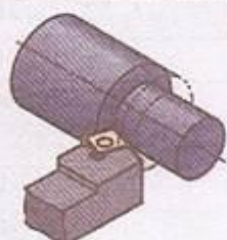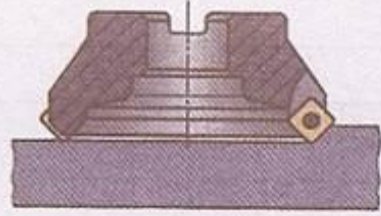اقدامات و روشهای ممکن		فرآیندها و مشکلات ^(۱)									
سوراخکاری											
	لرزش	عمر کوتاه	سوراخ گرد نیست	لبه‌های برش خردشدن و پریدن	براده	تجمع براده در شیار	گشادشدن سوراخ	خارجی	سایش روی قطر	نوک مته خراب شده است	
کنترل هندسه لبه‌های برش		•		•		•	•		•	•	
افزایش هدایت مواد روغنکاری و خنک‌کاری		•				•					
پیشروی را کاهش دهید	↓		↓			↓	↓				
سرعت پیشروی را بیشتر کنید				↑	↑						
طول آزاد (بیرون مته‌گیر) را کاهش دهید	•	•				•			•	•	
مقادیر براده‌برداری را کنترل کنید	•	•				•			•	•	
نوع ویدیا را کنترل کنید		•		•					•	•	
تراشکاری											
	لرزش	براده‌های بلند مارپیچ	شکست تکه‌های ویدیای تعویضی	لبه‌های برش خردشدن و پریدن	لبه‌های برش	ترکهای عمود بر	تشکیل	برش	تغییر شکل لبه‌های	سایش بالا (سطوح آزاد و براده)	
سرعت براده‌برداری V_c را تغییر دهید	↓			↑			↑		↓	↓	
پیشروی f را تغییر دهید	↑	↑	↓								
عمق براده‌برداری را کاهش دهید	↓		↓								
هاردمتال نوع مقاوم‌به سایش را انتخاب کنید						•			•	•	
هاردمتال چقرمه را انتخاب کنید				•	•	•					
هندسه مثبت لبه براده‌برداری را انتخاب کنید	•			•	•	•	•			•	
فرزکاری											
	لرزش	کیفیت سطحی پایین	شکست تکه‌های ویدیای تعویضی	لبه‌های برش خردشدن و پریدن	لبه‌های برش	ترکهای عمود بر	تشکیل	برش	تغییر شکل لبه‌های	سایش بالا (سطوح آزاد و براده)	
سرعت براده‌برداری V_c را تغییر دهید				↑	↑	↓	↑		↓	↓	
پیشروی f_z را تغییر دهید	↑	↓	↓				↑			↑	
هاردمتال نوع مقاوم‌به سایش را انتخاب کنید		•							•		
هاردمتال چقرمه را انتخاب کنید			•	•	•	•					
تیغه‌فرز با گام بازتری را انتخاب کنید	•										
موقعیت تیغه‌فرز را تغییر دهید	•	•									
خشک فرزکاری کنید						•	•	•			
(۱) • جهت حل مشکل ▲ مقدار براده‌برداری را افزایش دهید ▲ مقدار براده‌برداری را کاهش دهید											

تقسیم مستقیم


کام تقسیم

$$n_1 = \frac{n_L}{T}$$

$$n_1 = \frac{\alpha \cdot n_L}{360^\circ}$$

(۱) تایپکف Teilkopf

اصطلاح رایج تایفک

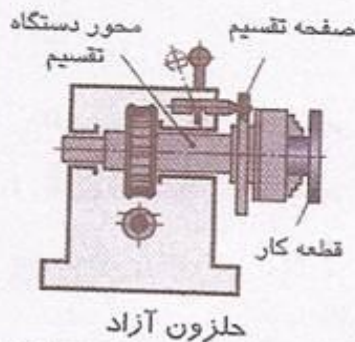

حلزون آزاد

در تقسیم مستقیم، محور دستگاه به همراه صفحه تقسیم و قطعه کار به اندازه لازم چرخانده می‌شود. در این تقسیم حلزون و چرخ حلزون درگیر نیستند.

عدد تقسیم (تعداد تقسیم) T تقسیم (کام) زاویه‌ای α

تعداد سوراخهای صفحه تقسیم n_L

تعداد فاصله سوراخ، کام تقسیم n_1

مثال: $n_L = 24$; $T = 8$; $n_1 = ?$

$$n_1 = \frac{n_L}{T} = \frac{24}{8} = 3$$

تقسیم غیرمستقیم

کام تقسیم

$$n_k = \frac{i}{T}$$

$$n_k = \frac{i \cdot \alpha}{360^\circ}$$

در تقسیم غیرمستقیم محور دستگاه تقسیم توسط حلزون و از طریق چرخ حلزون حرکت می‌کند.

عدد تقسیم T تقسیم زاویه‌ای α

نسبت انتقال دستگاه تقسیم i

تعداد گردش دسته تقسیم برای n_k

یک تقسیم، کام تقسیم

مثال ۱: $T = 68$; $i = 40$; $n_k = ?$

$$n_k = \frac{i}{T} = \frac{40}{68} = \frac{10}{17}$$

مثال ۲:

$\alpha = 37,2^\circ$; $i = 40$; $n_k = ?$

$$n_k = \frac{i \cdot \alpha}{360^\circ} = \frac{40 \cdot 37,2^\circ}{360^\circ} = \frac{37,2}{9} = \frac{186}{9 \cdot 5} = 4 \frac{2}{15}$$

دایره سوراخ صفحه تقسیم

15 16 17 18 19 20

21 23 27 29 31 33

37 39 41 43 47 49

یا

17 19 23 24 26 27

28 29 30 31 33 37

39 41 42 43 47 49

51 53 57 59 61 63

تقسیم اختلافی

کام تقسیم

$$n_k = \frac{i}{T'}$$

تعداد دندانه‌های

چرخنده تعویضی

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{i}{T'} \cdot (T' - T)$$

در تقسیم اختلافی محور دستگاه تقسیم مانند تقسیم غیرمستقیم توسط حلزون و چرخ حلزون حرکت می‌کند. همزمان با آن محور دستگاه تقسیم از طریق چرخنده تعویضی، صفحه تقسیم را با خود می‌چرخاند.

عدد تقسیم T تقسیم زاویه‌ای α

عدد تقسیم کمکی T' نسبت انتقال دستگاه تقسیم i

تعداد گردش دسته تقسیم برای یک تقسیم، کام تقسیم n_k

تعداد دندانه چرخنده محرک (Z_1, Z_3)

تعداد دندانه چرخنده متحرک (Z_2, Z_4)

وقتی عدد تقسیم کمکی T' بزرگتر از عدد تقسیم T باشد، باید دسته تقسیم و صفحه تقسیم جهت یکسان داشته باشند. در غیر اینصورت باید جهات فوق عکس هم باشند. تعیین جهت چرخش لازم با یک چرخنده میانی دیگر عملی است.

مثال:

$i = 40$; $T = 97$; $n_k = ?$; $\frac{Z_t}{Z_g} = ?$; $T' = 100$ (انتخاب می‌شود)

(دسته تقسیم و صفحه تقسیم باید جهات یکسانی داشته باشند)

$$n_k = \frac{i}{T'} = \frac{40}{100} = \frac{8}{20}$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{i}{T'} \cdot (T' - T) = \frac{40}{100} \cdot (100 - 97) = \frac{2}{5} \cdot 3 = \frac{6}{5} = \frac{48}{40}$$

تعداد دندانه


چرخنده‌های تعویضی

24 24 28 32

36 40 44 48

56 64 72 80

84 86 96 100

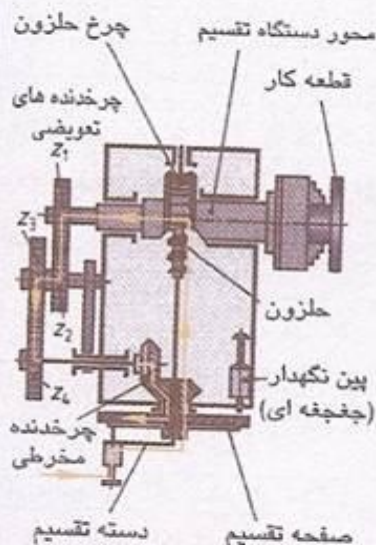

دسته تقسیم

سنگ زنی



v_c سرعت براده برداری
 d_s قطر دیسک سنگ زنی
 n_s دور دیسک سنگ زنی
 v_f سرعت پیشروی
 L طول پیشروی
 n_H تعداد کورس
 d_1 قطر قطعه کار
 n دور قطعه کار
 q نسبت سرعت

سرعت براده برداری

$$v_c = \pi \cdot d_s \cdot n_s$$

سرعت پیشروی

$$v_f = L \cdot n_H$$

سنگ زنی تخت

سنگ زنی محوری

$$v_f = \pi \cdot d_1 \cdot n$$

مثال :

نسبت سرعت

$$q = ? \quad v_f = 20 \text{ m/min} \quad v_c = 30 \text{ m/s}$$

$$q = \frac{v_c}{v_f} = \frac{30 \text{ m/s} \cdot 60 \text{ s/min}}{20 \text{ m/min}} = \frac{1800 \text{ m/min}}{20 \text{ m/min}} = 90$$

$$q = \frac{v_c}{v_f}$$

مقادیر مرجع برای سرعت براده برداری v_c ، سرعت پیشروی v_f ، نسبت سرعت q

جنس قطعه کار	سنگ زنی تخت						سنگ زنی محوری					
	سنگ زنی رو			سنگ زنی جانبی			سنگ زنی خارج			سنگ زنی داخل		
	v_c m/s	v_f m/min	q	v_c m/s	v_f m/min	q	v_c m/s	v_f m/min	q	v_c m/s	v_f m/min	q
فولاد	30	10...35	80	25	6...25	50	35	10	125	25	19...23	80
چدن	30	10...35	65	25	6...30	40	25	11	100	25	23	65
فلز سخت (الماسه)	10	4	115	8	4	115	8	4	100	8	8	60
آلیاژهای Al	18	15...40	30	18	24...45	20	18	24...30	50	16	30...40	30
آلیاژهای Cu	25	15...40	50	18	20...45	30	30	16	80	25	25	50

داده های سنگ زنی فولاد و چدن با دیسک های سنگ زنی از جنس کروند و کاربید سیلیسیم

	فرآیند	دانه بندی	انحراف به mm	باردهی به mm	Rz به μm
سنگ زنی اولیه	سنگ زنی اولیه	30...46	0,5...0,2	0,02...0,1	3...10
سنگ زنی نهایی	سنگ زنی نهایی	46...80	0,02...0,1	0,005...0,05	1...5
سنگ زنی پرداخت	سنگ زنی پرداخت	80...120	0,005...0,02	0,002...0,008	1,6...3

طبق DIN EN 12413 (1999-06)

سرعت حداکثر کاری برای دیسک سنگ زنی

شکل دیسک سنگ زنی	نوع ماشین سنگ زنی	هدایت ^(۱)	حداکثر سرعت v_c به m/s با چسب ^(۲)						
			B	BF	E	M	R	RF	PL
دیسک سنگ تخت	ثابت	zg یا hg	50	63	40	25	50	—	50
	سنگ دستی	zg	50	80	—	—	50	80	50
دیسک سنگ تخت برش	ثابت	hg یا zg	80	100	63	—	63	80	—
	سنگ دستی	آزاد دستی	—	80	—	—	—	—	—

hg هدایت دستی : پیشروی توسط اپراتور

(۱) zg هدایت اجباری : پیشروی با وسایل کمکی مکانیکی

(۲) انواع چسب : صفحه ۳۱۳

آزاد دستی : ماشین رنگ به طور کاملاً دستی هدایت می شود

طبق BGV D12^(۳) (2001-10)محدودیت های کاربرد (VE) برای دیسک های سنگ زنی^(۳)

VE	معنی	VE	معنی
VE1	برای سنگ زنی آزاد دستی و هدایت دستی مجاز نیست	VE6	برای سنگ زنی جانبی مجاز نیست
VE2	برای سنگ زنی برش آزاد دستی مجاز نیست	VE7	برای سنگ زنی آزاد دستی مجاز نیست
VE3	برای سنگ زنی تر مجاز نیست	VE8	با بشقاب محافظ مجاز نیست
VE4	برای محدوده کاری بسته مجاز نیست	VE10	برای سنگ زنی خشک مجاز نیست
VE5	بدون مکش مجاز نیست	VE11	برای سنگ زنی برش آزاد دستی و هدایت دستی مجاز نیست

(۳) اگر محدودیت ذکر نشود ابزار سنگ زنی را می توان برای همه مواد به کار برد.

طبق BGV D12^(۳) (2001-10)نوارهای رنگی برای حداکثر سرعت محیطی مجاز $50 \text{ m/s} \leq$

نوارهای رنگ	آبی	زرد	قرمز	سبز	آبی + زرد	آبی + قرمز	آبی + سبز
$v_c \text{ max}$ به m/s	50	63	80	100	125	140	160
نوارهای رنگ	قرمز + زرد	سبز + زرد	سبز + قرمز	آبی + آبی	زرد + زرد	قرمز + قرمز	سبز + سبز
$v_c \text{ max}$ به m/s	180	200	225	250	280	320	360

(۴) مقرارت اتحادیه کار (BGV : Berufsgenossenschaftliche Vorschrift)

طبق DIN ISO 525 (2000-08)

سنگ

علامت	سنگ	ترکیب شیمیایی	سختی کنوپ	محدوده کاربرد
A	کروند معمولی	Al_2O_3 + مواد افزودنی	18 000	غیرالیاژی، فولاد سختکاری نشده، فولاد ریختگی، چدن چکش خوار
	کروند خالص	Al_2O_3 به شکل کریستالی	21 000	فولادهای آلیاژ بالا و پایین، فولاد سختکاری نشده، فولاد کربوره، فولاد ابزار، تیتانیوم
Z	کروند زیرکون	Al_2O_3 + ZrO_2	-	فولادهای زنگ‌نزن
C	کاربید سیلیسیم	مواد افزودنی + SiC	24 800	مواد سخت: فلز سخت، چدن، HSS، سرامیک، شیشه، مواد نرم: مس، آلومینیم، مواد مصنوعی
BK	کاربید بر	B_4C به شکل کریستالی	47 000	لپینگ، پولیش الماسه و فولادهای سختکاری شده
CBN	نیتريد بر	BN به شکل کریستالی	60 000	فولادهای تندبر، فولادهای گرم کار و سردکار
D	الماس	C به شکل کریستالی	70 000	الماسه، چدن، شیشه، سرامیک، سنگ، فلزات غیر آهنی، نه برای فولاد؛ تیز کردن دیسکهای سنگزنی

طبق DIN ISO 525 (2000-08)

درجه سختی

کاربرد	درجه سختی	مشخصه	کاربرد	درجه سختی	مشخصه
سنگزنی محوری خارجی مواد نرم	P Q R S T U V W	سخت خیلی سخت	سنگزنی عمیق و جانبی مواد سخت	A B C D E F G	فوق العاده نرم خیلی نرم
	X Y Z	فوق العاده سخت		H I J K L M N O	نرم متوسط

طبق DIN ISO 525 (2000-08)


اندازه دانه‌ها

مشخصه دانه‌بندی سنگها

خیلی ظریف	ظریف	متوسط	درشت	محدوده دانه‌بندی
F230, ..., F1200	F70, F80, F90, ..., F220	F30, F36, F46, ..., F60	F4, F5, F6, ..., F24	مشخصه دانه‌بندی
$\approx 1,0 \dots 0,4$	$\approx 2,5 \dots 1,0$	$\approx 5 \dots 2,5$	$\approx 10 \dots 5$	قابل حصول: R_z به μm

طبق DIN ISO 525 (2000-08)

ساختار

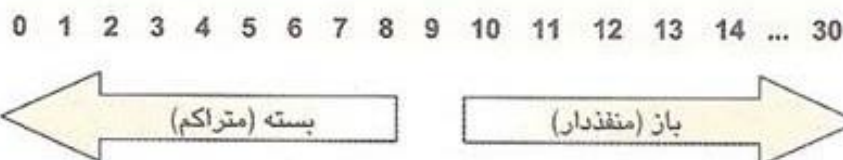

طبق DIN ISO 525 (2000-08) و VDI 3411 (2000-08)

چسب

علامت	نوع چسب	خواص	محدوده کاربرد
V	چسب سرامیکی	منفذدار، ترد، غیر حساس به آب، روغن و گرما	سنگهای زیر و ظریف با کروند و کاربید سیلیسیم
B BF	چسب با رزین مصنوعی، تقویت با الیاف	متراکم یا منفذدار، الاستیک، پایدار به روغن، سنگزنی با خنک کننده	سنگهای زیر یا برشی، سنگهای پروفیلی با الماس نیتريدبر، سنگهای فشار بالا
M	چسب فلزی	متراکم یا منفذدار، چقرمه، غیر حساس به فشار و حرارت	سنگهای پروفیل و ابزار با الماس یا نیتريد بر، سنگهای تر
G	چسب گالوانیکی	درگیری بالا با دانه‌های برآمده	سنگزنی داخل فلزات سخت، سنگهای دستی
R RF	چسب لاستیکی، تقویت شده با الیاف	الاستیک، سنگزنی با خنک کننده، حساس به روغن و گرما	سنگهای برشی
E	چسب شلاکی	حساس به تغییرات دما، الاستیک چقرمه، غیر حساس به ضربه	سنگهای تیغه اره و فرم‌دار، دیسکهای سنگزنی معمولی و بدون نیاز به تیز کردن
MG	چسب کربنات منیزیم	نرم، الاستیک، حساس به آب	سنگهای خشک، سنگزنی چاقو

فرم 1 (دیسک سنگزنی تخت)، شکل: ISO 603-1 1 N-300 × 50 × 76,2 - A/F 36 L 5 V - 50 : حاشیه N، قطر خارجی 300 mm، عرض 50 mm، قطر سوراخ 76,2 mm، مواد سنگ A (الکترو کروند)، اندازه دانه F 36 (متوسط)، درجه سختی L (متوسط)، ساختار 5، چسب سرامیکی (V)، حداکثر سرعت محیطی 50 m/s

انتخاب دیسک سنگ‌زنی

مقادیر مرجع انتخاب دیسکهای سنگ‌زنی (بدون الماس و نیتريدبر)

سنگ‌زنی محوری خارجی

جنس قطعه کار	جنس سنگ	خشن		پرداخت با قطر دیسک				پرداخت	
		دانه‌بندی	سختی	500 mm تا	بالای 500 mm	دانه‌بندی	سختی	دانه‌بندی	سختی
فولاد، سختکاری نشده	A	54	M...N	80	M...N	60	L...M	180	L...M
فولاد، سختکاری شده، آلیاژی و غیر آلیاژی	A	46	L...M	80	K...L	60	J...K	240...500	H...N
فولاد، سختکاری شده، آلیاژ بالا	A, C	80	M...N	80	N...O	60	M...N	240...500	H...N
فلز سخت، سرامیک	C	60	K	80	K	60	K	240...500	H...N
چدن	A, C	60	L	80	L	60	L	100	M
فلزات غیر آهنی، مثلاً Cu, Al, Zn	C	46	K	60	K	60	K	-	-

سنگ‌زنی محوری داخلی

جنس قطعه کار	جنس سنگ	قطر دیسک‌زنی به mm							
		تا 20		از 20 تا 40		بالای 40 تا 80		بالای 80	
		دانه‌بندی	سختی	دانه‌بندی	سختی	دانه‌بندی	سختی	دانه‌بندی	سختی
فولاد، سختکاری نشده	A	80	M	60	L...M	54	L...M	46	K
فولاد، سختکاری شده، آلیاژی و غیر آلیاژی	A	80	K...L	120	M...N	80	M...N	80	L
فولاد، سختکاری شده، آلیاژ بالا	A, C	80	J...K	100	K	80	K	60	J
فلز سخت، سرامیک	C	80	G	120	H	120	H	80	G
چدن	A	80	L...M	80	K...L	60	M	46	M
فلزات غیر آهنی، مثلاً Cu, Al, Zn	C	80	I...J	120	K	60	J...K	54	J

سنگ‌زنی تخت

جنس قطعه کار	جنس سنگ	دیسک استکانی		دیسک سنگ‌زنی تخت				قطاعی	
		D < 300 mm	دانه‌بندی	D ≤ 300 mm	دانه‌بندی	D > 300 mm	دانه‌بندی	دانه‌بندی	سختی
فولاد، سختکاری نشده	A	46	J	46	J	36	J	24	J
فولاد، سختکاری شده، آلیاژی و غیر آلیاژی	A	46	J	60	J	46	J	36	J
فولاد، سختکاری شده، آلیاژ بالا	A	46	H...J	60	I...J	46	I...J	36	I...J
فلز سخت، سرامیک	C	46	J	60	J	60	J	46	J
چدن	A	46	J	46	J	46	J	24	J
فلزات غیر آهنی، مثلاً Cu, Al, Zn	C	46	J	60	J	60	J	36	J

سنگ‌زنی ابزار

مواد ابزار برشی	جنس سنگ	دیسک سنگ‌زنی تخت			دیسک بشقابی			دیسک استکانی	
		D ≤ 225	D > 225	سختی	D ≤ 100	D > 100	سختی	دانه‌بندی	سختی
فولاد ابزاری	A	80	60	M	80	60	M	46	K
فولاد تندبر	A	60	46	K	60	46	K	46	H
فلز سخت (الماسه)	C	80	54	K	80	54	K	46	H

برش روی ماشینهای ثابت

جنس قطعه کار	جنس سنگ	دیسکهای برش تخت v _c تا 80 m/s				دیسک برش تخت v _c تا 100 m/s			
		D ≤ 200 mm	دانه‌بندی	D > 200 mm	سختی	D ≤ 500 mm	دانه‌بندی	D > 500 mm	سختی
فولاد، سختکاری نشده	A	80	Q...R	46	Q...R	24	U	20	Q...R
چدن	A	60	Q...R	46	Q...R	24	U...V	20	U...V
فلزات غیر آهنی مثلاً Cu, Al, Zn	A	60	Q...R	46	Q...R	30	S	24	S

سنگ‌زنی و برش با ماشین دستی

جنس قطعه کار	جنس سنگ	دیسکهای برش v _c تا 80 m/s		دیسکهای خشن کاری v _c تا 45 m/s		دیسکهای v _c تا 80 m/s		سنگهای انگشتی	
		دانه‌بندی	سختی	دانه‌بندی	سختی	دانه‌بندی	سختی	دانه‌بندی	سختی
فولاد، سختکاری نشده	A	30	T	24	M	24	R	36	Q...R
فولاد، مقاوم به خوردگی	A	30	R	16	M	24	R	36	S
چدن	A, C	30	T	20	R	24	R	30	T
فلزات غیر آهنی مثلاً Cu, Al, Zn	A, C	30	R	20	R	-	-	-	-

طبق DIN ISO 848 (1998-03)

مشخصه دانه‌بندی

سنگ‌زنی لپینگ	سنگ‌زنی پرداخت	سنگ‌زنی نهایی	سنگ‌زنی اولیه (خشن)	محدوده کاربرد
D20, D15, D7 B30, B6	D64, D54, D46 B64, B54, B46	D126...D76 B126...B76	D251...D151 B251...B151	الماس نیتريد بر مشخصه - دانه‌بندی ^(۱)
$\approx 0,05...0,025$	$\approx 0,18...0,15$	$\approx 0,45...0,33$	$\approx 0,55...0,50$	قابل حصول: R_a به μm

(۱) اندازه دهانه توری آزمایش به μm

مقادير سرعت براده‌برداری

فرآیند	جنس سنگ	سرعت براده‌برداری v_e به m/s در نوع چسب ^(۱)							
		B		M		G		V	
		خشک	تر	خشک	تر	خشک	تر	خشک	تر
سنگ‌زنی تخت	CBN	—	30...50	—	30...60	—	30...60	—	30...60
	D	—	22...50	—	22...27	20...30	22...50	—	25...50
سنگ‌زنی محوری خارجی ^(۲)	CBN	—	30...50	—	30...60	—	30...60	—	30...60
	D	—	22...40	—	20...30	20...30	22...40	—	25...50
سنگ‌زنی محوری داخلی	CBN	27...35	30...60	—	30...60	24...40	30...50	—	30...50
	D	12...18	15...30	8...15	18...27	12...20	18...40	—	25...50
سنگ‌زنی ابزار	CBN	27...35	30...50	22...30	30...40	27...35	30...50	—	30...50
	D	15...22	22...50	15...22	15...27	15...30	22...35	—	—
سنگ‌زنی برش	CBN	27...35	30...50	—	30...60	27...40	30...60	—	—
	D	12...18	22...35	—	22...27	18...30	22...40	—	—

(۲) در سنگ‌زنی سرعت بالا حدود چهاربرابر این مقادير

(۱) نوع چسب در صفحه ۳۱۳

مقادير مرجع برای باردهی و پیشروی در دیسکهای سنگ‌زنی الماس

فرآیند	باردهی در هر کورس به mm در اندازه دانه			پیشروی m/min	پیشروی عرضی در ارتباط با عرض سنگ b
	D181	D126	D64		
سنگ‌زنی تخت ^(۱)	0,02...0,04	0,01...0,02	0,005...0,01	10...15	$\frac{1}{4} \dots \frac{1}{2} \cdot b$
سنگ‌زنی محوری خارجی ^(۱)	0,01...0,03	0,0...0,02	0,005...0,01	0,3...2,0	—
سنگ‌زنی محوری داخلی	0,002...0,007	0,002...0,005	0,001...0,003	0,5...2,0	—
سنگ‌زنی ابزار	0,01...0,03	0,005...0,015	0,002...0,005	0,3...4,0	—
سنگ‌زنی شیار	—	1,0...5,0	0,5...3,0	0,01...2,0	—

(۱) در سنگ‌زنی سرعت بالا حدود سه‌برابر این مقادير

مقادير مرجع برای باردهی و پیشروی در دیسکهای سنگ‌زنی CBN

فرآیند	باردهی در هر کورس به mm در اندازه دانه			پیشروی m/min	پیشروی عرضی در ارتباط با عرض سنگ b
	B252/B181	B151/B126	B91/B76		
سنگ‌زنی تخت	0,03...0,05	0,02...0,04	0,01...0,015	20...30	$\frac{1}{4} \dots \frac{1}{3} \cdot b$
سنگ‌زنی محوری خارجی	0,02...0,04	0,02...0,03	0,015...0,02	0,5...2,0	—
سنگ‌زنی محوری داخلی	0,005...0,015	0,005...0,01	0,002...0,005	0,5...2,0	—
سنگ‌زنی ابزار	0,002...0,1	0,01...0,005	0,005...0,015	0,5...4,0	—
سنگ‌زنی شیار	1,0...10	1,0...5,0	0,5...3,0	0,01...2,0	—

طبق VDI 3411 (2000-08)

سنگ‌زنی سرعت بالا با دیسکهای سنگ‌زنی CBN

فرآیند سنگ‌زنی با مقدار مواد براده‌برداری شده زیاد در مدت زمان کم با استفاده از ماشینها و ابزارهای ویژه به همراه سرعت براده‌برداری بالا ($80 \text{ m/s} <$) و مواد روغنکاری - خنک‌کننده امکانپذیر است. این تجهیزات غالباً در سنگ‌زنی تخت و محوری خارجی مواد آهنی به کار می‌رود.

آماده‌سازی کاربرد دیسکهای سنگ‌زنی

مراحل کاری	الماس زدن دیسک سنگ‌زنی		تمیز کردن	
	ایجاد پروفیل	تیز کردن		
فرآیند	برش دانه‌ها و چسب	عقب‌زدن و از بین بردن چسب	عدم تغییر در پوشش سنگ	
هدف	ایجاد پروفیل و دوران دقیق سنگ	ایجاد ساختار سطح سنگ	رفع براده‌ها از منافذ	
حداکثر سرعت محیطی مجاز در سنگ‌زنی توان بالا				
نوع چسب ^{۱)}	B	V	M	G
حداکثر سرعت محیطی مجاز به m/s	140	200	180	280

(۱) انواع چسبها در صفحه ۳۱۳

هونینگ



v_c	سرعت براده‌برداری	A	سطح نشیمن سنگ هونینگ
v_a	سرعت محوری	F_r	نیروی باردهی شعاعی
v_u	سرعت محیطی	n	تعداد سنگ هونینگ
α	زاویه خطوط اثر براده‌برداری	b	عرض سنگ هونینگ
p	فشار	l	طول سنگ هونینگ

مثال :

فولاد سختکاری شده، هونینگ نهایی، $v_c = ?$ ، $v_a = ?$ ، $v_u = ?$ ، $\alpha = ?$ از جدول : $v_a = 12 \text{ m/min}$ ، $v_u = 25 \text{ m/min}$

$$v_c = \sqrt{v_a^2 + v_u^2} = \sqrt{\left(12 \frac{\text{m}}{\text{min}}\right)^2 + \left(25 \frac{\text{m}}{\text{min}}\right)^2} \approx 28 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{v_a}{v_u} = \frac{12 \text{ m/min}}{25 \text{ m/min}} = 0,48 ; \quad \alpha = 51,3^\circ$$

سرعت براده‌برداری

$$v_c = \sqrt{v_a^2 + v_u^2}$$

زاویه خطوط اثر

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{v_a}{v_u}$$

فشار

$$p = \frac{F_r}{A}$$

$$p = \frac{F_r}{n \cdot b \cdot l}$$

سرعت براده‌برداری و اضافه ماشینکاری

جنس قطعه کار	سرعت محیطی m/min به v_u		سرعت محوری m/min به v_a		اضافات ماشینکاری به mm برای قطر سوراخ به mm		
	هونینگ اولیه	هونینگ نهایی	هونینگ اولیه	هونینگ نهایی	2...15	15...100	100...500
فولاد، سختکاری نشده	18...40	20...40	9...20	10...20	0,02...0,05	0,03...0,15	0,06...0,3
فولاد، سختکاری شده	14...40	15...40	5...20	6...20	0,01...0,03	0,02...0,05	0,03...0,1
فولادهای آلیاژی	23...40	25...40	10...20	11...20	0,02...0,05	0,03...0,15	0,06...0,3
چدن	23...40	25...40	10...20	11...20			
آلیاژهای آلومینیم	22...40	24...40	9...20	10...20			

در هونینگ با دانه‌های الماس v_u تا 40 m/min و v_a تا 60 m/min، $\alpha = 60^\circ \dots 90^\circ$

فشار ابزار هونینگ

فرآیندهای هونینگ	فشار p به N/cm^2			
	سنگ هونینگ سرامیکی	سنگ هونینگ با چسب مصنوعی	سنگ هونینگ الماس	سنگ هونینگ نیتريدبر
هونینگ اولیه	50...250	200...400	300...700	200...400
هونینگ نهایی	20...100	40...250	100...300	100...200

انتخاب سنگ هونینگ از کروند، کاربید سیلیسیم، CBN و الماس

جنس قطعه کار	استحکام کششی N/mm^2	فرآیند	عمق زبری R_z μm	سنگ هونینگ				CBN یا الماس
				کروند و کاربید سیلیسیم	چسب	ساختار	دانه‌بندی	
فولاد	< 500 (سختکاری نشده)	هونینگ اولیه	8...12	A	700	R	1	D126
		هونینگ میانی	2...5		400	R	5	D54
		هونینگ نهایی	0,5...1,5		1200	M	2	D15
چدن	500...700 (سختکاری شده)	هونینگ اولیه	5...10	A	80	R	3	B76
		هونینگ میانی	2...3		400	O	5	B54
		هونینگ نهایی	0,5...2		700	N	3	B30
فلزات غیر آهنی	-	هونینگ اولیه	5...8	C	80	M	3	D91
		هونینگ نهایی	2...3		120	K	7	D46
		هونینگ هموارسازی	3...6		900	H	8	D25
فلزات غیر آهنی	-	هونینگ اولیه	6...10	A	80	O	3	D64
		هونینگ نهایی	2...3	A	400	O	1	D35
		هونینگ هموارسازی	0,5...1	C	1000	N	5	D15

(۲) مقایسه با صفحه ۳۱۳


(۱) در هونینگ هموارسازی بلندترین نقاط سطوح قطعه کار براده‌برداری می‌شود.

انتخاب سنگ هونینگ از جنس الماس و نیتريدبر مکعبی (CBN)

جنس سنگ	الماس طبیعی	الماس مصنوعی	CBN
جنس قطعه کار	فولاد، فلز سخت (الماسه)	چدن، فولاد نیتروورده، فلزات غیر آهنی، شیشه، سرامیک	فولاد سختکاری شده

مدت زمان ماشینکاری و مقادیر مرجع در اسپارک

اسپارک برشی (وایرکات)

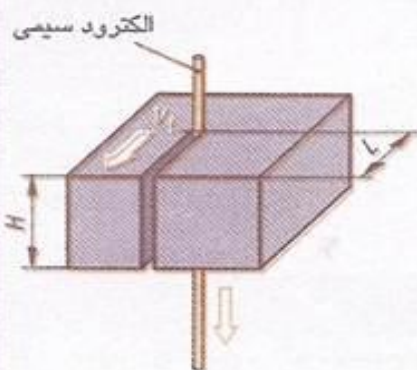

t_h مدت زمان ماشینکاری به min
 v_f سرعت پیشروی به mm/min
 L طول پیشروی، طول برش به mm
 H عمق برش به mm
 T تیرانس شکلی به μm

مدت زمان ماشینکاری

$$t_h = \frac{L}{v_f}$$

مثال:

جنس: فولاد، $H = 30 \text{ mm}$ ، $L = 320 \text{ mm}$ ، $T = 30 \mu m$

$t_h = ?$ ، $v_f = ?$

(طبق جدول) $v_f = 1,8 \text{ mm/min}$

$$t_h = \frac{L}{v_f} = \frac{320 \text{ mm}}{1,8 \text{ mm/min}} = 178 \text{ min}$$

سرعت پیشروی v_f (مقادیر مرجع)^(۱)


عمق برش H به mm	سرعت پیشروی v_f به mm/min										
	ماشینکاری فولاد					ماشینکاری منس			ماشینکاری فلز سخت		
	تیرانس شکلی به دست آمده T به μm										
	60	40	30	20	10	40	20	10	80	20	10
10	9,0	8,5	4,0	3,9	2,1	7,5	3,5	2,0	4,5	0,7	0,6
20	5,1	5,5	2,5	2,5	1,5	4,7	2,4	1,5	3,1	0,3	0,3
30	3,7	4,0	1,8	1,8	1,1	4,0	1,9	1,1	2,3	0,2	0,2
50	2,5	2,5	1,2	1,2	0,8	2,6	1,4	0,7	1,4	0,2	0,2

(۱) مقادیر مرجع داده شده مقادیر متوسط از براده برداری اصلی جهت دستیابی به تیرانس شکلی به دست آمده اند. در شرایط نامناسب شستشو، سرعت پیشروی به طور چشمگیری کاهش می یابد.

خواص و کاربرد وایرکات رایج

کاربرد	قطر سیم رایج به mm	استحکام کششی به N/mm^2	رسانایی الکتریکی به $m/(\Omega \cdot mm^2)$	جنس وایرکات
عمومی	0,2 ... 0,33	400...900	13,5	آلیاژ CuZn
برش با تیرانس شکلی خیلی کوچک	0,025...0,125	1900	18,5	مولیبدن
شکاف برش تنگ، شعاع کوچک گوشه ها	0,025...0,125	2500	18,2	تنگستن

اسپارک غوطه وری (اصطلاحاً اسپارک)

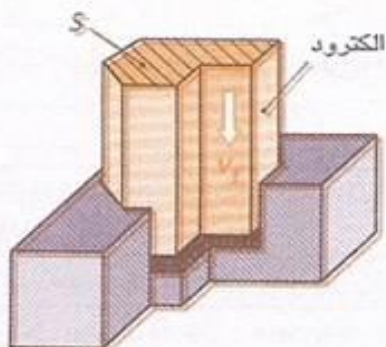

t_h مدت زمان ماشینکاری به min
 S سطح مقطع براده برداری کننده الکتروود به mm^2
 V حجم براده برداری شونده به mm^3
 V_w سرعت براده برداری به mm^3/min

مدت زمان ماشینکاری

$$t_h = \frac{V}{V_w}$$

مثال:

خشن کاری فولاد، الکتروود گرافیتی

$S = 150 \text{ mm}^2$ ، $V = 3060 \text{ mm}^3$ ، $V_w = ?$ ، $t_h = ?$


(طبق جدول) $V_w = 31 \text{ mm}^3/min$

$$t_h = \frac{V}{V_w} = \frac{3060 \text{ mm}^3}{31 \text{ mm}^3/min} = 99 \text{ min}$$

مقادیر مرجع V_w ^(۱)

جنس قطعه کار	الکتروود (ابزار)	سرعت براده برداری V_w به mm^3/min											
		خشن کاری						پرداخت					
		سطح مقطع براده برداری کننده S به mm^2						عمق زبری Rz به μm					
فولاد	گرافیت	10 تا 50	50 تا 100	100 تا 200	200 تا 300	300 تا 400	400 تا 600	2 تا 3	3 تا 4	4 تا 6	6 تا 8	8 تا 10	5
	مس	7,0	18	31	62	81	105	—	—	—	2	5	5
فلز سخت	مس	13,3	22	28	51	85	105	0,1	0,5	1,9	3,8	5,2	5
	مس	6,0	15	18	28	30	33	—	0,1	0,5	2,2	5,2	5,2

(۱) این مقادیر در نتیجه عوامل مؤثر فرآیندی شدیداً نوسان می کنند برای این منظور به صفحه ۳۱۸ ر.ک.

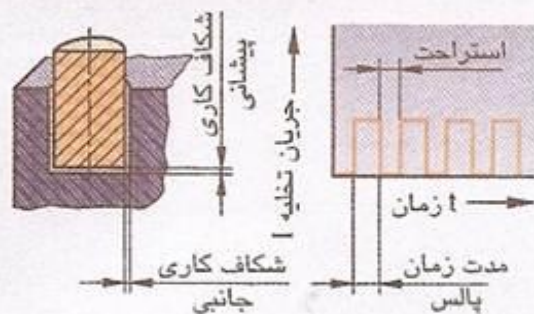

V_w mm³/min سرعت براده‌برداری به
 V mm³ حجم براده‌برداری شونده به
 t min مدت زمان براده‌برداری به
 V_E mm³ سایش مطلق ابزار به
 V_{rel} % سایش نسبی ابزار به

سرعت براده‌برداری

$$V_w = \frac{V}{t}$$

سایش نسبی براده‌برداری

$$V_{rel} = \frac{V_E}{V} \cdot 100\%$$

عوامل		توضیح، خواص و کاربرد
جنس الکترود	مس الکترولیت	کاربرد عمومی؛ رفتار سایش کم؛ سرعت براده‌برداری بالا؛ برای ماشینکاری پرداخت و خشن؛ ساخت الکترود با ماشینکاری سخت؛ انبساط حرارتی شدید؛ بدون لبه‌های شکننده؛ مستعد برای اعوجاج
	گرافیت در دانه‌بندیهای مختلف	کاربرد عمومی؛ سایش خیلی کم؛ چگالی جریان بزرگتر از Cu؛ وزن کمتر الکترود؛ ساخت الکترود با ماشینکاری آسان؛ بدون اعوجاج؛ انبساط حرارتی کم؛ هر قدر دانه‌بندی گرافیت ظریفتر باشد به همان میزان الکترود نیز دقیق و حساس می‌باشد؛ برای ماشینکاری فلز سخت (الماسه) مناسب نیست
	تنگستن - مس	الکترودهای دقیق و کوچک؛ سایش خیلی کم؛ براده‌برداری خیلی بالا در جریان تخلیه نسبی کوچک علیرغم چگالی جریان بزرگ؛ قابل ساخت فقط در ابعاد محدود؛ وزن بالای الکترود
	مس - گرافیت	کاربرد ویژه برای ابعاد کوچک الکترود و نیز استحکام بالا؛ سایش و سرعت براده‌برداری آن در کاربرد ویژه اهمیت کمتری دارد
روغنهای سنتتیک، که فیلتر و خنک می‌شود؛ توسط سازنده ماشین الکترولیت تعیین می‌شود		خواسته‌ها از مایع دی الکتریک : • ضریب هدایت پایین و ثابت برای تشکیل پایدار جرقه • ویسکوزیته کم برای قابلیت تصفیه و قابلیت نفوذ در شکافهای تنگ • تبخیر کم به جهت بخارهای مضر • نقطه اشتعال بالا به خاطر خطر آتش‌سوزی • ضریب هدایت حرارتی بالا به منظور خنک شدن خوب • خطر سلامتی خیلی پایین به خاطر پرسنل اپراتور
تجدید مایع دی الکتریک در نقطه اثر محصولات تجزیه شستشو شده از محل شکاف دور می‌شود		بسته به شرایط و امکانات روشهای شستشوی متنوعی در اختیار می‌باشد تا توان پایدار عمل اسپارک را به‌دست آورد : • غوطه‌وری کامل (رایجترین متد و در عین حال دفع گرما) • شستشوی فشاری با الکترود توخالی یا در کنار الکترود • شستشوی مکشی با الکترود توخالی یا در کنار الکترود • شستشو با عقب کشیدن الکترود • شستشوی حرکتی با حرکت نسبی بین قطعه کار و الکترود، بدون اینکه فرایند عمل اسپارک قطع شود
قطبیت	مثبت	الکترود قطب مثبت انتخاب می‌شود؛ برای سوختن کمتر الکترود در خشن کاری مدت زمان پالس بزرگتر و فرکانس پایین انتخاب می‌شود
	منفی	الکترود قطب منفی انتخاب می‌شود؛ برای اسپارک با مدت زمان پالس کوچک و فرکانس بالا
شکاف کاری	پیشانی	با کنترل پیشروی (کنترل از طریق ولتاژ تخلیه)، ثابت نگه داشته می‌شود. اگر حساسیت کنترل خیلی بالا تنظیم شود : الکترودها به طور مرتب بالا و پایین می‌روند، تخلیه کنترل شده روی نمی‌دهد. اگر حساسیت کنترل خیلی پایین تنظیم شود : تخلیه غیرعادی بیشتر می‌شود یا شکاف جهت تخلیه، خیلی بزرگ می‌شود.
	جانبی	اساساً توسط مدت زمان و اندازه پالس تخلیه، جنس و ولتاژ حرکت خلاصی تعیین می‌شود
جریان تخلیه	کوچک	توان براده‌برداری پایین، سایش کم ابزار در الکترودهای مسی، سایش زیاد در الکترودهای گرافیتی
	بزرگ	توان براده‌برداری بالا، سایش بالای ابزار در الکترودهای مسی، سایش کم در الکترودهای گرافیتی
مدت زمان پالس	کوچک	در قطبیت مثبت سایش الکترود بزرگتر و سرعت براده‌برداری کمتر می‌شود
	بزرگ	در قطبیت مثبت سایش الکترود کمتر و سرعت براده‌برداری بزرگتر می‌شود

نیروی برش، کار برش

نیروی برش


$$F = S \cdot \tau_{aB \max}$$

حداکثر استحکام برش

$$\tau_{aB \max} \approx 0,8 \cdot R_{m \max}$$

مقدار کار برش

$$W = \frac{2}{3} \cdot F \cdot s$$

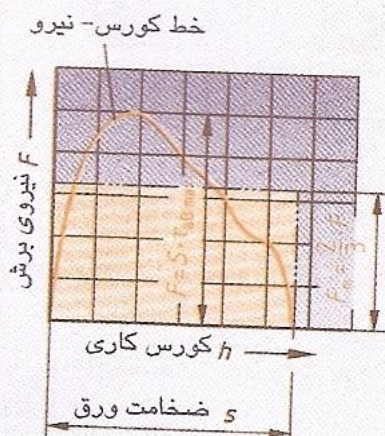

F نیروی برش
 F_m نیروی برش متوسط
 S سطح برش
 $R_{m \max}$ حداکثر استحکام کششی
 $\tau_{aB \max}$ حداکثر استحکام برشی
 W مقدار کار برش
 s ضخامت ورق

مثال :

$$R_{m \max} = 510 \text{ N/mm}^2 ; s = 2,5 \text{ mm} ; S = 236 \text{ mm}^2$$

مطلوب است : $W, F, \tau_{aB \max}$

$$\tau_{aB \max} = 0,8 \cdot R_{m \max} = 0,8 \cdot 510 \text{ N/mm}^2 = 408 \text{ N/mm}^2$$

$$F = S \cdot \tau_{aB \max} = 236 \text{ mm}^2 \cdot 408 \text{ N/mm}^2 = 96\,288 \text{ N} = 96,288 \text{ kN}$$

$$W = \frac{2}{3} \cdot F \cdot s = \frac{2}{3} \cdot 96,288 \text{ kN} \cdot 2,5 \text{ mm} \approx 160 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 160 \text{ N} \cdot \text{m}$$

شرایط کاربرد پرسهای مکانیکی لنگ

مقدار کار در کار دائم


$$W_D = \frac{F_n \cdot H}{15}$$

مقدار کار در کار تک کورسی

$$W_E = 2 \cdot W_D$$

سیستم محرکه پرسها معمولاً طوری طراحی می شود که نیروی نامی پرس در محدوده زاویه میل لنگ برابر $\alpha = 30^\circ$ به دست آید.

در کار دائم، پرس بدون ایست کار می کند. در کار تک کورسی پرس بعد از هر کورس می ایستد. در پرسهای با کورس قابل تنظیم نیروی مجاز کمتر از نیروی نامی پرس است.

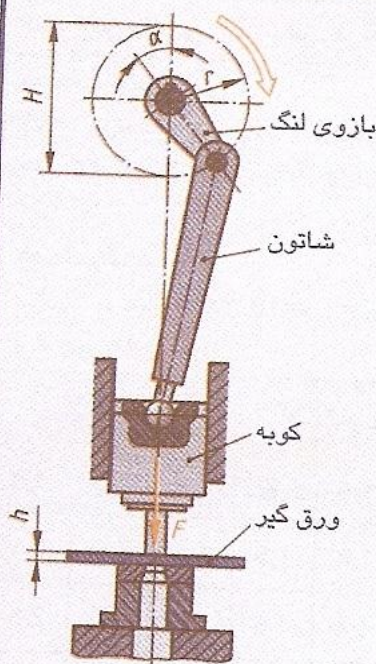

F نیروی برش، نیروی تغییر شکل
 F_n نیروی نامی پرس
 F_{zul} نیروی مجاز پرس با کورس قابل تنظیم
 H کورس، حداکثر کورس در کورس قابل تنظیم
 H_e کورس تنظیم شده
 h فاصله کار (ضخامت ورق $s \approx$)
 α زاویه میل لنگ
 W مقدار کار برش یا تغییر شکل
 W_D توان کاری در کار دائم
 W_E توان کاری در کار تک کورسی

مثال :

پرس مکانیکی لنگ با کورس ثابت، $F_n = 250 \text{ kN}$ ، $H = 30 \text{ mm}$ ، $F = 207 \text{ kN}$ ، $s = 4 \text{ mm}$

مطلوب است : W, W_D (هرگاه پرس با کار دائم کار کند)

$$W = \frac{2}{3} \cdot F \cdot s = \frac{2}{3} \cdot 207 \text{ kN} \cdot 4 \text{ mm} = 552 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 552 \text{ N} \cdot \text{m}$$

حل :

$$W_D = \frac{F_n \cdot H}{15} = \frac{250 \text{ kN} \cdot 30 \text{ mm}}{15} = 500 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 500 \text{ N} \cdot \text{m}$$

اگر $F < F_n$ ولی $W > W_D$ باشد پرس را نمی توان برای این قطعه کار با کار دائم به کار برد.

شرایط کاربرد

کورس ثابت

$$F \leq F_n$$

$$W \leq W_D \quad \text{یا}$$

$$W \leq W_E$$

کورس قابل تنظیم

$$F' \leq F_{zul}$$


$$F_{zul} = \frac{F_n \cdot H}{4 \cdot \sqrt{H_e \cdot h - h^2}}$$

$$W \leq W_D \quad \text{یا}$$

$$W \leq W_E$$

VDI 3368 (1982-05) طبق


ابعاد سنبه و ماتریس برش

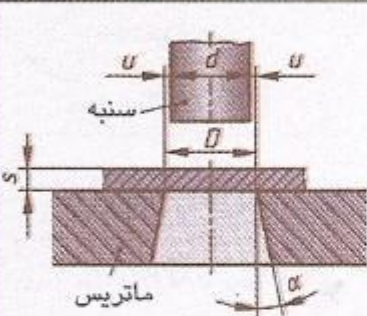	سنبه برش	فرآیند	سوراخکاری	پولکبری
	ماتریس برش	شکل قطعه کار		
	لقی برش	برای اندازه باید، این اندازه تعیین کننده است	اندازه سنبه d	اندازه ماتریس D
	ضخامت ورق	اندازه ابزار مقابل	ماتریس $D = d + 2 \cdot u$	سنبه $d = D - 2 \cdot u$

لقی برش (لقی قالب) u در ارتباط با جنس و ضخامت ورق

ضخامت ورق s mm	سوراخ ماتریس با زاویه آزاد α				سوراخ ماتریس بدون زاویه آزاد α			
	استحکام برشی τ_{AB} به N/mm^2				استحکام برشی τ_{AB} به N/mm^2			
	250 تا	251...400	401...600	بالای 600	250 تا	251...400	401...600	بالای 600
0,4...0,6	0,01	0,015	0,02	0,025	0,015	0,02	0,025	0,03
0,7...0,8	0,015	0,02	0,03	0,04	0,025	0,03	0,04	0,05
0,9...1	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,05
1,5...2	0,03	0,05	0,06	0,08	0,05	0,07	0,09	0,11
2,5...3	0,04	0,07	0,10	0,12	0,08	0,11	0,14	0,17
3,5...4	0,06	0,09	0,12	0,16	0,11	0,15	0,19	0,23

دورریز طولی، دورریز عرضی، دورریز راهنما

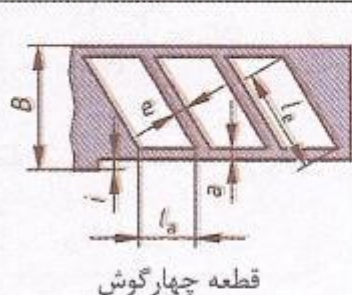

a دورریز عرضی
e دورریز طولی
 l_a اندازه طولی قطعه کار
 l_e اندازه عرضی قطعه کار
B پهنای نوار
i دورریز راهنما

قطعات چهار گوش :

برای به دست آوردن دورریز طولی و عرضی اندازه های بزرگ مربوط به طول کوچک و بزرگ قطعه کار استفاده می شود.

قطعات گرد :

مقادیر مربوط به $l_e = l_a = 10 \text{ mm}$ برای دورریز طولی و عرضی صادق است.

پهنای نوار B	اندازه طولی l_e اندازه عرضی l_a mm	دورریز عرضی دورریز طولی a	ضخامت قطعه کار s به mm										
			0,1	0,3	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0
تا 100 mm	تا 10	e a	0,8 1,0	0,8 0,9	0,8 0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,9	2,1
	11 ... 50	e a	1,6 1,9	1,2 1,5	0,9 1,0	1,0	1,1	1,4	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3
	51 ... 100	e a	1,8 2,2	1,4 1,7	1,0 1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5
	بیش از 100	e a	2,0 2,4	1,6 1,9	1,2 1,5	1,4	1,5	1,8	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7
	دورریز راهنما i		1,5			1,8 2,2 2,5 3,0 3,5 4,5							
بیش از 100 mm تا 200 mm	تا 10	e a	0,9 1,2	1,0 1,1	1,0 1,1	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3
	11 ... 50	e a	1,8 2,2	1,4 1,7	1,0 1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5
	51 ... 100	e a	2,0 2,4	1,6 1,9	1,2 1,5	1,4	1,5	1,8	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7
	101 ... 200	e a	2,2 2,7	1,8 2,2	1,4 1,7	1,6	1,7	2,0	2,0	2,2	2,3	2,6	2,9
	دورریز راهنما i		1,5			1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0							

محل دنباله قالب در قالبهای با نقطه مرکز ثقل معلوم

فاصله نقطه مرکز ثقل نیروها از لبه مرجع

$$x = \frac{U_1 \cdot a_1 + U_2 \cdot a_2 + U_3 \cdot a_3 + \dots}{U_1 + U_2 + U_3 + \dots}$$

مثال :

مطلوب است فاصله x نقطه مرکز ثقل S نیروها در شکل مقابل

حل :

سطح خارجی سنبه پولکبری به عنوان لبه مرجع انتخاب می شود.



محیط سنبه پولکبری : $U_1 = 4 \cdot 20 \text{ mm} = 80 \text{ mm}$; $a_1 = 10 \text{ mm}$ محیط سنبه سوراخکاری اولیه : $U_2 = \pi \cdot 10 \text{ mm} = 31,4 \text{ mm}$; $a_2 = 31 \text{ mm}$

$$x = \frac{U_1 \cdot a_1 + U_2 \cdot a_2}{U_1 + U_2}$$

$$x = \frac{80 \text{ mm} \cdot 10 \text{ mm} + 31,4 \text{ mm} \cdot 31 \text{ mm}}{80 \text{ mm} + 31,4 \text{ mm}} \approx 16 \text{ mm}$$

ترتیب سنبه

قطعه کار

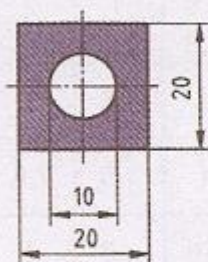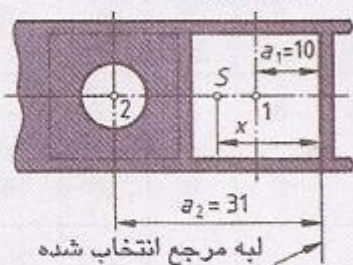پولکبری
سوراخکاری اولیه
(مازاد خارج) $U_1, U_2, U_3 \dots$

محیط هر کدام از سنبه ها

 $a_1, a_2, a_3 \dots$

فاصله نقطه مرکز ثقل هر کدام از سنبه ها

از لبه مرجع انتخابی

 x فاصله نقطه مرکز ثقل کل نیروها S از لبه

مرجع انتخاب شده

محل دنباله قالب در قالبهای با نقطه مرکز ثقل نامعلوم

فاصله نقطه مرکز ثقل نیروها از لبه مرجع

$$x = \frac{l_1 \cdot a_1 + l_2 \cdot a_2 + l_3 \cdot a_3 + \dots}{l_1 + l_2 + l_3 + \dots}$$


$$x = \frac{\sum l_n \cdot a_n}{\sum l_n}$$

مثال :

برای قطعه کار (شکل روبه رو) موقعیت دنباله قالب برش مربوط را محاسبه کنید.

حل :

(۱) نقطه مرکز ثقل کل نیروها با نقطه مرکز ثقل کل خطوط برش مطابقت دارد.

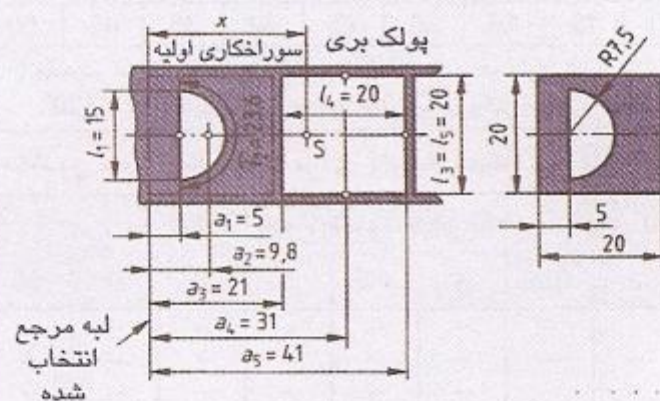 $l_1, l_2, l_3 \dots l_n$

طولهای لبه برش

 $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$

فواصل نقاط مرکز ثقل خطوط از لبه

مرجع انتخاب شده

 x

فاصله نقطه مرکز ثقل نیروها از لبه مرجع

 n

شماره لبه برش

(۱) نقطه مرکز ثقل خطوط : صفحه ۳۲

n	l_n به mm	a_n به mm	$l_n \cdot a_n$ به mm^2
1	15	5	75
2	23,6	9,8	231,28
3	20	21	420
4	20	31	1240
5	20	41	820
Σ	118,6	-	2786,28

$$x = \frac{\sum l_n \cdot a_n}{\sum l_n} = \frac{2786,28 \text{ mm}^2}{118,6 \text{ mm}} = 23,5 \text{ mm}$$

بازدهی نوار در برش یکرديفه

پهنای نوار

$$B = b + 2 \cdot a$$

پیشروی نوار

$$V = l + e$$

بازدهی

$$\eta = \frac{R \cdot A}{V \cdot B}$$

طول قطعه کار

پهنای قطعه کار

پهنای نوار

دورریز عرضی

دورریز طولی


پیشروی نوار

سطح یک قطعه کار

(با منظور کردن سوراخها)

تعداد ردیف تغذیه

بازدهی

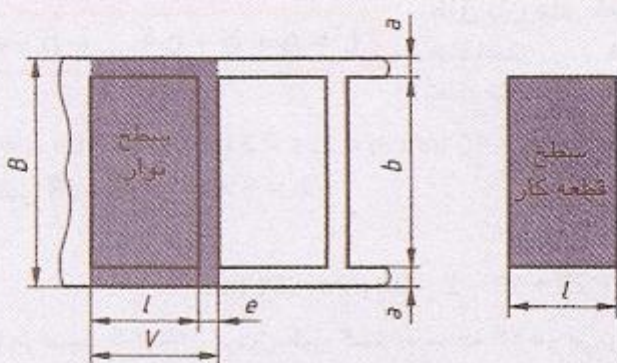

شعاع خمکاری، مقادیر جبران کننده، تعیین کرده (قطعه خام)

طبق DIN 5520 (2002-07)

کوچکترین شعاع خمکاری مجاز برای قطعات سختکاری از فلزات غیر آهنی

	جنس	وضعیت جنس	ضخامت s به mm							
			0,8	1	1,5	2	3	4	5	6
			حداقل شعاع خمکاری r ^(۱) به mm							
	AlMg3-01	انیل نرم شده	0,6	1	2	3	4	6	8	10
	AlMg3-H14	کارسختی سرد شده	1,6	2,5	4	6	10	14	18	—
	AlMg3-H111	کارسختی سرد شده و انیل شده	1	1,5	3	4,5	6	8	10	—
	AlMg4,5Mn-H112	انیل نرم شده تابگیری شده	1	1,5	2,5	4	6	8	10	14
	AlMg4,5Mn-H111	کارسختی سرد شده و انیل شده	1,6	2,5	4	6	10	16	20	25
	AlMgSi1-T6	انیل انحلال شده و پیرسختی گرم شده	4	5	8	12	16	23	28	36
	CuZn37-R600	سخت	2,5	4	5	8	10	12	18	24

(۱) برای زاویه خمکاری $\alpha = 90^\circ$ ، مستقل از راستای نورد

طبق DIN 6935 (1975-10)

حداقل شعاع خمکاری مجاز برای خمکاری سرد فولاد

حداقل استحکام کششی R_m به N/mm^2 تا ... بیشتر از	حداقل شعاع خمکاری r ^(۱) برای ضخامت ورق s به mm														
	1	1,5	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
تا 390	1	1,6	2,5	3	5	6	8	10	12	16	20	25	28	36	40
390...490	1,2	2	3	4	5	8	10	12	16	20	25	28	32	40	45
490...640	1,6	2,5	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	36	45	50

(۱) مقادیر برای زاویه خمکاری $\alpha \leq 120^\circ$ و خمکاری عمود بر راستای نورد صادق است. در خمکاری به موازات راستای نورد و زاوایای خمکاری $\alpha > 120^\circ$ مقادیر مربوط به ضخامت ورق بزرگتر بعدی را انتخاب کنید.

طبق برگه پیوست 2، DIN 6935 (1983-02)

مقادیر جبران کننده v برای زاویه خمکاری $\alpha = 90^\circ$

شعاع خمکاری r به mm	مقدار جبران کننده v هر نقطه خمکاری به mm برای ضخامت ورق s به mm														
	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10
1	1,0	1,3	1,7	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,6	1,3	1,6	1,8	2,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5	1,6	2,0	2,2	2,4	3,2	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	2,5	2,8	3,0	3,7	4,5	5,2	6,0	6,9	—	—	—	—	—	—
6	—	—	3,4	3,8	4,5	5,2	5,9	6,7	7,5	8,3	9,0	9,9	—	—	—
10	—	—	—	5,5	6,1	6,7	7,4	8,1	8,9	9,6	10,4	11,2	12,7	—	—
16	—	—	—	8,1	8,7	9,3	9,9	10,5	11,2	11,9	12,6	13,3	14,8	17,8	21,0
20	—	—	—	9,8	10,4	11,0	11,6	12,2	12,8	13,4	14,1	14,9	16,3	19,3	22,3
25	—	—	—	11,9	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	18,2	21,1	24,1
32	—	—	—	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	21,0	23,8	26,7
40	—	—	—	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	24,5	26,9	29,7
50	—	—	—	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,8	31,2	33,6

طبق DIN 6935 (1975-10)

تعیین کرده برای قطعات خمکاری 90° L طول گسترده^(۱)طول گسترده^(۲)

a, b, c طول بازوهای خمکاری شده

r شعاع خمکاری

v مقدار جبران کننده

n تعداد نقاط خم

$$L = a + b + c + \dots - n \cdot v$$

مثال: a = 25 mm; b = 20 mm; c = 15 mm; n = 2; s = 2 mm; r = 4 mm


جنس S235JR. L = ? , v = ?

v = 4,5 mm (از جدول بالا)

$$L = a + b + c - n \cdot v = (25 + 20 + 15 - 2 \cdot 4,5) \text{ mm} = 51 \text{ mm}$$




(۱) در نسبت $r/s > 5$ از فرمول طول گسترده صفحه ۲۴ هم می توان استفاده کرد.

(۲) طول گسترده محاسبه شده به مقدار کامل برحسب mm گرد می شود.

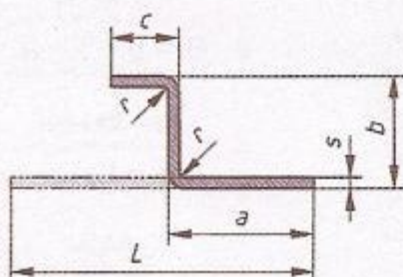

طبق DIN 6935 (1975-10)

تعیین گرده برای قطعات با زاویه خمکاری دلخواه

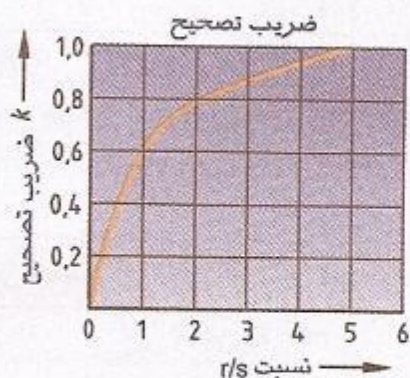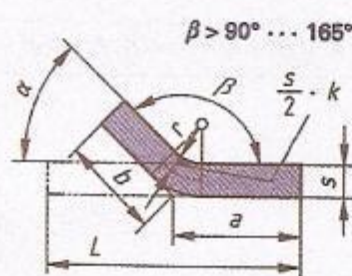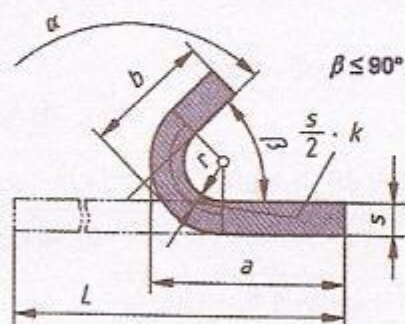

L طول گسترده
a, b طول بازوهای خمکاری
v مقدار جبران کننده
k ضریب تصحیح

طول گسترده^(۱) s ضخامت ورق
شعاع خمکاری r
زاویه دهانه beta

$$L = a + b - v$$

مقدار جبران کننده برای $\beta = 0^\circ \dots 90^\circ$

$$v = 2 \cdot (r + s) - \pi \cdot \left(\frac{180^\circ - \beta}{180^\circ} \right) \cdot \left(r + \frac{s}{2} \cdot k \right)$$

مقدار جبران کننده برای $\beta > 90^\circ \dots 165^\circ$

$$v = 2 \cdot (r + s) \tan \frac{180^\circ - \beta}{2} - \pi \cdot \left(\frac{180^\circ - \beta}{180^\circ} \right) \cdot \left(r + \frac{s}{2} \cdot k \right)$$

مقدار جبران کننده برای $\beta > 165^\circ \dots 180^\circ$

ضریب تصحیح

 $v \approx 0$ (قابل صرف نظر)

$$k = 0,65 + 0,5 \cdot \log \frac{r}{s}$$

مثال:

قطعه خمکاری با $s = 5 \text{ mm}$, $r = 6 \text{ mm}$, $b = 21 \text{ mm}$, $a = 16 \text{ mm}$, $\beta = 60^\circ$ $k = ?$; $v = ?$; $L = ?$

$$\frac{r}{s} = \frac{6 \text{ mm}}{5 \text{ mm}} = 1,2; k = 0,7 \text{ (از نمودار)}$$

(محاسبه با فرمول)


$$v = 2 \cdot (r + s) - \pi \cdot \left(\frac{180^\circ - \beta}{180^\circ} \right) \cdot \left(r + \frac{s}{2} \cdot k \right)$$

$$= 2 \cdot (6 + 5) \text{ mm} - \pi \cdot \left(\frac{180^\circ - 60^\circ}{180^\circ} \right) \cdot \left(6 + \frac{5}{2} \cdot 0,7 \right) \text{ mm} = 5,77 \text{ mm}$$

$$L = a + b - v = 16 \text{ mm} + 21 \text{ mm} - 5,77 \text{ mm} \approx 32 \text{ mm}$$

(۱) در $r/s > 5$ با دقت کافی از طولهای گسترده (صفحه ۲۴) هم می توان محاسبه کرد.

برگشت فنری در خمکاری

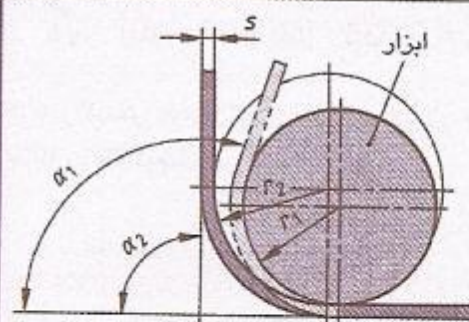

α_1 زاویه خمکاری قبل از برگشت
فنری (روی ابزار)

α_2 زاویه خمکاری بعد از برگشت
فنری (روی قطعه کار)

r_1 شعاع روی ابزار

r_2 شعاع خمکاری روی قطعه کار

k_R ضریب برگشت فنری

s ضخامت ورق

شعاع روی ابزار

$$r_1 = k_R \cdot (r_2 + 0,5 \cdot s) - 0,5 \cdot s$$

زاویه خمکاری قبل از برگشت فنری







$$\alpha_1 = \frac{\alpha_2}{k_R}$$

جنس قطعه خمکاری

ضریب برگشت فنری k_R برای نسبت r_2/s

	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40	63	100
DC04	0,99	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,94	0,91	0,87	0,83
DC01	0,99	0,99	0,99	0,97	0,96	0,96	0,93	0,90	0,85	0,77	0,66
X12CrNi18-8	0,99	0,98	0,97	0,95	0,93	0,89	0,84	0,76	0,63	—	—
E-Cu-R20	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,93	0,90	0,85	0,79	0,72	0,6
CuZn33-R29	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,89	0,86	0,83	0,77	0,73
CuNi18Zn20	—	—	—	0,97	0,96	0,95	0,92	0,87	0,82	0,72	—
EN AW-Al99,0	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,93
EN AW-AlCuMg1	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,93	0,91	0,87
EN AW-AlSiMgMn	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,93	0,90	0,86	0,82	0,76	0,72

محاسبه قطر گرده

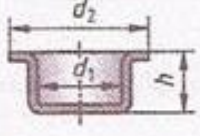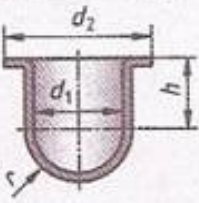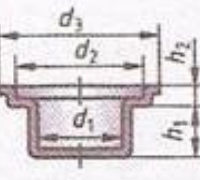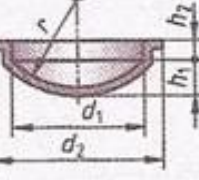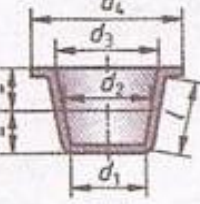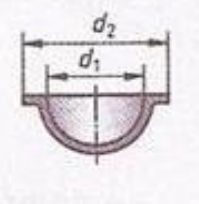
قطعه کششی ^{۱)}	قطر گرده D	قطعه کششی ^{۱)}	قطر گرده D
	بدون لبه d2 $D = \sqrt{d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h}$ با لبه d2 $D = \sqrt{d_2^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h}$		بدون لبه d2 $D = \sqrt{2 \cdot d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h}$ با لبه d2 $D = \sqrt{2 \cdot d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h + (d_2^2 - d_1^2)}$
	بدون لبه d3 $D = \sqrt{d_2^2 + 4 \cdot (d_1 \cdot h_1 + d_2 \cdot h_2)}$ با لبه d3 $D = \sqrt{d_3^2 + 4 \cdot (d_1 \cdot h_1 + d_2 \cdot h_2)}$		بدون لبه d2 $D = \sqrt{d_1^2 + 4 \cdot h_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h_2}$ با لبه d2 $D = \sqrt{d_1^2 + 4 \cdot h_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h_2 + (d_2^2 - d_1^2)}$
	بدون لبه d4 $D = \sqrt{d_1^2 + 4 \cdot d_2 \cdot l}$ با لبه d4 $D = \sqrt{d_1^2 + 4 \cdot d_2 \cdot l + (d_4^2 - d_3^2)}$		بدون لبه d2 $D = \sqrt{2 \cdot d_1^2} = 1,414 \cdot d$ با لبه d2 $D = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$

مثال :

قطعه کششی استوانه‌ای بدون لبه d2 (شکل بالا، چپ) با $d_1 = 50 \text{ mm}$, $h = 30 \text{ mm}$, $D = ?$

$$D = \sqrt{d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h} = \sqrt{50^2 \text{ mm}^2 + 4 \cdot 50 \text{ mm} \cdot 30 \text{ mm}} = 92,2 \text{ mm}$$

لقی کشش (اختلاف اندازه سنبه و ماتریس) و شعاع روی حلقه کشش و سنبه کشش

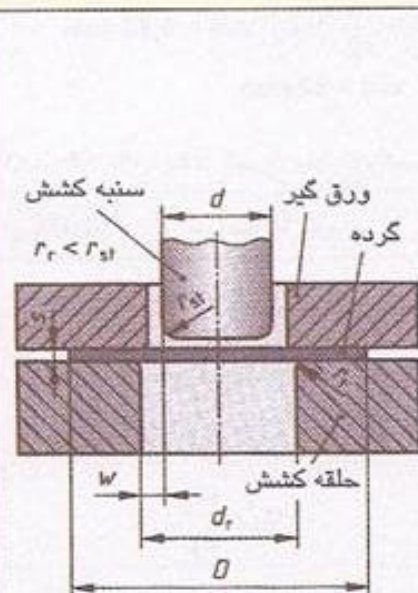

w لقی کشش
 s ضخامت ورق
 k ضریب جنس
 r_r شعاع روی حلقه کشش
 r_{st} شعاع روی سنبه کشش
 D قطر گرده
 d قطر سنبه
 d_r قطر حلقه کشش

لقی کشش به mm

$$w = s + k \cdot \sqrt{10 \cdot s}$$

شعاع روی حلقه کشش به mm

$$r_r = 0,035 \cdot [50 + (D - d)] \cdot \sqrt{s}$$

در هر کشش بعدی شعاع روی حلقه کشش حدود 20 ... 40% کوچکتر می‌شود.

شعاع روی سنبه کشش به mm

$$r_{st} = (4 \dots 5) \cdot s$$

لقی کشش

$$w = \frac{d_r - d}{2}$$

مثال :

ورق فولادی، $r_{st} = ?$, $r_r = ?$, $w = ?$, $s = 2 \text{ mm}$, $d = 25 \text{ mm}$, $D = 51 \text{ mm}$

ضریب جنس k

k = 0,07 (از جدول)

فولاد 0,07



$$w = s + k \cdot \sqrt{10 \cdot s} = 2 + 0,07 \cdot \sqrt{10 \cdot 2} = 2,3 \text{ mm}$$

آلومینیم 0,02

$$r_r = 0,035 \cdot [50 + (D - d)] \cdot \sqrt{s} = 0,035 \cdot [50 + (51 - 25)] \cdot \sqrt{2} = 3,8 \text{ mm}$$

دیگر فلزات غیر آهنی 0,04

$$r_{st} = 4,5 \cdot s = 4,5 \cdot 2 \text{ mm} = 9 \text{ mm}$$

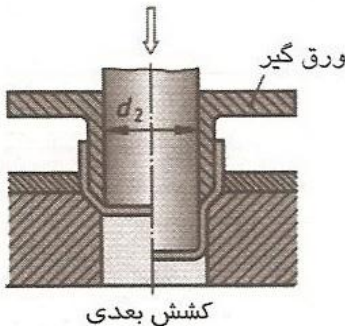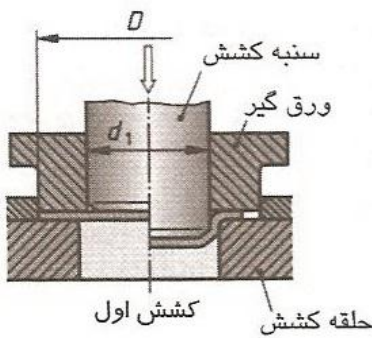

D قطر گرده
d قطر داخلی قطعه کشش نهایی
d₁ قطر سنبه کشش مرحله 1
d₂ قطر سنبه کشش مرحله 2
d_n قطر سنبه کشش مرحله n
β₁ نسبت کشش برای کشش مرحله 1
β₂ نسبت کشش برای کشش مرحله 2
β_{ges} نسبت کشش کل
s ضخامت ورق

نسبت کشش

کشش مرحله 1

$$\beta_1 = \frac{D}{d_1}$$

کشش مرحله 2

$$\beta_2 = \frac{d_1}{d_2}$$

مثال :

نافی بدون لبه از جنس DC04 (St 14) با $d = 50 \text{ mm}$ $d_2 = ?$; $d_1 = ?$; $\beta_2 = ?$; $\beta_1 = ?$; $D = ?$; $h = 60 \text{ mm}$

$$D = \sqrt{d^2 + 4 \cdot d \cdot h}$$

$$= \sqrt{(50 \text{ mm})^2 + 4 \cdot 50 \text{ mm} \cdot 60 \text{ mm}} \approx 120 \text{ mm}$$

(از جدول زیر) $\beta_1 = 2,0$; $\beta_2 = 1,3$

$$d_1 = \frac{D}{\beta_1} = \frac{120 \text{ mm}}{2,0} = 60 \text{ mm}$$

$$d_2 = \frac{d_1}{\beta_2} = \frac{60 \text{ mm}}{1,3} = 46 \text{ mm}$$

نسبت کشش کل

$$\beta_{ges} = \beta_1 \cdot \beta_2 \dots$$

$$\beta_{ges} = \frac{D}{d_1}$$


2 مرحله کشش کافی است زیرا $d_2 < d$

جنس	حداکثر نسبت کشش ^(۱)		R_m N/mm ²	جنس	حداکثر نسبت کشش ^(۱)		R_m N/mm ²	جنس	حداکثر نسبت کشش ^(۱)		R_m N/mm ²
	β ₁	β ₂			β ₁	β ₂			β ₁	β ₂	
DC01 (St12)	1,8	1,2	410	CuZn30-R270	2,1	1,3	270	Al99,5 H111	2,1	1,6	95
DC03 (St13)	1,9	1,3	370	CuZn37-R300	2,1	1,4	300	AlMg1 H111	1,9	1,3	145
DC04 (St14)	2,0	1,3	350	CuZn37-R410	1,9	1,2	410	AlCu4Mg1 T4	2,0	1,5	425
X10CrNi18-8	1,8	1,2	750	CuSn6-R350	1,5	1,2	350	AlSi1MgMn T6	2,1	1,4	310

(۱) این مقادیر برای تا $d_1 : s = 300$ صادق است، این مقادیر برای $d_1 = 100 \text{ mm}$ و $s = 1 \text{ mm}$ به دست آمده‌اند. برای سایر ضخامت‌ها و قطر‌ها این مقادیر جزئی تغییر می‌کنند.

(۲) حداکثر استحکام کششی

نیروی پاره کردن کف قطعه کار، نیروی کشش عمیق، نیروی ورق گیر

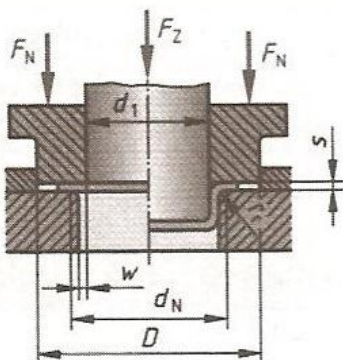نیروی پاره کردن کف قطعه کار F_B نیروی کشش سنبه F_Z قطر سنبه d_1 ضخامت ورق s استحکام کششی R_m نسبت کشش β نسبت کشش حداکثر β_{max} نیروی ورق گیر F_N قطر گرده D قطر نشیمن مؤثر ورق گیر d_N فشار ورق گیر p شعاع روی حلقه کشش r_r لقی کشش w

نیروی پاره کردن کف قطعه کار

$$F_B = \pi (d_1 + s) \cdot s \cdot R_m$$

نیروی کشش عمیق

$$F_Z = \pi \cdot (d_1 + s) \cdot s \cdot R_m \cdot 1,2 \cdot \frac{\beta - 1}{\beta_{max} - 1}$$

نیروی ورق گیر

$$F_N = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d_N^2) \cdot p$$

قطر نشیمن مؤثر ورق گیر

$$d_N = d_1 + 2 \cdot (r_r + w)$$

فشار ورق گیر p به N/mm^2

فولاد

آلیاژهای Cu

آلیاژهای Al

مثال :

 $F_Z = ?$; $\beta_{max} = 1,9$; $\beta = 1,5$; $R_m = 380 \text{ N/mm}^2$; $s = 1 \text{ mm}$; $d_1 = 140 \text{ mm}$; $D = 210 \text{ mm}$

$$F_Z = \pi \cdot (d_1 + s) \cdot s \cdot R_m \cdot 1,2 \cdot \frac{\beta - 1}{\beta_{max} - 1} = \pi \cdot (140 \text{ mm} + 1 \text{ mm}) \cdot 1 \text{ mm} \cdot 380 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 1,2 \cdot \frac{1,5 - 1}{1,9 - 1} = 112\,218 \text{ N}$$

طبق DIN EN ISO 4063 (2000-04)

جوشکاری، برش، لحیمکاری و فرآیندهای دیگر

فرآیندها	N	فرآیندها	N	فرآیندها	N
سایر فرآیندهای جوشکاری	7	جوشکاری جرقه‌ای سربه‌سر جوشکاری مقاومتی سربه‌سر (لب به لب)	24 25	جوشکاری برق (قوسی)	1
جوشکاری گازی برقی (با مولد برق) جوشکاری القایی	73 74	جوشکاری ذوبی گازی	3	جوشکاری برقی جوشکاری برقی دستی	101 111
جوشکاری پرتو نوری جوشکاری مادون قرمز	75 753	جوشکاری گازی با شعله استیلن- اکسیژن	311	جوشکاری برقی بدون گاز محافظ	11
جوشکاری زائده‌ای جوشکاری زائده‌ای اصطکاکی	78 788	جوشکاری گازی با شعله پروپان- اکسیژن	312	جوشکاری زیرپودری جوشکاری برقی با گاز محافظ	12 13
برش	8	جوشکاری پرسبی	4	جوشکاری برقی با گاز محافظ خنثی (MIG) جوشکاری برقی با گاز محافظ فعال (MAG)	131 135
برش گازی، برش استیلینی، برش کاربیدی برش برقی	81 82	جوشکاری مافوق صوت جوشکاری اصطکاکی	41 42	جوشکاری با گاز محافظ فعال با الکترو سیمی	136
برش پلاسمایی برش لیزری	83 84	جوشکاری نفوذی جوشکاری پرسبی گازی	45 47	جوشکاری با گاز خنثی با الکترو سیمی	137
لحیمکاری سخت، لحیمکاری نرم	9	جوشکاری لیزری	5	جوشکاری MAG و الکترو تنگستنی جوشکاری MIG و الکترو تنگستنی	14 141
لحیمکاری سخت لحیمکاری سخت شعله‌ای	91 912	جوشکاری پرتو الکترونی جوشکاری لیزری	51 52	جوشکاری پلاسمایی جوشکاری WIG-پلازما	15 151
لحیمکاری سخت در حمام لحیم لحیمکاری سخت خلأی	914 924	جوشکاری پرتو الکترونی تحت خلأ	511	جوشکاری مقاومتی	2
لحیمکاری نرم لحیمکاری نرم در حمام لحیم	94 944	جوشکاری با لیزر جامد	521	نقطه جوش مقاومتی جوشکاری درز غلنگی	21 22
لحیمکاری نرم القایی لحیمکاری نرم پیستوله‌ای	946 952	جوشکاری با لیزر گازی	522	جوشکاری لب به لب نقطه جوش برجسته (فلش)	225 23

جوشکاری برقی دستی (111) : ISO 4063-111 فرآیند

(1) N شماره مرجع جهت مشخصه فرآیند در نقشه‌ها، دستورالعمل کاری و در پردازش داده‌ها

طبق DIN EN ISO 6947 (1997-05)

وضعیت جوشکاری

وضعیت اصلی، توضیح	نام	علامت کوتاه
خط مرکزی عمودی درز، کار افقی، سطح گرده به بالا	وضعیت وانی رو (افقی)	PA
کار افقی، سطح گرده به بالا	وضعیت گوشه رو	PB
خط مرکزی افقی درز، کار افقی	وضعیت وانی عرضی	PC
کار افقی، سطح گرده گوشه پایین	وضعیت گوشه ریز	PD
کار افقی، خط مرکزی عمودی درز، سطح گرده به پایین	وضعیت وانی زیر	PE
کار عمودی	وضعیت وانی عمودی سربالا	PF
کار عمودی گوشه	وضعیت گوشه عمودی سربالین	PG

طبق DIN EN ISO 13920 (1996-11)

تولرانسه‌های عمومی برای سازه‌های جوشکاری

درجه دقت (کلاس تولرانس)	انحرافهای مجاز						برای اندازه زاویه $\Delta\alpha$ به ° و'		
	برای اندازه طولی Δl به mm						محدوده اندازه نامی l		
	محدوده اندازه نامی l						بیش از		
	تا 30	120	400	1000	2000	4000	تا 400	1000	بیش از 1000
A	± 1	± 1	± 1	± 2	± 3	± 4	$\pm 20'$	$\pm 15'$	$\pm 10'$
B	± 1	± 2	± 2	± 3	± 4	± 6	$\pm 45'$	$\pm 30'$	$\pm 20'$
C	± 1	± 3	± 4	± 6	± 8	± 11	$\pm 1^\circ$	$\pm 45'$	$\pm 30'$

(1) بازوی کوتاه‌تر

نام، علایم درز جوشکاری	ضخامت قطعه‌کار t mm	A ^(۱) اجرا	شکل درز	آماده‌سازی درز			فرآیند جوشکاری توصیه‌شده ^(۲)	ملاحظات
				شکاف b mm	ابعاد طول ریشه c mm	زاویه α به °		
درز گرده ماهی	0 ... 2	e		—	—	—	3, 111, 141, 131, 135	جوشکاری ورقهای نازک، غالباً بدون افزوده (پرکننده)
درز I، درز لب‌به‌لب	0 ... 4	e		$\approx t$	—	—	3, 111, 141	ماده افزوده کم، بدون هیچ آماده‌سازی درز
	0 ... 8	b		$\approx t/2$	—	—	111, 141	
				$\leq t/2$	—	—	131, 135	
درز V، درز جناغی تیز	3 ... 10	e		≤ 4	$c \leq 2$	$40^\circ \dots 60^\circ$	3	—
	3 ... 40	b		≤ 3	$c \leq 2$	$\approx 60^\circ$	111, 141	
						$40^\circ \dots 60^\circ$	131, 135	
درز Y، درز جناغی کند	5 ... 40	e		1 ... 4	2 ... 4	$\approx 60^\circ$	111, 131, 135, 141	—
	> 10	b		1 ... 3	2 ... 4	$\approx 60^\circ$	111, 141	
						$40^\circ \dots 60^\circ$	131, 135	
درز V-دوبل، درز ایکس (X)	> 10	b		1 ... 3	$c \leq 2$	$\approx 60^\circ$	111, 141	شکل درز متقارن، $h = t/2$
						$40^\circ \dots 60^\circ$	131, 135	
درز نیم V، درز نیم‌جناغی- تیز	3 ... 10	e		2 ... 4	1 ... 2	$35^\circ \dots 60^\circ$	111, 131, 135, 141	—
	3 ... 30	b		1 ... 4	$c \leq 2$	$35^\circ \dots 60^\circ$	111, 131, 135, 141	
درز نیم V دوبل، درز K	> 10	b		1 ... 4	$c \leq 2$	$35^\circ \dots 60^\circ$	111, 131, 135, 141	شکل درز متقارن، $h = t/2$
درز گوشه	> 2	e		≤ 2	—	$70^\circ \dots 100^\circ$	3, 111, 131, 135, 141	درز T
	> 3	b		≤ 2	—	$70^\circ \dots 110^\circ$	3, 111, 131, 135, 141	درز گوشه به گوشه

(۱) اجرا e: جوشکاری یک‌طرفه؛ b: جوشکاری دوطرفه

(۲) فرآیند جوشکاری: صفحه ۳۲۶

کیپسولهای گاز تحت فشار، مفتولهای جوشکاری با گاز

طبق DIN EN 1089 (2004-06)

کیپسولهای گاز تحت فشار

نوع گاز	مشخصه رنگ ^(۱)		قبلا	رزه بست	حجم V l	فشار پر p _F bar	مقدار پر
	طبق DIN EN 1089-3	بدنه					
اکسیژن	آبی	سفید	آبی	R3/4	40 50	150 200	6 m ³ 10 m ³
استیلن	قهوه‌ای بلوطی	قهوه‌ای بلوطی	زرد	گیره سریع	40 50	19 19	8 kg 10 kg
هیدروژن	قرمز	قرمز	قرمز	W21,80×1/14	10 50	200 200	2 m ³ 10 m ³
آرگون	خاکستری	سبز تیره	خاکستری	W21,80×1/14	10 50	200 200	2 m ³ 10 m ³
هلیوم	خاکستری	قهوه‌ای	خاکستری	W21,80×1/14	10 50	200 200	2 m ³ 10 m ³
مخلوط آرگون-دی‌اکسید کربن	خاکستری	سبز روشن	خاکستری	W21,80×1/14	20 50	200 200	4 m ³ 10 m ³
دی‌اکسید کربن	خاکستری	خاکستری	خاکستری	W21,80×1/14	10 50	58 58	7,5 m ³ 20 m ³
نیتروژن	خاکستری	سیاه	سبز تیره	W24,32×1/14	40 50	150 200	6 m ³ 10 m ³

(۱) تغییر رنگ به رنگهای جدید باید تا مورخه 01.07.2006 انجام گیرد. در مدت زمان گذر مشخصه لازم با برچسب روی کیپسول درج شود.



طبق DIN EN 12536 (2000-08)

مفتولهای جوشکاری با گاز برای جوشکاری فولاد

جایگزین برای DIN 8554-1

تقسیم‌بندی رفتار جوش بر اساس ترکیب (آلیاژ) قطعه‌کار

نام کوتاه		آنالیز قطعه‌کار جوشکاری به % (مقادیر مرجع)						رفتار جوشکاری		
جدید	قدیم	C	Si	Mn	Mo	Ni	Cr	رفتار جریان مذاب	پراکنش (قطره‌پرانی)	تمایل به حفره
O I	G I	< 0,1	< 0,20	< 0,65	—	—	—	رقیق	خیلی	بلی
O II	G II	< 0,2	< 0,25	< 1,20	—	—	—	کمی رقیق	کم	بلی
O III	G III	< 0,15	< 0,25	< 1,25	—	< 0,80	—	غلیظ	ندارد	خیر
O IV	G IV	< 0,15	< 0,25	< 1,20	< 0,65	—	< 1,20	غلیظ	ندارد	خیر
O V	G V	< 0,10	< 0,25	< 1,20	< 0,65	—	< 1,20	غلیظ	ندارد	خیر

محدوده کاربرد، خواص مکانیکی

محدوده کاربرد	نوع فولاد	مفتول جوشکاری نام کوتاه	^(۱) B	تنش تسلیم R _e N/mm ²	استحکام کششی R _m N/mm ²	تغییر طول نسبی شکست A %	^(۲) KA K _v J
ورق‌ها، لوله‌ها	S235, S275	O I	U	> 260	360 ... 410	> 20	> 30
مخازن، لوله‌ها	S235, S275, P235GH, P265GH	O II	U	> 300	390 ... 440	> 20	> 47
	S235, S275, P235GH, P265GH	O III	U	> 310	400 ... 460	> 22	> 47
دیگ‌ها و لوله‌های مقاوم به گرما تا 530 °C	S235, S355, S275, P235, P235GH, P265GH, P295GH, 16Mo3	O IV	U	> 260	440 ... 490	> 22	> 47
دیگ‌ها و لوله‌های مقاوم به گرما تا 570 °C	13CrMo4-5, 16CrMo3	O V	A	> 315	490 ... 590	> 18	> 47

مفتول جوشکاری با گاز، کلاس IV : EN 12536 – O IV مفتول

(۱) وضعیت عملیات حرارتی درز جوشکاری : U بدون عملیات حرارتی (حفظ وضعیت جوشکاری)، A آنیل برگشت

(۲) KA کار مکانیکی در آزمون شکاف-ضربه در 20 °C، به‌دست آمده از نمونه آزمایش ISO-V

گازهای محافظ، الکترودهای سیمی (قرقره‌ای)

طبق DIN EN 439 (1995-05)

گازهای محافظ جهت جوشکاری برقی فولاد

نام کوتاه	ترکیب ^(۱)	نوع گاز، اثر	فرآیند جوشکاری	مواد، کاربرد
R1 R2	H ₂ < 15%, He یا Ar بقیه (15...35)% H ₂ , He یا Ar بقیه	گازهای احیاکننده	جوشکاری -WIG، - پلاسما	فولادهای پرآلیاژ، Ni و آلیاژهای Ni
11 12 13	100% Ar 100% He He < 95%, Ar بقیه	گازهای خنثی (رفتار خنثی)	جوشکاری -MIG، -WIG، - پلاسما	Al، آلیاژهای Al Cu، آلیاژهای Cu
M11 M12 M13	CO ₂ ≤ 5%, H ₂ ≤ 5%, He یا Ar بقیه بقیه Ar یا He (3...10)% CO ₂ بقیه Ar (O ₂ < 3%)	گازهای مخلوط، اکسیدکننده ضعیف	جوشکاری MAG	فولادهای آلیاژی Cr-Ni؛ عمدتاً فولادهای زنگ‌نزن و مقاوم به اسید
M21 M22 M23	بقیه Ar یا He (5...25)% CO ₂ بقیه Ar یا He (3...10)% CO ₂ بقیه Ar یا He (3...10)% O، (CO ₂ ≤ 5%)	گازهای مخلوط، اکسیدکننده قوی	جوشکاری MAG	فولادهای کم‌آلیاژی و آلیاژ متوسط
M31 M32 M33	بقیه Ar یا He (25...50)% CO ₂ بقیه Ar یا He (10...15)% O ₂ بقیه Ar یا He (5...50)% CO ₂ ، (8...15)% O ₂	گازهای مخلوط، اکسیدکننده متوسط	جوشکاری MAG	فولادهای غیرآلیاژی و کم‌آلیاژ؛ ورقهای ضخیم و سنگین
C1 C2	100% CO ₂ O ₂ ≤ 30%, CO ₂ بقیه	گازهای اکسیدکننده قوی	جوشکاری MAG	فولادهای غیرآلیاژی

⇒ گاز خنثی با 95% هلیوم، بقیه آرگون : EN 439-13 گاز محافظ

(۱) Ar آرگون He هلیوم O₂ اکسیژن CO₂ دی اکسید کربن H₂ هیدروژن


طبق DIN EN 440 (1994-11)

الکترودهای سیمی و قطعات جوشکاری از جنس فولادهای غیرآلیاژی

و فولادهای ساختمانی دانه‌ریز برای جوشکاری با گاز محافظ

مثال مشخصه :

EN 440 - G 46 3 M G3Si1

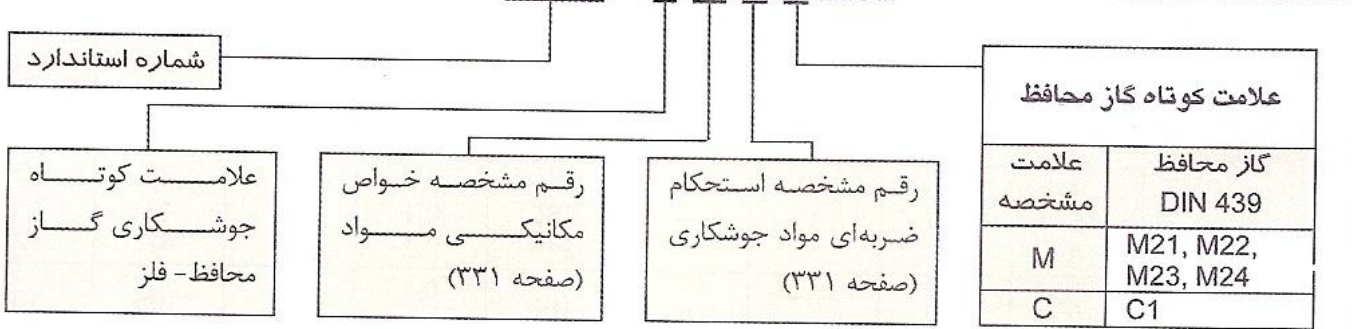

ترکیب شیمیایی الکترودهای سیمی

علامت کوتاه	عناصر اصلی آلیاژی	علامت کوتاه	عناصر اصلی آلیاژی
G0	ترکیب موافقت شده	G2Ti	0,5...0,8% Si, 0,9...1,4% Mn, 0,05...0,25% Ti
G3Si1	0,7...1,0% Si, 1,3...1,6% Mn	G2Ni2	0,4...0,8% Si, 0,8...1,4% Mn, 2,1...2,7% Ni

⇒ EN 440-G 46 4 M G3Si1 : خواص مواد جوشکاری : تنش تسلیم حداقل $R_e = 460 \text{ N/mm}^2$ ، کار ضربه شکاف 1,3 ... 1,6% Mn، الکترودهای با 0,7 ... 1,0% Si، گاز مخلوط M21 ... M24، 47 در دمای °C - 40 برابر ل در دمای °C - 40

الکترودهای سیمی (انتخاب)


کاربرد، خواص	قابل کاربرد برای فولادها	گاز محافظ	فرآیند جوشکاری	مشخصه طبق DIN EN 440
جوشکاری جهت اتصال و تعمیر	S185...S355, E295, E335, P235...P355, GP240R, L210...L360	M21...M24, C1	MAG	G 46 4 M G3Si1
مانند G3Si1، ولی با استحکام بالاتر		M21...M24, C1	MAG	G 50 4 M G4Si1
فولادهای ساختمانی دانه‌ریز و فولادهای چقرمه سرد (کار سرشده)	12Ni14, 13MnNi6-3, S(P)275...S(P)420	M21	MAG	G 46 M G2Ni2

مقادیر مبنا جوشکاری گاز محافظ، افزوده‌های جوشکاری برای آلومینیم

شکل درز	طراحی درز			مقادیر تنظیم				مقادیر توان	
	ضخامت درز a mm	قطر سیم mm	تعداد وضعیت	ولتاژ V	جریان A	سرعت پیشروی مستقیم ^(۱) m/min	گاز محافظ l/min	افزوده جوشکاری g/m	مدت زمان اصلی min/m


جوشکاری MAG، مقادیر مبنا برای فولادهای ساختمانی غیرآلیاژی

وضعیت جوشکاری: PB DIN EN 440 – G 46 4 M G3Si1 الکترو سیمی DIN EN 439 – M21 گاز محافظ

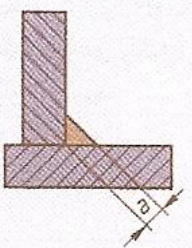	2	0,8		20	105	7		45	1,5
	3	1,0	1	22	215	11	10	90	1,4
	4	1,0		23	220	11		140	2,1
	5	1,0	1			10		215	2,6
	6	1,0	1	30	300	10	15	300	3,5
	7	1,2	3					390	4,6
	8		3	30	300	10	15	545	6,4
	10	1,2	4					805	9,5

جوشکاری MIG، مقادیر مبنا آلیاژهای آلومینیم


 
وضعیت جوشکاری: PA DIN 1732 – SG – AlMg5 افزوده جوشکاری DIN EN 439 – I1 گاز محافظ

	4	1,2		23	180	3	12	30	2,9
	5	1,6	1	25	200	4	18	77	3,3
	6	1,6		26	230	7	18	147	3,9
	5		1	22	160	6		126	4,2
	6	1,6	2	22	170	6	18	147	4,6
	8		2	26	220	7		183	5,0

(۱) در جوشکاری MIG: سرعت جوشکاری

جوشکاری MIG، مقادیر مبنا برای آلیاژهای آلومینیم

وضعیت جوشکاری: PA DIN 1732 – SG – AlMg5 افزوده جوشکاری DIN EN 439 – I1 گاز محافظ

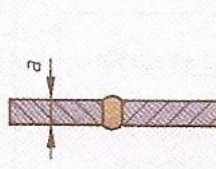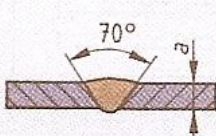	1				75	0,3		19	3,8
	1,5	3,0	1	–	90	0,2	5	22	4,3
	2				110				1,8
	3	3,0	1	–	125	0,2	6	28	5,9
	4				160	0,2	8	38	6,7
	5	3,0	1	–	185	0,1	10	47	7,1
	6				210	0,1	10	47	12
	5	4,0	وضعیت 1 وضعیت 2	–	165	0,1 0,2	12	105	13
	6	4,0	وضعیت 1 وضعیت 2	–	165	0,1 0,2	12	190	16

طبق DIN 1732 (1988-06)

جنس افزوده جوشکاری برای آلومینیم

علائم کوتاه ^(۱)	شماره مواد	کاربرد برای مواد پایه (مشخصه کوتاه بدون افزوده EN AW)
SG-Al99,8 (EL-Al99,8)	3.0286	Al99,7, Al99,5
SG-Al99,5Ti (EL-Al99,5Ti)	3.0805	Al99,0, Al99,5
SG-AlMn1 (EL-AlMn1)	3.0516	AlMn1, AlMn1Cu
SG-AlMg3	3.3536	AlMg1(C), AlMg3
SG-AlMg5	3.3556	AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlSi1MgMn, AlMg1SiCu, AlZn4,5Mg1, G-AlMg5, G-AlMgSi, G-AlMg3, G-AlMg3Si
SG-AlMg4,5Mn	3.3548	AlMg4, AlMg5, AlSi1MgMn, AlMg1SiCu, AlZn4,5Mg1, G-AlMg5, G-AlMgSi
SG-AlSi5 (EL-AlSi5)	3.2245	AlMgSi1Cu, AlZn4,5Mg1
SG-AlSi12 (EL-AlSi12)	3.2585	G-AlSi1, G-AlSi9Mg, G-AlSi7Mg, G-AlSi5Mg

(۱) SG افزوده جوشکاری با سطح لخت و براق؛ EL مفتول روکش‌دار

مثال :

شماره استاندارد	EN 499 - E 46 3 B 5 4 H5	مقدار هیدروژن H 5 → 5 ml/100 g جنس مواد در درز جوش
علامت کوتاه الکتروود روکش دار		

عدد مشخصه خواص مکانیکی مواد جوشکاری			
عدد مشخصه	حداقل تنش تسلیم N/mm ²	استحکام کششی N/mm ²	حداقل تغییر طول نسبی شکست A ₅ به %
35	355	440...570	22
38	380	470...600	20
42	420	500...640	20
46	460	530...680	20
50	500	560...720	18

عدد مشخصه وضعیت جوشکاری	
عدد مشخصه	وضعیت جوشکاری
1	همه وضعیتها
2	همه وضعیتها، به جز درز عمودی
3	درز لب به لب در وضعیت وانی، درز گوشه در وضعیت وانی و افقی
4	درز لب به لب و گوشه در وضعیت وانی
5	برای درز عمودی و مانند 3

علامت مشخصه برای استحکام ضربه ای جنس جوشکاری	
حروف مشخصه / رقم مشخصه	حداقل کار ضربه شکاف J 47 در °C
Z	بدون مشخصه
A	+ 20
0	0
2	- 20
3	- 30
4	- 40

رقم مشخصه برای Ausbringung و نوع جریان		
عدد مشخصه	خروجی %	نوع جریان
1	> 105	جریان متناوب و مستقیم
2	> 105	جریان مستقیم
3	> 105 ≤ 125	جریان متناوب و مستقیم
4	> 105 ≤ 125	جریان مستقیم
5	> 125 ≤ 160	جریان متناوب و مستقیم
6	> 125 ≤ 160	جریان مستقیم
7	> 160	جریان متناوب و مستقیم
8	> 160	جریان مستقیم

علامت کوتاه و نوع پوشش		
علامت کوتاه	نوع پوشش	خواص فنی جوشکاری، محدوده کاربرد
A	پوشش اکسیدی	قطره ای ظریف، درز جوش براق، کاربرد محدود در شرایط اجباری
B	پوشش بازی	حداکثر کار ضربه شکاف جنس جوشکاری، حساسیت کمتر به ترک سرد
C	پوشش سلولزی	عالی برای درز جوش عمودی
R	پوشش دی اکسید تیتانیوم	جوشکاری ورقهای نازک، همه وضعیتهای جوشکاری به جز درز جوش عمودی
RA	پوشش اکسیدی، دی اکسید تیتانیوم	توان ریزش بالا، درزهای براق، همه وضعیتهای جوشکاری به جز درز جوش عمودی
RB	پوشش بازی، دی اکسید تیتانیوم	مقاومت به ضربه بالای جنس جوشکاری، جوشکاری مطمئن از نظر عدم ترک، همه وضعیتهای جوشکاری به جز درز جوش عمودی
RC	پوشش سلولزی، دی اکسید تیتانیوم	قطره ای متوسط، برای درز جوش عمودی هم مناسب است
RR	پوشش ضخیم دی اکسید تیتانیوم	کاربرد همه جانبه، درزهای ظریف پولکی، مقاومت خوب به پوسته شدن، برای همه وضعیتهای جوشکاری به جز درز جوش عمودی

⇒ خواص خوب جنس جوشکاری : حداقل تنش تسلیم = 420 N/mm² (42)، کار ضربه شکاف در : EN 499 - E 42 A RR 12 : 20 °C برابر J 47 (A)، نوع پوشش : دی اکسید تیتانیوم ضخیم (RR)، توان خروجی < 105% (1)، همه وضعیتهای جوشکاری به جز درز جوشهای عمودی (2)

الکترودهای جوشکاری فولادهای غیرآلیاژی

مشخصه طبق (^۱ DIN EN 499)	قابل استفاده برای فولادها	کاربرد، خواص
E 35 Z A 13	S185...S275, DC01, DC03, DC04	برای جوشکاری ورقهای نازک، مثلاً بدنه خودرو، پرکردن خوب فاصله‌ها
E 35 2 C 25	S235, S275, P235, P355, L210...L360	درزهای محیطی لوله، مناسب برای ریشه درز، مغز درز و روی درز
E 35 A R 12	S185...S235, P235, P235GH...P265GH	برای جوشکاری ورقهای نازک، پوسته‌های سبک، شلاکه با قابلیت برطرف کردن آسان
E 38 0 RC 11	S185...S355, P235, P265, GP240R	کاربرد عمومی، درز جوشهای براق بدون ترک، شلاکه‌ها گاهی خودبه‌خود آزاد می‌شوند
E 42 0 RC 11	S185...S355, P235GH, P265GH, P235...P355	کاربرد عمومی، درز جوشهای براق بدون ترک، شلاکه‌ها گاهی خودبه‌خود آزاد می‌شوند
E 42 A RR 12	S185...S355, P235GH, P265GH, P235	برای ورقها و پروفیلها، پوسته‌های سبک، درز جوشهای براق بدون ترک
E 38 2 RB 12	S185...S355, P235, P265, P235GH...P295GH, GP240R	لوله‌کشیها و مخازن، درز جوشهای تمیز و بدون ترک، شلاکه‌ها براحتی آزاد و جدا می‌شوند
E 38 2 RA 73	S185...S355, P235GH, P265GH, P295GH	الکترودهای توان بالا، درز جوشهای خیلی براق بدون ترک، شلاکه‌ها براحتی جدا می‌شوند
E 42 0 RR 53	S185...S355, P235GH, P265GH, P295GH, GP240R	الکترودهای توان بالا برای درزهای لب‌به‌لب و گوشه، درزهای براق بدون ترک
E 42 5 B 42 H 10	S185...S355, E295, E355, P25...P295, L210...L360	برای اتصالات بدون ترک و چقرمه، همچنین برای فولادهای با کربن تا 0.4%
E 42 3 B 42 H 10	S185...S355, P235GH, P265GH, P295GH, P235...P355	برای اتصالات بدون ترک و چقرمه، همچنین برای فولادهای با کربن تا 0.4%، مقاوم به پیرسختی

(۱) سازندگان الکتروود برای هر الکتروودی طبق DIN EN 499 انواع مختلفی عرضه می‌کنند که ترکیب و محدوده کاربرد آنها با هم فرق می‌کند.

طراحی درز جوش V شکل در جوشکاری برقی

وزن درز گرده جوش کل	بسته به نوع وضعیت	مصرف ویژه الکتروود	ابعاد الکتروود	تعداد و نوع وضعیت ^(۱)	ضخامت درز	شکاف	روی درز
m g/m	m _s g/m	Z _s قطعه/m	d × l mm		a mm	s mm	
155	75	3	3,2 × 450	1 W 1 D	4	1	
210	80	2	4 × 450		5	1,5	
285	100	4	3,2 × 450	1 W 1 D	6	2	
460	110	2,9	4 × 450		8	2	
675	185	4,7	3,2 × 450	1 W 1 F 1 D	10	2	
	100	4	4 × 450				
	145	3,7	5 × 450				
	215	3,5					
	100	4	3,2 × 450	1 W			
	195	4	4 × 450	1 F			
	380	6,2	5 × 450	1 D			

طراحی درز جوش برای درزهای گوشه در جوشکاری برقی


وزن درز گرده جوش کل	بسته به نوع وضعیت	مصرف ویژه الکتروود	ابعاد الکتروود	تعداد و نوع وضعیت ^(۱)	ضخامت درز	شکاف	روی درز
m g/m	m _s g/m	Z _s قطعه/m	d × l mm		a mm	s mm	
80	80	3,2	3,2 × 450	1	3	—	
140	140	3,6	4 × 450	1	4	—	
215	215	8,6	3,2 × 450	3	5	—	
310	310	8	4 × 450	3	6	—	
550	120	3	4 × 450	1 W	8	—	
	430	7	5 × 450	2 D			
865	120	3	4 × 450	1 W	10	—	
	745	12,3	5 × 450	4 D			
1245	120	3	4 × 450	1 W	12	—	
	1125	18,5	5 × 450	4 D			

(۱) W ریشه درز؛ F مغز درز؛ D روی درز

تعیین مصرف گاز کپسولهای گاز

روش محاسباتی

روش نموداری در کپسولهای 40 l

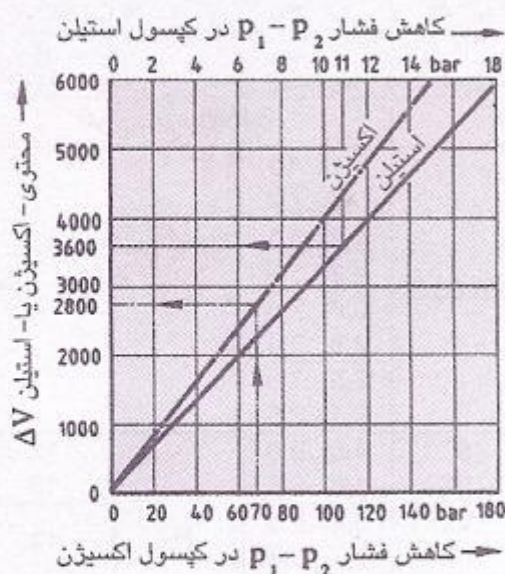حجم کپسول گاز V حجم پر کپسول استیلن V_F مصرف گاز در دمای ثابت ΔV فشار کپسول قبل از جوشکاری p_1 فشار کپسول بعد از جوشکاری p_2 فشار کپسول پر استیلن p_F فشار هوا p_{amb}

مصرف گاز (به جز استیلن)

$$\Delta V = \frac{V(p_1 - p_2)}{p_{amb}}$$

مصرف استیلن

$$\Delta V = \frac{V_F(p_1 - p_2)}{p_{amb}}$$

مثال ۱: کپسول اکسیژن $V = 40$ l، $p_1 = 150$ bar $\Delta V = ?$ ، $p_{amb} = 1$ bar، $p_2 = 80$ bar


$$\Delta V = \frac{V(p_1 - p_2)}{p_{amb}} = \frac{40 \text{ l} (150 - 80) \text{ bar}}{1 \text{ bar}} = 2800 \text{ l}$$

مثال ۲: کپسول استیلن $V_F = 5850$ l، $p_1 = 14$ bar $\Delta V = ?$ ، $p_F = 18$ bar، $p_2 = 3$ bar

$$\Delta V = \frac{V_F(p_1 - p_2)}{p_F} = \frac{5850 \text{ l} (14 - 3) \text{ bar}}{18 \text{ bar}} = 3575 \text{ l}$$

مصرف الکترو

درز گوشه

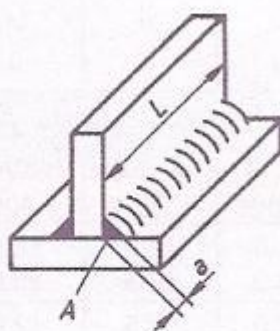سطح مقطع گرده A ضریب ثابت شکل C ضخامت درز a ضخامت ورق s پهنای ریشه درز b زاویه دهانه α قطر الکترو d طول الکترو l طول درز L حجم گرده جوشکاری V_s حجم مفید الکترو V_E تعداد الکترو i

تعداد الکترو

$$i = \frac{V_s}{V_E}$$

حجم گرده جوشکاری

$$V_s = A \cdot L$$

سطح مقطع گرده درز گوشه

$$A = a^2$$

سطح مقطع گرده درز V


$$A = s \cdot (C \cdot s + b)$$

مثال: درز V ، الکترو $2,5 \times 350$ ، $\alpha = 60^\circ$ ، $s = 6$ mm $L = 1300$ mm، $b = 1$ mmمطلوب است: A ، V_s ، i

$$A = s \cdot (C \cdot s + b) = s \cdot (0,58 \cdot s + b) = 6 \text{ mm} \cdot (0,58 \cdot 6 \text{ mm} + 1 \text{ mm}) = 26,88 \text{ mm}^2$$

$$V_s = A \cdot L = 26,88 \text{ mm}^2 \cdot 1300 \text{ mm} = 3494 \text{ mm}^3$$

$$i = \frac{V_s}{V_E} = \frac{3494 \text{ mm}^3}{1570 \text{ mm}^3} = 2,2$$

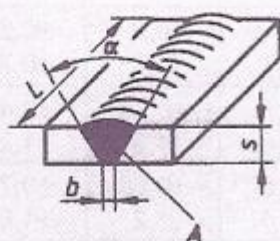درز V حجم الکترو V_E

ابعاد الکترو طبق DIN 1913 T1

mm به $d \times l$ ضریب ثابت شکل C

زاویه

دهانه α C

	1,5 × 200	2,0 × 250	2,5 × 350	3,2 × 350	4,0 × 350	5,0 × 450	6,0 × 450	60°	0,58
V_E به mm^3	300	690	1570	2575	4220	8245	11875	90°	1


مقادیر مرجع برش با پرتو لیزر^(۱)

فشار گاز برش p bar	گاز برش	سرعت برش v m/min	فشار گاز برش p bar	سرعت برش v m/min	گاز برش	فشار گاز برش p bar	سرعت برش v m/min	گاز برش	سرعت برش v m/min	ضخامت ورق s mm	W
توان لیزر 1 kW			توان لیزر 1,5 kW			توان لیزر 2 kW					
فولاد غیر آلیاژی	O ₂	1,5...3,5	O ₂	1,5...3,5	O ₂	1,5...3,5	7,0...10	O ₂	1,5...3,5	1	5,0...8,0
							5,5...7,5			1,5	4,0...7,0
							4,8...6,2			2	4,0...6,0
							4,2...5,0			2,5	3,5...5,0
							3,5...4,2			3	3,5...4,0
							2,8...3,3			4	2,5...3,0
فولاد زنگ‌نزن	N ₂	1,5...3,5	N ₂	1,5...3,5	N ₂	1,5...3,5	2,3...2,7	N ₂	1,5...3,5	5	1,8...2,3
							1,9...2,2			6	1,3...1,6
							7,0...10			1	4,0...5,5
							5,5...7,5			1,5	2,8...3,6
							4,8...6,2			2	2,2...2,8
							4,2...5,0			2,5	1,6...2,0
	N ₂	1,5...3,5	N ₂	1,5...3,5	N ₂	1,5...3,5	3,5...4,2	N ₂	1,5...3,5	3	1,3...1,4
							2,8...3,3			4	-
							2,3...2,7				
							1,9...2,2				

(۱) مقادیر جدول برای فاصله کانونی f = 127 mm (5") و پهنای شکاف برش b = 0,15 mm صادق است.

(۲) W گروه جنس

کیفیت و تolerانس اندازه قطعات برش با لیزر

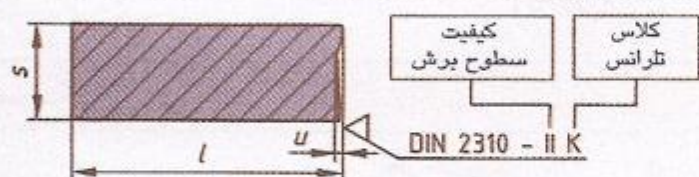

ضخامت قطعه کار s
تول نامی l
تولرانس عمودبودن u
کیفیت سطوح برش I, II
کلاس کیفیت سطوح Rz
محدوده انحراف Δl
کلاس تولرانس A, B

کیفیت سطوح برش	تولرانس عمود بودن u به mm	زبری سطوح Rz به μm	کلاس تولرانس	ضخامت قطعه کار s به mm	محدوده انحراف Δl برای طول نامی l به mm			
					از تا	از تا	از تا	از تا

طبق DIN 2310-1 (1987-11)

برش با اکسی استیلن

I	$u < (0,4 + 0,01 \cdot s)$	$Rz < (70 + 1,2 \cdot s)$	A B	3 ... 12	35 تا < 315	315 تا < 1000	1000 تا < 2000	2000 تا < 4000
					$\pm 1,0$ $\pm 2,0$	$\pm 1,5$ $\pm 3,5$	$\pm 2,0$ $\pm 4,5$	$\pm 3,0$ $\pm 5,0$
II	$u < (1 + 0,015 \cdot s)$	$Rz < (110 + 1,8 \cdot s)$	A B	> 12 ... 50	$\pm 0,5$ $\pm 1,5$	$\pm 1,0$ $\pm 2,5$	$\pm 1,5$ $\pm 3,0$	$\pm 2,0$ $\pm 3,5$
					$\pm 1,0$ $\pm 2,5$	$\pm 2,0$ $\pm 3,5$	$\pm 2,5$ $\pm 4,0$	$\pm 3,0$ $\pm 4,5$

طبق DIN 2310-5 (1990-12)

برش با لیزر

I	$u < (0,1 + 0,015 \cdot s)$	$Rz < (10 + 2 \cdot s)$	K L	> 1 ... 3	> 10 تا 30	> 30 تا 120	> 120 تا 315	> 315 تا 1000
					$\pm 0,12$ $\pm 0,4$	$\pm 0,15$ $\pm 0,5$	$\pm 0,2$ $\pm 0,6$	$\pm 0,25$ $\pm 0,7$
II	$u < (0,25 + 0,025 \cdot s)$	$Rz < (60 + 4 \cdot s)$	K L	> 3 ... 6	$\pm 0,25$ $\pm 0,6$	$\pm 0,3$ $\pm 0,8$	$\pm 0,35$ $\pm 1,0$	$\pm 0,45$ $\pm 1,2$
					$\pm 0,4$ $\pm 0,8$	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$	$\pm 0,6$ $\pm 1,2$	$\pm 0,7$ $\pm 1,6$

مثال: برش با لیزر، کیفیت I، کلاس تولرانس K، $l = 250 \text{ mm}$ ، $s = 6 \text{ mm}$ ؛ مطلوب است: u ، Rz ، Δl $u < (0,1 + 0,015 \cdot s) < (0,1 + 0,015 \cdot 6) < 0,19 \text{ mm}$ ، $Rz < (10 + 2 \cdot s) < (10 + 2 \cdot 6) < 22 \mu m$ ، $\Delta l = \pm 0,2 \text{ mm}$

طبق DIN EN 1044 (1999-07)

آلیاژهای لحیمکاری سخت فلزات سنگین

لحیمهای دارای نقره

آلیاژهای لحیمکاری			علامت کوتاه قدیمی DIN 8513	دمای کاری °C	راهنمای کاربرد		
گروه	علامت کوتاه ^(۱)	شماره مواد			فرم اتصال ^(۲)	هدایت لحیم ^(۳)	فلز اصلی (قطعه کار)
AgCuCdZn	AG 301	2.5143	L-Ag50Cd	640	S	a, e	فلزات نجیب، فولادها، آلیاژهای مس
	AG 302	2.5146	L-Ag45Cd	620	S	a, e	
	AG 304	2.5141	L-Ag40Cd	610	S	a, e	فولادها، چدن چکش خوار، مس، آلیاژهای مس، نیکل، آلیاژهای نیکل
	AG 309	2.1215	L-Ag20Cd	750	S, F	a, e	
AgCuZn(Sn)	AG 104	2.5158	L-Ag45Sn	670	S	a, e	فولادها، چدن چکش خوار، مس، آلیاژهای مس، نیکل، آلیاژهای نیکل
	AG 106	2.5157	L-Ag34Sn	710	S	a, e	
	AG 203	2.5147	L-Ag44	730	S	a, e	
	AG 205	2.1216	L-Ag25	780	S	a, e	
مقدار نقره زیر 20%	AG 207	2.1207	L-Ag12	830	S	a, e	فولادها، چدن چکش خوار، مس، آلیاژهای مس، نیکل، آلیاژهای نیکل
	AG 208	2.1205	L-Ag5	860	S, F	a, e	
	CP 102	2.1210	L-Ag15P	710	S, F	a, e	مس و آلیاژهای مس بدون نیکل، برای مواد دارای Ni یا آهن مناسب نیست
	CP 104	2.1466	L-Ag5P	710	S, F	a, e	
	CP 105	2.1467	L-Ag2P	710	S, F	a, e	
لحیم سخت ویژه	AG 351	2.5160	L-Ag50CdNi	660	S	a, e	آلیاژهای مس
	AG 403	2.5162	L-Ag56InNi	730	S	a, e	کرم، فولادهای - کرم - نیکل
	AG 502	2.5156	L-Ag49	690	S	a, e	فلزات سخت روی فولاد، تنگستن و مولیبدن

آلیاژهای لحیم برپایه مس

CU 104	2.0091	L-SFCu	1100	S	e	فولادها
CU 201	2.1021	L-CuSn6	1040	S	e	مواد آهنی و نیکلی
CU 202	2.1055	L-CuSn12	990	S	e	
CU 301	2.0367	L-CuZn40	900	S, F	a, e	فولاد، چدن چکش خوار، Cu, Ni, آلیاژهای Ni و Cu
CU 305	2.0711	L-CuNi10Zn42	910	S, F	a, e	فولادها، چدن چکش خوار، Ni و آلیاژهای Ni
				F	a	چدن
CP 202	2.1463	L-CuP7	720	S	a, e	Cu, آلیاژهای Cu بدون Fe و Ni

آلیاژهای لحیم با پایه نیکل جهت لحیمکاری دما بالا

NI 101	2.4140	L-Ni1	(۴)	(۴)	(۴)	نیکل، کبالت، آلیاژهای نیکل و کبالت، فولادهای غیرآلیاژی و آلیاژی
NI 103	2.4143	L-Ni3				
NI 105	2.4148	L-Ni5				
NI 107	2.4150	L-Ni7				

آلیاژهای لحیم با پایه آلومینیم

AL 102	3.2280	L-AISi7,5	610	S	a, e	آلومینیم و آلیاژهای Al نوع AlMgMn, AlMn
AL 103	3.2282	L-AISi10	600	S	a, e	G-AISi, به طور مشروط برای آلیاژهای Al نوع
AL 104	3.2285	L-AISi12	595	S	a, e	AlMgSi تا دارای 2% Mg

درز لحیم

(۱) هر دو حروف گروه آلیاژ را بیان می کند، درحالی که عدد سه رقمی شماره را به طور افزایشی نمایش می دهد.

(۲) S مربوط به لحیمکاری شکاف؛ F مربوط به لحیمکاری اتصال


(۳) در a لحیم رو کار و در e لحیم داخل کار قرار می گیرد

(۴) در اینجا داده ها به عهده سازنده است

لحیمکاری شکاف:

 $b < 0.25 \text{ mm}$

لحیمکاری اتصال:

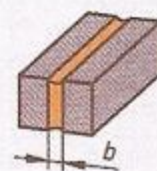 $b < 0.3 \text{ mm}$ 

طبق DIN EN 29453 (1994-02)

آلیاژهای لحیمکاری نرم

مثالهای کاربردی	دمای کاری °C	علائم کوتاه قدیمی DIN 1707	علائم کوتاه آلیاژ	شماره آلیاژ ^۲	گروه آلیاژها ^۱
صنایع ظریف	183	L-Sn63Pb	S-Sn63Pb37	1	سرب - قلع
الکترونیک، مدارهای چاپی	183	L-Sn63Pb	S-Sn63Pb37E	1a	
مدارهای چاپی، فولاد نجیب	183...190	L-Sn60Pb	S-Sn60Pb40	2	
صنایع الکترونیک، پوشش قلع	183...215	L-Sn50Pb	S-Pb50Sn50	3	
بسته‌بندی ورق ظریف، سخت‌افزار،	183...235	L-PbSn40	S-Pb60Sn40	5	
حلبی‌سازی، روی، آلیاژهای روی، ساختمان	183...255	-	S-Pb70Sn30	7	
خنک‌کننده‌ها	320...325	L-PbSn2	S-Pb98Sn2	10	سرب - قلع با آنتیموان
صنایع ظریف	183	-	S-Sn63Pb37Sb	11	
صنایع ظریف، صنایع الکترونیک	183...190	L-Sn60Pb(Sb)	S-Sn60Pb40Sb	12	
ساختمان خنک‌کننده‌ها،	185...231	L-PbSn40Sb	S-Pb58Sn40Sb2	14	
لحیمکاری سرب	185...263	L-PbSn25Sb	S-Pb74Sn25Sb1	16	بیسموت - سرب - قلع
لحیمکاری ظریف	180...185	-	S-Sn69Pb38Bi2	19	
لحیمکاری دما پایین، فیوزهای ذوبی	138	-	S-Bi57Sn43	21	کادمیم - سرب - قلع
فیوزهای حرارتی، لحیمکاری کابل	145	L-SnPbCd18	S-Sn50Pb32Cd18	22	
ساختمان دستگاههای الکتریکی، صنایع	230...250	L-SnPbCu3	S-Sn97Cu3	24	مس - سرب - قلع
ظریف	183...190	L-Sn60Cu	S-Sn60Pb38Cu2	25	
	183...215	L-Sn50PbCu	S-Sn50Pb49Cu1	26	
تاسیسات لوله مسی، فولاد نجیب	221	-	S-Sn96Ag4	28	نقره - سرب - قلع
دستگاههای الکتریکی، مدارهای چاپی	178...180	L-Sn60PbAg	S-Sn60Pb36Ag4	31	
برای دماهای کاری بالا	304...365	L-PbAg5	S-Pb95Ag5	33	
الکتروموتورها، صنایع الکترونیک	296...301	-	S-Pb93Sn5Ag2	34	

(۱) لحیمهای نرم حاوی روی و کادمیم و نیز لحیمهای نرم آلومینیم در استاندارد DIN EN 29453 نیامده است.

(۲) طبق DIN 1707 شماره آلیاژها جایگزین شماره مواد شده‌اند.

طبق DIN EN 29454-1 (1994-02)

فلاکسهای لحیمهای نرم (روانساها)

علائم کوتاه طبق اجزاء اصلی				تقسیم‌بندی طبق اثر		
مواد نوع فلاکس	پایه فلاکس	فعال کننده فلاکس	نوع فلاکس	علائم کوتاه DIN EN	علائم کوتاه DIN 8511	اثر بقایا
1 رزین	1 کولوفونیم	1 بدون فعال کننده	سیال A	3.2.2...	F-SW11	خورنده شدید
	2 بدون کولوفونیم	2 فعال با هالوژنها		3.1.1...	F-SW12	
2 آلی	1 قابل حل در آب	3 فعال بدون هالوژنها	جامد B	3.2.1...	F-SW13	تحت شرایط خورنده است
	2 غیرقابل حل در آب			3.1.1...	F-SW21	
3 معدنی	1 نمک	1 با کلرید آمونیم		2.1.3...	F-SW23	
	2 اسیدها	2 بدون کلرید آمونیم		2.1.2...	F-SW25	
	3 قلیایی	1 اسید فسفریک	خمیر C	1.2.2...	F-SW28	خورنده نیست
		2 سایر اسیدها		1.1.1...	F-SW31	
		1 آمینها و یا آمونیاک		1.2.3...	F-SW33	
فلاکس از نوع رزین (1)، پایه بدون کولوفونیم (2)، فعال شده با هالوژنها (2)، 1.2.2.C - ISO 9454 فلاکس تحویل به صورت خمیری (C)						

طبق DIN EN 1045 (1997-08)

فلاکسهای لحیمکاری سخت

فلاکس	دمای اثر	راهنمای کاربرد
FH10	550...800 °C	فلاکس چندمنظوره، بقایا باید شکسته شده یا اسیدشویی شود آلیاژهای Cu-Al، بقایا باید شکسته شده یا اسیدشویی شود فولادهای زنگ‌نزن و پرآلیاژ، فلزات سخت، بقایا را اسیدشویی کنید
FH11	550...800 °C	
FH12	550...850 °C	
FH20	700...1000 °C	فلاکس چندمنظوره، بقایا باید شکسته شده یا اسیدشویی شود فلاکس چندمنظوره، بقایا را به طور مکانیکی دفع کنید یا اسیدشویی کنید برای لحیمهای مس و نیکل، بقایا را به طور مکانیکی دفع کنید فلاکسهای بدون بر، بقایا باید شکسته شده یا اسیدشویی شود
FH21	750...1100 °C	
FH30	بیش از 1000 °C	
FH40	650...1000 °C	
FL10	400...700 °C	فلزات سبک، بقایا باید شکسته شده یا اسیدشویی شود فلزات سبک، بقایا خورنده نیست، با این همه از رطوبت محافظت کنید
FL20	400...700 °C	


تقسیم‌بندی فرآیندهای لحیمکاری

مشخصه‌های تمایز	فرآیندهای لحیمکاری		
	لحیمکاری نرم	لحیمکاری سخت	لحیمکاری دما بالا
دمای کاری	$< 450^{\circ}\text{C}$	$> 450^{\circ}\text{C}$	$> 900^{\circ}\text{C}$
منبع انرژی	هویه لحیمکاری، حمام لحیمکاری، مقاومت الکتریکی	شعله، کوره	شعله، پرتوی لیزری، القای الکتریکی
جنس مواد پایه (قطعات)	آلیاژهای - Cu, Ag - Al فولادهای زنگ‌زن، فولاد، آلیاژهای - Ni, Cu	فولاد، تکه‌های براده‌برداری فلز سخت (آلماسه)	فولاد، فلز سخت
جنس سیم لحیم	آلیاژهای - Sn, Pb	آلیاژهای - Cu, Ag	آلیاژهای - Cr - Ni, آلیاژهای - Pd - Au - Ag
مواد کمکی	فلاکس (روان‌ساز)	فلاکس، خلاء	خلاء، گاز محافظ

مقادیر مرجع برای پهنای شکاف لحیمکاری

جنس پایه	پهنای شکاف و لحیمکاری به mm			
	برای لحیمکاری نرم	برای لحیمکاری سخت		
		پایه مس	پایه برنج	پایه نقره
فولاد، غیر آلیاژی	0,05...0,2	0,05...0,15	0,1...0,3	0,05...0,2
فولاد، آلیاژی	0,1...0,25	0,1...0,2	0,1...0,35	0,1...0,25
Cu, آلیاژهای - Cu	0,05...0,2	-	-	0,05...0,25
فلز سخت	-	0,3...0,5	-	0,3...0,5


اصول طراحی اتصالات لحیمکاری

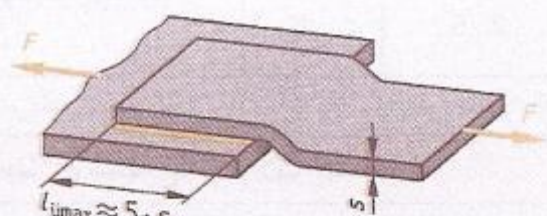


اتصالات لحیمکاری تحت بار برشی (قیچی)



آزادسازی درز لحیم با تا کردن

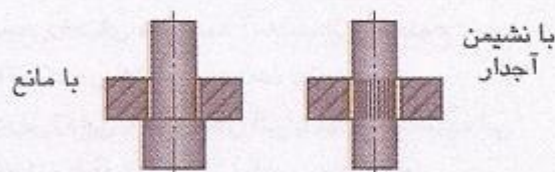

روشهای آسان کردن تولید

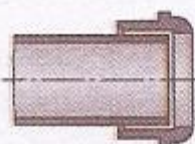

بوش کروی لحیمکاری شده روی لوله

شرایط اولیه

- پهنای شکاف لحیمکاری به اندازه‌ای باشد که فلاکس و لحیم در نتیجه اثر موئینگی به طور کامل و مطمئن درز لحیم را پر کند
- توازی هر دو سطح
- زبری سطح بعد از ماشینکاری در لحیمکاری Cu می‌تواند، $Rz = 10...16 \mu\text{m}$ و در لحیمکاری - Ag، $Rz = 25 \mu\text{m}$ باشد.

انتقال نیرو

- درز لحیم را طوری قرار دهید که تا حد امکان تحت بار برشی (قیچی) قرار گیرد. درزهای خاص لحیم نرم نباید تحت بار کششی یا پوسته شدن قرار گیرد.
- عمق شکاف لحیمکاری $s > 5 \cdot a$ ، به طور مطمئن با لحیم پر نمی‌شود. بدین جهت قابلیت بارگذاری با افزایش عمق شکاف لحیمکاری افزایش نمی‌یابد.
- مقدار انتقال نیرو را می‌توان با تا کردن اتصالات افزایش داد.

روشهای آسان کردن تولید

- در لحیمکاری باید موقعیت درست اجزاء اتصال با طراحی مناسب، مثلاً با قید یا تکیه‌گاه آجدار مهیا شود.

مثالهای کاربرد

- لوله‌ها و فیتینگها
- قطعات ورق‌گون
- ابزارهای دوجزئی (با تیغه یا تکه برنده لحیم کاری شده)

خواص و شرایط کاربرد چسبها^(۱)

کاربرد، خواص ویژه	خاصیت ارتجاعی	استحکام برشی کششی τ_B N/mm ²	حداکثر دمای کاری °C	شرایط سخت شدن مدت زمان دمای °C	نام تجاری	چسبها
فلزات، دورپلاست، سرامیک، شیشه	کم	6...30	120	24 h 20	Agomet M, Acromal, Stabilit-Express	رزین آکریل
فلزات، دورپلاست، شیشه، سرامیک، بتن، چوب، سرامیک: مدت زمان سخت شدن طولانی	کم	10...35	50...200	1 h... 12 h 20...200	Araldit, Metallon, Uhu-Plus	رزین اپوکسید (EP)
فلزات، دورپلاست، شیشه، الاستومر، چوب، سرامیک	کم	20	140	60 s 120...200	Porodur, Pertinax, Bakelite	رزین فنول (PF)
فلزات، دورپلاست، شیشه، الاستومر، چوب، سرامیک	کم	60	60	> 24 h 20	Hostalit, Isodur, Macroplast	پلی وینیل کلراید (PVC)
فلزات، الاستومر، شیشه، چوب، جند نوع ترموپلاست	کافی	50	40	24 h 50	Desmocoll, Delopur, Baydur	پلی اوره تان (PUR)
فلزات، دورپلاست، سرامیک، شیشه	کم	60	170	1 h 25	Fibron, Leguval, Verstopal	رزین پلی استر (UP)
چسبهای تماسی برای فلزات و پلاستیکها	کافی	5	110	1 h 50	Baypren, Contitec, Fastbond	پلی کلرو پرن (CR)
چسبهای فوری برای فلزات، پلاستیکها، الاستومرها	کم	20...25	85	40 s 20	Perma-bound, Sicoment 77	سیان اکریلات
هر نوع مواد، اثر چسباندن با سرد شدن	کافی	2...5	50	> 30 s 20	Jet-Melt, Ecomelt, Vesta-Melt	چسبهای ذوبی

(۱) مقادیر داده شده به علت ترکیب متفاوت شیمیایی چسبها، فقط مقادیر حدودی می باشند. داده های دقیق را از سازنده استعلام کنید.

آماده سازی سطوح اتصالات چسبی

طبق VDI 2229 (1979-06)

جنس	ترتیب عملیات ^(۱) برای نوع بارگذاری ^(۲)			جنس	ترتیب عملیات ^(۱) برای نوع بارگذاری ^(۲)		
	پایین	متوسط	بالا		پایین	متوسط	بالا
آلیاژهای Al		1-6-5-3-4	1-2-7-8-3-4	فولاد، براق		1-6-2-3-4	1-7-2-3-4
آلیاژهای Mg	1-2-3-4	1-6-2-3-4	1-7-2-9-3-4	فولاد، با پوشش روی	1-2-3-4	1-2-3-4	1-2-3-4
آلیاژهای Ti		1-6-2-3-4	1-2-10-3-4	فولاد، با پوشش فسفات		1-2-3-4	1-6-2-3-4
آلیاژهای Cu	1-2-3-4	1-6-2-3-4	1-7-2-3-4	سایر فلزات	1-2-3-4	1-6-2-3-4	1-7-2-3-4

(۱) توضیح رقمهای مشخصه آماده سازی سطوح

6 زبر کردن مکانیکی با سنگ یا برس

7 زبر کردن مکانیکی با سنبلاست

8 شستشوی شیمیایی 30 min، در 60 °C در اسیدسولفوریک 27,5%

9 شستشوی شیمیایی 1 min، در 20 °C در اسیدنیتریک 20%

10 شستشوی شیمیایی 3 min، در 20 °C در اسیدفلوئوریدریک 15%

- 1 پاک کردن کثافات، پوسته ها، زنگها
- 2 چربی زدایی با مواد حلال آلی یا مواد پاک کننده آبی
- 3 شستن با آب (آب کشی) با آب بدون املاح
- 4 خشک کردن در هوای گرم تا 65 °C
- 5 چربی زدایی همزمان با شستشوی شیمیایی

(۲) نوع بارگذاری اتصالات چسبی


پایین: استحکام برشی کششی تا 5 N/mm²، محیط خشک، برای صنایع ظریف، الکتروتکنیک

متوسط: استحکام برشی کششی تا 10 N/mm²، هوای مرطوب، تماس با روغن، در ماشین سازی و خودروسازی


بالا: استحکام برشی کششی تا 10 N/mm²، تماس مستقیم با مایعات، صنایع هوایی، صنایع کشتی سازی و مخازن

مثالهای طراحی

اتصال لوله‌ای

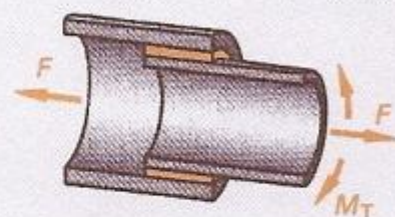


خوب

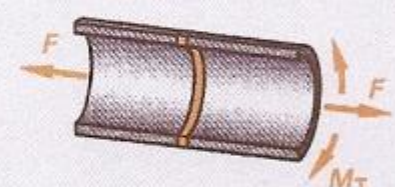


کمی خوب

اتصال - T

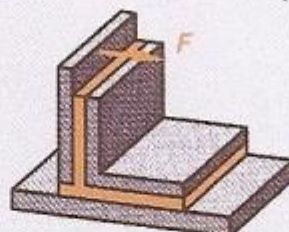

خوب

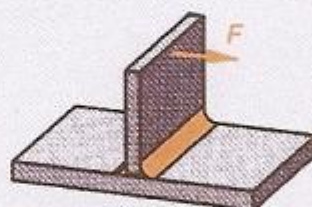


کمی خوب

اتصال لب به لب / اتصال لب روی لب



خوب

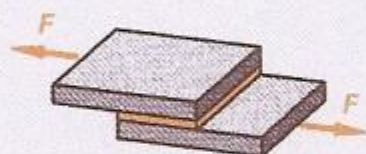


کمی خوب


روشهای آزمایش

محتوی	استاندارد
تعیین مقاومت درزهای چسبی در مقابل نیروهای پوسته کردن	آزمایش پوسته شدن خمشی DIN 54461
تعیین مقاومت درزهای چسبی لب روی لب در مقابل نیروهای برشی کششی	آزمایش برشی کششی DIN EN 1465
تعیین مقاومت درزهای چسبی لب روی لب در مقابل نیروهای خزش و خستگی	آزمایش خزش DIN 53284
تعیین خواص خستگی اتصالات چسبی سازه‌ها	آزمایش خستگی DIN EN ISO 9664
تعیین مقاومت کششی سطوح چسبی درزهای لب به لب و عمود بر سطوح اتصال	آزمایش کشش DIN EN 26922
تعیین مقاومت درزهای اتصال در مقابل نیروهای پوسته کردن لوله‌ای	آزمایش پوسته شدن لوله‌ای DIN EN 1464
تعیین مقاومت درزهای اتصال با چسبهای سخت شده در عدم معرض هوا	آزمایش برش فشاری DIN 54452

رفتار چسبها در ارتباط با دما و اندازه سطوح چسبکاری

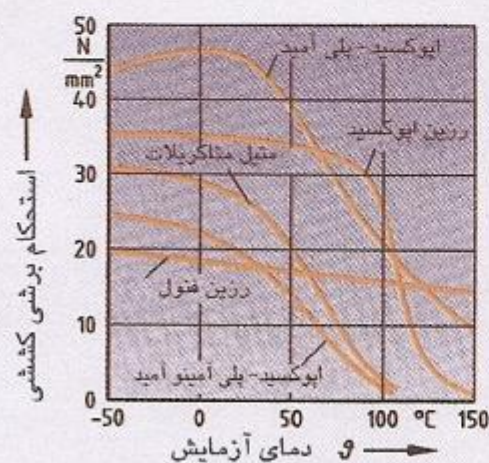

استحکام برشی - کششی
درزهای لب روی لب

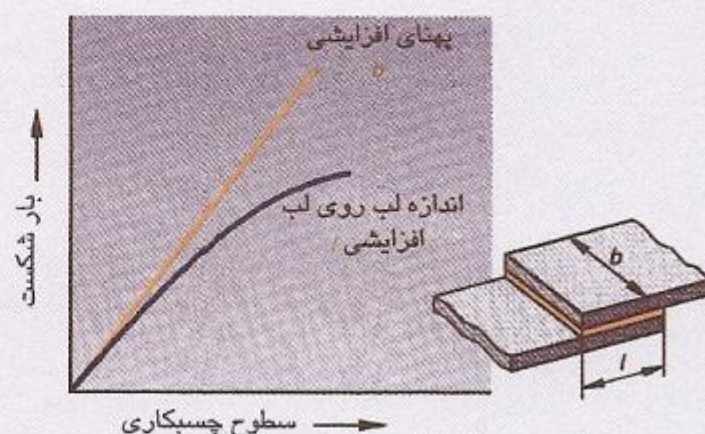

تأثیر سطوح چسبکاری
روی بار شکست