


بسم الله الرحمن الرحيم

بزرگترین کتابخانه الکترونیکی در ایران

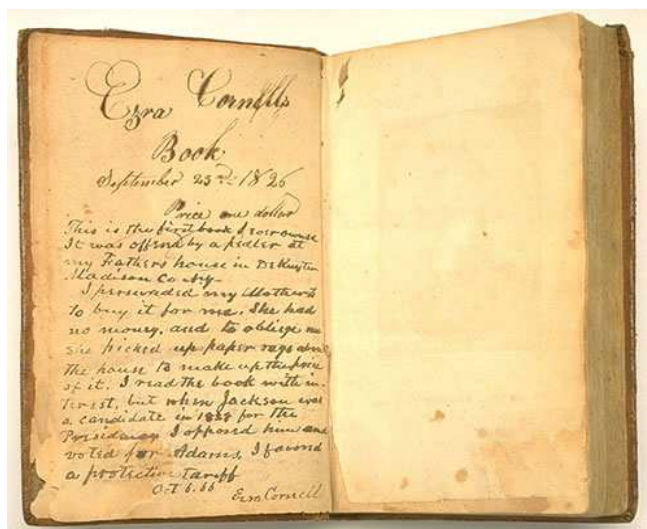


[HTTP://WWW.PDF-BOOK.NET](http://www.pdf-book.net)

۷ مهندسی اتوماسیون و تکنولوژی اطلاعات


۱-۷ مفاهیم پایه مهندسی کنترل

- ۳۴۲..... مفاهیم پایه، حروف مشخصه کاری، علایم تصویری
 ۳۴۴..... کنترل کننده آنالوگ (پوسته)
 ۳۴۵..... کنترل کننده دیجیتال (ناپوسته)
 ۳۴۶..... منطق باینری

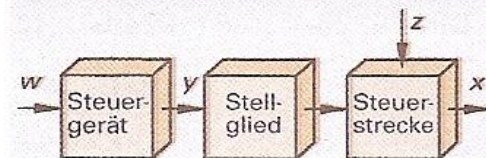

۲-۷ مدارهای الکتروتکنیک

- ۳۴۷..... علایم اتصال
 ۳۴۹..... نقشه‌های اتصال
 ۳۵۰..... سنسورها
 ۳۵۱..... اقدامات ایمنی

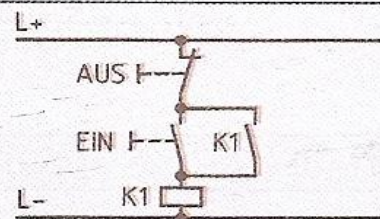


۳-۷ پلان کار و دیاگرام کار

- ۳۵۲..... پلان کار، علایم
 ۳۵۵..... دیاگرام کار، علایم



۴-۷ هیدرولیک و نیوماتیک

- ۳۵۷..... علایم مدار
 ۳۵۹..... مدارها
 ۳۶۰..... کنترل
 ۳۶۲..... روغنهای هیدرولیکی تحت فشار
 ۳۶۳..... سیلندر نیوماتیکی
 ۳۶۴..... محاسبه نیروها، سرعتها و توان
 ۳۶۶..... لوله‌های فولادی دقیق

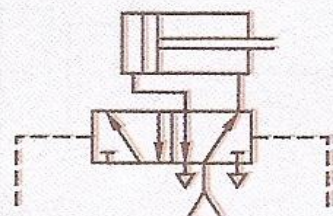


۵-۷ کنترل نرم افزاری (PLC)

- ۳۶۷..... زبانهای برنامه نویسی PLC
 ۳۶۸..... دیاگرام نردبانی (LDR ≡ KOP)
 ۳۶۸..... دیاگرام روندنما (FUP ≡ FBS)
 ۳۶۸..... زبانهای متنی (ST)
 ۳۶۹..... لیست دستورات
 ۳۷۰..... توابع ساده و پایه




۶-۷ تکنیک هندلینگ و ربات

- ۳۷۲..... سیستمهای مختصات و محورها
 ۳۷۳..... ساختمان رباتها
 ۳۷۴..... دستها، ایمنی کاری

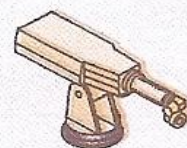


۷-۷ تکنولوژی CNC

- ۳۷۵..... محورها و سیستم مختصات
 ۳۷۶..... ساختمان برنامه
 ۳۷۷..... شرط مسیر، توابع اضافی
 ۳۷۹..... تصحیح ابزار و مسیر
 ۳۸۰..... حرکتهای کاری
 ۳۸۲..... سیکلهای PAL در ماشینهای فرز
 ۳۸۴..... سیکلهای PAL در ماشینهای تراش
 ۳۸۷..... علایم ماشینهای ابزار کنترل عددی

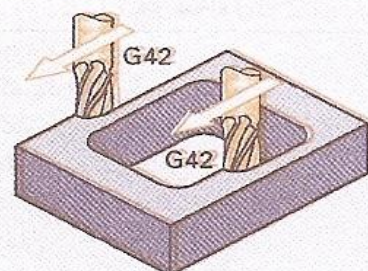



۸-۷ تکنولوژی اطلاعات

- ۳۸۸..... سیستم اعداد
 ۳۸۹..... علایم ASCII
 ۳۹۰..... علایم پردازش و پلان اجرای برنامه
 ۳۹۱..... روندنما و ساختمان برنامه

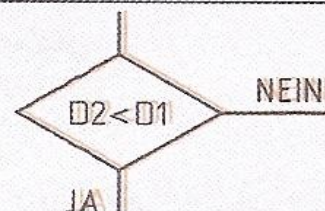


کنترل باز	کنترل بسته
در کنترل باز مقدار خروجی، مثلاً دمای کوره سختکاری توسط مقدار ورودی مثلاً باز بودن شیر سوخت کنترل می‌شود. مقدار خروجی روی مقدار ورودی تأثیر ندارد. این کنترل یک مسیر باز دارد.	در کنترل بسته، مقدار هست (فعلی) کمیت تحت کنترل، مثلاً دمای کوره سختکاری پیوسته اندازه‌گیری شده و با مقدار باید آن کمیت مقایسه می‌شود. اختلاف این دو مقدار (خطا) یا مقدار راهنما جهت تصحیح آن کمیت به کار می‌رود. کنترل بسته یک مسیر بسته دارد که کمیت تحت کنترل مدام تحت تأثیر خودش قرار می‌گیرد.


مثال: کوره سختکاری

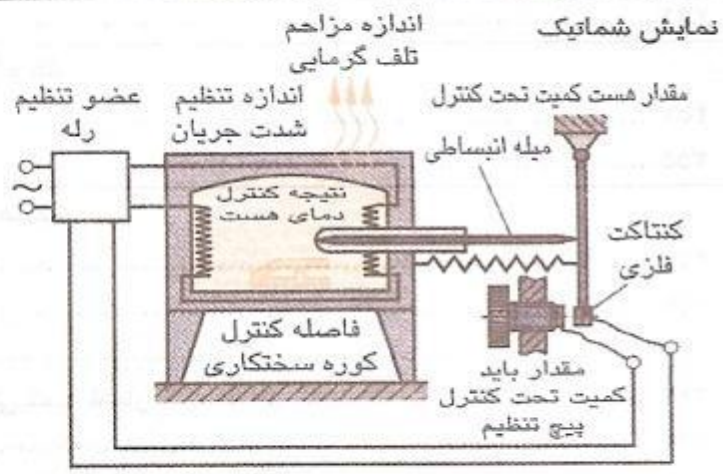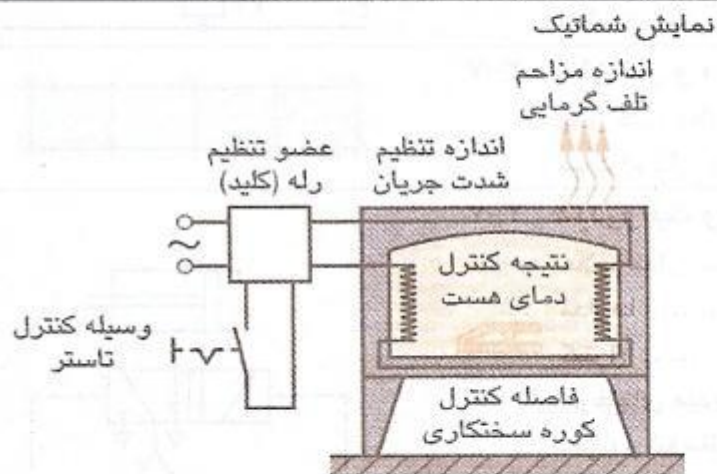

مدار کنترل باز

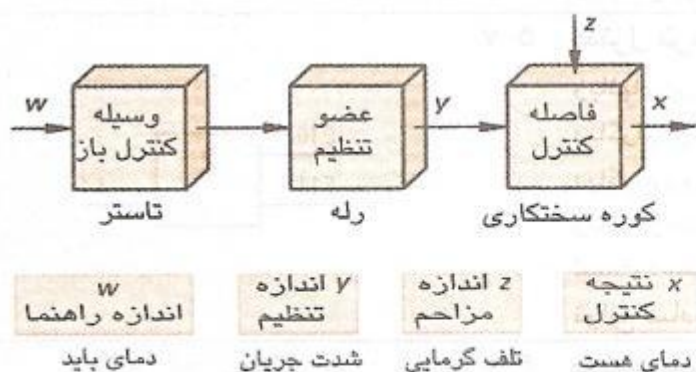


مدار کنترل بسته ساده شده

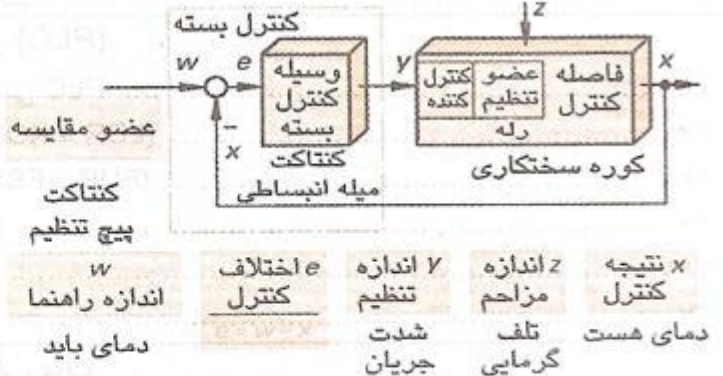





مثال مشخصه:

حرف اول	حرف تکمیلی	حروف بعدی
D: جرم مخصوص	D: اختلاف	A: اعلام پارازیت
E: کمیت الکتریکی	F: نسبت	C: تنزل خودکار
F: گذر، خروجی	J: استعمال وضعیت اندازه	H: مقدار حد بالایی
G: فاصله، حالت، طول	Q: جمع، انتگرال	I: نمایش
H: دادن دستی، درگیری دستی		L: مقدار حد پایینی
K: زمان		R: نسبت
L: وضعیت (مثلاً وضعیت پر)		
M: رطوبت		
P: فشار		
Q: اندازه کیفی		
R: اندازه تایش		
S: سرعت، دور		
T: دما		
W: نیروی وزن، جرم		

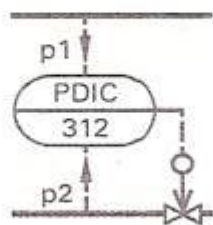








مثال: کنترل فشار اختلافی

P: فشار	توضیح:
D: اختلاف	
I: نمایش	
C: کنترل خودکار	

   
 
محل اندازه گیری، نقطه تنظیم		تأثیر روی فاصله کنترل		محل اپراتوری
 خط مرجع  محل اندازه گیری، حسگر  عضو تنظیم، نقطه تنظیم	مثال:	 T دما  R ثابت  C کنترل خودکار کنترل دما و ثابت در وضعیت راهنمای موضعی نقطه اندازه گیری	 محركه تنظیم، عمومی  محركه تنظیم؛ در صورت قطع انرژی کمکی، وضعیت برای جریان مواد حداقل یا جریان انرژی حداقل تنظیم می شود.  محركه تنظیم؛ در صورت قطع انرژی کمکی، وضعیت برای جریان مواد حداکثر یا جریان انرژی حداکثر تنظیم می شود.  محركه تنظیم؛ در صورت قطع انرژی کمکی، وسیله تنظیم آخرین حالت تنظیم را انتخاب می کند.	 قبل از محل، عمومی  یا  مقدار راهنمای فرآیند  راهنمای وضعیت موضعی  قبل از محل، به کمک سیستم راهنمای فرآیند عملی می شود  قبل از محل، به کمک کامپیوتر فرآیند عملی می شود

DIN 19227-2 (1991-02) طبق

       علائم تصویری دستگاهها

علامت	توضیح	علامت	توضیح	علامت	توضیح
وسيله تنظيم و اپراتوری		کنترل بسته		گیرنده (سنسور، حسگر)	
 عضو تنظیم سوپاپی با محركه موتوری  عضو تنظیم سوپاپی با محركه مغناطیسی  تنظیم کننده سیگنال الکتریکی  سیگنال، الکتریکی سیگنال، نیوماتیکی سیگنال آنالوگ سیگنال دیجیتال	علائم سیگنال	 کنترل کننده، عمومی  کنترل کننده دو نقطه ای با خروجی اتصال دهنده و رفتار - PID  کنترل کننده سه نقطه ای با خروجی اتصال دهنده	مطابقت دهنده	 حسگر دما، عمومی  یا  حسگر فشار  حسگر وضعیت با شناور  حسگر نیروی وزن، تراز؛ نمایشگر	وسيله خروجی

 مثال: کنترل مدار بسته دما

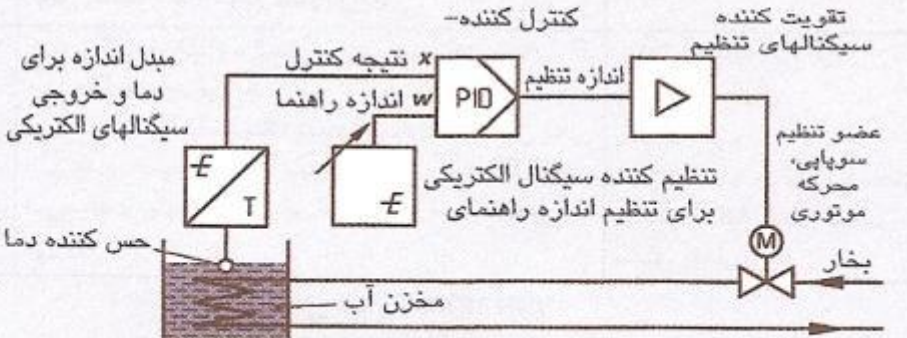 علامت پایه، نمایشگر عمومی  چاپگر، آنالوگ، تعداد کانالها به صورت رقم  صفحه نمایش		 تقویت کننده سیگنالهای تنظیم کنترل کننده - PID نتیجه کنترل x اندازه تنظیم w مبدل اندازه برای دما و خروجی سیگنالهای الکتریکی تنظیم کننده سیگنال الکتریکی برای تنظیم اندازه راهنمای عضو تنظیم سوپاپی، محركه موتوری بخار مخزن آب حس کننده دما	
--	--	--	--

در کنترل کننده‌های آنالوگ اندازه تنظیم y را می‌توان به هر اندازه دلخواه واقع در محدوده تنظیم انتخاب کرد.

نوع کنترل کننده	مثال کنترل سطح، توضیح	تابع	علامت ^(۱) نمایش بلوکی ^(۲)
کنترل کننده - P (تناسبی) کنترل کننده متناسب با مقدار ورودی اندازه خروجی متناسب با اندازه ورودی است. کنترل کننده - P اختلاف کنترل ثابتی دارد.	کنترل کننده - P شیر ورودی شناور شیر خروجی	x نتیجه کنترل y اندازه کنترل e اختلاف کنترل	تابع پرش ^(۳) پاسخ پرش ^(۴)
کنترل کننده - I (انتگرالی) کنترل کننده متناسب با انتگرال مقدار ورودی کنترل کننده - I آرامتر از کنترل کننده - P است، اما اختلاف کنترل را به طور کامل رفع می‌کند.	کنترل کننده - I		
کنترل کننده - PI (تناسبی - انتگرالی) متناسب با مقدار ورودی و انتگرال مقدار ورودی در کنترل کننده - PI یک جزء کنترل کننده - P به موازات یک جزء کنترل کننده - I قرار دارد.	کنترل کننده - P کنترل کننده - I		
کنترل کننده - D (دیفرانسیلی) کنترل کننده متناسب با مشتق مقدار ورودی	تجهیزات کنترل کننده - D فقط به همراه تجهیزات کنترل - P یا - PI به کار می‌رود، زیرا رفتار خالص - D در اختلاف ثابت کنترل، هیچ اندازه تنظیم و در نتیجه هیچ تأثیر کنترلی ندارد		
کنترل کننده - PD (تناسبی - دیفرانسیلی) کنترل کننده متناسب با مقدار ورودی و مشتق مقدار ورودی	کنترل کننده - PD با اتصال موازی کنترل کننده‌های - P با جزء - D به وجود می‌آید. جزء - D اندازه خروجی را متناسب با سرعت تغییرات اندازه ورودی تغییر می‌دهد. جزء - P اندازه خروجی را متناسب با اندازه ورودی تغییر می‌دهد. کنترل کننده - PD سریع عمل می‌کند.		
کنترل کننده - PID (تناسبی - انتگرالی - دیفرانسیلی) کنترل کننده متناسب با مقدار ورودی، انتگرال مقدار ورودی و مشتق مقدار ورودی	کنترل کننده - PID با اتصال موازی کنترل کننده‌های - P، - I، - D به وجود می‌آید. در ابتدا جزء - D با یک تغییر زیاد عکس العمل نشان می‌دهد، سپس این تغییرات به اندازه جزء - D کاهش می‌یابد و نهایتاً با تأخیر جزء - I به صورت خطی بالا می‌رود.		

(۲) نمایش بلوکی طبق DIN 19226-2

(۴) نمودار سیگنال در خروجی فاصله کنترل

(۱) علائم طبق DIN 19227-2

(۳) نمودار سیگنال در ورودی فاصله کنترل

طبق DIN 19225 (1981-12) و DIN 19226-2 (1994-02)

کنترل کننده دیجیتال (ناپیوسته)

در کنترل کننده ناپیوسته اندازه تنظیم y با قطع و وصل کردن (ناپیوسته) زیادی تغییر می‌کند.

نوع کنترل کننده	مثال، توضیح	تابع گذرا، رفتار اتصال	شماتیک، نمایش بلوکی
کنترل کننده دونقطه‌ای			
کنترل کننده سه نقطه‌ای	تأسیسات تهویه هوا در یک تأسیسات تهویه برای سه محدوده دما، سه حالت اتصال مشخص می‌شود: - گرمایش روشن - گرمایش / سرمایش خاموش - سرمایش روشن		

طبق DIN 19225 (1981-12) و DIN 19226-2 (1994-02)

کنترل کننده دیجیتالی (نرم افزاری)

نحوه و نوع برنامه کنترل کننده دیجیتالی به عنوان یک برنامه به کامپیوتر داده می‌شود.

نوع کنترل کننده	مثال (ساده شده)	تابع گذرا	توضیح
کامپیوتر کنترل نرم افزاری (آلمانی SPS) (انگلیسی PLC) میکروکنترل میکروپروسسور	کنترل کننده - PID دیجیتالی استارت دادن اندازه راهنما w به دست آوردن نتیجه کنترل x تهیه اختلاف کنترل $e = w - x$ الگوریتم کنترل - PID خروج اندازه تنظیم		برنامه کامپیوتر وظایف زیر را دارد: - تهیه اختلاف کنترل e - محاسبه اندازه تنظیم براساس الگوریتم کنترل برنامه نویسی شده در پاسخ پرش همه اجزاء D, P, I جمع می‌شوند. در اسکن سیگنالهای آنالوگ و تبدیل آن به مقادیر دیجیتال و نیز اجرای برنامه داخلی، تأخیر زمانی در نتیجه کنترل x تأخیر می‌گذارد (مانند فاصله - T).

طبق DIN 19226-2 (1994-02)

فاصله کنترل - P با تأخیر زمانی (جزء - T)

نوع کنترل کننده	مثال	تابع گذرا	توضیح
فاصله - P با تأخیر مرتبه 1 (فاصله $P-T_1$)			وقتی مخزن گاز با یک جریان گاز پر می‌شود فشار p_1 در مخزن بآرامی به فشار جریان گاز می‌رسد.
فاصله - P با تأخیر مرتبه 2 (فاصله $P-T_2$)			وقتی دو مخزن پشت سر هم قرار می‌گیرند فشار p_2 در مخزن دوم آهسته‌تر از فشار p_1 مخزن اول افزایش پیدا می‌کند.

تابع	علامت اتصال معادله منطقی	جدول تابع (جدول درستی)	مثال فنی																					
			نیوماتیکی	الکتریکی																				
AND (و)	 $A = E1 \wedge E2$	<table><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	E1	E2	A	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1							
E1	E2	A																						
0	0	0																						
0	1	0																						
1	0	0																						
1	1	1																						
OR (یا)	 $A = E1 \vee E2$	<table><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	E1	E2	A	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1							
E1	E2	A																						
0	0	0																						
0	1	1																						
1	0	1																						
1	1	1																						
NOT (نه)	 $A = \bar{E}$	<table><tr><th>E1</th><th>A</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	E1	A	0	1	1	0																
E1	A																							
0	1																							
1	0																							
NAND (نفی و)	 $A = \overline{E1 \wedge E2}$	<table><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	E1	E2	A	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0							
E1	E2	A																						
0	0	1																						
0	1	1																						
1	0	1																						
1	1	0																						
NOR (نفی یا)	 $A = \overline{E1 \vee E2}$	<table><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	E1	E2	A	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0							
E1	E2	A																						
0	0	1																						
0	1	0																						
1	0	0																						
1	1	0																						
XOR (مدار منحصر)	 $A = (E1 \wedge \bar{E2}) \vee (\bar{E1} \wedge E2)$	<table><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	E1	E2	A	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0							
E1	E2	A																						
0	0	0																						
0	1	1																						
1	0	1																						
1	1	0																						
قفل RS (عضو) فلپ فلاپ	 ست (برپا) کردن ری ست (برجا) کردن	<table><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A1</th><th>A2</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>•</td><td>•</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>□</td><td>□</td></tr></table> • وضعیت بدون تغییر می ماند □ وضعیت نامعلوم است	E1	E2	A1	A2	0	0	•	•	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	□	□		
E1	E2	A1	A2																					
0	0	•	•																					
0	1	0	1																					
1	0	1	0																					
1	1	□	□																					

K = رله، کنتاکت

A = خروجی، مثلا لامپ

E = ورودی




علامات اتصال عمومی							
	مقاومت، کلی		سلف، سیم پیچ		لامپ، عمومی، نمایش انتخابی		منبع dc، منبع الکتریسته
	فیوز		نمایش غیر استاندارد		زنگ، بیزر		مبدل، کانورتور
	خازن		آهنربای دائمی		بوق		
هادیها، اتصالات و بستها							
	هادی، عمومی		سیم ایمنی، PE		انشعاب، نمایش انتخابی		اتصال بدنه، نمایش انتخابی
	هادی، متحرک		سیم نول، PN		انشعاب دو گانه، نمایش انتخابی		اتصال زمین
	هادی، سیم شیلددار، محافظ دار		سیم نول با وظیفه سیم زمین PEN				اتصال سیم ایمنی
دستگاهها و ماشینها				عناصر نیمه هادی			
	دستگاه اندازه گیری، ماشین		ترانسفورماتور، نمایش انتخابی		دیود نیمه هادی، عمومی		ترانزیستور - PNP
	دستگاه اندازه گیری، ذخیره کننده، ثبات		شیر (ونتیل)		دیود نوری LED (light emitting diode)		ترانزیستور - NPN
علامات مشخصه				انواع جریان			
	قابلیت تغییر		تابع		جریان مستقیم		اتصال ستاره
	عمومی		ناپیوسته		جریان متناوب		اتصال مثلث
	قابل تنظیم		اثر		با فرکانس پایین		اتصال ستاره مثلث
	کنترل شده		حرارتی		جریان متناوب		
			تابشی		با فرکانس بالا		
علامات اتصال در نقشه های تأسیسات							
	کلید (a) تک پل (b) دو پل		کلید تبدیل، با لامپ نشان دهنده		کلید سه پل، نوع حفاظت IP 44		کلید ایمنی موتور
	کلید سنسوری		پریز ارت دار		کلید ایمنی - هادی		کلید ایمنی - جریان خطا
	کلید سری		شستی				
مثالهای کاربردی							
	سیم پیچ، قابل تغییر		یکسوساز، کنترل شده		هادی 3 سیمه با انشعاب		موتور جریان مستقیم
	مقاومت، با پنج درجه تنظیم		جریان مستقیم یا متناوب		هادی با 3 سیم، با سیم اتصال زمین (G) و با مقطع 1.5 mm ²		موتور سه فاز

نوع راه اندازی	کنتاکت‌های رله
با انرژی فشاری مجاورتی (بدون تماس) با تماس با بی‌متال (حرارتی) با برگرداندن با سوییچ با پدال با غلتک	اتصال دهنده، (عادی باز) عضو روشن کننده باز کننده، (عادی) بسته عضو قطع کننده تبدیل، عضو تغییر حالت

سنسورها	رفتار اتصال	رله الکترومکانیکی
سنسور مغناطیسی، در حالت نزدیکی آهنربا عکس العمل نشان می‌دهد سنسور نوری، در تابش مادون قرمز عکس العمل نشان می‌دهد	سنسور خازنی، در حالت نزدیکی همه مواد عکس العمل نشان می‌دهد سنسور سلفی، در حالت نزدیکی فلزات عکس العمل نشان می‌دهد	سیم پیچ رله، عمومی با وصل تأخیری با قطع تأخیری با وصل و قطع تأخیری


مثالهای کاربردی برای کلیدها

کلید مجاورتی با کنتاکت اتصال دهنده و عملکرد آهنربای دائمی شیر با عملکرد الکترومغناطیسی	شستی فشاری اضطراری قارچی (a) باز کننده (b) اتصال دهنده نمایش در حالت فعال شده	باز کننده با عملکرد غلتکی اتصال دهنده (a) اتصال می‌دهد (b) باز می‌کند با تأخیر در فعال شدن	اتصال دهنده، با عملکرد دستی کلید حالت با 1 اتصال دهنده و 1 باز کننده
--	--	--	--

   عناصر تأخیری		عناصر پایدار دوحالتی																																																													
با تأخیر در وصل	فلیپ- فلاپ RS ریست کردن غالب است	فلیپ- فلاپ RS ست کردن غالب است	فلیپ- فلاپ RS ¹⁾																																																												
در صورت قرار گرفتن یک سیگنال در ورودی E، خروجی A بعد از طی زمان t ₁ مقدار 1 را اختیار می کند	جدول حالت  <table border="1" data-bbox="207 1700 352 1904"><thead><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A1</th><th>A2</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>□</td><td>□</td></tr></tbody></table>	E1	E2	A1	A2	0	0	●	●	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	□	□	جدول حالت  <table border="1" data-bbox="569 1691 713 1899"><thead><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A1</th><th>A2</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	E1	E2	A1	A2	0	0	●	●	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	جدول حالت  <table border="1" data-bbox="930 1700 1074 1904"><thead><tr><th>E1</th><th>E2</th><th>A1</th><th>A2</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></tbody></table>	E1	E2	A1	A2	0	0	●	●	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
E1	E2	A1	A2																																																												
0	0	●	●																																																												
0	1	0	1																																																												
1	0	1	0																																																												
1	1	□	□																																																												
E1	E2	A1	A2																																																												
0	0	●	●																																																												
0	1	0	1																																																												
1	0	1	0																																																												
1	1	1	0																																																												
E1	E2	A1	A2																																																												
0	0	●	●																																																												
0	1	0	1																																																												
1	0	1	0																																																												
1	1	0	1																																																												
با تأخیر در قطع																																																															

فلیپ- فلابها مدارهای خلاصه‌ای هستند که حالت سیگنال را ذخیره می‌کنند.	رقم 1 بعد از ورودی R یا S بیان می‌کند که حالت منطقی این ورودی غالب است. وقتی در ورودیهای E1 و E2 همزمان یک سیگنال قرار گیرد ($E1 = 1$ و $E2 = 1$) می‌توان گفت: ورودی بدون رقم 1 (R) در حالت غالب بودن ست کردن، S در حالت غالب بودن ری ست کردن، فلیپ- فلاپ (RS) همواره حالت منطقی 0 ست می‌شود.	در صورت قطع سیگنال E در ورودی A بعد از طی زمان t_2 مقدار 0 را اختیار می‌کند.
(1) $R =$ ری ست کردن (برجا کردن) S = ست کردن (برپا کردن) (2) ● حالت بدون تغییر □ حالت نامشخص		

مشخصه‌های بست روی رله‌ها


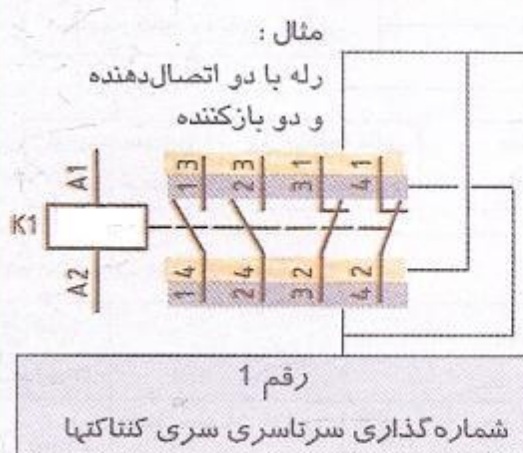


رقم 2 رقم عملکرد کنتاکتها					
بازکننده	بازکننده تأخیری	اتصال‌دهنده	تأخیری اتصال‌دهنده	تبدیل	تبدیل تأخیری

طراحی نقشه‌های مدار برقی



مسیر جریان و تقسیم مدار جریان

- هر جزء کاری الکتریکی بدون در نظر گرفتن موقعیت فضایی یک مسیر عمودی دارد.
- مسیر جریان از چپ به راست شماره‌گذاری می‌شود.
- مدار کنترل شامل اجزاء تغذیه سیگنال و اجزاء به کارگیری و فرآیند سیگنال است.
- مدار اصلی شامل اجزاء تنظیم لازم برای راه‌اندازی اجزاء کاری است.
- متعلقات فضایی سیم‌پیچهای رله و کنتاکتهای رله نمایش داده نمی‌شود.

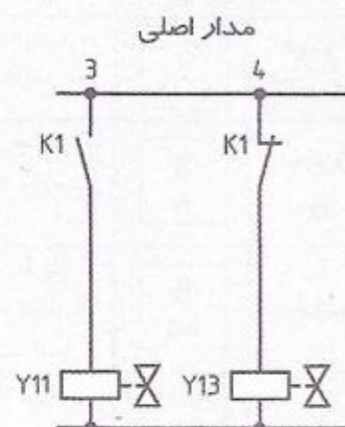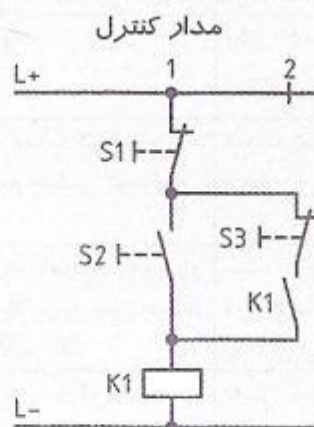

مشخصه وسایل کاری

- کنتاکتها، سیم‌پیچ رله‌های مربوطه با یک شماره مشخص می‌شود.
- مثال: مسیر جریان 1، 2 و 3
- 2 اتصال‌دهنده مربوط به سیم‌پیچ رله K1 هستند که هر دو با K1 مشخص می‌شود. آنها برای نگهداری خودکار سیم‌پیچ رله به کار می‌رود.
- همه کنتاکتهای یک رله به عنوان سری کامل کنتاکت یا به عنوان جدول در زیر مسیر جریان رله درج می‌شوند. هر دو نمایش بیان می‌کنند که در کدام مسیر جریان، کنتاکت را می‌توان پیدا کرد.

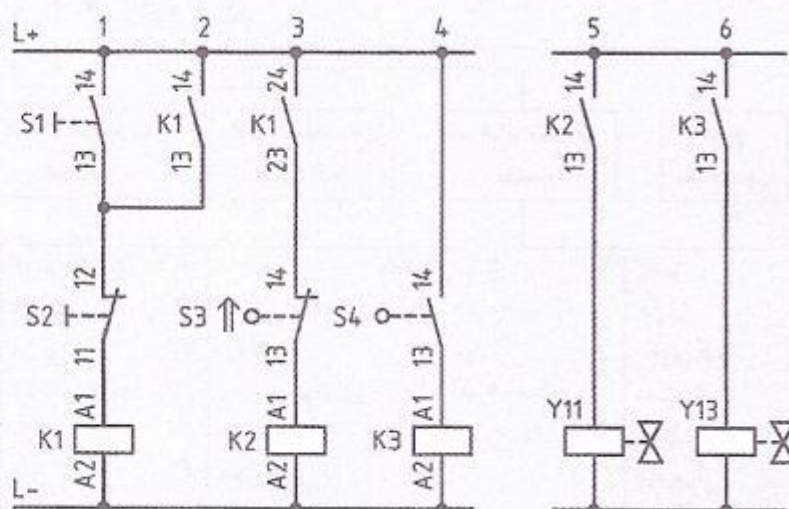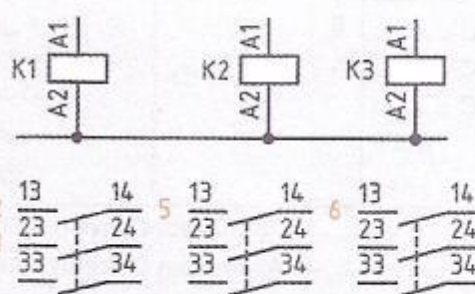


کنتاکت	مسیر
K1	
13 - 14	2
23 - 24	3

کنتاکت	مسیر
K2	
13 - 14	5

کنتاکت	مسیر
K3	
13 - 14	6

نمایش به عنوان جدول

سنسورها (انتخاب)

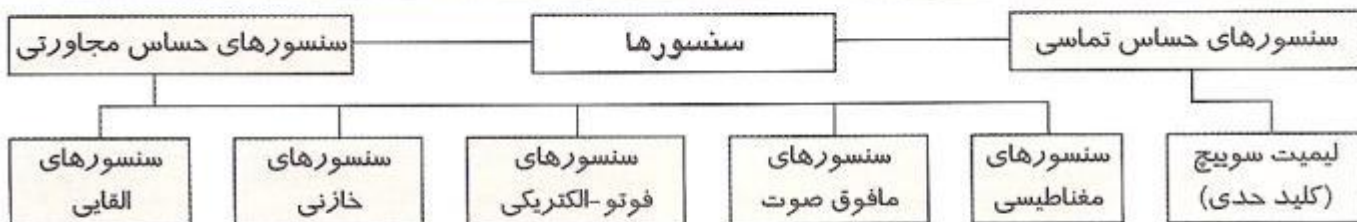

مشخصات سنسورها

نوع سنسور	علامت	اصول	مزایا	معایب	فاصله عملکرد
القایی		وقتی جسمی میدان مغناطیسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد فعال می‌شود	درجه ایمنی بالا (IP67)، دقت نقطه فعال شدن خیلی بالا	فقط قطعات فلزی یا گرافیتی، عدم حساسیت به تراشه‌های فلزی	1 mm ... 150 mm
خازنی		وقتی جسمی میدان الکتریکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد فعال می‌شود	درجه ایمنی بالا (IP67)، حساس به همه مواد، غیر حساس به کثافت و آلودگی	فاصله کم قطعات، ساختمان بزرگتر از سنسورهای القایی مشابه	20 mm ... 40 mm
فوتو-الکتریکی		وقتی جسمی میدان مادون قرمز سنسور را قطع می‌کند فعال می‌شود	تشخیص همه مواد، فاصله زیاد	حساس به کثافتات و تأثیرات نور، انرژی کمی لازم است	حدود 2 m
مافوق صوت		مدت زمان پالسهای صوتی را ارزیابی و فاصله تا قطعه را تعیین می‌کند	غیر حساس به غبار، کثافتات و نور، تشخیص اجسام خیلی کوچک در فاصله دور	کند، در فشار بالا و پایین غیر قابل کاربرد و نیز در نقاط با خطر انفجار	60 mm ... 6 m
مغناطیسی		یک آهنربای دائمی از طریق دو فنر کنتاکت یک کلید مجاورتی را فعال می‌کند (رید کنتاکت)	مخصوص محیط نامناسب هوایی و حرارتی، عمر بالا، ویژه سویچینگ در مدارهای فرکانس بالا	خطر جوش فنرهای کنتاکت، کاهش پیک جریان با اجزاء RC	-
مکانیکی		فعال شدن دستی یا از طریق اهرم	قیمت پایین، محکم، کوچک، تأثیر کم میدانهای خارجی، بدون نیاز به انرژی کمی	کنتاکت ضربه‌ای، غیر مجاز در صنایع غذایی و شیمیایی	-

طبق DIN EN 60947-5 (2000-12)

مشخصه سنسورهای مجاورتی

مثال :

U 1 A30 A F 2 N

نوع تشخیص	شرایط مکانیکی نصب	شکل ساختمان و اندازه	عملکرد اجزاء اتصال	نوع خروجی	نوع بست و اتصال	عملکرد NAMUR ^(۳)
I القایی C خازنی U مافوق صوت D دسته نوری انعکاس یافته دیفیوزنی فوتوالکتریکی M آهنربایی R دسته نوری انعکاس یافته فوتوالکتریکی T دسته نوری مستقیم فوتوالکتریکی	1 مونتاز هم‌سطح 2 مونتاز غیر هم‌سطح 3 تعیین نشده	A بوش استوانه‌ای B رزوه‌دار B بوش استوانه‌ای براق C چهار گوش با مقطع مربع D چهار گوش با مقطع مستطیلی اندازه (دو رقمی) برای قطر یا طول جانبی	A اتصال دهنده B باز کننده C تبدیل (اتصال دهنده) باز کننده P قابل برنامه نویسی توسط کاربر S غیره	P خروجی PNP، DC بست 3 یا 4 N خروجی NPN، DC بست 3 یا 4 D دو بست DC ^(۱) F دو بست AC ^(۲) U دو بست AC یا DC S غیره	1 سیم بست جمع و جور 2 بست پریزی 3 بست پیچی 4 آزاد 8 9 نوع بست دیگر	N عملکرد NAMUR Anm.: سنسورهای NAMUR 2 سیمی هستند که برای اتصال به مدار تقویت کننده خارجی به کار می‌روند

(۱) DC (Direct Current)، جریان مستقیم

(۲) AC (Alternating Current)، جریان متناوب

(۳) NAMUR = انجمن استاندارد مهندسی اندازه گیری و کنترل،

(Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regelungstechnik)

طبق DIN EN 60529 (2000-09)

انواع ایمنی وسایل کار

مثال :

مثال :

IP 3 4 C M

The diagram illustrates the components of the IP 3 4 C M rating. It shows a hierarchy where 'IP' is the base, followed by '3' (solid protection), '4' (liquid protection), 'C' (dust protection), and 'M' (mechanical protection). Each component is linked to a specific box describing its function.

- IP**: مشخصه نوع ایمنی (International Protection)
- 3**: اولین رقم مشخصه برای ایمنی وسایل کار^(۱) در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی
- 4**: دومین رقم مشخصه برای ایمنی وسایل کار^(۱) در برابر آب با اثر مضر
- C**: حروف مشخصه اضافی^(۲)
- M**: حروف تکمیلی

اولین رقم مشخصه		دومین رقم مشخصه		حروف مشخصه اضافی		
رقم	ایمنی تماس	ایمنی در برابر اجسام خارجی	رقم	ایمنی در برابر	علامت	
0	بدون ایمنی	بدون ایمنی	0	بدون ایمنی	بدون	
1	ایمنی در برابر تماس با پشت دست	ایمنی در برابر نفوذ اجسام خارجی با $d \geq 50 \text{ mm}$	1	ایمنی در برابر قطرات عمودی		
2	ایمنی در برابر تماس با انگشت $d = 12 \text{ mm}$	ایمنی در برابر نفوذ اجسام خارجی با $d \geq 1 \text{ mm}$	2	ایمنی در برابر قطرات، وقتی دستگاه به اندازه 15° کج شده است		
3	ایمنی در برابر تماس با سیم $d = 2,5 \text{ mm}$	ایمنی در برابر نفوذ اجسام خارجی با $d \geq 2,5 \text{ mm}$	3	ایمنی در برابر با زاویه برخورد 60° با دستگاه		
4	ایمنی در برابر تماس با انگشت $d = 1 \text{ mm}$	ایمنی در برابر نفوذ اجسام خارجی با $d \geq 12,5 \text{ mm}$	4	ایمنی در برابر از همه جهات		
5	ایمنی در برابر تماس با سیم، $d = 1 \text{ mm}$	ایمنی در برابر گرد و غبار	5	ایمنی در برابر از همه جهات		
6	ایمنی در برابر تماس با سیم $d = 1 \text{ mm}$	ایمنی در برابر گرد و غبار	6	ایمنی در برابر از همه جهات		
(۱) اگر رقم مشخصه داده نشده باشد به جای آن حرف X می آید، مثلاً IP 3X یا IP X6		(۲) فقط وقتی بیان می شود که ایمنی بیشتر از اولین رقم مشخصه باشد.		7	ایمنی در برابر جریان آب و غوطه ور شدن	
				8	ایمنی در برابر غوطه وری کامل	
				H	وسایل کار برای ولتاژ بالا	
				M	آزمایش شده در برابر نفوذ آب در ماشین در حال کار	
				S	آزمایش شده در برابر نفوذ آب در ماشین بدون کار	
				W	مخصوص شرایط آب هوایی مشخص	

طبق DIN EN 13237 (2003-01)

وسایل کاری برای محدوده با خطر انفجار

مثال :

EEx de II/B T2					
علامت برای ایمنی انفجار		نوع ایمنی آتش گرفتن		گروه وسایل کاری الکتریکی	
				کلاس دما	
علامت	نوع ایمنی آتش گرفتن	گروه II			دمای سطحی
		A	B	C	
o	بسته بندی روغنی	خطر انفجار در حضور گازهای			T1 450 °C
p	بسته بندی خلاتی	متان، پروپان، بوتان، پروپن،	اتیلن، اکریل نیتریت،	هیدروژن،	T2 300 °C
q	بسته بندی ماسه ای	استیرول، بنزول، تلوئول، نفتالین،	اسید هیدروسیانیک (HCN)	استیلن،	T3 200 °C
d	بسته بندی مقاوم به فشار	ترپنتین، نفت، بنزین، روغن	دی متیل اتر،	بی سولفور کربن یا	T4 135 °C
e	ایمنی افزایش یافته	گرمایش، گازوئیل، مونواکسید	اکسید پروپیلن،	دی سولفور کربن (CS ₂)	T5 100 °C
i	ایمنی ذاتی	کربن، متانول، متال دهید،	گاز کوره کک،	اتیل نیترات	T6 85 °C
		استون، اسیدها، کلراید	تترا فلئوئور اتیلن		


استانداردهای DIN 40719-6 و DIN EN 60848 را می‌توان با هم به کار برد.

اعتبار DIN 40719-6 از مورخه 1.4.2005 ساقط است.


پلان کار یک زبان طراحی جهت کنترل فرایند است. البته چیزی در مورد نوع دستگاه‌های به کار رفته، هدایت و مونتاژ وسایل کاری بیان نمی‌کند.

نمایش گرافیکی اجزاء زبان

DIN 40719 عمل طبق

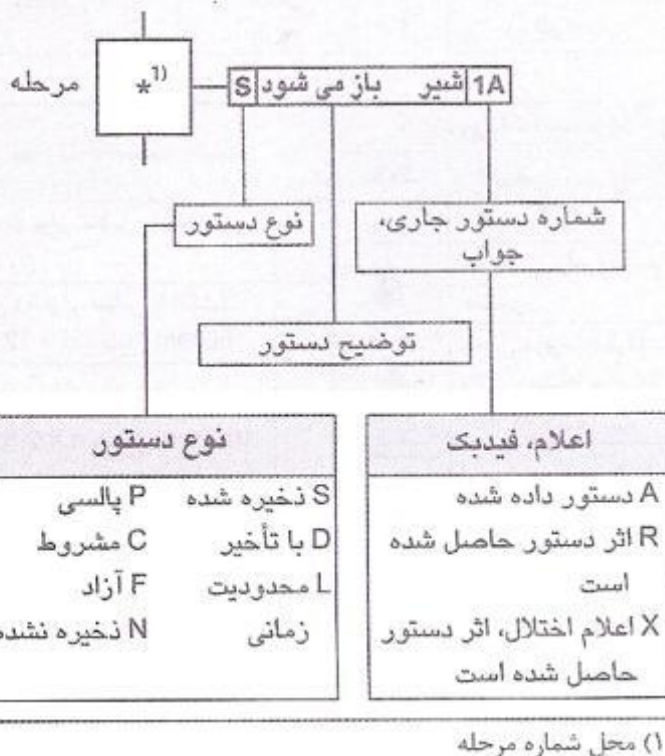

DIN EN 60488 عمل طبق

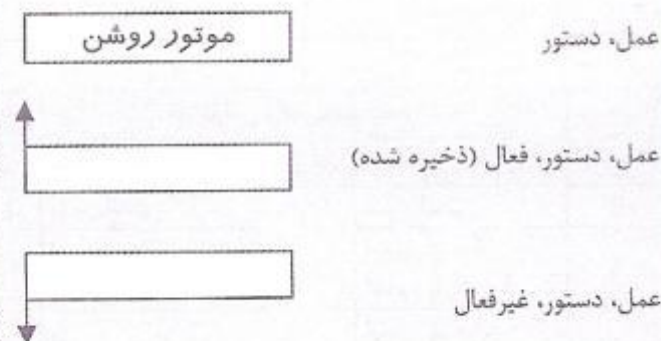


علایم اضافی



علایم مشترک DIN 40719-6 و DIN 60848









علامت	توضیح	مثال	توضیح
مراحل			
	مرحله عمومی		مرحله با شماره مرحله مربوط به 5
	مرحله اولیه رفتار اولیه کنترل را مشخص می‌کند		مرحله اولیه 1
	مرحله مشخص شده نشان می‌دهد که مراحل در وضعیت معین فرایند قرار گرفته است		مرحله 4 مشخص شده با دستور مربوطه «سیلندر 2A1 بیرون رفته است»

ارتباط اثرات

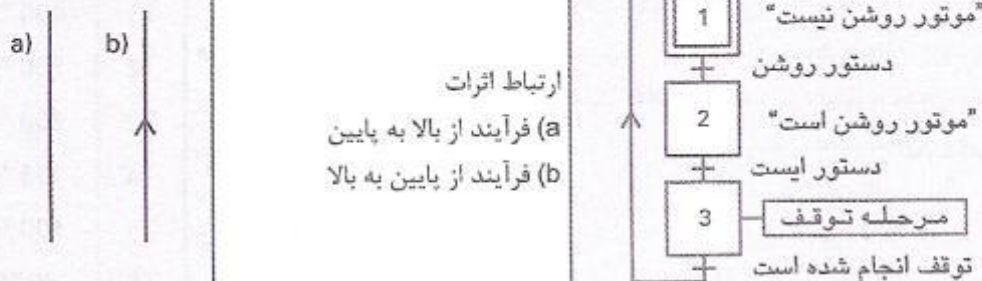

نحوه عملکرد یک الکتروموتور: بعد از مرحله 3 ارتباط عملکرد به مرحله اولیه 1 برمی‌گردد.

  
فرمهای اولیه زنجیره مراحل

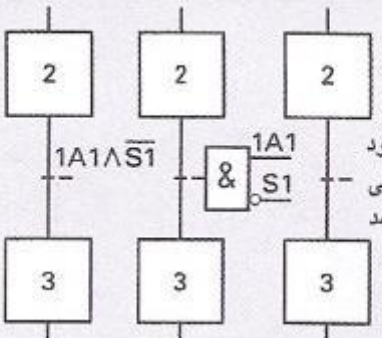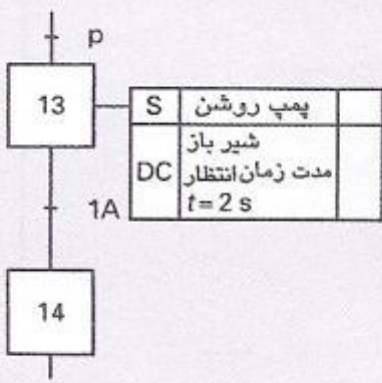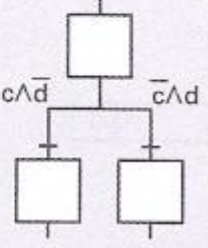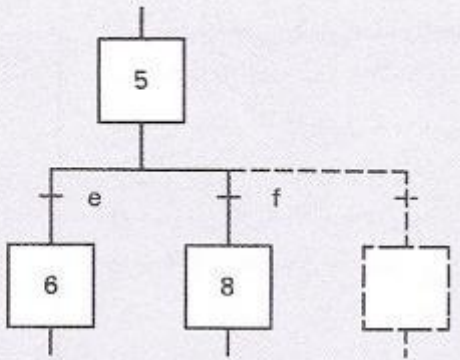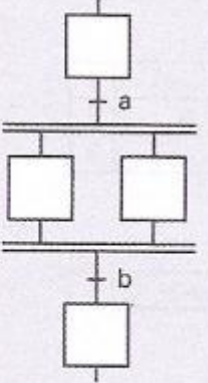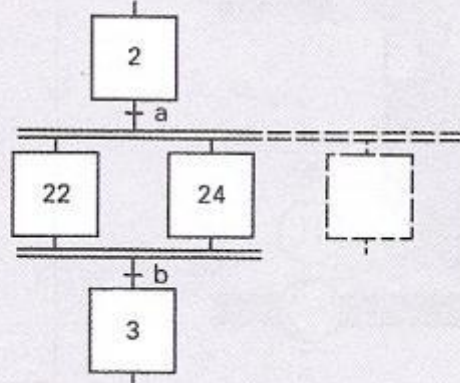علامت	توضیح	مثال	توضیح
شرایط گذر			
	شرایط گذر علامت		شرایط گذر را می توان با روشهای زیر نشان داد: عبارات متنی معادلات بولی مرحله 3 تازه وقتی اجرا می شود که سیلندر 1A1 بیرون رفته و هیچ پیغام اختلالی موجود نباشد ($\bar{S1}$). سیلندر بیرون می رود و هیچ اختلالی روی نمی دهد
زنجیره فرآیند (عملکرد پشت سر هم)			
	زنجیره فرآیند از یک سری مراحل تشکیل شده است، که پشت سر هم قرار گرفته اند. مرحله و گذر به ترتیب پشت سر هم قرار می گیرند، هر گذر توسط یک مرحله آزاد می شود.		پمپ توسط سیگنال p روشن می شود. 2 ثانیه بعد، فشار ایجاد شده و شیر مربوطه باز می شود. هر دو عمل بعد از سیگنال 1A خاتمه می یابد، مرحله 14 عمل می کند.
انتخاب فرآیند (عملکرد انتخابی)			
	مثال: دو شاخه فرآیند		دو شاخه شدن فرآیند: فرآیند وقتی اجرا می شود که مرحله 5 ست شده باشد، (a) بعد از مرحله 6 وقتی که شرط گذر "e" برآورده شده است، ($e = 1$) یا (b) بعد از مرحله 8 وقتی که شرط گذر "f" برآورده شده است، ($f = 1$) است.
فرآیند همزمان (عملکرد موازی)			
	زنجیره مراحل به مراحل زیادی تقسیم می شوند که همزمان آزاد می شوند ولی مستقل از هم عمل می کنند. تازه وقتی همه شاخه ها اجرا شدند مرحله بعدی اجرا می شود.		فرآیند مرحله 2 به مرحله 22، 24 و غیره فقط وقتی روی می دهد که مرحله 2 ست شده باشد و شرایط گذر مربوط به گذر مشترک "a" برآورده شده باشد ($a = 1$).

مثال : وسیله بلندکننده



قطعات باید توسط یک سیلندر بلندکننده، بلند شده و نهایتاً توسط یک سیلندر جابه‌جاکننده روی تسمه نقاله هدایت می‌شود.

با فعال کردن یک شیر اصلی و شستی استارت، سیلندر 1A1 بیرون آمده و قطعه کار را بلند کرده و در وضعیت نهایی شستی حدی S2 را فعال می‌کند. بدین وسیله سیلندر جابه‌جاکننده 2A1 بیرون آمده و قطعه کار را به باند هدایت و شستی حدی 2S2 فعال می‌شود. سیلندر 1A1 به وضعیت اولیه برگشته، 1S1 عمل کرده و سیلندر 2A1 به وضعیت اول برمی‌گردد.

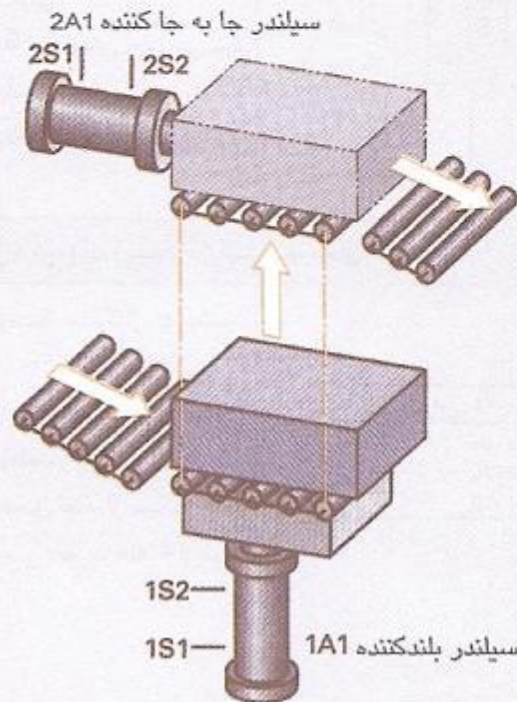

مثال : کنترل هم‌زن (میکسر)

رنگ وارد مخزن هم‌زن شده و آنجا بخوبی مخلوط و سپس دوباره پمپاژ می‌شود. با باز شدن شیر Y1 رنگ تا یک سطح معین وارد مخزن می‌شود. سپس موتور M1 روشن شده و رنگ را به مدت 2 دقیقه به هم می‌زند. بعد از خاموش شدن موتور هم‌زن M1 و روشن شدن موتور پمپ M2 (مدت زمان کار 10 s) مخزن تخلیه می‌شود. مبنای خاموش شدن موتور پمپ M2 کاهش توان موتور به زیر 1 kW است (مخزن خالی!).

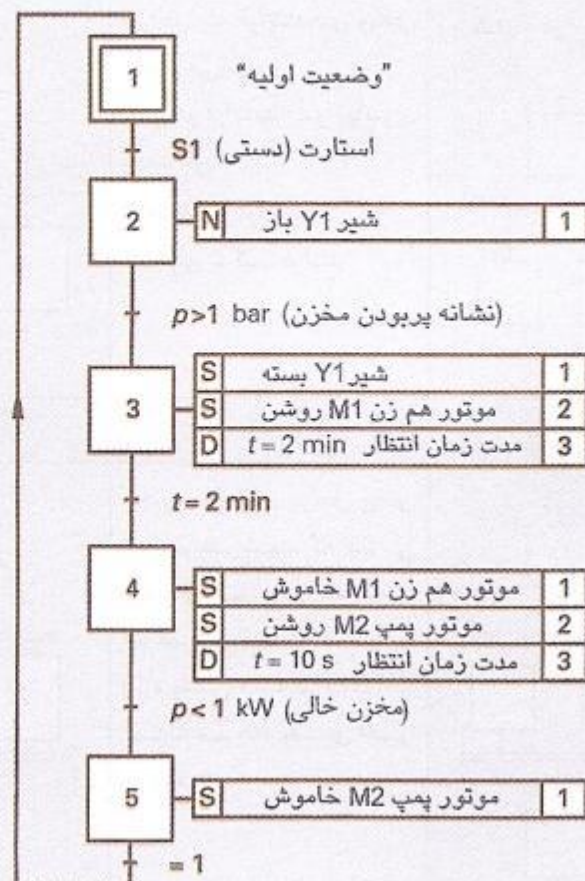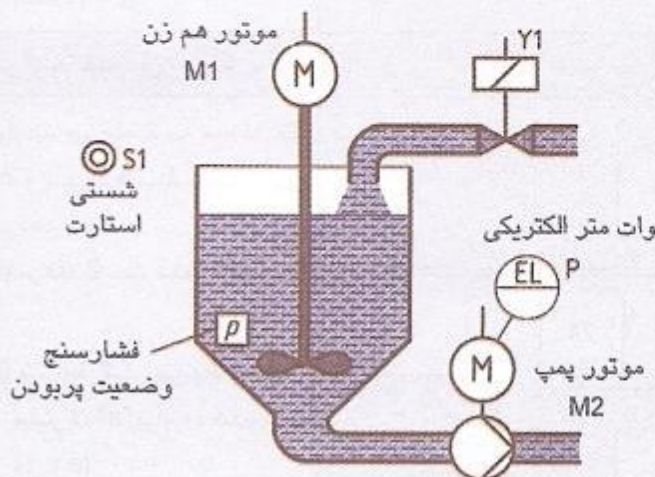

در دیاگرام کار وضعیت و تغییرات وضعیت ماشین کار و تأسیسات تولیدی به طور گرافیکی نمایش داده می‌شود. دیاگرام به دو صورت مسیر و وضعیت نشان داده می‌شود.

دیاگرام مسیر، مسیر اجزاء کار را با علایم نشان می‌دهد.

دیاگرام وضعیت ترتیب کاری یک واحد و یا چند واحد کاری و ارتباط کنترل اجزاء مربوطه را با دو مختصات نشان می‌دهد. روی محور عمودی وضعیت اجزاء و روی محور افقی زمان و یا مراحل کنترل آورده می‌شود.

علایم به کار رفته در دیاگرام کار

حرکت و کار

حدهای مسیر و حرکت	خطوط کاری	مسیر و حرکت
حد مسیر، عمومی	وضعیت اولیه و سکون اجزاء	حرکت کاری مستقیم الخط
حد مسیر از طریق عضو سیگنال	برای همه وضعیتهای غیر از وضعیت اولیه یا سکون	حرکت خلاصی (هرز) مستقیم الخط

عضو سیگنال

عملکرد هیدرولیکی یا نیوماتیکی	عملکرد مکانیکی	عملکرد دستی
کلید فشاری با تنظیم روی 6 bar	لیمیت سوئیچ در وضعیت نهایی عمل می‌کند	روشن (EIN)
عضو زمانی با تنظیم روی 2 s	لیمیت سوئیچ در فاصله طولانی عمل می‌کند	خاموش (AUS)
		روشن / خاموش (EIN/AUS)

ارتباط سیگنال

شرط - و (and): محل اتصال خطوط سیگنال با یک خط مایل مشخص می‌شود.	انشعاب سیگنال، نقطه انشعاب با یک نقطه مشخص می‌شود.	خط سیگنال روی عضو سیگنال (خروجی سیگنال) شروع و در نقطه‌ای که تغییر حالتی وابسته به سیگنال فوق وارد می‌شود خاتمه می‌یابد.
---	--	--

تهیه دیاگرام کار

عضو سیگنال با عملکرد دستی	شیر با دو وضعیت اتصال	سیلندر
گام 2: روشن کردن؛ عضو کنترل وضعیت b را به a تبدیل می‌کند	گام 1: تغییر وضعیت از حالت اولیه a به وضعیت b گام 2 و 3: پایداری در وضعیت اخیر گام 4: تغییر وضعیت a به وضعیت اولیه b	گام 1: حرکت از وضعیت اولیه 1 به وضعیت 2 گام 2: پایداری در وضعیت اخیر گام 3: حرکت از وضعیت 2 به وضعیت اولیه 1

مثال: عضو تنظیم به طور مکانیکی عمل می‌کند



گام 1: عضو تنظیم وضعیت شیر مسیر را از b به a تغییر می‌دهد و در نتیجه سیلندر 1A1 بیرون می‌رود.



گام 2: سیلندر، عضو سیگنال 1S1 را فعال می‌کند، عضو سیگنال 1S1 عضو زمانی را کنترل می‌کند، عضو زمانی شروع به کار می‌کند (2 s).

گام 3: عضو زمانی وضعیت شیر مسیر را از a به b تبدیل می‌کند، سیلندر 1A1 دوباره به داخل می‌رود.


مثال: تجهیزات بلندکننده با کنترل نیوماتیکی

دیاگرام کار

پلان وضعیت

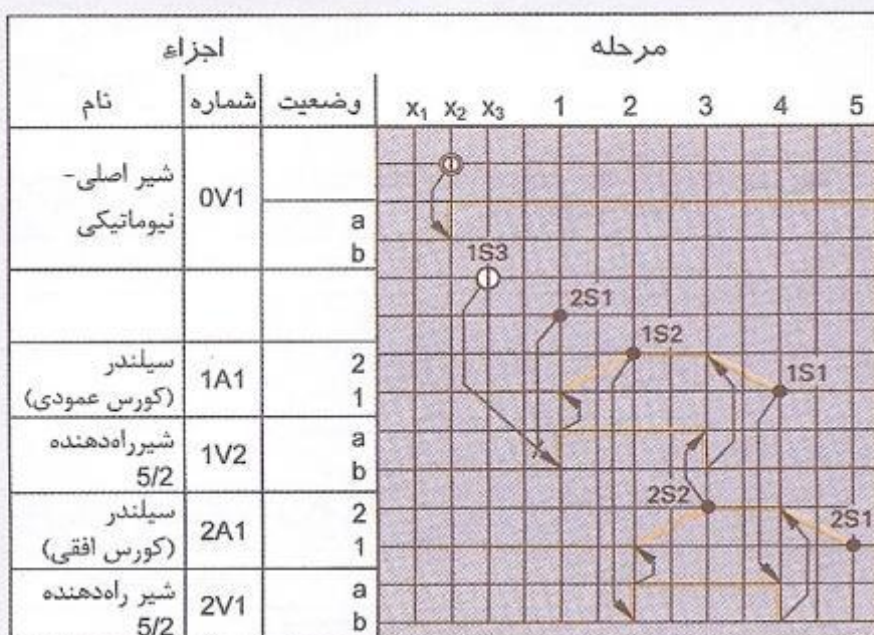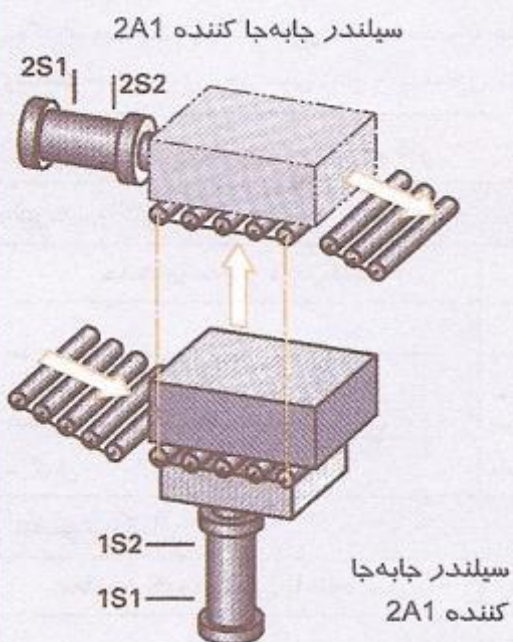

پلان مدار نیوماتیکی

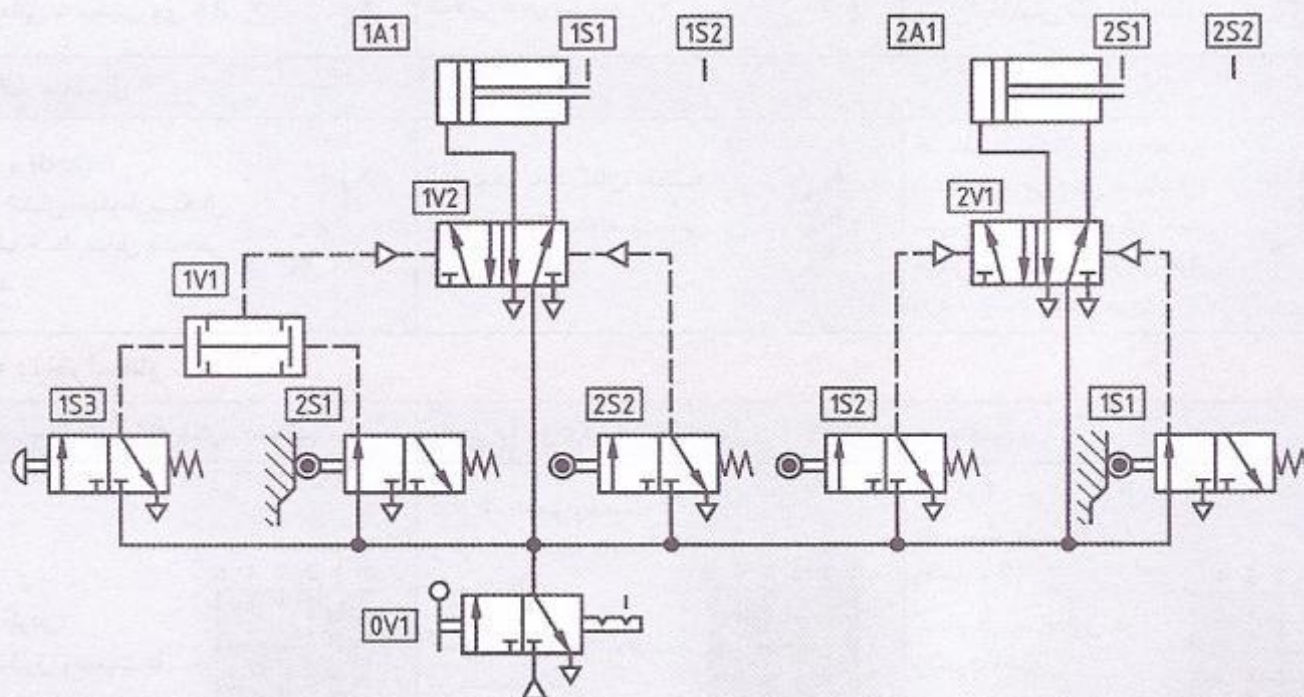

لیست اجزاء

نام	علامت	نام	علامت
شیر راه‌دهنده 3/2، عملکرد قرقه‌ای	1S1	سیلندر، دو طرفه	1A1
شیر راه‌دهنده 3/2، عملکرد قرقه‌ای	1S2	سیلندر، دو طرفه	2A1
شیر راه‌دهنده 3/2، عملکرد تکمه فشاری	1S3	شیر راه‌دهنده 3/2 با ضامن، عملکرد دستی	0V1
شیر راه‌دهنده 3/2، عملکرد قرقه‌ای	2S1	شیر دو فشاره	1V1
شیر راه‌دهنده 3/2، عملکرد قرقه‌ای	2S2	شیر راه‌دهنده 5/2، عملکرد فشاری	1V2
		شیر راه‌دهنده 5/2، عملکرد فشاری	2V1

علائم کار

فتر		جهت دوران		جهت جریان		جریان مایع	
خفه کنندگی		قابلیت تنظیم				جریان هوای فشرده	

انتقال انرژی

فیلتر یا توری		صدا خفه کن		اتصال خطوط		منبع فشار هیدرولیکی	
جداکننده آب		مخزن		برخورد خطوط		منبع فشار نیوماتیکی	
رطوبت گیر، خشک کن		مخزن و تانک فشار		اتصال سریع		خط کار	
روغن زدن		انباره هیدرولیکی		هواگیری بدون بست		خط کنترلی، خط نشستی	
		واحد آماده سازی		هواگیری با بست		محدوده یک گروه	

پمپها، کمپرسورها، موتورها

محركه دورانی هیدرولیکی		موتور قابل تنظیم هیدرولیکی، با دو جهت		موتور - ثابت هیدرولیکی، با یک جهت		هیدروپمپ ثابت، با یک جهت	
محركه دورانی نیوماتیکی		موتور قابل تنظیم نیوماتیکی، با دو جهت		موتور - ثابت نیوماتیکی، با یک جهت		کمپرسور با یک جهت	
الکتروموتور							

سیلندر دوطرفه

سیلندر دوطرفه با دسته پیستون		سیلندر دوطرفه با دسته پیستون یکطرفه با ضربه گیر انتهایی دوطرفه		سیلندر یکطرفه، علامت ساده:		سیلندر یکطرفه، کورس برگشت بدون هیچ نیروی تعریف شده	

شیرهای جریان

شیر خفه کننده قابل تنظیم		شیر فشار شکن		شیر یکطرفه	
شیر کنترل جریان 2 راهه		شیر فشار ترتیبی		شیر یکطرفه، با فتر	
شیر کنترل جریان 3 راهه، راه تخلیه به مخزن		شیر کاهنده فشار 2 راهه، عملکرد مستقیم		شیر تعویض کننده (عملکرد یا - or)	
		کلید فشار، در یک فشار تنظیم شده سیگنال الکتریکی می دهد		شیر یکطرفه با هواگیری سریع	


مشخصه بست و علایم کوتاه شیرهای راه‌دهنده

مثال :








شیر راه‌دهنده 5/2 با

مشخصه بست

مشخصه کوتاه

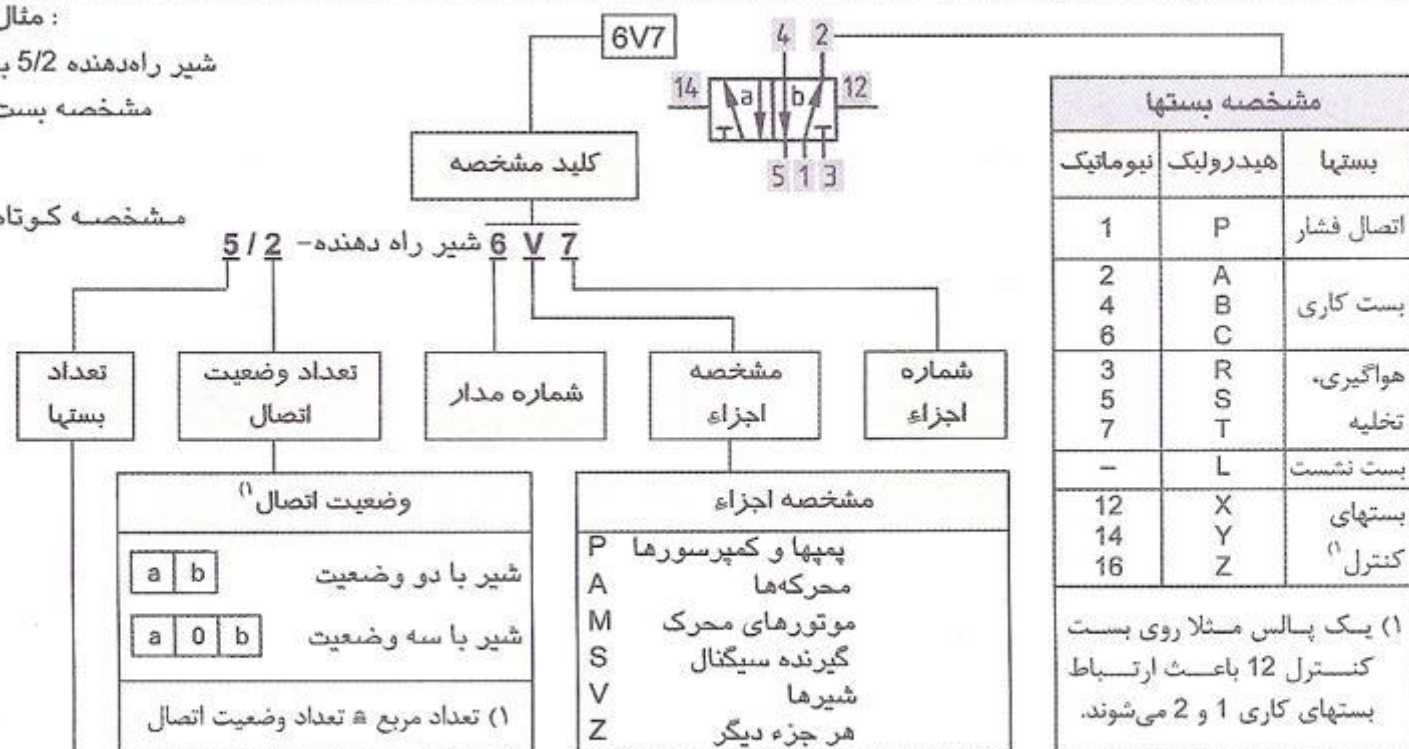









انواع شیرهای راه‌دهنده

       شیر راه‌دهنده - 2/	شیر راه‌دهنده - 3/	شیر راه‌دهنده - 4/	شیر راه‌دهنده - 5/
 شیر راه‌دهنده 2/2 با وضعیت ساکن مانع	 شیر راه‌دهنده 3/2 با وضعیت ساکن مانع	 شیر راه‌دهنده 4/2 با وضعیت میانی مانع	 شیر راه‌دهنده 5/2 با وضعیت میانی مانع
 شیر راه‌دهنده 2/2 با وضعیت ساکن عبوری	 شیر راه‌دهنده 3/2 با وضعیت ساکن عبوری	 شیر راه‌دهنده 4/2 با وضعیت میانی شناور	 شیر راه‌دهنده 5/2 با وضعیت میانی مانع


مسیرهای جریان

مسیرهای جریان	راه‌اندازی دستی	راه‌اندازی مکانیکی	راه‌اندازی فشاری
 یک مسیر جریان	 عمومی، بدون بیان نوع راه‌اندازی	 با زبانه	 مستقیم
 دو بست مانع	 با تکه فشاری	 با زبانه با محدودیت بازی قابل تنظیم	 غیرمستقیم از طریق شیر پیش کنترل
 دو مسیر جریان	 با اهرم	 با فنر	 راه‌اندازی الکتریکی
 دو مسیر جریان با یک بست مانع	 با تکه کششی	 با زبانه قرقه‌ای	 با آهنربای الکتریکی
 دو مسیر جریان با یک اتصال بهم	 با تکه فشاری و کششی	 با زبانه قرقه‌ای، با یک راستای راه‌اندازی	 با آهنربای الکتریکی و شیر پیش کنترل
 یک مسیر جریان در اتصال فرعی و دو بست مانع	 با پدال		 اجزاء مکانیکی
			 مانع، جفجغه


ساختمان مدارها

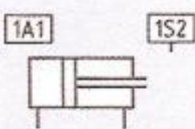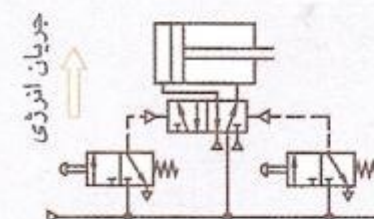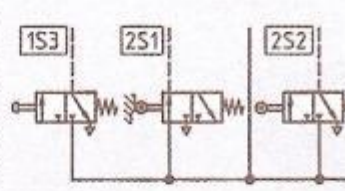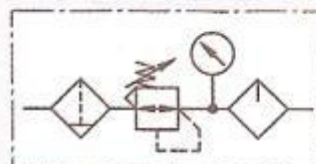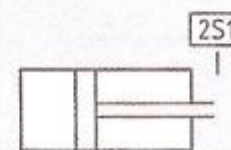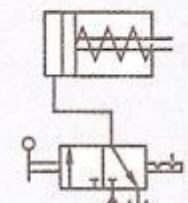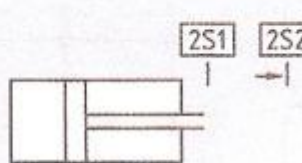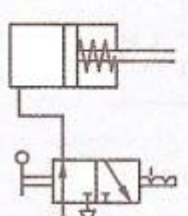مدار 1 	مدار به مدارهای با عملکرد کنترلی وابسته به هم تقسیم‌بندی می‌شود. موقعیت فضایی اجزاء اهمیت ندارد.		اگر یک مدار از تأسیسات زیادی تشکیل شده باشد باید شماره تأسیسات که از رقم 1 شروع می‌شوند داده شود.										
جریان انرژی 	اجزاء مدار از پایین به بالا و در جهت انرژی و از چپ به راست قرار می‌گیرند.		اجزاء یا گروههای هم نوع در داخل مدار در یک ارتفاع نمایش داده می‌شود.										
	محدوده گروههای مانند شیرهای یکطرفه خفه کننده یا واحدهای آماده‌سازی با خط‌چین مشخص می‌شوند.		وسایلی که با محرکه راه‌اندازی می‌شود مثلاً لیمیت سویچ، در وضعیت راه‌اندازی با یک علامت خط و کلید مشخصه نشان داده می‌شود.										
	اجزاء هیدرولیکی در وضعیت اولیه تأسیسات و بدون فشار نشان داده می‌شود.		در شیرهای اهرمی قرقره‌ای یکطرفه یک پیکان جهت روی خط علامت اضافه می‌شود.										
	اجزاء نیوماتیکی در وضعیت اولیه تأسیسات، تحت فشار نشان داده می‌شود.	اجزاء مدار <table border="1"> <tr> <td>اجزاء محرکه</td> <td>موتورها، سیلندرها، شیرها</td> </tr> <tr> <td>اجزاء تنظیم</td> <td>شیرهای کنترل اجزاء محرکه</td> </tr> <tr> <td>اجزاء کنترل</td> <td>شیرهای ارتباط سیگنالها</td> </tr> <tr> <td>اجزاء سیگنال</td> <td>اجزاء جهت اجرای یک مرحله کار مدار</td> </tr> <tr> <td>اجزاء تغذیه</td> <td>واحد آماده‌سازی، شیر اصلی</td> </tr> </table>		اجزاء محرکه	موتورها، سیلندرها، شیرها	اجزاء تنظیم	شیرهای کنترل اجزاء محرکه	اجزاء کنترل	شیرهای ارتباط سیگنالها	اجزاء سیگنال	اجزاء جهت اجرای یک مرحله کار مدار	اجزاء تغذیه	واحد آماده‌سازی، شیر اصلی
اجزاء محرکه	موتورها، سیلندرها، شیرها												
اجزاء تنظیم	شیرهای کنترل اجزاء محرکه												
اجزاء کنترل	شیرهای ارتباط سیگنالها												
اجزاء سیگنال	اجزاء جهت اجرای یک مرحله کار مدار												
اجزاء تغذیه	واحد آماده‌سازی، شیر اصلی												

مثال : مدار نیوماتیکی با دو سیلندر (تجهیزات بلندکننده)

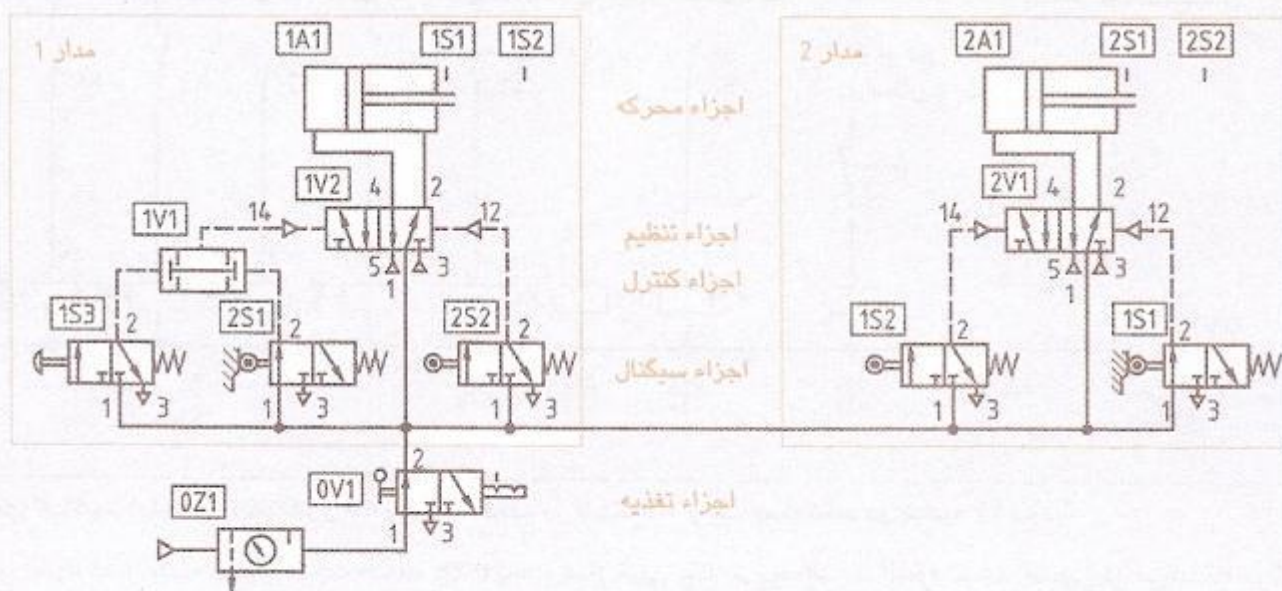


پلان وضعیت

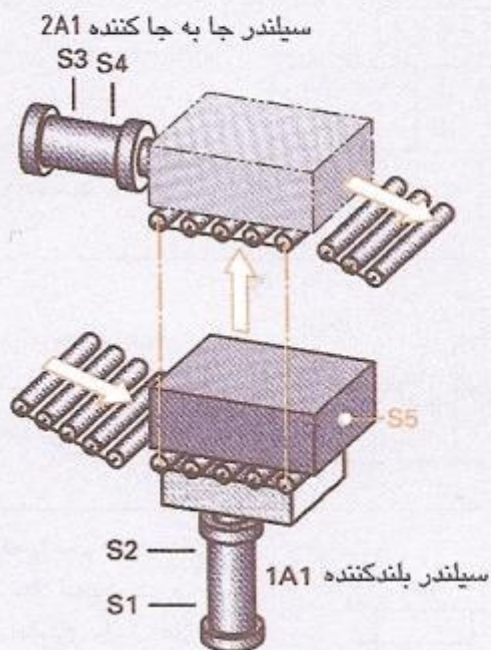

دیاگرام کار


سیلندر بلندکننده 1A1

سیلندر جا به جا کننده 2A1

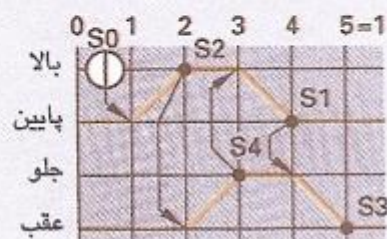


مدار نیوماتیکی


بلند کردن

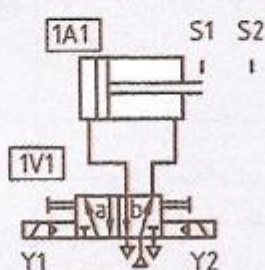


جا به جا کردن

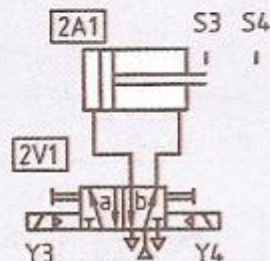

مدار برق

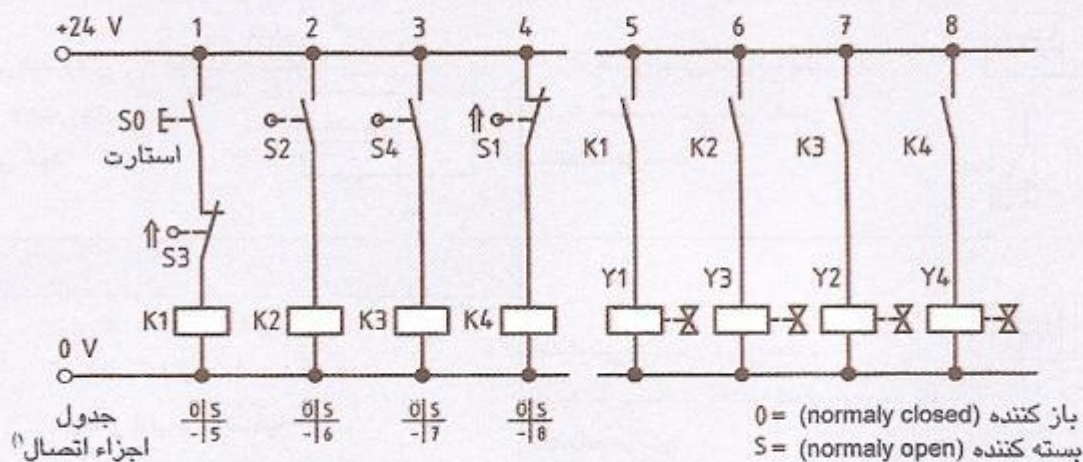

مدار برق با بررسی اضافی نقاله و کار دائم آن

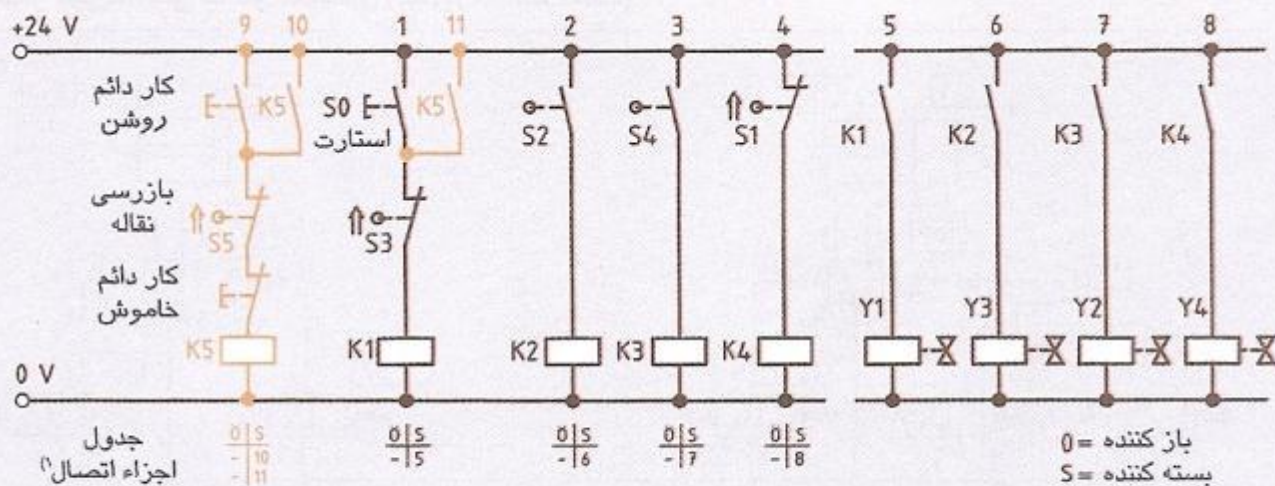


مثال برای کنتاکتور (رله) K5: کنتاکتور K5 یک بسته‌کننده در شاخه 10 و یک بسته‌کننده در شاخه 11 دارد.


(۱) جدول اجزاء اتصال شبیه جدول کنتاکت (صفحه ۳۴۹) بوده و عملاً خیلی به کار می‌رود. البته استاندارد نیست. جدول بیان می‌کند که در کدام شاخه یک بسته‌کننده یا بازکننده کنتاکتور را می‌توان پیدا کرد.

مثال: واحد پیشروی با کنترل الکترو هیدرولیکی

سیلندر هیدرولیکی در مرحله حرکت رفت سریع (EV) به جلو حرکت می‌کند، به وسیله کلید S3 پیشروی کاری (AV) انجام داده و در حالت نهایی به وسیله کلید S4 بعد از تأخیر زمانی برابر 4 ثانیه حرکت برگشت سریع (ER) را انجام می‌دهد. سرعت پیشروی کاری با شیر کنترل جریان قابل تنظیم (1V4) تعیین می‌شود.

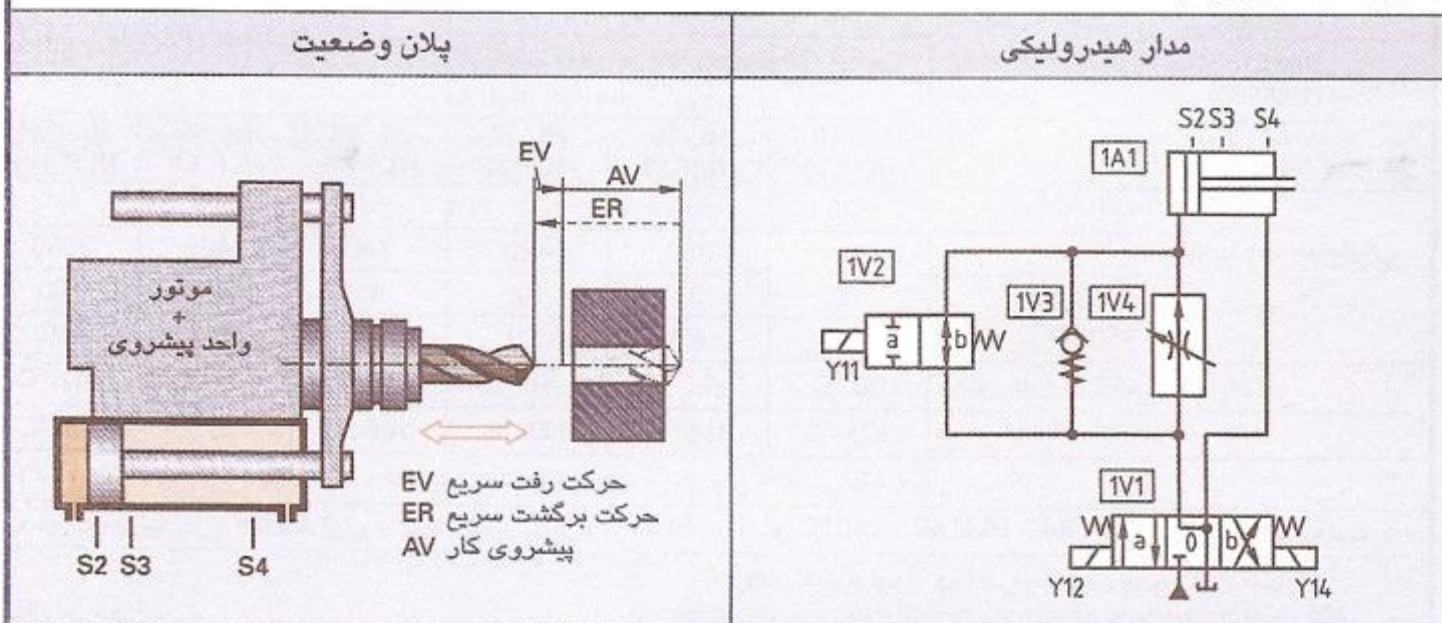


دیاگرام کار (عملکرد دایمی)

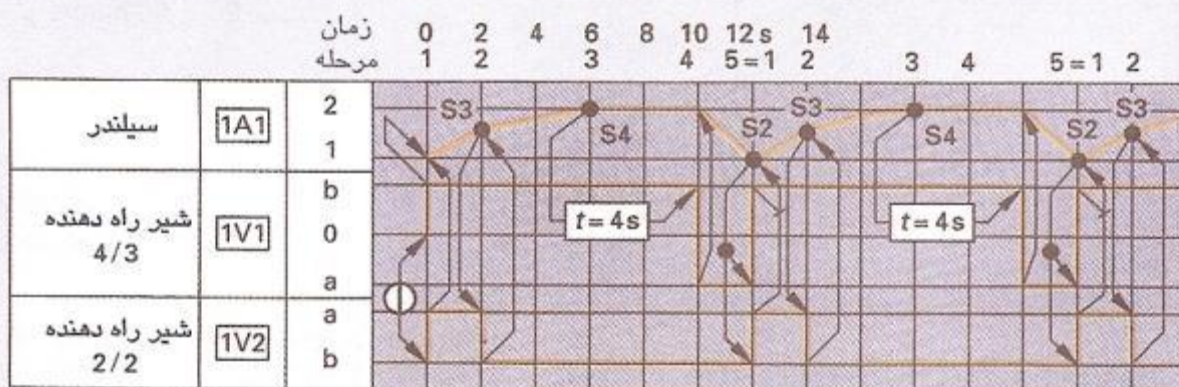

مدار برق

سیستم خاموش/روشن

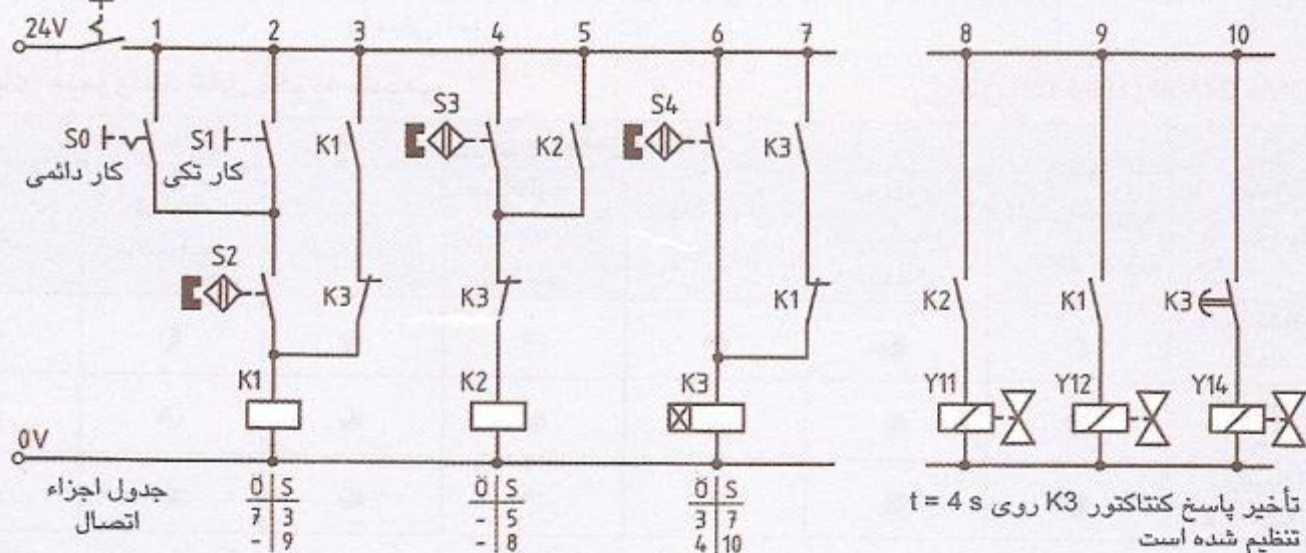

طبق 3- ... 1- DIN 51524


روغنهای هیدرولیکی با پایه روغن معدنی

نوع	استاندارد	تأثیر مواد محتوی				کاربرد		
HL	DIN 51524-1 (1985-06)	افزایش حفاظت در برابر خوردگی	-			تاسیسات هیدرولیکی تا 200 bar، در دماهای بالا		
HLP	DIN 51524-2 (1985-06)	+ افزایش پایداری	+ کاهش سایش در محدوده اصطکاک ترکیبی			تاسیسات هیدرولیکی با هیدروپمپها و هیدروموتورهای بالای 200 bar و در دماهای بالا		
HVLP	DIN 51524-3 (1990-08)	در برابر فرسودگی و کهنه شدن	+ کاهش سایش در محدوده اصطکاک ترکیبی + بهبود رفتار دما-گرانروی					
خواص			HL 10 HLP 10	HL 22 HLP 22	HL 32 HLP 32	HL 46 HLP 46	HL 68 HLP 68	HL 100 HLP 100
گرانروی سینماتیکی برحسب mm ² /s	در -20 °C		600	-	-	-	-	-
	در 0 °C		90	300	420	780	1400	2560
	در 40 °C		10	22	32	46	68	100
	در 100 °C		2,4	4,1	5,0	6,1	7,8	9,9
دمای جاری ^(۱) برابر یا پایین تر از			30 °C	-21 °C	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C
دمای اشتعال بالاتر از			125 °C	165 °C	175 °C	185 °C	195 °C	205 °C

(۱) دمای جاری (یا ریزش) دمایی است که روغن هیدرولیکی تحت نیروی وزن هنوز می تواند جریان پیدا کند.

روغن هیدرولیک نوع HLP، گرانروی سینماتیکی برابر $46 \text{ mm}^2/\text{s}$ در دمای 40°C : **DIN 51524 - HLP 46** روغن هیدرولیک $\Rightarrow$

رفتار گرانروی-دما مربوط به روغن HL و HLP

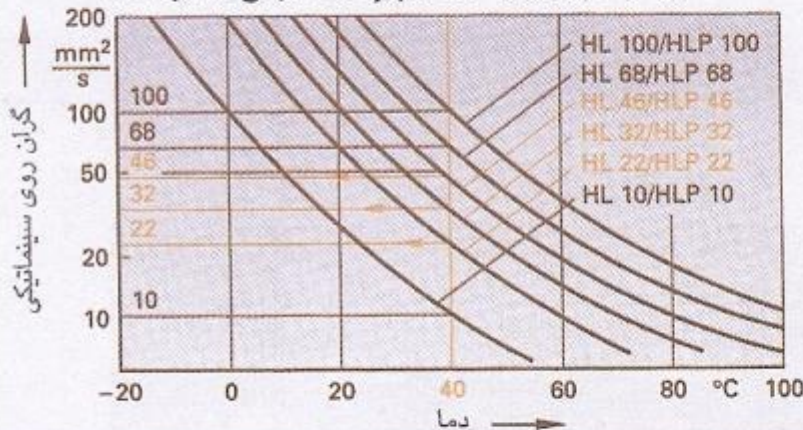

مثال خواندن:

یک پمپ چرخنده ای با دمای کاری متوسط 40°C کار می کند. طی کار، گرانروی سینماتیکی مجاز روغن هیدرولیک برابر $50 \dots 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ است.

طبق دیاگرام شش نوع روغن هیدرولیک را می توان انتخاب کرد:

- HL 22/HLP 22 •
- HL 32/HLP 32 •
- HL 46/HLP 46 •

روغنهای هیدرولیک با اشتعال پذیری خیلی پایین

نوع	درجه گرانروی ISO	مخصوص دمای $^\circ\text{C}$	خواص	کاربرد
HFC		$-20 \dots +60$	محلولهای مونومر و یا پلیمر آبی، جلوگیری از خوردگی خوب	معادن، ماشینهای چاپ، دستگاههای جوش خودکار، پرسهای آهنگری
HFD	15, 22, 32, 46, 68, 100	$-20 \dots +150$	محلولهای سنتتیک بدون آب، پایداری خوب در برابر فرسودگی، قابلیت روغنکاری، محدوده دمایی گسترده	تاسیسات هیدرولیکی با دمای کاری بالا

طبق 1994-03) 24569 VDMA

روغنهای هیدرولیک قابل تجزیه طبیعی

روغن هیدرولیک	ویژگی و خواص						
	قابلیت جاری در دمای پایین	پایداری اکسیداسیون دما بالا	حفاظت از زنگ زدن	سازگاری با پوششهای داخلی	قابلیت آب بندی	قابلیت اقتصادی	عمر
استر اشباع نشده	●	●	●	●	●	●	●
استر اشباع شده	●	●	●	●	●	●	●
روغنهای پلی گلیکول	●	●	●	●	●	●	●
● خیلی خوب ● خوب ● متوسط ● محدود/بد							

سیلندر نیوماتیکی

ابعاد و نیروی پیستون

قطر پیستون	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
قطر دسته پیستون (mm)	6	8	8	10	12	16	20	20	25	25	32	40	40
پیچ بست	M5	M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$
نیروی فشار ^(۱) در N به $p_e = 6 \text{ bar}$	50	96	151	241	375	644	968	1560	2530	4010	—	—	—
نیروی کششی ^(۱) در N به $p_e = 6 \text{ bar}$	58	106	164	259	422	665	1040	1650	2660	4150	6480	10600	16600
سیلندر یکطرفه	54	79	137	216	364	560	870	1480	2400	3890	6060	9960	15900
سیلندر دوطرفه	54	79	137	216	364	560	870	1480	2400	3890	6060	9960	15900
طول کورس به mm	تا 160	تا 200	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320	تا 320
سیلندر یکطرفه	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50	10, 25, 50
سیلندر دوطرفه	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10, 25, 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500

(۲) ضمناً نیروی برگشت مورد توجه قرار می گیرد.

(۱) در بازده سیلندر $\eta = 0,88$

تعیین مصرف هوا با محاسبه

سیلندر یکطرفه (ساده)

Q مصرف هوا
 p_e فشار نسبی در سیلندر
 p_{amb} فشار هوا
n تعداد کورس

A سطح پیستون
q مصرف مخصوص
هوا برای هر 1 cm کورس پیستون
s کورس پیستون

مصرف هوای^(۱) سیلندر یکطرفه

$$Q = A \cdot s \cdot n \cdot \frac{p_e + p_{amb}}{p_{amb}}$$

مثال:

سیلندر یکطرفه با $s = 100 \text{ mm}$: $d = 50 \text{ mm}$
 $p_{amb} = 1 \text{ bar}$: $n = 120/\text{min}$: $p_e = 6 \text{ bar}$
مصرف هوا Q به l/min

مصرف هوای^(۱) سیلندر دوطرفه

$$Q \approx 2 \cdot A \cdot s \cdot n \cdot \frac{p_e + p_{amb}}{p_{amb}}$$

$$Q = A \cdot s \cdot n \cdot \frac{p_e + p_{amb}}{p_{amb}}$$

$$= \frac{\pi \cdot (5 \text{ cm})^2}{4} \cdot 10 \text{ cm} \cdot 120 \cdot \frac{1}{\text{min}} \cdot \frac{(6 + 1) \text{ bar}}{1 \text{ bar}}$$

$$= 164 \, 934 \frac{\text{cm}^3}{\text{min}} \approx 165 \frac{\text{l}}{\text{min}}$$

تعیین مصرف هوا با دیاگرام

مصرف هوای^(۱) سیلندر یکطرفه

$$Q = q \cdot \varepsilon \cdot n$$

مصرف هوای^(۱) سیلندر دوطرفه

$$Q \approx 2 \cdot q \cdot s \cdot n$$

مثال:

مصرف یک سیلندر یکطرفه با


$s = 100 \text{ mm}$: $d = 50 \text{ mm}$

$n = 120/\text{min}$ باید از دیاگرام برای

$p_e = 6 \text{ bar}$ به دست آید. طبق دیاگرام

کورس پیستون $q = 0,14 \text{ l/cm}$


$$Q = q \cdot s \cdot n = 0,14 \text{ l/cm} \cdot 10 \text{ cm} \cdot 120/\text{min} = 168 \text{ l/min}$$

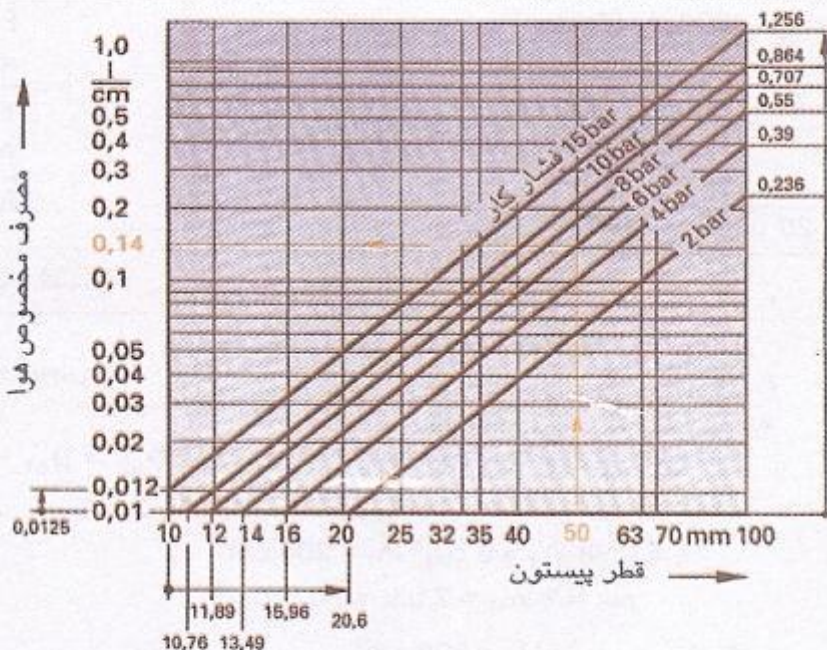

(۱) با پر شدن محفظه مرده می توان مصرف واقعی هوا را تا 25% افزایش داد. محفظه مرده مثلاً فاصله بین شیر راه دهنده و سیلندر یا فضای غیرمفید در وضعیت انتهای پیستون می باشد. سطح مقطع دسته پیستون مورد توجه قرار نمی گیرد.

نیروهای پیستون

رفت

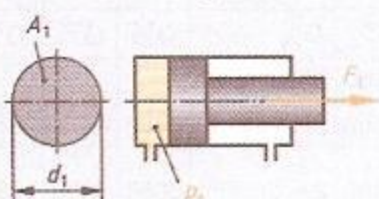

p_e فشار نسبی سیلندر
 d_1 قطر پیستون
 A_1, A_2 سطح مؤثر پیستون
 d_2 قطر دسته پیستون
 F_1 نیروی پیستون در رفت
 η بازده
 F_2 نیروی پیستون در برگشت

نیروی مؤثر پیستون

$$F = p_e \cdot A \cdot \eta$$

مثال :

سیلندر هیدرولیکی با $d_1 = 100 \text{ mm}$; $d_2 = 70 \text{ mm}$
 $p_e = 60 \text{ bar}$ و $\eta = 0,85$


اندازه نیروهای مؤثر پیستون چقدر است؟
 در حرکت رفت :

$$F_1 = p_e \cdot A_1 \cdot \eta = 600 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{\pi \cdot (10 \text{ cm})^2}{4} \cdot 0,85 = 40\,055 \text{ N}$$

در حرکت برگشت :

$$F_2 = p_e \cdot A_2 \cdot \eta = 600 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{\pi \cdot [(10 \text{ cm})^2 - (7 \text{ cm})^2]}{4} \cdot 0,85 = 20\,428 \text{ N}$$

برگشت

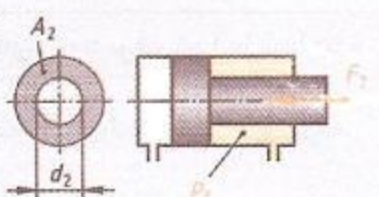

واحدهای فشار

$$1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 10^{-5} \text{ bar}$$

$$1 \text{ bar} = 10 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 0,1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$1 \text{ mbr} = 100 \text{ Pa} = 1 \text{ hPa}$$

پرسه‌های هیدرولیکی

حجم جابه‌جا شده

$$A_1 \cdot s_1 = A_2 \cdot s_2$$

کار در هر دو پیستون

$$F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$$

نسبت :

نیروها، سطوح، فاصله‌ها

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{s_1}{s_2}$$

نسبت انتقال

$$i = \frac{F_1}{F_2}$$

$$i = \frac{s_2}{s_1}$$

$$i = \frac{A_1}{A_2}$$

فشار در مایعات و گازهای محبوس شده، در همه راستاها به طور یکسان گسترش می‌یابد.

F_1 نیروی روی پیستون فشار
 F_2 نیروی روی پیستون کار
 A_1 سطح پیستون فشار
 A_2 سطح پیستون کار
 s_1 فاصله پیموده پیستون فشار
 s_2 فاصله پیموده پیستون کار
 i نسبت انتقال هیدرولیکی

مثال :


$A_2 = 500 \text{ cm}^2$; $A_1 = 5 \text{ cm}^2$; $F_1 = 200 \text{ N}$

$i = ?$; $s_1 = ?$; $F_2 = ?$; $s_2 = 30 \text{ mm}$

$$F_2 = \frac{F_1 \cdot A_2}{A_1} = \frac{200 \text{ N} \cdot 500 \text{ cm}^2}{5 \text{ cm}^2} = 20\,000 \text{ N} = 20 \text{ kN}$$

$$s_1 = \frac{s_2 \cdot A_2}{A_1} = \frac{30 \text{ mm} \cdot 500 \text{ cm}^2}{5 \text{ cm}^2} = 3000 \text{ mm}$$

$$i = \frac{F_1}{F_2} = \frac{200 \text{ N}}{20\,000 \text{ N}} = \frac{1}{100}$$

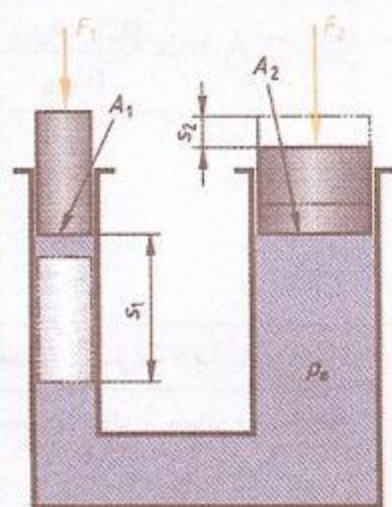

انتقال‌دهنده فشار

A_1, A_2 سطح پیستونها
 p_{e1} فشار نسبی سطح پیستون A_1
 p_{e2} فشار نسبی سطح پیستون A_2
 η بازده انتقال‌دهنده فشار

فشار نسبی


$$p_{e2} = p_{e1} \cdot \frac{A_1}{A_2} \cdot \eta$$

مثال :

$\eta = 0,88$; $A_2 = 5 \text{ cm}^2$; $A_1 = 200 \text{ cm}^2$

$p_{e2} = ?$; $p_{e1} = 7 \text{ bar} = 70 \text{ N/cm}^2$

$$p_{e2} = p_{e1} \cdot \frac{A_1}{A_2} \cdot \eta = 70 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{200 \text{ cm}^2}{5 \text{ cm}^2} \cdot 0,88 = 2464 \text{ N/cm}^2 = 246,4 \text{ bar}$$

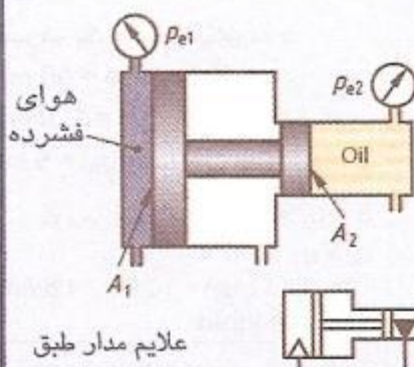

علائم مدار طبق
DIN ISO 1219-1

سرعت جریان

گذر سیال (دبی)

$$Q = A \cdot v$$

$$Q_1 = Q_2$$

نسبت سرعت جریان

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

گذر حجمی (دبی) Q, Q_1, Q_2 سطح مقطع A, A_1, A_2 سرعت جریان v, v_1, v_2

معادله گذر سیال (Q)



مقدار گذر سیال از مقاطع مختلف و متغیر یک لوله مقداری است مساوی. ضمناً سرعت جریان با نسبت معکوس سطح مقطعیها تغییر می کند.

مثال :

در لوله ای با $A_1 = 19,6 \text{ cm}^2$ ؛ $A_2 = 8,04 \text{ cm}^2$ و $Q = 120 \text{ l/min}$ ؛ $v_1 = ?$ ؛ $v_2 = ?$

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{120 \text{ 000 cm}^3 / \text{min}}{19,6 \text{ cm}^2} = 6122 \frac{\text{cm}}{\text{min}} = 1,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_2 = \frac{v_1 \cdot A_1}{A_2} = \frac{1,02 \text{ m/s} \cdot 19,6 \text{ cm}^2}{8,04 \text{ cm}^2} = 2,49 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

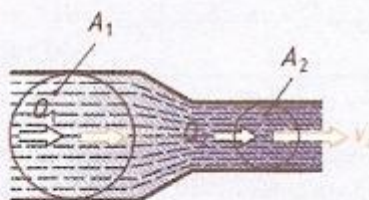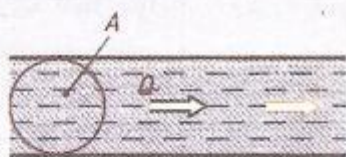

سرعت پیستون

گذر حجمی (دبی) Q

سطح موثر پیستون A_1, A_2 سرعت پیستون v_1, v_2

مثال :

سیلندر هیدرولیکی با قطر پیستون $d_1 = 50 \text{ mm}$ ، قطر دسته پیستون $d_2 = 32 \text{ mm}$ و $Q = 12 \text{ l/min}$


سرعت پیستون چقدر است؟

رفت :


سرعت پیستون

$$v = \frac{Q}{A}$$

رفت

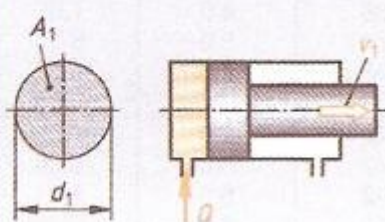

برگشت

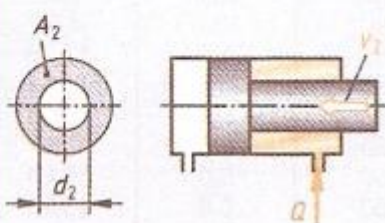

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{12000 \text{ cm}^3 / \text{min}}{\frac{\pi \cdot (5 \text{ cm})^2}{4}} = 611 \frac{\text{cm}}{\text{min}} = 6,11 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

برگشت :

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{12000 \text{ cm}^3 / \text{min}}{\frac{\pi \cdot (5 \text{ cm})^2}{4} - \frac{\pi \cdot (3,2 \text{ cm})^2}{4}} = 1035 \frac{\text{cm}}{\text{min}} = 10,35 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

توان پمپها و سیلندرها

توان ورودی

$$P_1 = \frac{M \cdot n}{9550}$$

توان خروجی

$$P_2 = \frac{Q \cdot p_e}{600}$$

بازده

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

توان ورودی سمت محور محرکه پمپ P_1 توان خروجی سمت خروجی پمپ P_2 فشار نسبی p_e

گشتاور دورانی M

تعداد دور n

بازده پمپ η

ضریبهای تبدیل 9550 و 600

مثال :

پمپ با $Q = 40 \text{ l/min}$ ؛ $p_e = 125 \text{ bar}$ ؛ $\eta = 0,84$ $P_1 = ?$ ؛ $P_2 = ?$


$$P_2 = \frac{Q \cdot p_e}{600} = \frac{40 \cdot 125}{600} \text{ kW} = 8,333 \text{ kW}$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{8,333}{0,84} \text{ kW} = 9,920 \text{ kW}$$


فرمولهای توان ورودی

و خروجی : P (kW)

n (1/min), M (N · m)

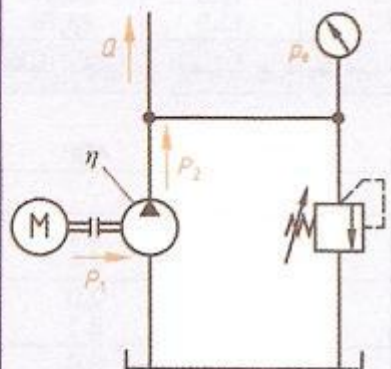p_e (bar), Q (l/min)

لوله‌های فولادی دقیق بدون درز برای هیدرولیک و نیوماتیک

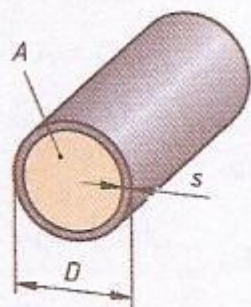

جنس		DIN 1630 E355 (St52.4), E235 (St37.4)		
خواص مکانیکی	جنس	استحکام کششی	تنش تسلیم	درصد تغییر طول نسبی شکست
		R_m N/mm ²	R_e N/mm ²	A %
	E235	340 ... 480	235	25
	E355	490 ... 630	355	22
	قابلیت خوب شکل دادن گرم، سطوح آن فسفاته، قلع اندود و کروماته می‌شود			
کاربرد	برای لوله‌های تاسیسات هیدرولیکی و نیوماتیکی در حداکثر فشار نامی 500 bar تا			

نحوه تحویل: طول برابر 6 m، آنیل نرمال شده، کیفیت سطحی لوله برابر $R_a \leq 4 \mu m$ است.

لوله دقیق بدون درز برای هیدرولیک و نیوماتیک، از E235، آنیل نرمال شده، کشش براق، قطر خارجی 20 mm، ضخامت دیواره 2 mm
 HPL-E235-NBK-20 × 2 : لوله


قطر خارجی	ضخامت دیواره	سطح مقطع عبور	قطر خارجی	ضخامت دیواره	سطح مقطع عبور	قطر خارجی	ضخامت دیواره	سطح مقطع عبور
D mm	s mm	A cm ²	D mm	s mm	A cm ²	D mm	s mm	A cm ²
4	0,8	0,05	20	2,0	2,01	38	2,5	8,55
4	1,0	0,01	20	2,5	1,77	38	4,0	7,07
5	0,8	0,10	20	3,0	1,54	38	5,0	6,16
5	1,0	0,07	20	4,0	1,13	38	7,0	4,52
6	1,0	0,13	22	1,0	3,14	38	10,0	2,55
6	1,5	0,07	22	2,0	2,54	42	2,0	11,34
8	1,0	0,28	22	3,0	2,01	42	5,0	8,04
8	1,5	0,20	22	3,5	1,77	42	8,0	5,31
8	2,0	0,13	25	1,5	3,80	50	4,0	13,85
10	1,0	0,50	25	2,5	3,14	50	5,0	12,57
10	1,5	0,39	25	3,0	2,84	50	8,0	9,08
10	2,0	0,28	25	3,5	2,55	50	10,0	7,07
12	1,0	0,79	25	4,5	2,01	50	13,0	4,52
12	1,5	0,64	25	6,0	1,33	55	4,0	17,35
12	2,0	0,50	28	1,5	4,91	55	6,0	14,52
14	1,0	1,13	28	2,0	4,52	55	8,0	11,95
14	1,5	0,95	28	3,0	3,80	55	10,0	9,62
14	2,0	0,79	28	3,5	3,46	60	5,0	19,64
15	1,0	1,33	28	4,0	3,14	60	8,0	15,21
15	1,5	1,13	30	2,0	5,31	60	10,0	12,57
15	2,5	0,79	30	2,5	4,91	60	12,5	9,62
16	1,0	1,54	30	3,0	4,52	70	5,0	28,27
16	2,0	1,13	30	5,0	3,14	70	8,0	22,90
16	3,0	0,79	30	6,0	2,55	70	10,0	19,64
16	3,5	0,64	35	2,5	7,07	70	12,5	15,90
18	1,0	2,01	35	3,5	6,16	80	6,0	36,32
18	1,5	1,77	35	4,0	5,73	80	8,0	32,17
18	2,0	1,54	35	5,0	4,91	80	10,0	28,27
18	3,0	1,13	35	6,0	4,16	80	12,5	23,76

فشار نامی در ارتباط با ضخامت دیواره

قطر خارجی mm به D	فشار نامی p به bar					
	64	100	160	250	320	400
ضخامت دیواره s به mm						
6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
8	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0
10	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0
12	1,0	1,0	1,5	2,0	2,0	2,5
16	1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	3,0
20	1,5	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
25	2,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
30	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
38	3,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
50	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0

طبق DIN EN 61131 (2003-12)

زبانهای برنامه‌نویسی کنترل نرم‌افزاری

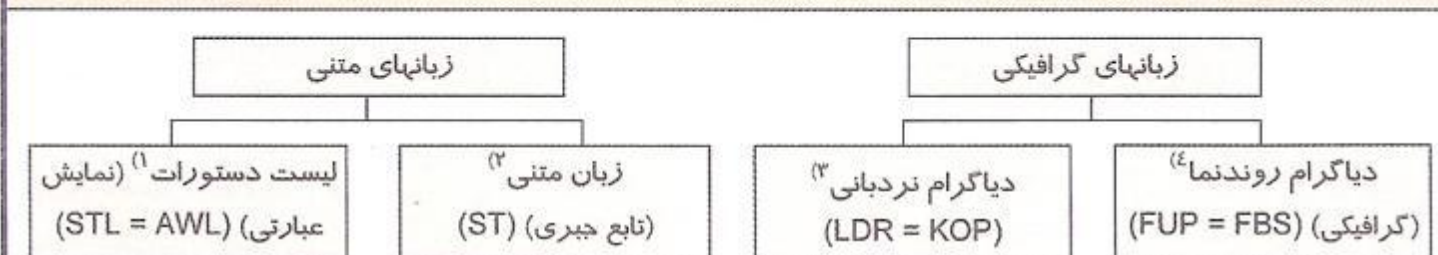

اجزاء مشترک زبانهای کنترل نرم‌افزاری (انتخابی)

طبق DIN EN 61131 (2003-12)

علامت محدود (انتخابی)

علامت	کاربرد	علامت	کاربرد
(**)	شروع گزارش، پایان گزارش	:	نام مراحل و متغیرها/ علامت جداکننده - نوع علامت جداکننده دستورات (ST) علامت جداکننده شبکه (KOP, FBS)
+	پیش علامت در مورد اعداد اعشاری، علامت جمع (ST)	()	علامت محدود لیست ورودی - FBS (ST)
-	پیش علامت در مورد اعداد اعشاری، علامت جداکننده سال - ماه - روز، تفريق، عملوند منفی (ST)، خطوط افقی (KOP, FBS)	;	علامت جداکننده علامت جداکننده دستورات (ST)
=	عملوند ابتدایی عملوند	"	علامت جداکننده حوزه علامت جداکننده حوزه (ST) CASE
#	علامت جداکننده عدد پایه و سلسله مراتبی	'	علامت جداکننده - مقدار، - اندیکس میدان، علامت جداکننده لیست - عملوندها، - لیست دلایل تابع و - لیست مقادیر CASE (ST)
,	شروع و پایان زنجیر علامت	%	پیشوند نمایش مستقیم ^(۵)
\$	شروع علامت ویژه در زنجیر	!	خطوط عمودی (KOP)
.	عدد کامل / علامت جداکننده کسری علامت جداکننده آدرسهای سلسله مراتبی و اجزاء ساختمانی		
e یا E	علامت محدود - نمای حقیقی		

متغیرهای اجزاء تکی برای محل ذخیره

متغیرها	معنی	متغیرها	معنی	مثال (AWL)
I	ورود نقطه ذخیره	B	اندازه Byte (8 bit)	QB5 %ST ^(۵) : نتیجه را در اندازه Byte در خروج نقطه ذخیره 5، ذخیره می‌کند
Q	خروج نقطه ذخیره	W	اندازه کلمه (16 bit)	
M	مشخص کننده نقطه ذخیره	D	اندازه دو کلمه (32 bit)	
X	اندازه - Bit (اندازه تکی)	L	اندازه کلمه طولانی (64 bit)	

عملیات

انواع داده‌های اصلی

نام	علامت	معنی	کلمه کلید	نوع داده	Bits
ADD	+	جمع	BOOL	منطقی	1
SUB	-	تفریق	SINT	عدد کامل (صحیح) کوتاه	8
MUL	*	ضرب	INT	عدد کامل (صحیح)	16
DIV	/	تقسیم	DINT	عدد کامل دوبل	32
AND	&	و (AND) منطقی	LINT	عدد کامل طولانی	64
OR	>=	یا (OR) منطقی	REAL	عدد حقیقی	32
XOR	~	یا انحصاری (XOR) منطقی	LREAL	عدد حقیقی طولانی	64
NOT	~	نه، منفی	STRING	ترتیب علامت طولانی متغیر	~ ^(۸)
S	~	عملیات منطقی را "1" می‌کند	TIME	مدت زمان	~ ^(۸)
R	~	عملیات منطقی را "0" می‌کند	DATE	تاریخ	~ ^(۸)
GT	>	مقایسه: بزرگتر	BYTE	ردیف 8 Bit طول	8
GE	>=	مقایسه: بزرگتر یا مساوی	WORD	ردیف 16 Bit طول	16
EQ	=	مقایسه: مساوی	DWORD	ردیف 32 Bit طول	32
NE	<>	مقایسه: نامساوی (بزرگتر یا کوچکتر)	LWORD	ردیف 64 Bit طول	64
LE	<=	مقایسه: کوچکتر یا مساوی			
LT	<	مقایسه: کوچکتر			

Strukturierter text (Ger.) (۲)

Statement list (Engl.) = Awneisungsliste (Ger.) (۱)

Function plan (Engl.) = Funktionsbaustein Sprache (Ger.) (۴)

Ladder diagramm (Engl.) = Kontaktplan (Ger.) (۳)

(۶) کاربرد این علامت در زبان متنی مجاز نیست.

(۵) علامت % قبل از متغیرهای - عناصر تکی نشان داده شده می‌آید.

(۸) ویژه سازنده

(۷) بدون هیچ علامت

طبق DIN EN 61131 (2003-12)

دیاگرام نردبانی (KOP = LDR)

دیاگرام نردبانی مسیر جریان را در یک سیستم رله الکترومکانیکی نشان می‌دهد.

علامت	توضیح	علامت	توضیح	علامت	توضیح
خطوط و بلوکها		کنتاکتها		سیم‌پیچ	
	خطوط افقی		بسته کننده (NO)		سیم‌پیچ، تخصیص، خروجی
	خطوط عمودی		باز کننده (NC)		سیم‌پیچ منفی، نفی تخصیص، خروجی
	اتصال خطوط		کنتاکت جهت شناسایی جناح مثبت، سیگنال از 0 به 1		ست کردن سیم‌پیچ، ذخیره یک تابع منطقی
	برخورد بدون اتصال		کنتاکت جهت شناسایی جناح منفی، سیگنال از 1 به 0		ری ست کردن سیم‌پیچ
	بلوک با خطوط اتصال				سیم‌پیچ جهت شناسایی جناح مثبت، سیگنال از 0 به 1
	شاخه چپ جریان				سیم‌پیچ جهت شناسایی جناح منفی، سیگنال از 1 به 0
	شاخه راست جریان				(۱) مشخصه اجزاء

طبق DIN EN 61131 (2003-12)

زبان دیاگرام روندنما (FBS = FUP)

زبان دیاگرام روندنما از توابع تکی با داده‌های استاتیکی تشکیل شده است. این زبان در عملیات غالباً تکراری به کار می‌رود.

علامت	توضیح	علامت	توضیح
	اجزاء مستطیل یا مربع می‌باشند. پارامترهای ورودی در ضلع چپ و پارامترهای خروجی در ضلع راست مشخص می‌شود.		اجزاء توسط خطوط جریان سیگنال افقی و عمودی به همدیگر وصل می‌شوند.
	تابع یک مدول به صورت نام یا علامت در داخل اجزاء داده می‌شود.		نفی سیگنالهای منطقی توسط دایره کوچکی در ورودی و خروجی نشان داده می‌شود.
	مشخصه یک مدول در بالای اجزاء آورده می‌شود.		

طبق DIN EN 61131 (2003-12)

زبانهای متنی (ST)

زبانهای متنی، زبانهای سطح بالا بوده و مبتنی بر نحو و دستور ISO-PASCAL می‌باشد.

نوع		دستور
تخصیص		:=
دستور شرطی		IF
دستور انتخابی		CASE
دستور تکراری		FOR
دستور تکراری		WHILE
دستور تکراری		REPEAT
خروج یک دستور تکراری		EXIT

مقایسه زبان دیاگرام روندنما (FBS) و زبان متنی (ST)

دیاگرام روندنما یا گرافیکی (مثال)	زبان متنی یا تابع جبری (مثال)
	<pre> A := ADD (B, C, D) یا A := B + C + D E := AND (F, G, H) یا E := F & G & H </pre>

لیست دستورات (STL) طبق DIN

لیست دستورات یک زبان برنامه‌نویسی متنی مانند زبان اسمبلی است.

ساختار یک دستور

تصحیح کننده عملیات		Start: AND N %MX51 (*قفل شده)	
N	نفی منطقی عملوند	عملیات	برچسب
C	دستور فقط وقتی اجرا می‌شود که نتیجه ارزیابی شده 1 منطقی باشد	عملوند	گزارش
,	عملوندهای زیادی را جدا می‌کند	تصحیح کننده	عملیات استاندارد
(	ارزیابی عملیات وقتی که "(" ظاهر می‌شود		

عملیات استاندارد


معنی	تصحیح کننده	عملیات	معنی	تصحیح کننده	عملیات
تقسیم	(	DIV	یک عملوند را ست می‌کند	N	LD
مقایسه : > (بزرگتر)	(	GT	ذخیره روی آدرس عملوند	N	ST
مقایسه : >= (بزرگتر مساوی)	(	GE	عملیات منطقی را روی 1 ست می‌کند	-	S
مقایسه : = (مساوی)	(	EQ	عملیات منطقی را روی 0 برمی‌گرداند	-	R
مقایسه : < (کوچکتر)	(	LT	و (AND) منطقی	N,(	AND
مقایسه : <= (کوچکتر مساوی)	(	LE	و (AND) منطقی	N,(	&
مقایسه : < (کوچکتر)	(	LT	یا (OR) منطقی	N,(	OR
پرش به علامت (پرش به برچسب)	C,N	JMP	بای انحصاری (XOR) منطقی	N,(	XOR
فراخوانی مدول تابع	C,N	CAL	جمع	(	ADD
پرش به عقب	C,N	RET	تفریق	(	SUB
کار روی عملیات	-	)	ضرب	(	MUL

لیست دستورات (STL) طبق VDI^{۱)}

طبق VDI 2880 (1985-09)

ساختار یک دستور

 "الکترو ماکنت عقب قرار گیرد" Marke 1: R A1.2



عملیات جهت سازمان برنامه		عملیات پردازش سیگنال		عملکرد	
L	ذخیره کردن	U	و (AND) منطقی	ZV	شمارش به جلو
(	پرانتر باز	O	یا (OR) منطقی	ZR	شمارش به عقب
)	پرانتر بسته	N	نفی	XO	یا- انحصاری
NOP	عملیات صفر	UN	نفی- و منطقی	عملوند	
SP	پرش غیر مشروط	ON	نفی- یا منطقی	E	ورودی
SPB	پرش مشروط	=	تخصیص دادن	A	خروجی
BA	فراخوانی مدول	ADD	جمع	M	فلک
BAB	فراخوانی مشروط مدول	SUB	تفریق	K	ثابت
BE	انتهای مدول	MUL	ضرب	T	عضو زمانی
"	شروع گزارش	DIV	تقسیم	Z	شمارنده
"	خاتمه گزارش	S	ست کردن	P	مدول برنامه
PE	انتهای برنامه	R	ری ست کردن	F	مدول تابع

۱) عملاً کنترل‌های نرم‌افزاری زیادی وجود دارد که طبق دستورالعمل - VDI برنامه‌نویسی می‌شوند.


زبانهای برنامه‌نویسی

مقایسه زبانهای برنامه‌نویسی نرم‌افزاری رایج


توابع به عنوان اجزاء برنامه	لیست دستورات VDI طبق (STL)	دیگرام روند نما (FUP)	دیگرام نردبانی (LDR)
و (AND) با سه ورودی	U E11 U E12 UN E13 = A10		
یا (OR) با سه ورودی	U E11 O E12 O E13 = A10		
و قبل از یا (AND befor OR)	U E11 U E12 O E13 U E14 = A10		
یا قبل از و با بیت رابط	U E11 O E12 = M1 U E13 O E14 U M1 = A10		
یای انحصاری (XOR)	U E11 UN E12 O (UN E11 U E12 = A10		
حافظه - RS با تقدم ورودی ست	U E12 ¹⁾ R A11 U E11 S A11		
حافظه - RS با تقدم ورودی ریست	U E11 ¹⁾ S A11 U E12 R A11		
تأخیر در روشن شدن	U E11 = T1 U T1 = A10		
نگهداری با تقدم روشن شدن (E 12)	U E12 O A10 UN E11 = A10		

(۱) در فلیپ‌فلاپ می‌توان نوشت: وقتی S = 1 و R = 1 باشد، آنگاه آخرین تابع برنامه‌نویسی شده در AWL تقدم دارد.


پلان وضعیت

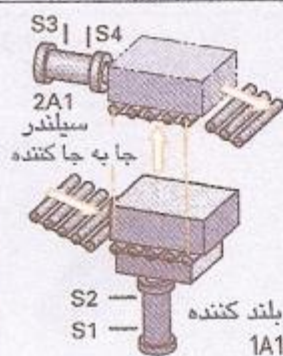

دیاگرام تابع

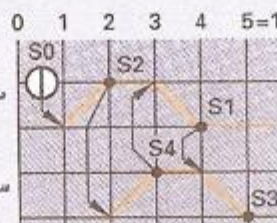


مدار

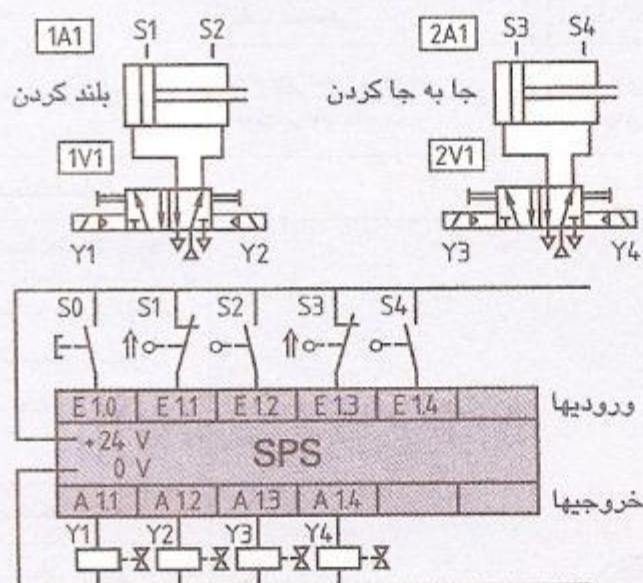

لیست اجزاء

مشخصه	عضو سیگنال شیر برقی	ورودیها خروجیها
شستی استارت S0	S0	E1.0
شستی حدی S1 سیلندر 1A1: داخل	S1	E1.1
شستی حدی S2 سیلندر 1A1: خارج	S2	E1.2
شستی حدی S3 سیلندر 2A1: داخل	S3	E1.3
شستی حدی S4 سیلندر 2A1: خارج	S4	E1.4
شیر برقی Y1 سیلندر 1A1: خارج	Y1	A1.1
شیر برقی Y2 سیلندر 1A1: داخل	Y2	A1.2
شیر برقی Y3 سیلندر 2A1: خارج	Y3	A1.3
شیر برقی Y4 سیلندر 2A1: داخل	Y4	A1.4




دیاگرام نردبانی (LDR)

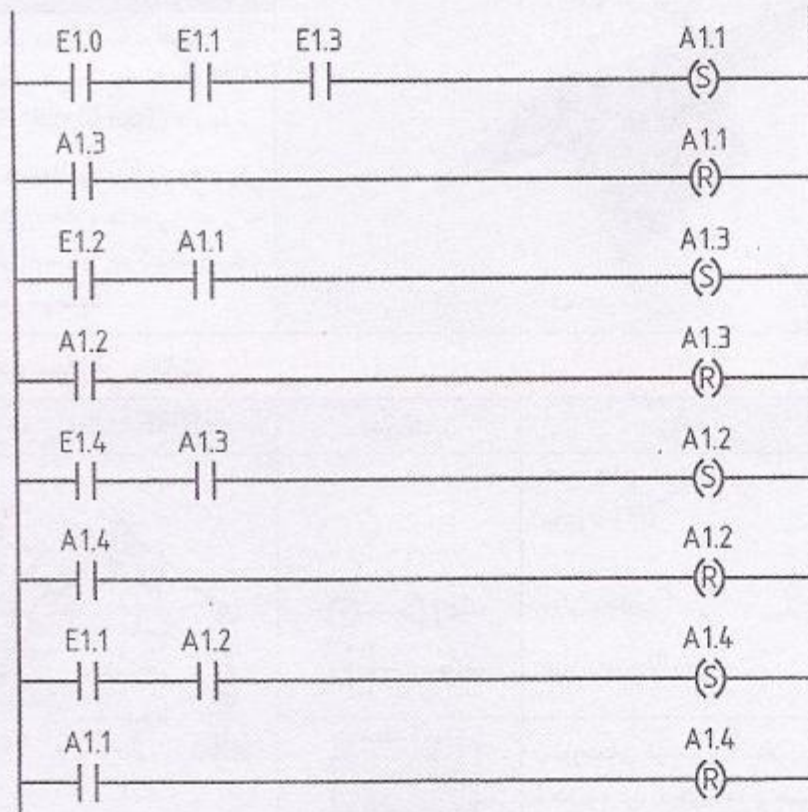

لیست دستورات (STL)

U	E1.0	شستی استارت S0 عمل کرده است
U	E1.1	شستی حدی S1 عمل کرده است
U	E1.3	شستی حدی S3 عمل کرده است
S	A1.1	ماگنت برقی Y1 را ست کنید
U	A1.3	ماگنت برقی Y3 عمل کرده است
R	A1.1	ماگنت برقی Y1 را ریست کنید
U	E1.2	شستی حدی S2 عمل کرده است
U	A1.1	ماگنت برقی Y1 عمل کرده است
S	A1.3	ماگنت برقی Y3 را ست کنید
U	A1.2	ماگنت برقی Y2 عمل کرده است
R	A1.3	ماگنت برقی Y3 را ریست کنید
U	E1.4	شستی حدی S4 عمل کرده است
U	A1.3	ماگنت برقی Y3 عمل کرده است
S	A1.2	ماگنت برقی Y2 را ست کنید
U	A1.4	ماگنت برقی Y4 عمل کرده است
R	A1.2	ماگنت برقی Y2 را ریست کنید
U	E1.1	شستی حدی S1 عمل کرده است
U	A1.2	ماگنت برقی Y2 عمل کرده است
S	A1.4	ماگنت برقی Y4 را ست کنید
U	A1.1	ماگنت برقی Y1 عمل کرده است
R	A1.4	ماگنت برقی Y4 را ریست کنید
PE		خاتمه برنامه


محورهای ربات

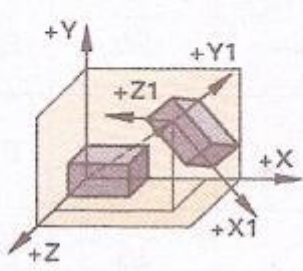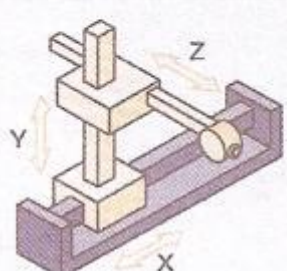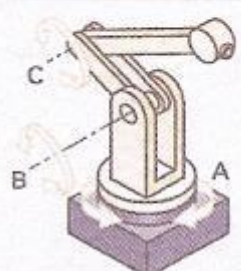سیستم مختصات	محورهای اصلی ربات جهت تعیین موقعیت		محورهای فرعی ربات جهت تعیین موقعیت
			
جهت گرفتن و جابه‌جایی قطعات و ابزار در فضا نیاز به موارد زیر است : • 3 درجه آزادی برای تعیین وضعیت • 3 درجه آزادی برای تعیین موقعیت	جهت رسیدن به نقطه دلخواه در فضا، 3 محور اصلی ربات لازم است.		3 محور فرعی ربات برای تعیین موقعیت فضایی • D (غلت بازوی آخر) • E (دوران بازوی آخر) • P (دوران بازوی میانی)
	ربات کارتزینی	ربات مفصلی	
	سه محور جابه‌جایی (محورهای -T) با نامهای X, Y و Z	سه محور دورانی (محورهای -R) با نامهای A, B و C	

طبق DIN EN ISO 9787 (2000-07)


سیستم مختصات

سیستم مختصات پایه
سیستم مختصات پایه مربوط به • سطح X-Y، سطح نشیمن • محور -Z خط وسط ربات می‌باشد.
سیستم مختصات فلانچ
سیستم مختصات فلانچ مربوط به سطح جاروب آخرین محور اصلی ربات می‌باشد.
سیستم مختصات ابزار
سیستم مختصات اصلی ابزار در نقطه وسط ابزار TCP (Tool Center Point) قرار دارد. سرعت نقطه وسط ابزار به عنوان سرعت ربات و منحنی مسیر به عنوان مسیر حرکت ربات مشخص می‌شود.

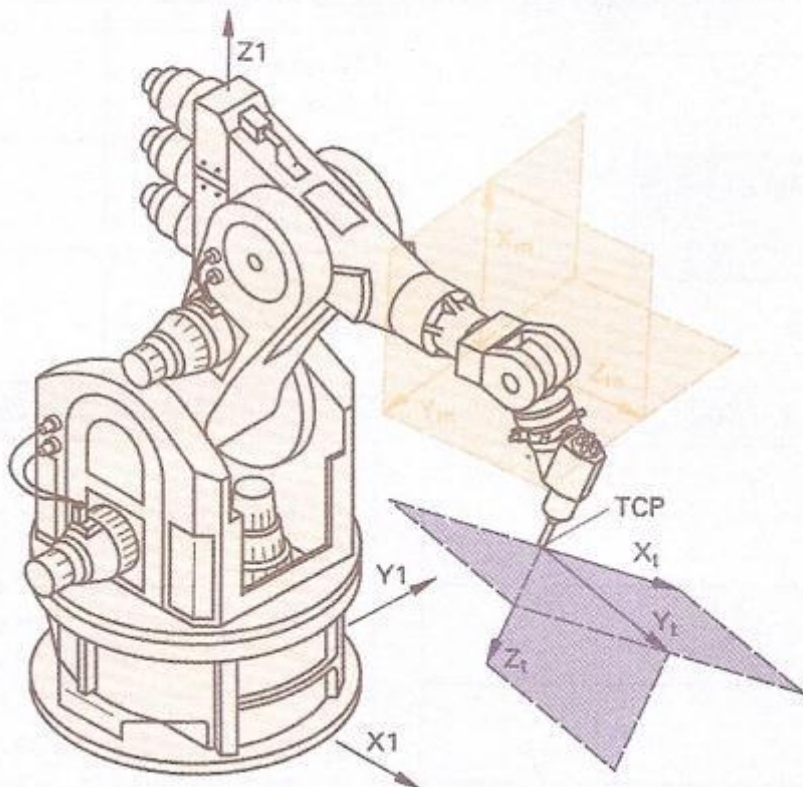

طبق VDI 2861 (1988-06)

علایم نمایش ربات

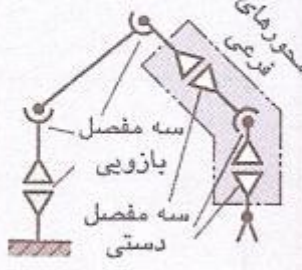نام	علامت	نام	علامت	مثال ربات RRR
محور انتقال (محور -T) ^(۱)		محورهای دوران (محور -R) ^(۲)		
جابه‌جایی شناور (تلسکوپی)		دوران شناور		
جابه‌جایی ثابت		دوران غیرشناور		
گیره (گریپر)		محورهای فرعی (مثلاً برای غلت، دوران بازوی آخر و میانی)		

(۲) دوران (= حرکت دورانی)

(۱) جابه‌جایی (= حرکت مستقیم‌الخط)

ملاحظات، محدوده کاربرد	مثال	فضای سینماتیکی ^۲ و کاری	ساختار مکانیکی ^۱
محورهای اصلی : • 3 جابه‌جایی محدوده کاربرد : • فضای کاری بزرگ، بدین جهت در سازه‌های دروازه‌ای هدایت ابزار و قطعه‌کار در سلولهای تولیدی • برش لیزری و آبی ورقها • حمل و چیدن پالتها		سینماتیک - TTT	ربات کارتزیبی
محورهای اصلی : • 1 دورانی • 2 جابه‌جایی محدوده کاربرد : • ویژه قطعات سنگین • هندلینگ قطعات آهنگری و ریخته‌گری • حمل پالتها و جعبه‌های ابزار • بارگذاری و تخلیه		سینماتیک - RTT	ربات استوانه‌ای
محورهای اصلی : • 2 دورانی • 1 جابه‌جایی محدوده کاربرد : • محور تلسکوپی 3 با فضای کاری عمیق • جوشکاری نقطه‌ای و خطی ساده مثلا برای بدنه خودروها • بارگذاری و تخلیه در ماشینهای دایکاست		سینماتیک - RRT	ربات قطبی 1
محورهای اصلی : • 2 دورانی به‌عنوان بازوی مفصلی • گردان افقی • 1 جابه‌جایی محدوده کاربرد : • کلا در محدوده مونتاژ عمودی • جوشکاری نقطه‌ای و خطی ساده • بارگذاری و تخلیه		سینماتیک - RRT نوع : ربات SCARA ^۳	ربات قطبی 2
محورهای اصلی : • 3 دورانی محدوده کاربرد : • هندلینگ و مونتاژ • جوشکاری پیچیده • رنگ‌کاری • چسباندن • نیاز به محل (فضای اشغال) کمتر در فضای کاری بزرگ		سینماتیک - RRR	ربات مفصلی


(۱) محورها با ارقام مشخص می‌شود، رقم 1 برای اولین محور حرکت.

(۲) R، محور دوران (Rotationsachse)؛ T، محور جابه‌جایی (Translationsachse)، (نام R و T استاندارد نیست).

(۳) SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm)

طبق DIN EN ISO 14539 (2002-12) و VDI 2740 (1995-04)


دست (گریپر)

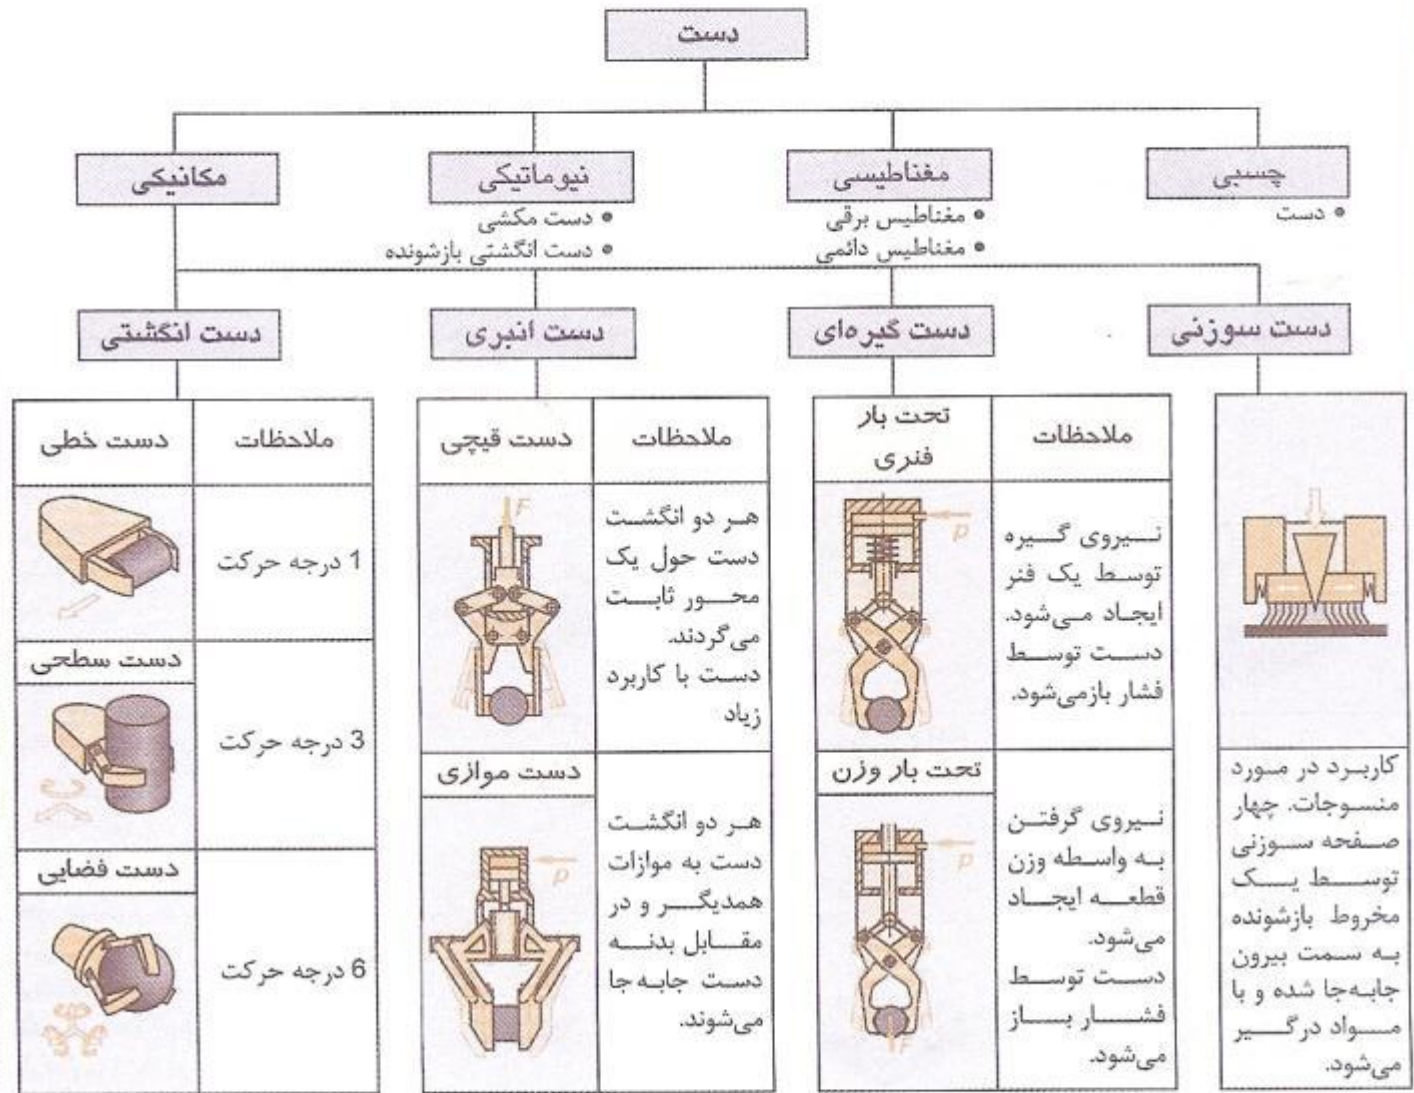

طبق DIN EN 775 (1993-08) و VDI 2854 (1991-06)

ایمنی کاری در ربات سیستم‌های هندلینگ

صفحه فرضی ایمنی با سنسور که به خاطر تعویض قطعه کار بتوان بین اپراتور و ربات تمایز قائل شود.

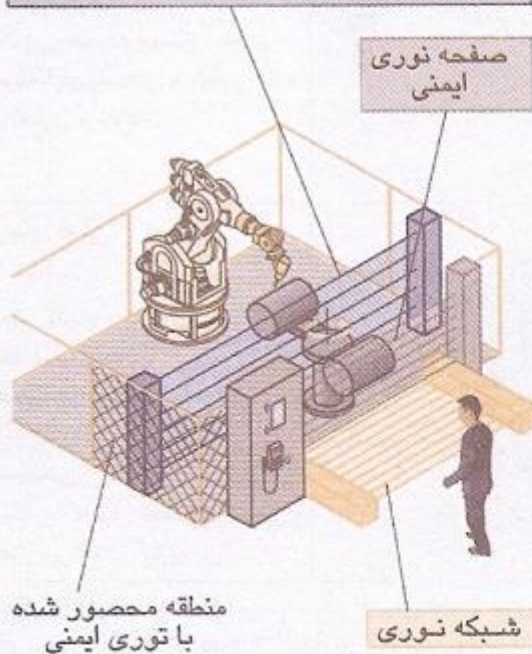

اصطلاح	توضیح
فضای حداکثر	محدوده تردد: • اجزاء متحرک ربات • فلانج ابزار • قطعه کار
فضای محدود شده	یک قسمت از فضای حداکثر که در حالت از کار افتادن پیش‌بینی شده سیستم ربات، نباید در آن محدوده تردد کرد
تجهیزات ایمنی جداکننده	حصار مانع، در پوششها، پوششهای ثابت، تجهیزات قفل و چفت (DIN EN 1088)
تجهیزات ایمنی بدون تماس	ایمنی محدوده خطر: صفحه نوری و شبکه نوری مراقبت سطحی: اسکنر لیزری ایمنی ورودی: سد نوری، شبکه نوری
استانداردهای مهم مربوط به ایمنی	
DIN EN 292 DIN EN 61496 DIN EN 418 DIN EN 294 DIN EN 457	ایمنی ماشین، مفاهیم پایه ایمنی ماشین، تجهیزات ایمنی بدون تماس ایمنی ماشین، تجهیزات اضطراری - خاموش ایمنی ماشین، فاصله‌های ایمنی سیگنال صوتی خطر

سیستم مختصات


محورهای مختصات X، Y و Z عمود بر هم می‌باشند.

ترتیب این محورها را می‌توان با انگشت شست، نشانه و میانی دست راست نشان داد.


محورهای دوران A، B و C وابسته به محورهای مختصات X، Y و Z می‌باشند.

اگر از جهت مثبت محور خطی به محور دورانی نگاه شود محور دوران در جهت خلاف عقربه‌های ساعت مثبت می‌باشد.

قاعده دست راست

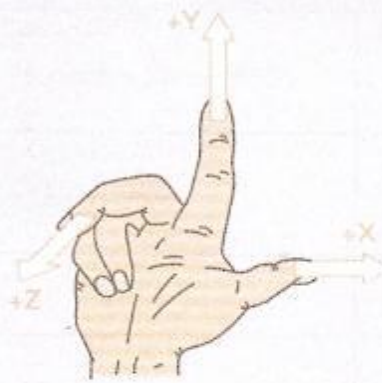

سیستم مختصات کارتزین

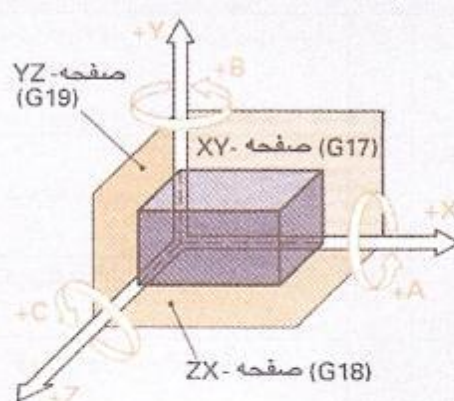

محورهای مختصات در برنامه‌نویسی


محورهای مختصات و راستای حرکت حاصل از آن روی راهنمای اصلی ماشین CNC فرض شده و اصولاً روی قطعه‌کار بسته شده با نقطه صفر قطعه‌کار قرار می‌گیرد.

راستای مثبت حرکت همواره در جهت افزایش مقدار مختصات روی قطعه‌کار است.

محور Z همیشه در راستای محور اصلی است.

جهت ساده‌تر شدن برنامه‌نویسی فرض می‌شود که قطعه‌کار ساکن بوده و ابزار حرکت می‌کند.


ماشین تراش

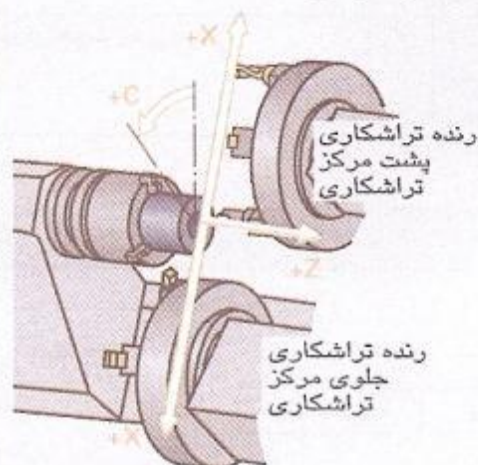


مثال:

دستگاه تراش دو سپورته با محور اصلی قابل برنامه‌نویسی

ماشین فرز عمودی

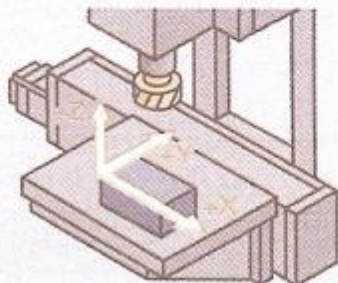

ماشین فرز افقی

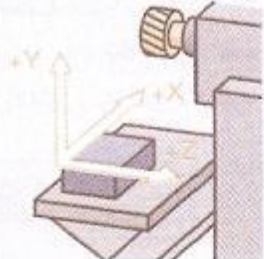

نقاط مرجع

نقطه صفر ماشین M

این نقطه، مبدا سیستم مختصات ماشین بوده و توسط سازنده ماشین تعیین می‌شود.

نقطه صفر برنامه‌نویسی P0

مختصات نقطه‌ای است که ابزار قبل از استارت برنامه دارد.

نقطه مرجع R (رفرنس)



نقطه رفرنس در فاصله معینی از نقطه صفر قرار گرفته و در انکودهای نسبی وسیله پیدا کردن نقطه صفر ماشین است.

نقطه مرجع ابزارگیر T

این نقطه در وسط مانع (سطح استپ) ابزارگیر است. سطح مانع در ماشین فرز سطح پیشانی محور ابزار و در دستگاه تراش سطح مانع ابزارگیر رولور می‌باشد.

نقطه صفر قطعه‌کار W

این نقطه مبدا سیستم مختصات قطعه‌کار بوده و توسط برنامه‌نویس و با ملاحظه نقطه نظرات فنی تولید تعیین می‌شود.

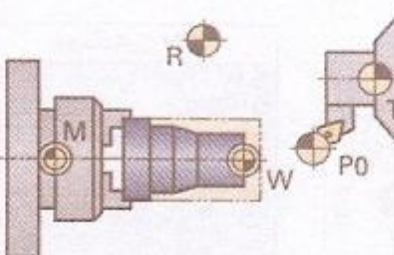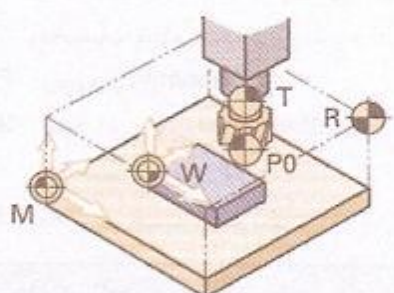


طبق DIN 66025-1 (1993-01)

حروف آدرس (انتخابی)

حروف آدرس (انتخابی)			علامت خاص	
A	حرکت دورانی حول محور - X	O	%	آغاز برنامه، ایست بدون شرط در ریست شدن
B	حرکت دورانی حول محور - Y			
C	حرکت دورانی حول محور - Z	S		شروع توجه و ملاحظات
⁽¹⁾ D	حافظه تصحیح ابزار	T	(	خاتمه توجه و ملاحظات
⁽¹⁾ E	پیشروی دوم	⁽¹⁾ U	)	
F	پیشروی			
G	دستور اصلی (تدارکاتی)	V	+	جمع
H	آزاد، قابل دسترس		-	منها
I	پارامتر میان‌یابی یا گام رزوه به موازات محور - X	W	'	کاما
J	پارامتر میان‌یابی یا گام رزوه به موازات محور - Y	X	.	نقطه اعشار
K	پارامتر میان‌یابی یا گام رزوه به موازات محور - Z	Y	/	اجرا نکردن جمله به صورت انتخابی (skip)
L	شماره زیربرنامه	Z	:	جمله اصلی
M	دستور متفرقه			
N	شماره جمله			

ساختمان برنامه کنترل

ساختمان کلمه

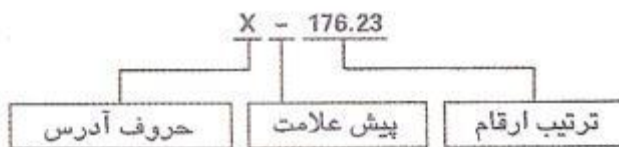

ارقام بدون پیش علامت مقادیر عددی مثبت هستند.

توضیح کلمه (مثالها):

X-176.23 مختصات نقطه هدف در راستای X با مقدار 176.23 mm
 T0207 ابزار شماره 02، حافظه تصحیح شماره 07
 L3403 فراخوانی زیربرنامه با شماره برنامه 34، 3 تکرار

ساختمان جمله


توضیح کلمات:



N10 شماره جمله 10
 G01 پیشروی، میان‌یابی خطی
 X30 مختصات نقطه هدف در راستای - X
 Y40 مختصات نقطه هدف در راستای - Y
 F150 پیشروی 150 mm/min
 S900 تعداد دور محور اصلی 900/min
 T01 ابزار شماره 1 (Nr. 1)
 M03 محور در جهت عقربه ساعت

ساختمان برنامه

مثال:

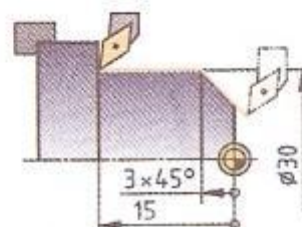

CNC برنامه			
% 01			
N1 G90			M04
N2 G96	F0.2		S180
N3 G00	X20		Z2
N4 G01	X30		Z-3
N5			Z-15
N6 G00	X200		Z200
N7			M30

دستور اصلی

دستور اصلی	اثر	معنی	دستور اصلی	اثر	معنی
G00	●	تعیین موقعیت در حرکت سریع	G53	●	لغو جابه‌جایی
G01	●	میان‌یابی - خطی	G54 ...	●	جابه‌جایی نقطه صفر ... 1
G02	●	میان‌یابی دایروی، راست‌گرد	... G59	●	... نقطه صفر جابه‌جایی 6
G03	●	میان‌یابی دایروی، چپ‌گرد	G74	●	حرکت به نقطه مرجع
G04	●	مدت مکث، از نظر زمانی معین	G80	●	لغو سیکل کاری
G09	●	ایست دقیق	G81 ...	●	سیکل کاری ... 1
G17	●	انتخاب صفحه XY	... G89	●	... سیکل کاری 9
G18	●	انتخاب صفحه ZX	G90	●	بیان اندازه مطلق
G19	●	انتخاب صفحه YZ	G91	●	بیان اندازه افزایشی
G33	●	پیچ‌بری، گام ثابت	G94	●	سرعت پیشروی به mm/min
G40	●	رفع تصحیح ابزار	G95	●	پیشروی به mm بر دور
G41	●	تصحیح مسیر ابزار، چپ	G96	●	سرعت براده‌برداری ثابت
G42	●	تصحیح مسیر ابزار، راست	G97	●	تعداد دور محور به 1/min

طبقه‌بندی دستورهای متفرقه

طبقه	محدوده کاربرد	طبقه	محدوده کاربرد
0	دستورهای متفرقه عمومی (برای همه کلاسها)	۱۵	بهینه کردن، کنترل تطبیقی (AC)
1	ماشینهای فرز و مته، کارهای سوراخکاری فرمان، مراکز ماشینکاری	6	ماشینهای با چندین سیورت، چندمحوره و تجهیزات هندلینگ مربوطه
2	ماشینهای تراش و مراکز ماشینکاری تراشکاری	7	ماشینهای یانچ و نیبل
3	ماشینهای سنگ	۱۸	همیشه قابل دسترس
4	ماشینهای برش - شعله‌ای، - لیزری، - آبی، ماشینهای وایرکات	۱۹	محفوظ برای موارد توسعه و گسترش

(۱) در این کلاسها، استاندارد نشده‌اند.

۱. دستورهای متفرقه

دستور متفرقه	اثر	معنی	دستور متفرقه	اثر	معنی
M00	● ⊙	ایست طبق برنامه	M30	● ⊙	پایان برنامه با ریست کردن
M02	● ⊙	انتهای برنامه	M48	● ⊙	روی هم افتادگی مؤثر
M06	●	تعویض ابزار	M49	● ○	روی هم افتادگی غیرمؤثر
M10	●	بستن و گرفتن	M60	● ⊙	تعویض قطعه کار
M11	●	باز کردن			

⊙ بعدی^(۵)○ فوری^(۴)● ناپایدار^(۳)● پایدار^(۲)

(۲) دستور اصلی یا دستور متفرقه تا زمانی مؤثر باقی می‌ماند که توسط دستور هم گروه حذف گردند.

(۳) دستور اصلی یا دستور متفرقه فقط در جمله‌ای مؤثر باقی می‌ماند که در آن برنامه‌نویسی شده است.

(۴) دستور متفرقه همراه با بقیه داده‌های جمله مؤثر است.

(۵) دستور متفرقه بعد از اجرای باقی جمله‌ها مؤثر است.


معنی	اثر	دستور متفرقه	معنی	اثر	دستور متفرقه
دستورهای متفرقه برای ماشینهای فرز، مته، کارهای سوارخکاری فرمان، مراکز ماشینکاری (کلاس 1)					
توقف اسپیندل در زاویه معین	●	M19	دوران محور در جهت عقربه ساعت	○	M03
فشار گیرنده نرمال	○	M34	دوران محور در خلاف جهت عقربه ساعت	○	M04
فشار گیرنده کاهش یافته	○	M35	ایست محور	●	M05
روشن شدن خودکار جعبه دنده	○	M40	مواد روغنکاری - خنک کاری 2 روشن	○	M07
پله جعبه دنده ... 1	○	M41 ...	مواد روغنکاری - خنک کاری 1 روشن	○	M08
... پله جعبه دنده 5	○	... 45	مواد روغنکاری - خنک کاری خاموش	●	M09
دستورهای متفرقه ماشینهای تراش و مراکز ماشینکاری تراشکاری (کلاس 2)					
محور دستگاه مرگ عقب	○	M54	دوران محور در جهت عقربه ساعت	○	M03
محور دستگاه مرگ جلو	○	M55	دوران محور در خلاف جهت عقربه ساعت	○	M04
حرکت دستگاه مرگ خاموش	○	M56	ایست محور	●	M05
حرکت دستگاه مرگ روشن	○	M57	مواد روغنکاری - خنک کاری 2 روشن	○	M07
دور ثابت محور خاموش	○	M58	مواد روغنکاری - خنک کاری 1 روشن	○	M08
دور ثابت محور روشن	○	M59	مواد روغنکاری - خنک کاری خاموش	●	M09
لینت 1 باز	○	M80	توقف اسپیندل در زاویه معین	●	M19
لینت 1 بسته	○	M81	فشار گیرنده نرمال	○	M34
لینت 2 باز	○	M82	فشار گیرنده کاهش یافته	○	M35
لینت 2 بسته	○	M83	روشن شدن خودکار جعبه دنده	○	M40
حرکت لینت خاموش	○	M84	پله جعبه دنده ... 1	○	M41 ...
حرکت لینت روشن	○	M85	... پله جعبه دنده 5	○	... M42
دستورهای متفرقه ماشینهای برش - شعله ای، - پلاسمایی، - آبی و ماشینهای وایرکات (کلاس 4)					
مشعل مایل چپ روشن	○	M23	برش خاموش	●	M03
مشعل مایل راست خاموش	●	M24	برش روشن	○	M04
مشعل مایل راست روشن	○	M25	کنترل ارتفاع خاموش	●	M14 ¹⁾
مشعل میانی خاموش	●	M26	کنترل ارتفاع روشن	○	M15 ²⁾
مشعل میانی روشن	○	M27	کلگی برش عقب	●	M16
عضو زمانی تأخیر در گوشه ها	●	M33	علامت گذاری پودری خاموش	●	M17
گاز کمکی هوا	○	M63	تجهیزات علامت گذار خاموش	●	M18
گاز کمکی اکسیژن	○	M64	تجهیزات علامت گذار روشن	○	M19
(1) خاموش شدن کنترل ارتفاع کنترل ارتفاع و توقف مشعل یا کلگی برش در آخرین وضعیت			مشعل پلاسمایی خاموش	●	M20
(2) روشن شدن کنترل ارتفاع، کلگی برش به موقعیت داده شده از قبل می رود.			مشعل پلاسمایی روشن	○	M21
			مشعل مایل چپ خاموش	●	M22
● پایدار³⁾ ● ناپایدار⁴⁾ ○ فوری⁵⁾ ● بعدی⁶⁾ (3) دستور اصلی یا دستور متفرقه تا زمانی مؤثر باقی می ماند که توسط دستور هم گروه حذف گردند. (4) دستور اصلی یا دستور متفرقه فقط در جمله ای مؤثر باقی می ماند که در آن برنامه نویسی شده است. (5) دستور متفرقه همراه با بقیه داده های جمله مؤثر است. (6) دستور متفرقه بعد از اجرای باقی جمله ها مؤثر است.					

تراشکاری


فرزکاری

تصحیح ابزار


ارقام مشخصه - وضعیت^(۱) این ارقام مصرف موقعیت نوک فرضی ابزار (نقطه P) نسبت به مرکز قوس دماغه ابزار (نقطه M) می باشد.

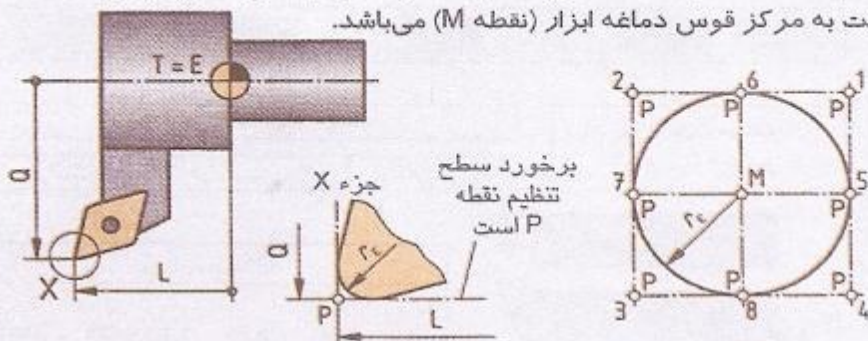


- Q موقعیت عرضی محور X
L تصحیح طولی محور Z
 r_e شعاع لبه براده برداری
1...8 ارقام مشخصه وضعیت
T نقطه مرجع ابزار گیر
- E نقطه مرجع ابزار
M نقطه مرکز شعاع r_e لبه براده برداری
P نقطه براده برداری ابزار
(۱) استاندارد نشده است.

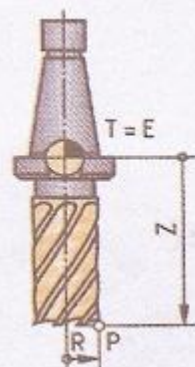

- Z طول ابزار
R شعاع ابزار
T نقطه مرجع ابزار گیر
E نقطه مرجع ابزار
P نقطه براده برداری ابزار

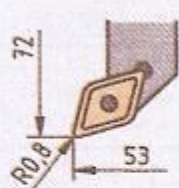

حافظه تصحیح	
Q	72
L	53
r_e	0,8
ارقام مشخصه وضعیت	3

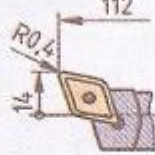

حافظه تصحیح	
Q	14
L	112
r_e	0,4
ارقام مشخصه وضعیت	2




حافظه تصحیح	
Z	126
R	10

تصحیح مسیر


G41

ابزار تراشکاری، چپ

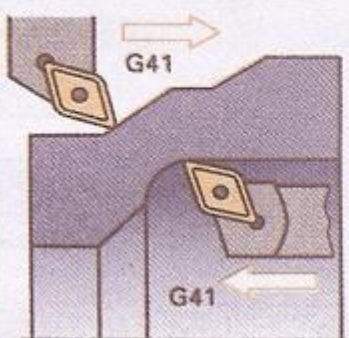


G42

ابزار تراشکاری، راست

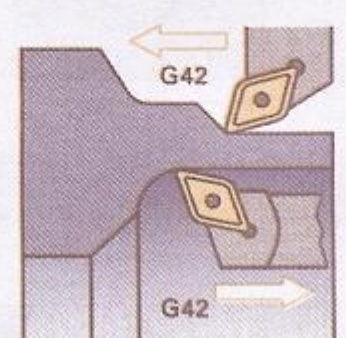




G41

ابزار فرزکاری، چپ

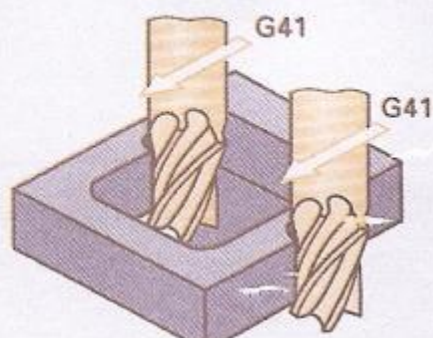

G42

ابزار فرزکاری، راست

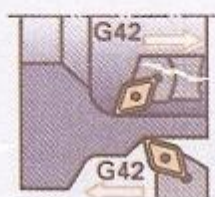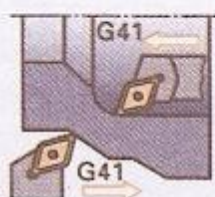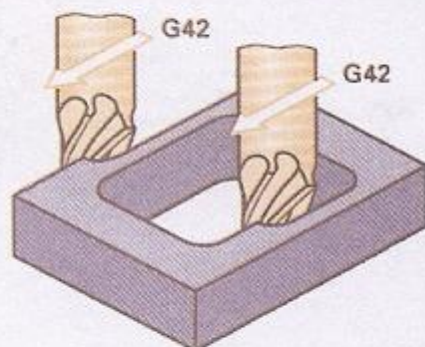

برای موقعیت رنده تراشکاری در جلو خطر مرکز، طبق DIN 66217 می توان نتیجه گرفت :
مشروط به سایر ملاحظات صفحه X-Z برای کاربر که از بالا به قطعه کار نگاه می کند و برای
برنامه نویسی تصحیح مسیر عوض می شود.

تصحیح مسیر G41 و G42 با تابع G40 دوباره انتخاب می شود.



طبق (1983-01) DIN 66025-2

حرکتهای کاری در ماشینهای فرز عمودی

G01

حرکت خطی



مثال مشخصه و ماشینکاری :

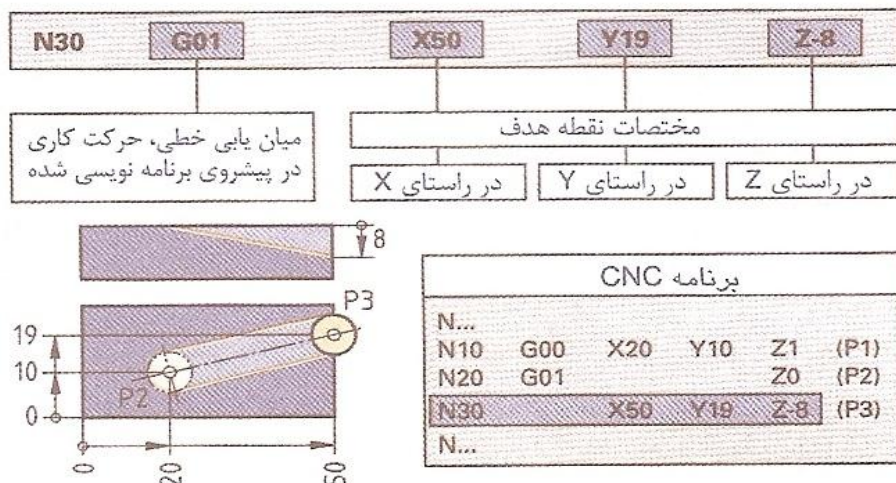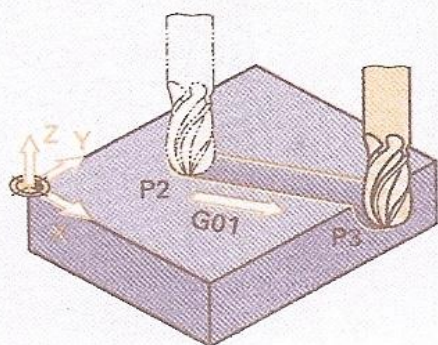

G02

حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت



مثال مشخصه و ماشینکاری :

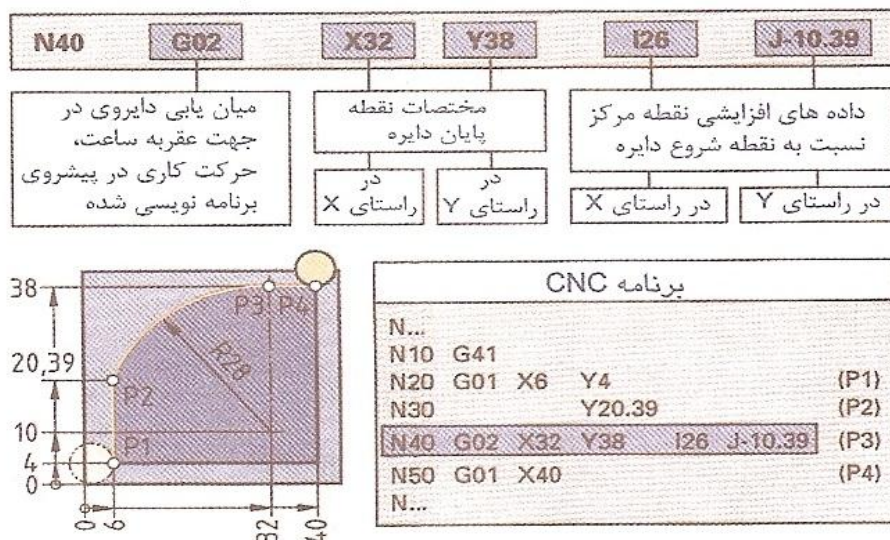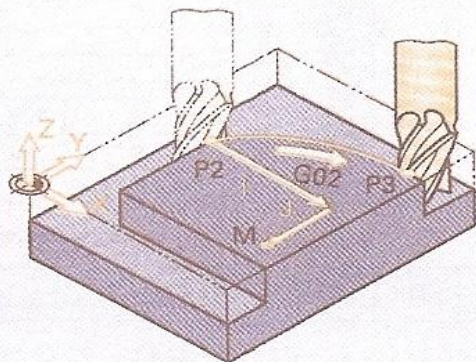

G03

حرکت دایروی در خلاف جهت عقربه ساعت

مثال مشخصه و ماشینکاری :

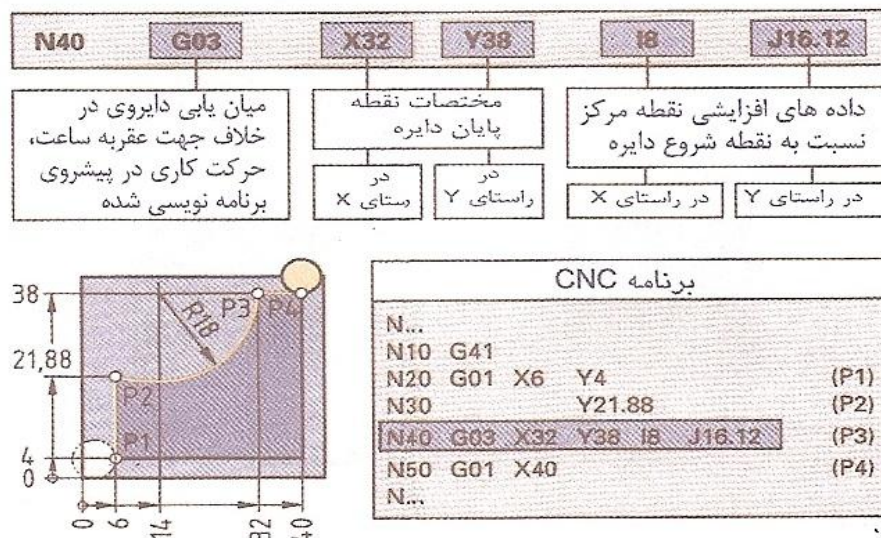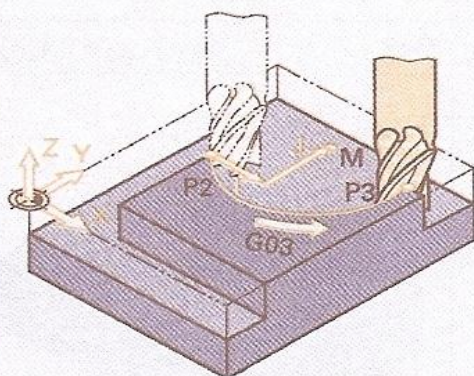



طبق DIN 66025-2 (1983-01)

حرکتهای کاری در ماشینهای تراش

G01

حرکت خطی



مثال مشخصه و ماشینکاری :

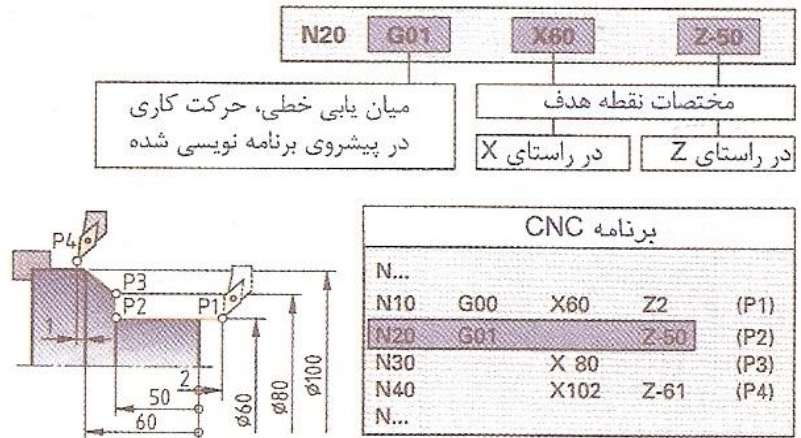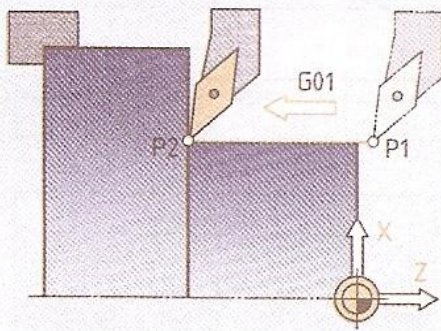

G02

حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت



مثال مشخصه و ماشینکاری :

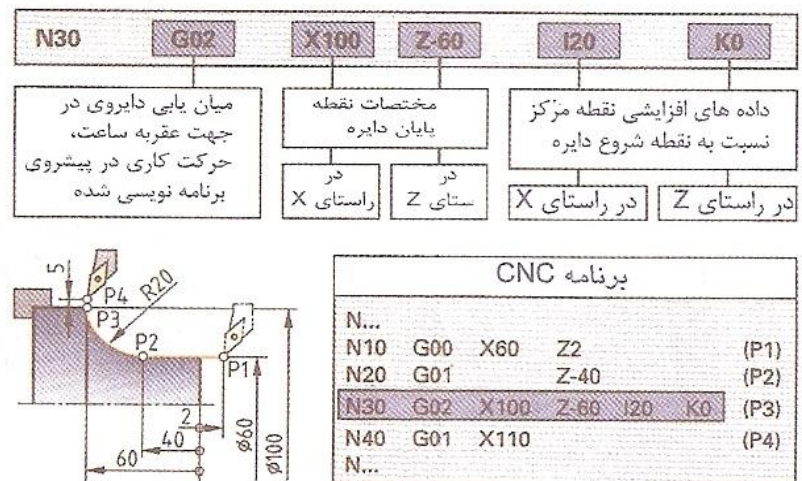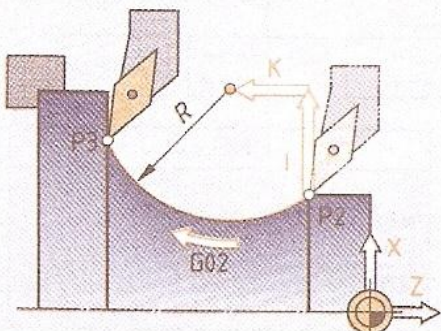

G03

حرکت دایروی در خلاف جهت عقربه ساعت

مثال مشخصه و ماشینکاری :

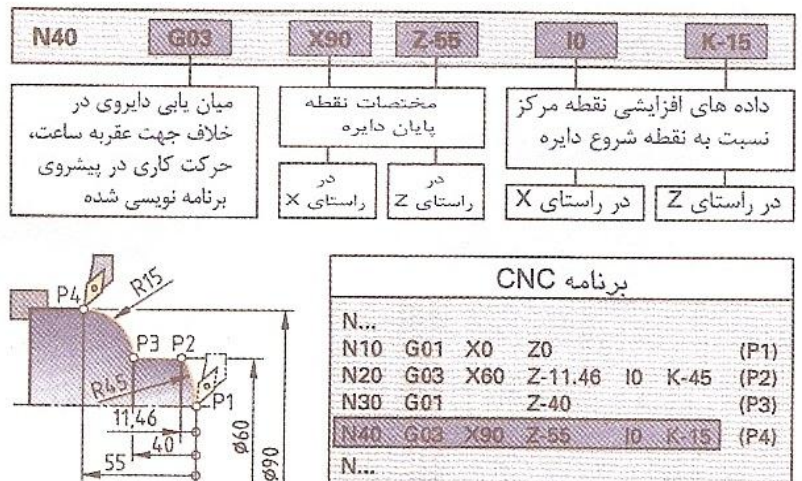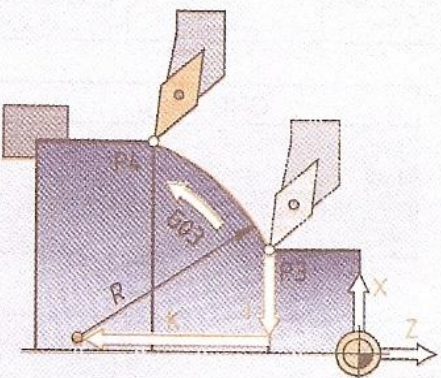


سیکلهای PAL^(۱) در ماشینهای فرز


G86

سیکل فرزکاری حفره

مثال مشخصه و ماشینکاری :

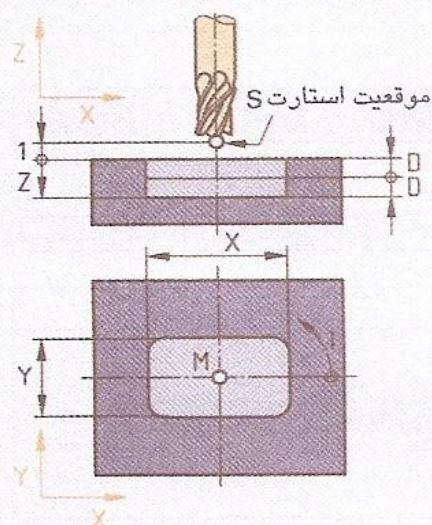

N40	G86	X48	Y22	Z-5	I30	D2.5
سیکل PAL	طول حفره در جهت X	عرض حفره در جهت Y	عمق حفره در جهت Z	زاویه دوران حول محور X	عمق براده برداری هر مرحله	

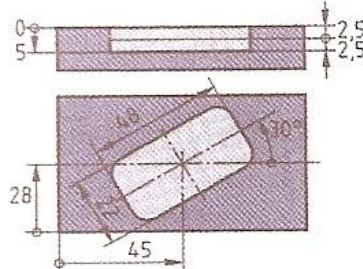


برنامه CNC	
N...	
N30	G00 X45 Y28 Z1
N40	G86 X48 Y22 Z-5 I30 D2.5
N...	


G87

سیکل فرزکاری حفره گرد

مثال مشخصه و ماشینکاری :

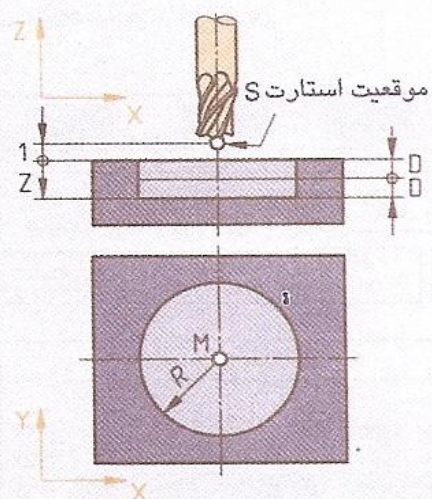

N40	G87	Z-14	D3	R16
سیکل PAL	عمق حفره، نسبت به نقطه صفر قطعه کار	عمق براده برداری هر مرحله	شعاع حفره	

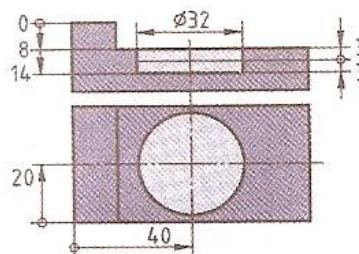


برنامه CNC	
N...	
N20	G00 X40 Y20 Z1
N30	Z-7
N40	G87 Z-14 D3 R16
N...	


G88

سیکل فرزکاری جای خار

مثال مشخصه و ماشینکاری :

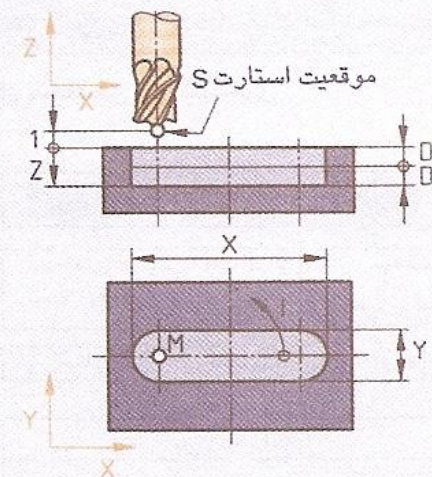

N40	G88	X50	Y10	Z-4	I15	D2
سیکل PAL	طول جای خار در جهت X	عرض جای خار در جهت Y	عمق جای خار در جهت Z	زاویه دوران حول محور X	عمق براده برداری هر مرحله	

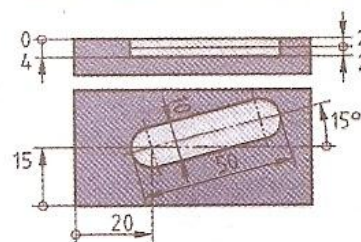

برنامه CNC	
N...	
N30	G00 X20 Y15 Z1
N40	G88 X50 Y10 Z-4 I15 D2
N...	

در سیکل فرزکاری می‌توان نوشت : موقعیت شروع و خاتمه S

• در صفحه X و Y نقطه مرکز M و

• در راستای Z 1 mm بالاتر از صفحه ماشینکاری است.


(۱) PAL = Prüfungs-Aufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (مرکز توسعه مواد آموزشی - تمرین - امتحان)

سیکلهای PAL در ماشینهای فرز


G85

سیکل سوراخکاری - دایره تقسیم

مثال مشخصه و ماشینکاری: مته مرغک زنی با دستگاه مته CNC انجام می شود:

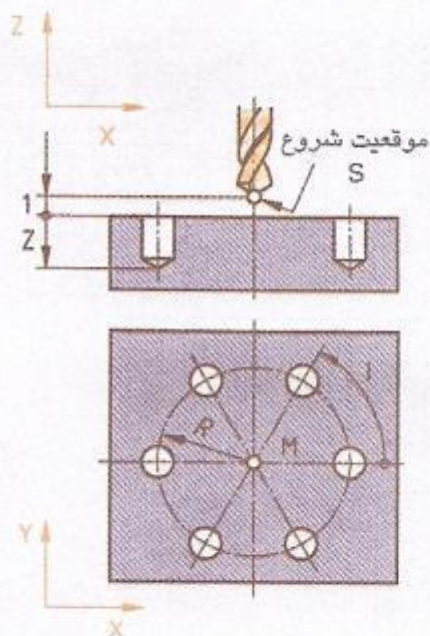


سیکل PAL، G85 فقط سوراخکاری سوراخهای یکسان روی دایره تقسیم را فراهم می کند.

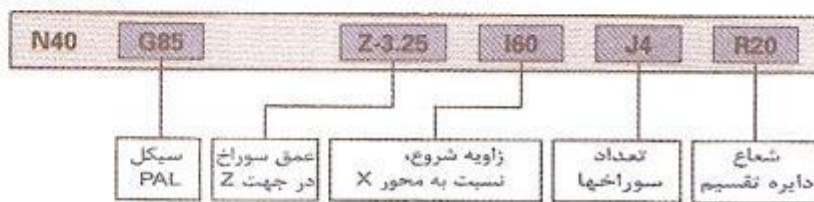

موقعیت شروع و پایان S

• در صفحه X و Y نقطه مرکز M و

• در راستای Z، 1 mm بالاتر از سطح ماشینکاری است.

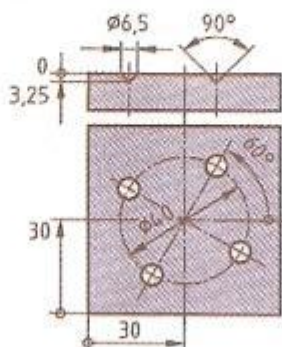


CNC برنامه									
N...									
N30	G00	X30	Y30	Z1	F100	S1450		M03	
N40	G85			Z-3.25			I60	J4	R20
N...									


G89

سیکلهای قلاویزکاری - دایره تقسیم

مثال مشخصه و ماشینکاری: مته مرغک زنی، سوراخکاری، قلاویزکاری M8:

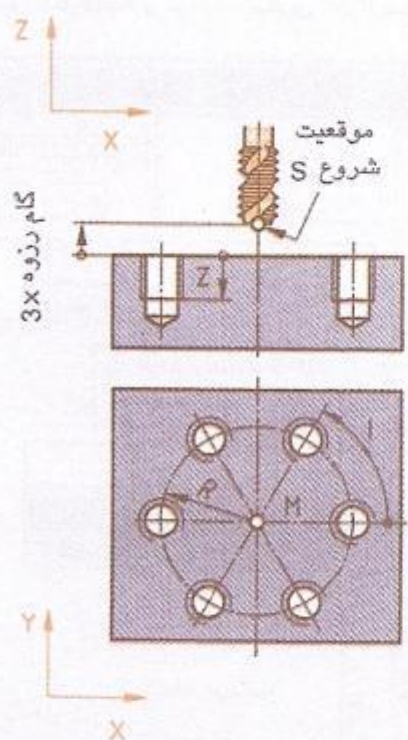


سیکل PAL، G89 فقط سوراخکاری سوراخهای یکسان روی دایره تقسیم را فراهم می کند. برای هر رزوه تکی، برای R و 1 با 0 و برای 1 عدددهی می شود.

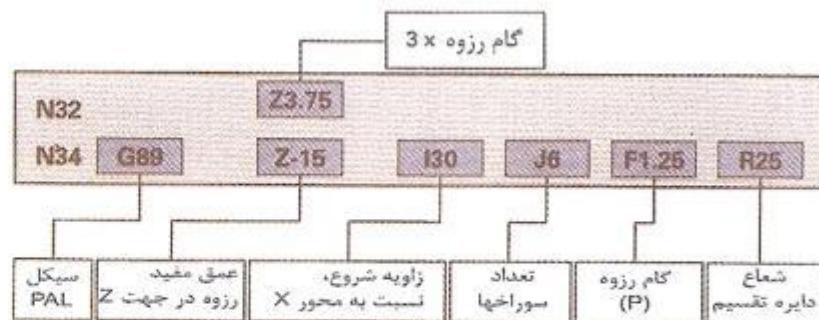

موقعیت شروع و پایان S

• در صفحه X و Y نقطه مرکز M و

• در راستای Z، گام رزوه 3 × بالاتر از سطح ماشینکاری است.

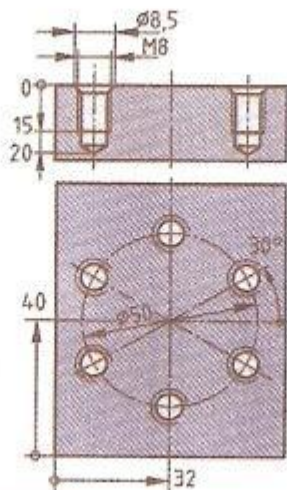


CNC برنامه									
N...									
N12	G00	X32	Y40		F100	S1150			
N14			Z1						
N16	G85		Z-4.25	I30	J6	R25			
N20	G00	X32	Y40		F150	S1400			
N22			Z1						
N24	G85		Z-20	I30	J6	R25			
N30	G00	X32	Y40			S390			
N32			Z3.75						
N34	G89		Z-15	I30	J6	F1.25	R25		

سیکلهای PAL در ماشینهای تراش


G81

سیکلهای برادهبرداری طولی و باردهی در راستای X

ماشینکاری خارجی

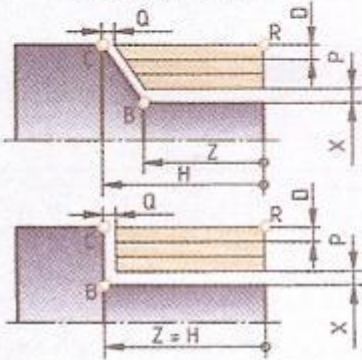

ماشینکاری داخلی

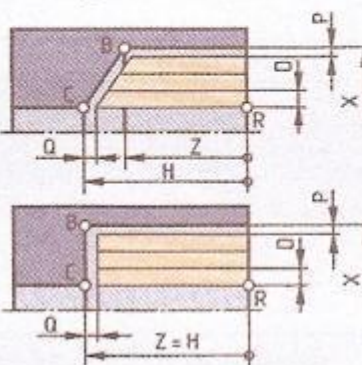


مثال مشخصه و برادهبرداری : برادهبرداری خارجی



برنامه CNC

N30	G81	X57	Z-70	D2.5	H-70	R80	P0	Q0.2
N40	G81	X45	Z-60	D2.5	H-70	R57	P0.5	Q0.2

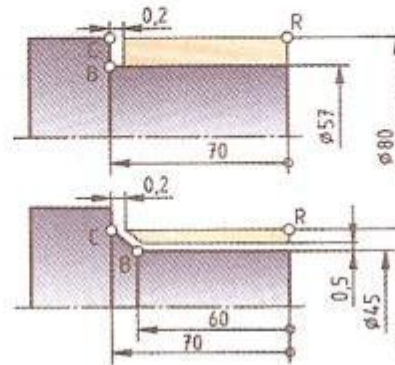


جمله برنامه N30

جمله برنامه N40


G82

سیکلهای برادهبرداری طولی با شعاع خلاصی و باردهی در راستای X

ماشینکاری خارجی

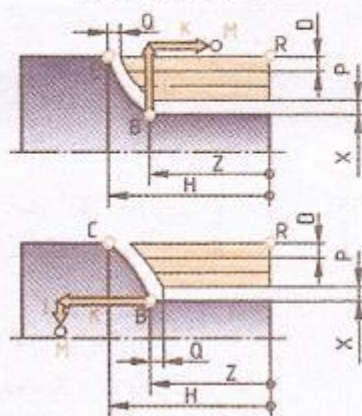

ماشینکاری داخلی

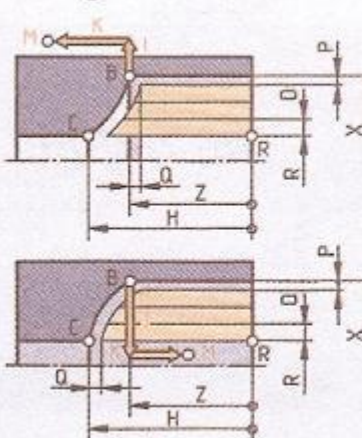

مثال مشخصه و برادهبرداری : برادهبرداری خارجی




بیان افزایشی نقطه مرکز M در راستای X، نسبت به نقطه شروع دایره B

بیان افزایشی نقطه مرکز M در راستای Z، نسبت به نقطه شروع دایره B

برنامه CNC

N50	G82	X56	Z-62	I0	K-8	D2.5	H-70	R72	P0.5	Q0.2
N60	G82	X48	Z-24.34	I6	K0	D2.5	H-30	R57	P0.5	Q0.2

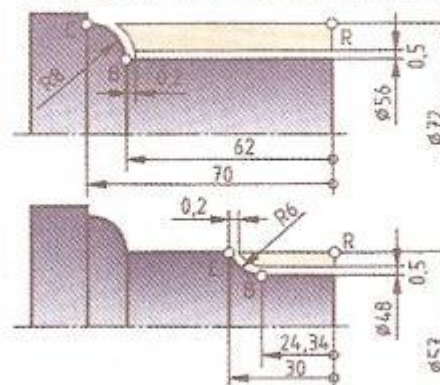

جمله برنامه


جمله برنامه

سیکلهای PAL در ماشینهای تراش


G83

سیکل پیچبری طولی و باردهی در راستای X


مثال مشخصه :

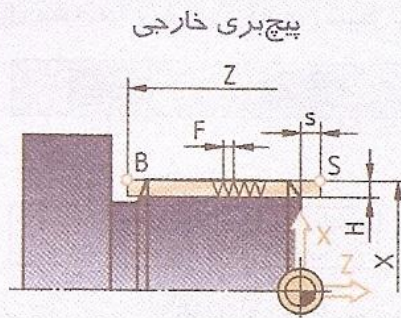

پیچبری داخلی

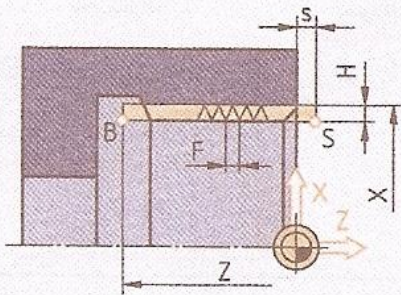

نمودار فاصله خلاصی S

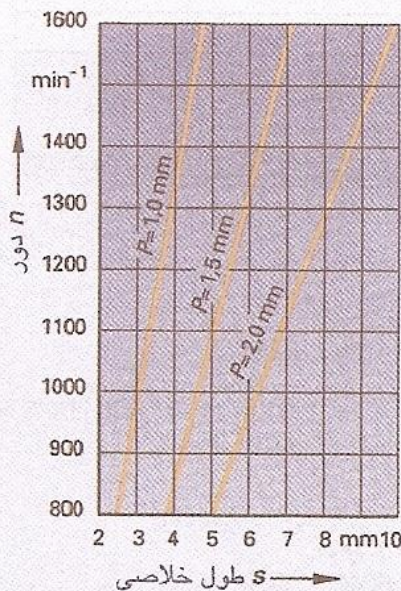اندازه مشخصه ماشین $K = 333 \text{ min}^{-1}$ است


فاصله خلاصی S توسط مقادیر زیر تعیین می شود :

• گام P

• دور n

• اندازه مشخصه ماشین K

اندازه مشخصه ماشین K وزن سپورت رولور، که باید شتاب بگیرد و یا بایستد را مورد توجه قرار دهد. برای هر ماشین با آزمایش تعیین می شود.

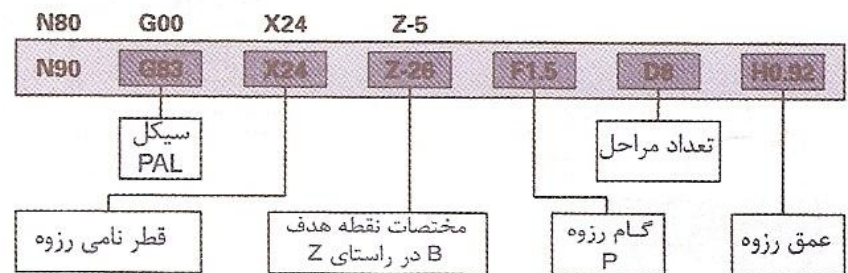


در سیکل پیچبری G83 طبق PAL مختصات نقطه استارت و پایان S در جمله قبل داده می شود.

	گام	ISO	عمق رزوه برای روزه های متریک ISO
P	گام		
H	عمق رزوه	رزوه داخلی	رزوه خارجی
K	اندازه مشخصه ماشین		
a	عمق براده برداری	$H = 0,5413 \cdot P$	$H = 0,6134 \cdot P$
s	طول خلاصی		
n	دور	تعداد مراحل i	طول خلاصی
d	قطر نامی	$i = \frac{H}{a}$	$s = \frac{P \cdot n}{K}$
i	تعداد مراحل		

مثال : رزوه خارجی $M24 \times 1,5$, $K = 333 \text{ min}^{-1}$ کلمه CNC برای جمله N90 : $H0.92$ $\Rightarrow H = 0,6134 \cdot 1,5 \text{ mm} = 0,92 \text{ mm}$ انتخاب : 8 مرحله $\Rightarrow i = \frac{0,92 \text{ mm}}{0,12 \text{ mm}} = 7,66$ کلمه CNC برای جمله N90 : D8 $\Rightarrow$ یا از نمودار انتخاب می شود $s = 7 \text{ mm}$ $\Rightarrow s = \frac{1,5 \text{ mm} \cdot 1500 \text{ min}^{-1}}{333 \text{ min}^{-1}} = 6,75 \text{ mm}$

مختصات Z استارت رزوه + فاصله خلاصی S : مختصات Z نقطه استارت و پایان S

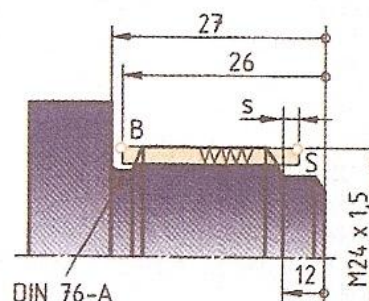کلمه CNC برای جمله N80 : Z-5 $\Rightarrow Z = -12 \text{ mm} + 7 \text{ mm} = -5 \text{ mm}$ 

DIN 76-A

برنامه CNC				
N...				
N70	G97	S1500	M03	
N80	G00	X24	Z-5	
N...				

سیکلهای PAL در ماشینهای تراش

G84

سیکل سوراخکاری با تخلیه براده

مثال مشخصه و براده برداری: سیکل سوراخکاری

N30 G00 X0 Z12

N40 G84 Z-70 F0.05 D-48 H2


PAL سیکل

عمق سوراخکاری مربوط
به نقطه صفر قطعه کار

پیشروی

اولین عمق سوراخکاری
(افزایشی)تعداد مرحله
تخلیه براده

در سیکل پیچبری G83 طبق PAL مختصات نقطه استارت و پایان S در جمله قبل داده می شود.

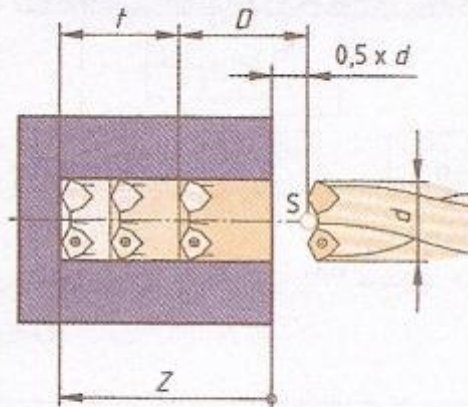

	اولین عمق سوراخکاری	عمق سوراخکاری باقیمانده
Z عمق سوراخکاری کل		
D اولین عمق سوراخکاری	$D = 2 \cdot d$	$t = Z + 0.5 \cdot d - D$
H تعداد مرحله تخلیه بار		تعداد مراحل تخلیه براده
d قطر مته		
t عمق سوراخکاری باقیمانده		$H = \frac{t}{d}$

مثال:


$$D = 2 \cdot 24 \text{ mm} = 48 \text{ mm}$$

کلمه CNC برای جمله N40 : D-48

$$t = 70 \text{ mm} + 0.5 \cdot 24 \text{ mm} - 48 \text{ mm} = 34 \text{ mm}$$

$$H = \frac{34 \text{ mm}}{24 \text{ mm}} = 1.4; \text{ 2 انتخاب}$$

کلمه CNC برای جمله N40 : H2

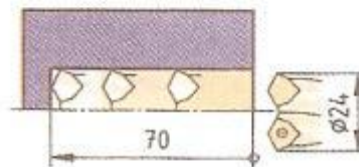

CNC برنامه		
N...		
N20	G97	S2500 M03
N30	G00 X0 Z12	
N40	G84 Z-70 F0.05 D-48 H2	


اولین عمق سوراخکاری D برابر قطر مته × 2 است که مربوط به نقطه استارت و پایان بوده و به طور افزایشی بیان می شود. همه عمقهای دیگر به جز آخرین مرحله، متناسب با قطر d مته است. آخرین عمق سوراخکاری توسط کنترل CNC محاسبه می شود.

مثال براده برداری برای تراشکاری

ابزارهای تراشکاری استفاده شده

$r_e = 0.8$ رنده روتراشی خشن	T0707	
$r_e = 0.4$ رنده روتراشی پرداخت	T0909	
رنده پیچبری	T1111	

N...	(روتراشی خشن با رنده T0707)			
N20				T0707
N30	G96	G41	F0.2	S180 M04
N40	G00	X30	Z1	
N50	G81	X48	Z-16	D1.5 H-16 R30 P0.5 Q0.1
N60	G82	X56	Z-12	I-4 K0 D1.5 H-16
N...	(روتراشی پرداخت با رنده T0909)			
N...				T0909
N120				F0.1 S240 M04
N130	G96	G41		
N140	G00	X56	Z1	
N150	G01		Z-12	
N160	G03	X48	Z-16	I-4 K0
N170	G01	X39.835		
N180		X33.835	Z-19	
N190			Z-32	
N...	(پیچبری با رنده پیچبری T1111)			
N...				T1111
N220				S800 M03
N230	G97			
N240	G00	X33.835		
N250			Z-11	
N260	G83	X36	Z-36	F2 D9 H1.083
N...				
N...				M30

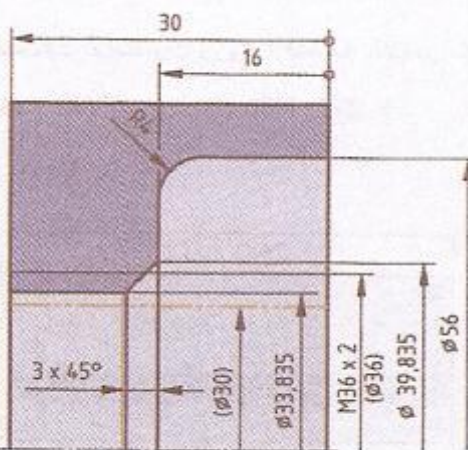

سوراخکاری اولیه با مته دارای تکه ویدیا

علائم پایه (اصلی)

طبق DIN 55003-3 (1981-08)

معنی	علائم	معنی	علائم	معنی	علائم
حافظه علائم داده‌ها، اجزاء یا ابزارها		تصحیح (جابه‌جایی)		پیکان نشان‌دهنده جهت	
تعویض برای نمایش کارهای تعویض مثلاً تعویض ابزار		جمله برای کارهایی که با یک جمله- برنامه در ارتباط است		برنامه با کارهای ماشین جهت نمایش نحوه کار سیستم	
برنامه بدون کارهای ماشین برای نمایش نحوه کار سیستم		نقطه مرجع (مبدأ) برای کارهایی که به نقطه مرجع مربوط می‌شوند		حامل داده‌ها مثلاً جهت مشخصه نوار پانچ، نوار مغناطیسی، صفحه مغناطیسی	
در کنترل CNC علائم اولیه تکرار شده و به صورت ترکیبی به کار می‌رود. علائم پایه یا اصلی، اساس علائم کاربردی است.					
تغییرات برای نمایش کارهای تغییرات، مثلاً اضافه کردن یا تغییر اجزا برنامه		پیکان کار اصولاً در علائمی به کار می‌رود که کار ماشین را نشان می‌دهد			

علائم کاربردی

طبق DIN 55003-3 (1981-08)

معنی	علائم	معنی	علائم	معنی	علائم
تغییر داده‌ها در حافظه		آغاز برنامه		حرکت به جلو- نوار بدون خواندن داده‌ها؛ بدون کار ماشین	
تصحیح ابزار برای ابزارهای غیرگردان		تغییر برنامه		حرکت به عقب- نوار بدون خواندن داده‌ها؛ بدون کار ماشین	
تصحیح طولی ابزار برای ابزارهای گردان		زیربرنامه		اجرای برنامه به طور پیوسته خواندن همه داده‌ها؛ بدون کار ماشین	
پازگشت به نقطه قطع برنامه مثلاً بعد از تعویض ابزار معیوب		انتهای برنامه		اجرای برنامه به طور پیوسته خواندن همه داده‌ها؛ با کار ماشین	
داده‌های مطلق اندازه‌ها دستورهای اندازه- مختصات، مثلاً اندازه‌های نسبی		دادن داده‌ها به یک حافظه		اجرای برنامه به صورت خط به خط خواندن همه داده‌ها؛ با کار ماشین	
داده‌های افزایشی یا زنجیری اندازه‌ها		استخراج داده‌ها از یک حافظه		جستجوی شماره جمله حرکت به عقب؛ بدون کار ماشین	
جابه‌جایی نقطه صفر		حافظه برنامه		ورود دستی اطلاعات MDI	
نقطه صفر قطعه‌کار		نقطه صفر- مختصات مبدأ سیستم مختصات ماشین		نقطه مرجع موقعیت سپورت‌ها نسبت به یک نقطه مرجع معلوم	

کد 7 بیٹی اسکی

ك		علامت	ك		علامت	ك		علامت	ك		علامت	ك		علامت	ك		علامت	ك		علامت	ك		علامت
Z ₁₀	Z ₁₆		Z ₁₀	Z ₁₆		Z ₁₀	Z ₁₆		Z ₁₀	Z ₁₆		Z ₁₀	Z ₁₆		Z ₁₀	Z ₁₆		Z ₁₀	Z ₁₆		Z ₁₀	Z ₁₆	
0	0	NUL	16	10	DLE	32	20	SP	48	30	0	64	40	@	80	50	P	96	60	\	112	70	p
1	1	SOH	17	11	DC1	33	21	!	49	31	1	65	41	A	81	51	Q	97	61	a	113	71	q
2	2	STX	18	12	DC2	34	22	"	50	32	2	66	42	B	82	52	R	98	62	b	114	72	r
3	3	ETX	19	13	DC3	35	23	#	51	33	3	67	43	C	83	53	S	99	63	c	115	73	s
4	4	EOT	20	14	DC4	36	24	\$	52	34	4	68	44	D	84	54	T	100	64	d	116	74	t
5	5	ENQ	21	15	NAK	37	25	%	53	35	5	69	45	E	85	55	U	101	65	e	117	75	u
6	6	ACK	22	16	SYN	38	26	&	54	36	6	70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	v
7	7	BEL	23	17	ETB	39	27	.	55	37	7	71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	w
8	8	BS	24	18	CAN	40	28	(	56	38	8	72	48	H	88	58	X	104	68	h	120	78	x
9	9	HT	25	19	EM	41	29	)	57	39	9	73	49	I	89	59	Y	105	69	i	121	79	y
10	A	LF	26	1A	SUB	42	2A	*	58	3A	:	74	4A	J	90	5A	Z	106	6A	j	122	7A	z
11	B	VT	27	1B	ESC	43	2B	+	59	3B	:	75	4B	K	91	5B	[	107	6B	k	123	7B	{
12	C	FF	28	1C	FS	44	2C	,	60	3C	<	76	4C	L	92	5C	\	108	6C	l	124	7C	
13	D	CR	29	1D	QS	45	2D	-	61	3D	=	77	4D	M	93	5D	]	109	6D	m	125	7D	}
14	E	SO	30	1E	RS	46	2E	.	62	3E	>	78	4E	N	94	5E	^	110	6E	n	126	7E	~
15	F	SI	31	1F	US	47	2F	/	63	3F	?	79	4F	O	95	5F	-	111	6F	o	127	7F	DEL

معنی علایم کنترول

کد Z10	علامت	معنی	کد Z10	علامت	معنی
0	NUL	(NULL) تهی	17	DC1	(DEVICE CONTROL 1) کنترل دستگاه 1
1	SOH	(START OF HEADING) شروع عنوان	18	DC2	(DEVICE CONTROL 2) کنترل دستگاه 2
2	STX	(START OF TEXT) شروع متن برنامه	19	DC3	(DEVICE CONTROL 3) کنترل دستگاه 3
3	ETX	(END OF TEXT) پایان متن برنامه	20	DC4	(DEVICE CONTROL 4) کنترل دستگاه 4
4	EOT	(END OF TRANSMISSION) پایان انتقال	21	NAK	(NEGATIVE ACKNOWLEDGE) تصدیق منفی
5	ENQ	(ENQUIRY) تقاضا برای داده	22	SYN	(SYNCHRONOUS IDLE) همگام‌سازی
6	ACK	(ACKNOWLEDGE) تصدیق	23	ETB	(END OF TRANSMISSION BLOCK) بلوک پایان انتقال
7	BEL	(BELL) بوق			
8	BS	(BACKSPACE) برگشت به عقب (پسبرد)	24	CAN	(CANCEL) حذف، قطع
9	HT	(HORIZONTAL TABULATION) جدول‌بندی افقی	25	EM	(END OF MEDIUM) پایان رسانه
10	LF	(LINE FEED) سطرران، سطرخورد	26	SUB	(SUBSTITUTE CHARACTER) کاراکتر جانشین
11	VT	(VERTICAL TABULATION) جدول‌بندی عمودی	27	ESC	(ESCAPE) انصراف، خارج شدن
12	FF	(FORM FEED) کاغذخورد، تغذیه کاغذ	28	FS	(FILE SEPERATOR) جداکننده فایل
13	CR	(CARRIAGE RETURN) شروع از خط جدید و تأیید خط قبلی	29	GS	(GROUP SEPERATOR) جداکننده گروه
14	SO	(SHIFT-OUT) مبدله - خاموش	30	RS	(RECORD SEPERATOR) جداکننده رکورد
15	SI	(SHIFT-IN) مبدله - روشن	31	US	(UNIT SEPERATOR) جداکننده واحد
16	DLE	(DATA LINK ESCAPE) تغییر انتقال	32	SP	(SPACE) فضای خالی
			127	DEL	(DELETE) حذف کردن

معنى حلايم خاص (بخش ارجاع بين الملل)

معنی	علامت	کد Z10	معنی	علامت	کد Z10	معنی	علامت	کد Z10
a تجاری، ات	@	64	پلاس (جمع)	+	43	فضای خالی		32
کروشه باز	[	91	کاما	,	44	علامت فراخوانی	!	33
بک اسلش (خط مایل معکوس)	\	92	ماینس (تفریق)، خط تیره	-	45	علامت راهنما	"	34
کروشه بسته	]	93	دات (نقطه)	.	46	شارپ (علامت شماره)	#	35
توان (بیکان بالا)	^	94	اسلش (خط مایل)	/	47	دالر (علامت معیار)	\$	36
(آندرلین) پایین خط	—	95	کانل (دونقطه)	:	58	درصد	%	37
گراویس	`	96	(سیمی کالن) ویرگول نقطه	:	59	اند (و تجاری)	&	38
آکلاذ باز	{	123	کوچکتر از	<	60	آپستروف	'	39
خط پایپ (خط تیره عمود)		124	مساوی	=	61	پرانتز باز	(	40
آکلاذ بسته	}	125	بزرگتر از	>	62	پرانتز بسته	)	41
کلبدا (بالا خط)	~	126	علامت سؤال	?	63	ستاره	*	42

علایم کنترل (0...32, 127) روی صفحه و چاپ‌کننده قابل نمایش نیستند، فقط جهت انتقال دستور سیستم به کار می‌رود.
علایم 128...255 در سری علایم توسعه یافته ASCII یا مانند علایم 0...127 کدبندی شده یا برای علایم خاص استفاده می‌شود (علایم پیوسته، علایم-گرافیک، سری علایم تعریف شده).
علامت 128 مثلا برای علامت EURO، € است.

(۱) American Standard Code for Information Interchange = ASCII (کدهای استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات)

علائم پلان اجرای برنامه

طبق DIN 66001 (1983-12)

علائم	معنی، ملاحظات	علائم	معنی، ملاحظات	علائم	معنی، ملاحظات
	پردازش اطلاعات، مثلاً جمع، تفریق واحد پردازش، مثلاً انسان، کامپیوتر		داده‌ها، عمومی حامل داده‌ها، عمومی		داده‌ها در حافظه مرکزی حافظه
	پردازش دستی، مثلاً خواندن، نوشتن محل پردازش دستی		داده‌ها با پردازش ماشینی، حامل داده‌های کار ماشینی		داده‌های نوری یا صوتی، مثلاً شکل، صدا، واحد خروجی صوتی یا نوری مثلاً صفحه نمودار، بلندگو
	انشعاب، مثلاً در تصمیم‌گیری واحد انتخاب، مثلاً کلید		داده‌ها با پردازش دستی، ذخیره دستی، مثلاً کارت، آرشیو		داده‌های دستی نوری یا صوتی واحد ورودی و تغذیه، مثلاً کلید، میکروفن
	آغاز حلقه، شروع یک قسمت تکراری از برنامه		داده‌ها روی قطعه نوشتاری، مثلاً کارت، واحد ورودی - خروجی برای قطعه نوشتاری، مثلاً خواننده، چاپگر		ترتیب پردازش اطلاعات مسیر دست‌یابی
	انتهای حلقه، پایان یک قسمت تکراری از برنامه		داده‌ها روی کارت، مثلاً کارت پانچ واحد کارت پانچ، مثلاً خواننده، سوراخ‌کننده		مسیر انتقال داده‌ها
	همزمان کردن در پردازش موازی هم واحد همزمانی		داده‌ها روی نوار پانچ واحد نوار پانچ، مثلاً خواننده، سوراخ‌کننده		مرز برنامه، مثلاً شروع برنامه
	پرش با برگشت		داده‌ها یا دستگاه : حافظه فقط با دست‌یابی ترتیبی مثلاً نوار مغناطیسی		محل اتصال، پیوند اجزاء نمایش
	پرش بدون برگشت		داده‌ها یا دستگاه : با دست‌یابی مستقیم مثلاً دیسکت یا هارد دیسک		ظریف کردن، مطابقت با بزرگنمایی یک قسمت توجه جهت پیوست متن توضیحی
	قطع از خارج				
	کنترل از خارج				
				نمایش خطوط اتصال	
				جهت اثر	
				اتصال به علائم	

طبق DIN 66261 (1985-11)



علائم ساختمان برنامه (طبق Nassi-Schneiderman)

انشعابات

بلوک تکراری با شرط انتهایی	بلوک تکراری با شرط آغاز	بلوک ترتیبی
دستور 1 دستور 2 دستور 3 شرط انتهایی، اگر ... تکرار کن	تکرار، تا زمانی که ... دستور 1 دستور 2 دستور 3	دستور 1 دستور 2 دستور 3
راه‌حل دیگر راه‌حل چندگانه	راه‌حل دیگر راه‌حل مشروط	راه‌حل دیگر راه‌حل ساده
شرط شرط 1 شرط 2 شرط 3	شرط شرط 1 شرط 2 شرط 3	شرط شرط 1 شرط 2 شرط 3
بر آورده نشد بدون دستور (خالی)	بر آورده نشد دستور	بر آورده شد دستور

مثال : محاسبه دایره

ساختمان برنامه

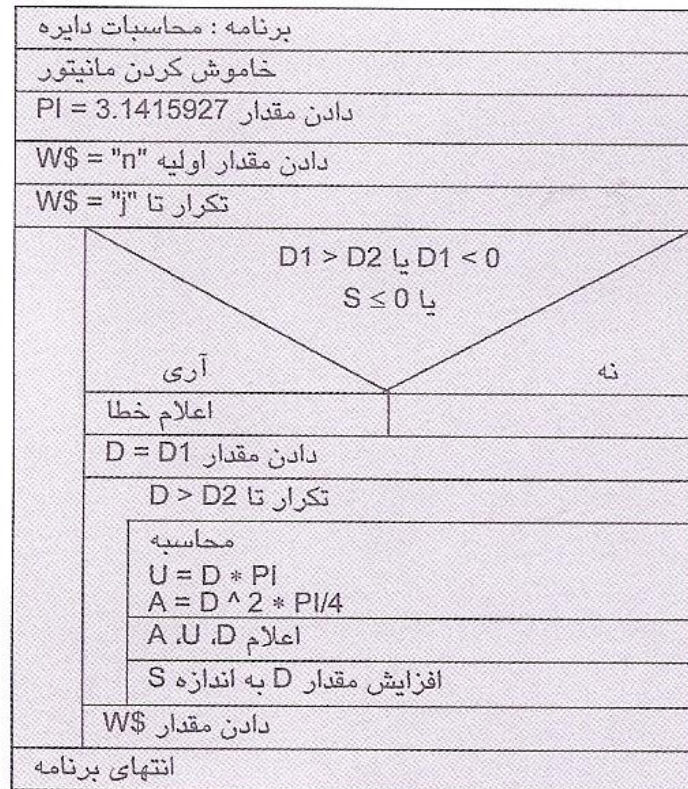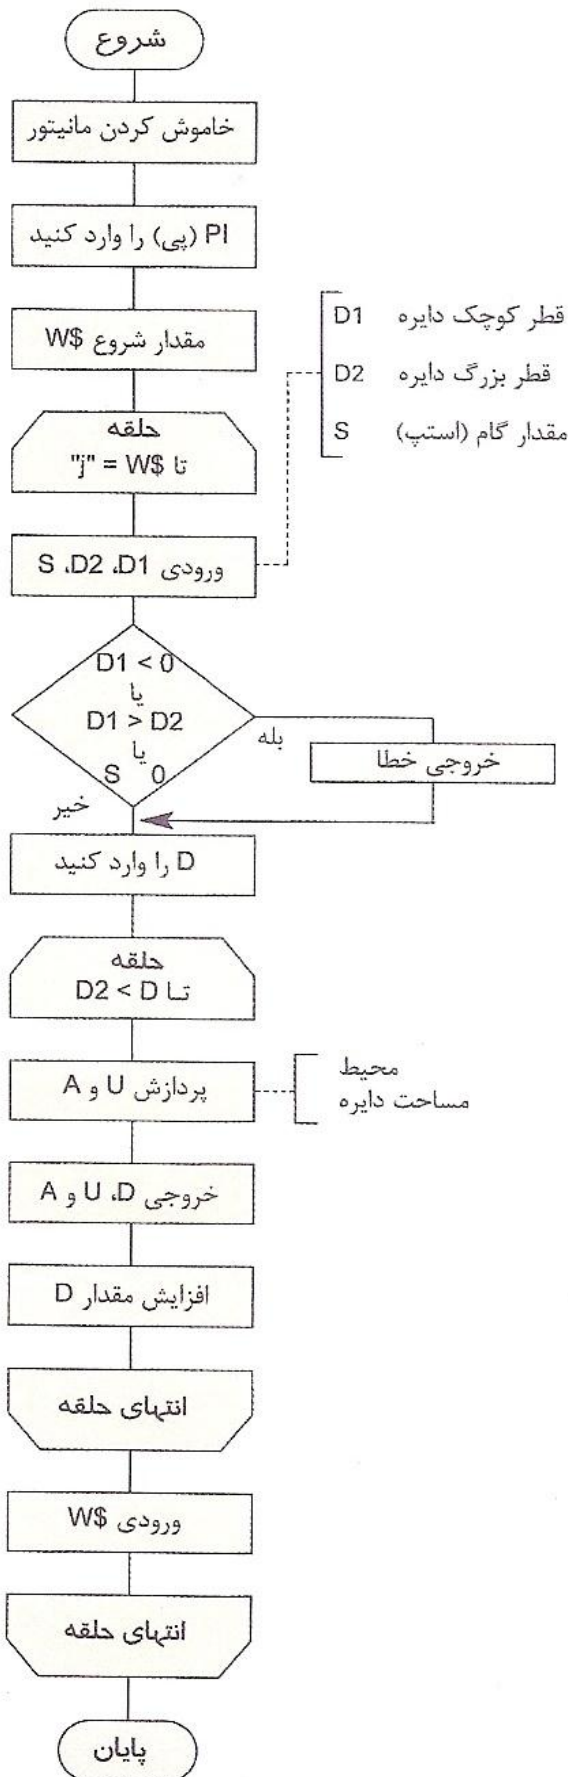

ساختمان برنامه

```


REM *** Programm Kreisberechnung ***
REM *** fuer Kreisumfang und Kreisflaeche ***
CLS
PRINT
CONST PI = 3.1415927 #
W$ = "n"
REM *** Werteeingabe ***
DO UNTIL W$ = "j"
  PRINT "Durchmesser Anfangswert:";
  INPUT D1
  PRINT "Durchmesser Endwert:";
  INPUT D2
  PRINT "Schrittweite:";
  INPUT S
  IF D1 < 0 OR D1 > D2 OR S <= 0
    THEN
      PRINT "Unzulaessige Eingabe:";
    END IF
REM *** Verarbeitung und Ausgabe ***
PRINT "D", "U", "A"
D = D1
DO UNTIL D > D2
  U = D * PI
  A = D^2 * PI/4
  PRINT D, U, A
  D = D + S
LOOP
REM *** Abschluss ***
PRINT "Programm beenden? (j/n)";
INPUT W$
LOOP
END
  
```

سیستم ISO برای اندازه‌های حدی و انطباقات


اصطلاحات

طبق DIN ISO 286-1 (1990-11)

N	اندازه نامی	میدان تolerances سوراخ	N	اندازه نامی	محور
G_{oB}	بزرگترین اندازه	خط صفر	G_{oW}	بزرگترین اندازه	
G_{uB}	کوچکترین اندازه	میدان تolerances محور	G_{uW}	کوچکترین اندازه	
ES	حد بالای انحراف		es	حد بالای انحراف	
EI	حد پایین انحراف		ei	حد پایین انحراف	
T_B	tolerance سوراخ		T_W	tolerance محور	

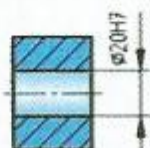

اندازه نامی
کلاس تolerance
 $\phi 20H7$
درجه تolerance
انحراف پایه

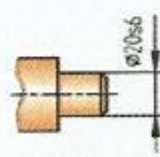

اندازه نامی
کلاس تolerance
 $\phi 20s6$
درجه تolerance
انحراف پایه

نام	توضیح	نام	توضیح
خط صفر	اندازه نامی را نشان می‌دهد که انحراف و تolerance بدان مربوط می‌شود.	درجه تolerance پایه	یک گروه از تoleranceها که به یک سطح دقت یکسان مثلاً IT7 مربوط می‌شوند.
انحراف پایه	حدی که موقعیت تolerance را نسبت به خط صفر تعیین می‌کند.	درجه تolerance	عدد درجه تolerance پایه، مثلاً 7 در کلاس تolerance IT7.
tolerance	اختلاف بین بزرگترین اندازه و کوچکترین اندازه یا حد بالا و حد پایین می‌باشد.	کلاس تolerance	نامگذاری مرکب انحراف پایه با درجه تolerance مثلاً H7.
tolerance پایه	tolerance مربوط به درجه تolerance مثلاً IT7 و محدوده اندازه نامی مثلاً 30...50 mm می‌باشد.	انطباق	وضعیت نشیمن و ارتباط بین سوراخ و محور

طبق DIN ISO 286-1 (1990-11)

اندازه‌های حدی، انحرافات و تoleranceها

سوراخ

$$G_{oB} = N + ES$$

$$G_{uB} = N + EI$$

$$T_B = ES - EI$$

$$T_B = G_{oB} - G_{uB}$$

مثال: سوراخ $\phi 50 + 0,3 / + 0,1$, $G_{oB} = ?$, $T_B = ?$

$$G_{oB} = N + ES = 50 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm} = 50,30 \text{ mm}$$

$$T_B = ES - EI = 0,3 \text{ mm} - 0,1 \text{ mm} = 0,2 \text{ mm}$$

محور

$$G_{oW} = N + es$$

$$G_{uW} = N + ei$$

$$T_W = es - ei$$

$$T_W = G_{oW} - G_{uW}$$

مثال: محور $\phi 20e8$, $G_{uW} = ?$, $T_W = ?$

مقادیر ei و es: صفحه ۱۰۸

$$ei = -73 \mu\text{m} = -0,073 \text{ mm}; es = -40 \mu\text{m} = -0,040 \text{ mm}$$

$$G_{uW} = N + ei = 20 \text{ mm} + (-0,073 \text{ mm}) = 19,927 \text{ mm}$$

$$T_W = es - ei = -40 \mu\text{m} - (-73 \mu\text{m}) = 33 \mu\text{m}$$

طبق DIN ISO 286-1 (1990-11)

انطباقات

انطباق لقی (بازی‌دار)	انطباق جذب	انطباق پرس (تداخل)
بیشترین لقی کمترین لقی $P_{SM} = G_{uB} - G_{oW}$	بیشترین لقی بیشترین پرس $P_{SH} = G_{oB} - G_{uW}$	بیشترین پرس کمترین پرس $P_{OH} = G_{uB} - G_{oW}$ $P_{UM} = G_{oB} - G_{uW}$

مثال: انطباق $\phi 30 H8/f7$, $P_{SM} = ?$, $P_{SH} = ?$

مقادیر EI, ES, ei: صفحه ۱۰۸

$$G_{oW} = N + es = 30 \text{ mm} + (-0,020 \text{ mm}) = 29,980 \text{ mm}$$

$$G_{uW} = N + ei = 30 \text{ mm} + (-0,041 \text{ mm}) = 29,959 \text{ mm}$$

$$P_{SH} = G_{oB} - G_{uW} = 30,033 \text{ mm} - 29,959 \text{ mm} = 0,074 \text{ mm}$$


$$P_{SM} = G_{uB} - G_{oW} = 30,000 \text{ mm} - 29,980 \text{ mm} = 0,02 \text{ mm}$$

$G_{oB} = N + ES = 30 \text{ mm} + 0,033 \text{ mm} = 30,033 \text{ mm}$

$G_{uB} = N + EI = 30 \text{ mm} + 0 \text{ mm} = 30,000 \text{ mm}$


سیستم تناوبی عناصر

دوره تناوب	گروههای اصلی	عدد اتمی (= تعداد پروتون)	نماد شیمیایی	نام عنصر : حالت در	گروههای اصلی
1	IA H هیدروژن 1,008	11 Na سدیم 22,989	11 Na	جامد : حروف مشکی مایع : حروف قرمز گاز : حروف آبی	IIA He هلیوم 4,002
2	IIA Li لیتیم 6,941 4 Be بریتیم 9,012	جرم اتمی نسبی عناصر ساخته شده مصنوعی (261) در داخل پراثر مثلاً	12 Mg مغیریم 24,305	جامد : حروف مشکی مایع : حروف قرمز گاز : حروف آبی	IIIA B بور 10,811 6 C کربن 12,011 7 N نیتروژن 14,007 8 O اکسیژن 15,999 9 F فلور 18,998 10 Ne نئون 20,179
3	IIIA Na سدیم 22,989 20 Ca کلسیم 40,078	گروههای فرعی	26 Fe آهن 55,847 27 Co کبالت 58,933 28 Ni نیکل 58,690 29 Cu مس 63,546 30 Zn روی 65,390 31 Ga گالیم 69,732 32 Ge ژرمانیم 72,590 33 As آرسنیک 74,922 34 Se سلنیم 78,960 35 Br برم 79,904 36 Kr کریپتون 83,800	گروههای فرعی	13 Al آلومینیم 26,982 14 Si سیلیسیم 28,086 15 P فسفر 30,974 16 S گوگرد 32,066 17 Cl کلر 35,453 18 Ar آرگون 39,948
4	IIIA K پتاسیم 39,102 38 Sr استرونسیم 87,620	گروههای فرعی	42 Mo مولیبدن 95,940 43 Tc تکنسیم (98) 44 Ru روتنیم 101,070 45 Rh روادیم 102,906 46 Pd پالادیم 106,420 47 Ag نقره 107,868 48 Cd کادمیم 112,410 49 In ایندیم 114,820 50 Sn فلز 118,710 51 Sb آنتیمون 121,750 52 Te تیلور 127,600 53 I ید 126,905 54 Xe گزتون 131,290	گروههای فرعی	5 B بور 10,811 6 C کربن 12,011 7 N نیتروژن 14,007 8 O اکسیژن 15,999 9 F فلور 18,998 10 Ne نئون 20,179
5	IIIA Rb روبییدیم 85,468 56 Ba باریم 137,340	گروههای فرعی	72 Hf هافنیوم 178,490 73 Ta تانگست 183,850 74 W تنگستن 186,207 75 Re رهنیم 187,210 76 Os اوسمیر 190,230 77 Ir ایریدیوم 192,220 78 Pt پلاتین 195,080 79 Au طلا 196,967 80 Hg جیوه 200,590 81 Tl تیلیم 204,383 82 Pb سرب 207,200 83 Bi بیسموت 208,980 84 Po پولونیوم 210 85 At آستاتین 210 86 Rn رادون 222	گروههای فرعی	5 B بور 10,811 6 C کربن 12,011 7 N نیتروژن 14,007 8 O اکسیژن 15,999 9 F فلور 18,998 10 Ne نئون 20,179
6	IIIA Cs سزیم 132,905 87 Fr فرانسیم 223	گروههای فرعی	103 La لانتانوم 138,906 104 Ce سرمیم 140,120 105 Pr پراسیمیم 140,908 106 Nd نیودیم 144,240 107 Pm پرمیتیم 144,912 108 Sm ساماریوم 150,360 109 Eu یوربوم 151,960 110 Gd گادولینیم 157,250 111 Tb تربیم 158,925 112 Dy دیسپرویم 162,500 113 Ho هولمیوم 164,930 114 Er اریتمیم 167,260 115 Tm تولیمیم 168,934 116 Yb ایتربیوم 173,040	گروههای فرعی	5 B بور 10,811 6 C کربن 12,011 7 N نیتروژن 14,007 8 O اکسیژن 15,999 9 F فلور 18,998 10 Ne نئون 20,179
7	IIIA Lu لوئیسیم 174,967 103 La لانتانوم 138,906 104 Ce سرمیم 140,120 105 Pr پراسیمیم 140,908 106 Nd نیودیم 144,240 107 Pm پرمیتیم 144,912 108 Sm ساماریوم 150,360 109 Eu یوربوم 151,960 110 Gd گادولینیم 157,250 111 Tb تربیم 158,925 112 Dy دیسپرویم 162,500 113 Ho هولمیوم 164,930 114 Er اریتمیم 167,260 115 Tm تولیمیم 168,934 116 Yb ایتربیوم 173,040	گروههای فرعی	103 La لانتانوم 138,906 104 Ce سرمیم 140,120 105 Pr پراسیمیم 140,908 106 Nd نیودیم 144,240 107 Pm پرمیتیم 144,912 108 Sm ساماریوم 150,360 109 Eu یوربوم 151,960 110 Gd گادولینیم 157,250 111 Tb تربیم 158,925 112 Dy دیسپرویم 162,500 113 Ho هولمیوم 164,930 114 Er اریتمیم 167,260 115 Tm تولیمیم 168,934 116 Yb ایتربیوم 173,040	گروههای فرعی	103 La لانتانوم 138,906 104 Ce سرمیم 140,120 105 Pr پراسیمیم 140,908 106 Nd نیودیم 144,240 107 Pm پرمیتیم 144,912 108 Sm ساماریوم 150,360 109 Eu یوربوم 151,960 110 Gd گادولینیم 157,250 111 Tb تربیم 158,925 112 Dy دیسپرویم 162,500 113 Ho هولمیوم 164,930 114 Er اریتمیم 167,260 115 Tm تولیمیم 168,934 116 Yb ایتربیوم 173,040

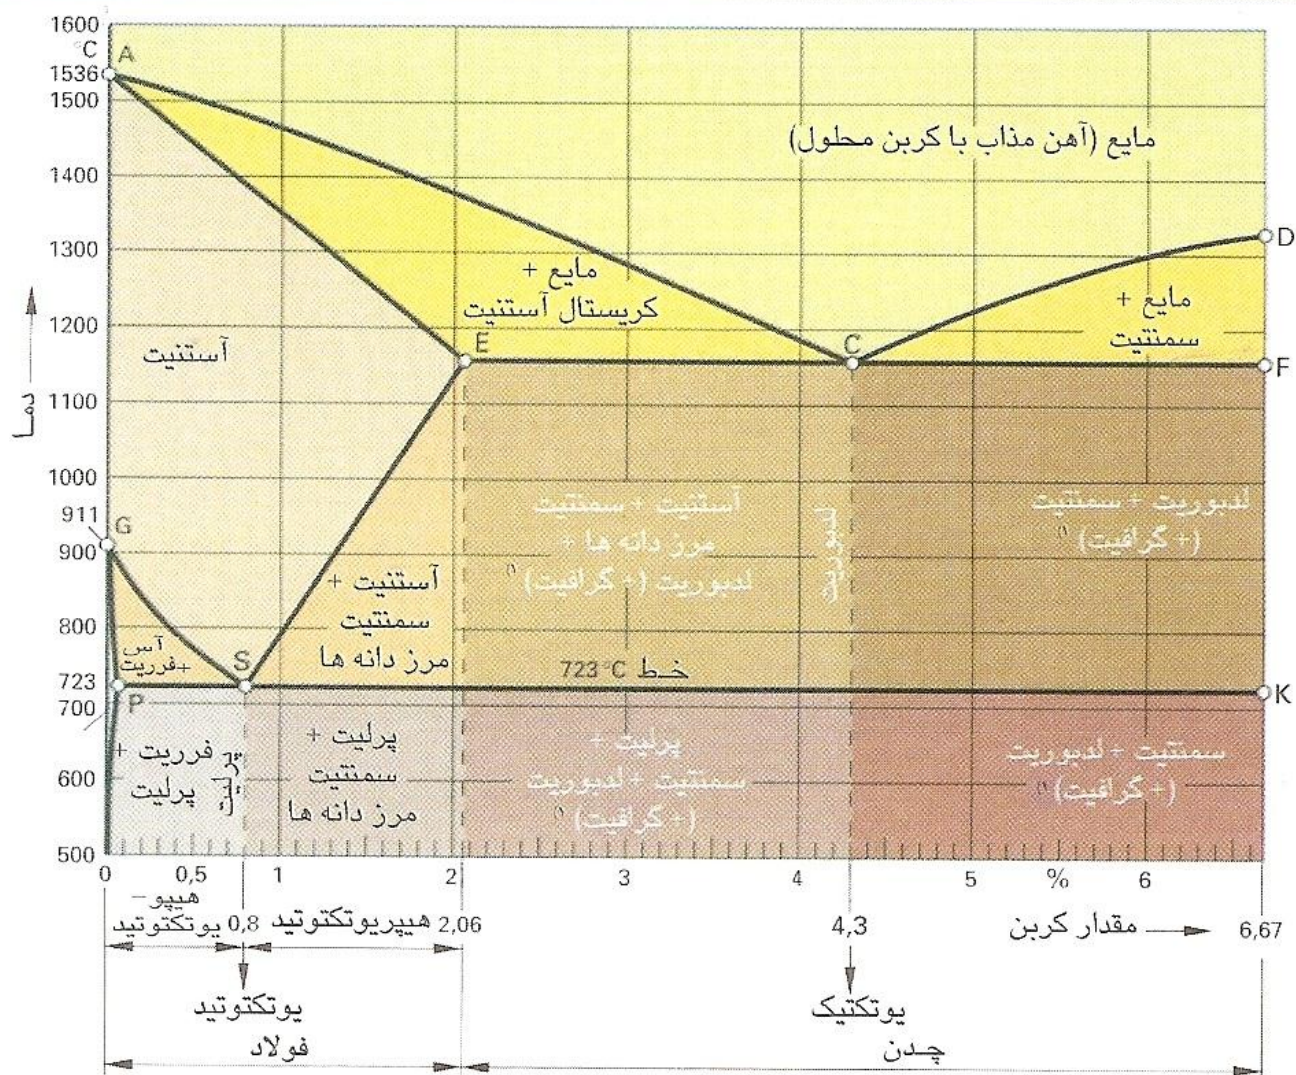

⁹ در آهن با مقدار کربن بالای 2,06% (چدن) و مقدار اضافی سیلیسیم، قسمتی از کربن به شکل گرافیت جدا می شود.

عملیات حرارتی فولادها

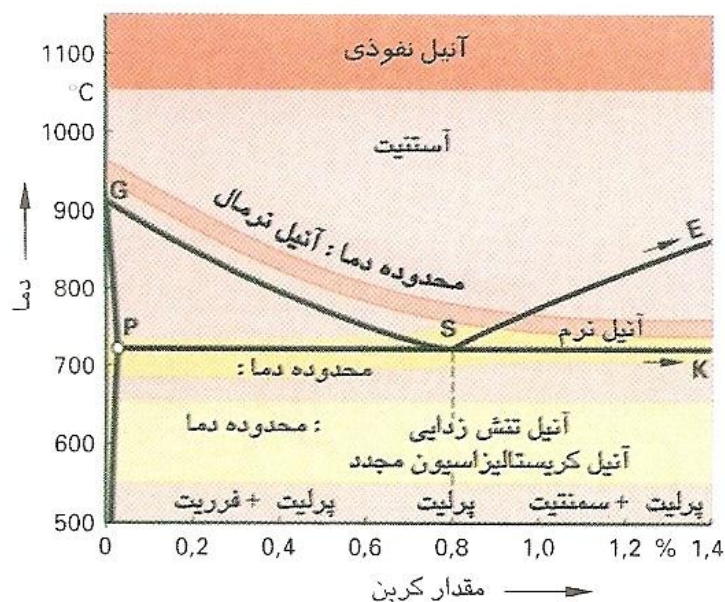


زمینه فولادهای غیرآلیاژی

مقدار کربن و شکل زمینه
اچ کردن : اسید نیتریک الکلی 3%
بزرگنمایی حدود 1 : 500



0,1 % C
فرریت

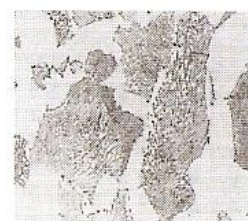

0,45 % C
فرریت + پیرلایت



0,8 % C
یرلیت



1,3 % C
فرریت + سمیتیت مرز دانه ها

جنس و درجه کیفیت

نکات مهم	جنس	فلز
نوع جنس	تخته چندلای نئوپان یا صفحات کامپوزیتی، چوب سخت و نرم	آلیاژهای Zn, Sn, Cu آلیاژهای Al چدن یا فولاد
کاربرد	قطعات تکی یا قطعات تولید تیراژ پایین، الزامات کم از نظر دقت؛ قالب‌گیری غالباً دستی	تولید سری متوسط و انبوه یا الزامات بالای دقت؛ قالب‌گیری ماشینی
حداکثر تعداد قطعه در قالب‌گیری	حدود 750	حدود 10 000
درجه کیفیت ^(۱)	H3, H2, H1	K2, K1
کیفیت سطحی	کاغذ سنباده اندازه دانه‌ها 60...80	Ra = 12,5 µm
		Ra = 3,2...6,3 µm

(۱) سیستم کلاسه ساخت و کاربرد مدلها، تجهیزات مدلها و جعبه ماهیچه‌ها، ویژگی کاربرد آنها، کیفیت و عمر آنها: H چوب، K موادمصنوعی، M فلز
(۲) بهترین درجه کیفیت

شیب قالب

ارتفاع H mm	شیب قالب T به mm					
	سطح کوچک بلند کردن			سطح بزرگ بلند کردن		
	قالب‌گیری دستی		قالب‌گیری ماشینی	قالب‌گیری دستی		قالب‌گیری ماشینی
	ماسه قالب چسب- گلی	ماسه قالب چسب شیمیایی		ماسه قالب چسب- گلی	ماسه قالب چسب شیمیایی	
...30	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
> 30...80	2,0	2,0	2,0	2,5	2,0	2,0
> 80...180	3,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0
> 180...250	3,5	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
> 250...1000			250 mm به ازای هر +1,0 mm			
> 1000...4000			1000 mm به ازای هر +2,0 mm			

مشخصه رنگی مدلها

فلزات سبک	فلزات سنگین	چدن	چدن با گرافیت ورقه‌ای	چدن با گرافیت کروی	فولاد ریختگی	سطوح یا قسمتی از سطوح
سبز	زرد	خاکستری	قرمز	بنفش	آبی	رنگ سطوحی که روی قطعه ریختگی ماشینکاری نمی‌شود
نوارهای زرد	نوارهای قرمز	نوارهای زرد	نوارهای زرد	نوارهای زرد	نوارهای زرد	سطوح ماشینکاری
نقاط نشیمن قطعات آزاد و محکم‌کننده‌های آنها						
با کادر سیاه						
آبی	آبی	قرمز	آبی	قرمز	قرمز	محل صفحات مبرد (خنک‌کننده)
						ماهیچه
تغذیه						

محدوده کاربرد و مقادیر مرجع برش با شعله

محدوده کاربرد فرآیند برش با شعله

جنس	ضخامت ورق s به mm									
	1	2	4	6	8	10	20	40	100	
فولادهای سازه‌ای، غیرآلیاژی و آلیاژی										برش اکسی استیلن
										برش لیزری
										برش پلاسمایی
										برش یا جت آب
										برش با اکسی استیلن
فولادهای گرم- نیکل										برش لیزری
										برش پلاسمایی
										برش یا جت آب
										برش با اکسی استیلن
										برش لیزری
آلومینیم، آلیاژهای آلومینیم										برش پلاسمایی
										برش یا جت آب
										برش با اکسی استیلن
										برش لیزری
										برش پلاسمایی
تیتانیم، شیشه، سرامیک، سنگ، مواد مصنوعی، لاستیک، اسفنجها										برش یا جت آب
										برش با اکسی استیلن
										برش لیزری
										برش پلاسمایی
										برش یا جت آب

مقادیر مرجع برای برش با اکسی استیلن

جنس قطعه کار: فولاد سازه‌ای غیرآلیاژی؛ گاز: استیلن

ضخامت ورق s mm	نازل برش mm	پهنای درز برش mm	فشار اکسیژن		فشار استیلن bar	مصرف کل اکسیژن m ³ /h	مصرف استیلن m ³ /h	سرعت برش	
			برش bar	گرم کردن bar				برش کیفی m/min	برش قطع m/min
5	3...10	1,5	2,0	2,0	0,2	1,67	0,27	0,69	0,84
8			2,5			1,92	0,32	0,64	0,78
10			3,0			2,14	0,34	0,60	0,74
10	10...25	1,8	2,5	2,5	0,2	2,46	0,36	0,62	0,75
15			3,0			2,67	0,37	0,52	0,69
20			3,5			2,98	0,38	0,45	0,64
25			4,0			3,20	0,40	0,41	0,60
30	25...40	2,0	4,3	2,5	0,2	3,42	0,42	0,38	0,57
35			4,5			3,54	0,44	0,36	0,55

مقادیر مرجع برش پلاسمایی^{۱)}

جنس قطعه: آلومینیم								جنس قطعه: فولادهای سازه‌ای پرآلیاژ							
تکنیک برش: آرگون-هیدروژن								تکنیک برش: آرگون-هیدروژن							
مقادیر مصرف هیدروژن m ³ /h	سرعت برش برش m/min	برش کیفی A	شدت جریان برش A	مقادیر مصرف آرگون m ³ /h	سرعت برش برش m/min	برش کیفی A	شدت جریان برش A	مقادیر مصرف هیدروژن m ³ /h	سرعت برش برش m/min	برش کیفی A	شدت جریان برش A	مقادیر مصرف آرگون m ³ /h	سرعت برش برش m/min	برش کیفی A	شدت جریان برش A
0,5	1,2	5,0	120	1,2	6,0	120	70	0,5	1,2	5,0	120	1,2	6,0	120	70
0,5	1,2	1,6	120	0,24	1,3	120	70	0,5	1,2	1,6	120	0,24	1,3	120	70
0,5	1,2	0,75	120	0,24	0,5	120	70	0,5	1,2	0,75	120	0,24	0,5	120	70
0,5	1,2	0,5	120	0,48	0,5	120	70	0,5	1,2	0,5	120	0,48	0,5	120	70

۱) مقادیر برای توان قوس برق حدود 12 kW و قطر نازل برش برابر 1,2 mm صادق است.

مشخصه کپسولهای گاز


طبق DIN EN 1089-2 (2002-11)

برچسبهای خطر

مشخصه الزامی و منحصر به فرد محتوای گاز یک کپسول روی برچسب خطر آن آورده می‌شود. ترجیحا این برچسب بالای و یا به طور غیرمستقیم زیر کنگی آن نصب می‌شود.

راهنما و تذکر
خطر و ایمنیمشخصه محصول،
مثلا اکسیژن

ترکیب گاز

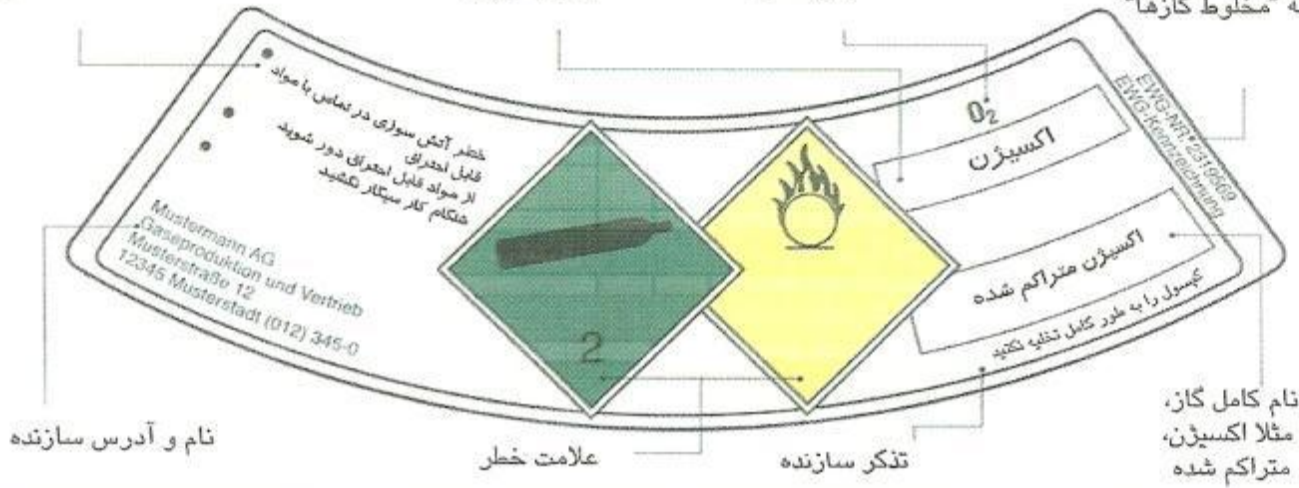شماره EWG در حالت
یک نوع بودن مواد
یا کلمه "مخلوط گازها"

علائم خطر



سمی



خطر آتش سوزی



خورنده



آتش گیر

گاز^۱

طبق DIN EN 1089-3 (2004-06)

کد رنگها

کد رنگ زیر کنگی کپسول به عنوان اطلاعات اضافی درباره خواص گازها می‌باشد
اگر از دور قابل خواندن نیست ولی به کمک رنگ قابل شناسایی باشد
این کد رنگ برای گاز مایع صادق نیست

کد عمومی رنگها

۲)

کاهش توان خطر
کاهش خطر

سمی و/یا خورنده



قابل احتراق



اکسیدشونده

خنثی^۳

کد رنگها برای گازهای ویژه



اکسیژن



استیلن



آرگون



نیتروژن



دی اکسید کربن



هلیوم

(۳) غیرسمی، غیرخورنده، غیرقابل احتراق، اکسیدنشونده

(۲) N = جدید

(۱) غیرقابل احتراق و غیرسمی

مشخصه کپسولهای گاز

گازهای خاص و گازهای مخلوط برای کاربرد صنعتی

مشخصه رنگ (مثالها)

مشخصه		مشخصه	
جدید ^(۱)	قدیمی	جدید ^(۱)	قدیمی
اکسیژن		گزنون، کریپتون، نئون	
سفید	آبی	خاکستری	خاکستری (سیاه)
آبی	آبی	خاکستری درخشان	خاکستری
استیلن		هیدروژن	
قهوه‌ای بلوطی	زرد	قرمز	قرمز
قهوه‌ای بلوطی	زرد (سیاه)	قرمز	قرمز
آرگون		مخلوط نیتروژن / هیدروژن	
سبز تیره	خاکستری	قرمز	قرمز
خاکستری	خاکستری	قرمز (سبز تیره)	خاکستری
نیتروژن		مخلوط آرگون / دی‌اکسید کربن	
سیاه	سبز تیره	خاکستری	خاکستری
خاکستری	سبز تیره	خاکستری	خاکستری
دی‌اکسید کربن		هوای فشرده	
خاکستری	خاکستری	خاکستری	سبز درخشان
خاکستری	خاکستری	خاکستری	خاکستری
هلیوم		(۱) در کپسولهای گاز که طبق DIN EN 1089 مشخص می‌شود باید حرف N (= New) دو بار (منظور روبه‌روی هم) روی کلگی کپسول درج شود. در کپسولهایی که مشخصه آنها تغییر نکرده است حرف "N" لازم نیست. (۲) در پیرامون کپسولهای استوانه‌ای ممکن است رنگهای دیگری هم به کار رفته باشد، اما این کار نباید منجر به درک اشتباه و نادرست از خطرات گاز محتوای آن گردد.	
قهوه‌ای	خاکستری		
خاکستری	خاکستری		

رنگهای ایمنی، مشخصه‌های ایمنی

طبق DIN 4844-1 (2002-11) و BGV A8^{۱)} (2002-04)

رنگهای ایمنی

رنگ	قرمز	زرد	سبز	آبی
معنی	ایست، ممنوع	احتیاط! احتمال خطر	بدون خطر، کمکهای اولیه	علامت پیشنهادی، راهنمایی
رنگ زمینه	سفید	سیاه	سفید	سفید
رنگ علامت	سیاه	سیاه	سفید	سفید
مثالهای کاربردی	علامت ایست، اضطراری - خاموش، علامت ممنوع، مواد آتش‌نشانی	اشاره و تذکر خطر (مثلا آتش، انفجار، تابش)، اشاره و تذکر موانع (مثلا گودال و برآمدگی)	مشخصه راه نجات و خروجی اضطراری، کمکهای اولیه و ایستگاههای نجات	موظف به استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی، محل کیوسک تلفن

طبق DIN 4844-2 (2001-02) و BGV A8^{۱)} (2002-04)

علامت ممنوع

					
ممنوع	سیگار کشیدن ممنوع	کبریت، شعله و سیگار کشیدن ممنوع	عبور عابر پیاده ممنوع	خاموش کردن با آب ممنوع	این آب خوردنی نیست
					
ورود افراد متفرقه ممنوع	برای وسایل نقلیه بالابر ممنوع	دست زدن و تماس ممنوع	تماس ممنوع، درپوش ولتاژ دارد	وصل کردن ممنوع	برای افراد با کنترل کننده ضربان قلب ممنوع
					
گذاشتن یا انبار کردن ممنوع	حمل نفر ممنوع	ورود به محوطه ممنوع	آب پاشیدن ممنوع	استفاده از تلفن همراه ممنوع	خوردن و نوشیدن ممنوع
					
همراه داشتن کارتهای اطلاعاتی یا الکترونیکی ممنوع	بالارفتن افراد متفرقه ممنوع	کاربرد این دستگاهها در وان حمام، دوش یا ظرفشویی ممنوع	داخل کردن دست به درون محفظه ممنوع	استفاده برای افراد با موهای بلند ممنوع	برای سنگ زنی آزاد و دستی ممنوع

(۱) دستورالعملهای اتحادیه BGV A8 (جایگزین VGB 125)

علائم هشدار

طبق DIN 4844-2 (2001-02) و BGV A8^{۱)} (2002-04)

علائم هشدار

					
هشدار قبل از نقطه خطر	هشدار نسبت به مواد آتش‌زا	هشدار نسبت به مواد منفجره	هشدار، مواد سمی	هشدار، مواد خورنده	هشدار، مواد رادیواکتیو یا پرتوهای یونیزه کننده
					
هشدار، بارهای آویزان و معلق	هشدار، رفت و آمد بالا	هشدار، ولتاژ الکتریکی خطرناک	هشدار، تابش نوری	هشدار، تابش لیزری	هشدار، مواد آتش‌زا
					
هشدار، پرتوهای غیر یونی کننده و الکترومغناطیس	هشدار، میدان مغناطیسی	هشدار، نسبت به زمین خوردن و گیر کردن	هشدار، خطر سقوط	هشدار، خطر مرگ	هشدار، سرما
					
هشدار، مواد مضر سلامتی و تحریک کننده	هشدار، کپسولهای گاز	هشدار، خطر باتری	هشدار، جو قابل انفجار	هشدار، محور فرز کاری	هشدار، خطر پرس شدن
					
هشدار، خطر واژگونی به هنگام نورد	هشدار، استارت خودکار	هشدار، سطوح داغ	هشدار، آسیب دیدگی دست	هشدار، خطر سر خوردن	هشدار، خطر به واسطه تأسیسات نقاله ریلی

علائم پیشنهادی

					
علائم پیشنهادی عمومی	عینک ایمنی استفاده کنید	کلاه ایمنی استفاده کنید	گوشی ایمنی استفاده کنید	ماسک تنفس استفاده کنید	کفش ایمنی استفاده کنید
					
دستکش ایمنی استفاده کنید	لباس ایمنی استفاده کنید	ماسک ایمنی استفاده کنید	از کمربند ایمنی استفاده کنید	برای عبور پیاده	از کمربند ایمنی استفاده کنید
					
از پل استفاده کنید	قبل از باز کردن، دوشاخه شبکه را بکشید	قبل از شروع به کار، قفل کنید	جلیقه نجات استفاده کنید	بوق بزنید	به نحوه استفاده توجه کنید

علائم نجات در مسیرهای فرار و خروجیهای اضطراری

					
اطلاعات مسیر کمکیهای اولیه، خروجیهای اضطراری ^{۲)}	کمکیهای اولیه	بیراثکار	دوش اضطراری	تجهیزات شستشوی چشم	
					
تلفن اضطراری	بیمارستان	دفینر باتور ^{۳)}	خروجی اضطراری / مسیر فرار	محل تجمع	

علائم ایمنی حریق و علائم اضافی

					
جهت مسیر	شیرک، خاموش کننده دیواری	لوزبان	کپول آتش نشانی	تلفن اعلام حریق	
		تکپسرها مشغول کار هستند! محل: تاریخ: این تابلو را فقط این افراد می توانند بردارند		ولتاژ بالا خطر مرگ	
مواد و وسایل آتش نشانی	اعلام کننده حریق	علائم اضافی، به همراه علائم ایمنی، اطلاعات بیشتری را بیان می کنند		علائم اضافی، به همراه علائم ایمنی، اطلاعات بیشتری را بیان می کنند	

(۲) فقط در ارتباط با دیگر علائم نجات

(۱) دستورالعملهای اتحادیه BGV A8

(۳) دستگاهی جهت خنثی سازی فیبربلاسیون دهلیزی توسط جریان الکتریکی خفیف

علائم راهنمایی

مدت زمان تخلیه بیشتر از یک دقیقه	قسمتهایی از تجهیزات ممکن است تحت ولتاژ باشد	قبل از تماس - تخلیه شود - زمین شود - اتصال کوتاه شود	پنج اصل ایمنی قبل از شروع به کار - اتصال آزاد شود - در مقابل اتصال دوباره مطمئن باشد - بدون ولتاژ بودن را کنترل کنید - زمین کنید، اتصال کوتاه کنید - قطعات مجاورتی که تحت ولتاژ هستند را نبوشانید یا محصور کنید
-------------------------------------	---	---	---

علائم ترکیبی

 تکنیسینها مشغول کار هستند : محل : تاریخ : این تابلو را فقط این افراد می توانند بردارند : روشن کردن ممنوع است	 ولتاژ بالا خطر مرگ اخطار نسبت به ولتاژ بالا
--	---

علائم ترکیبی برای مسیرهای فرار یا خروجیهای اضطراری با پیکانههای همراه با اطلاعات جهت	 	 
 	 	 
 	 	 

 محدوده کمکهای اولیه کمکهای اولیه در فضای بهداشتی	 تردد در این منطقه ممنوع ممنوع! راه نروید	 درپوش خاموش کردن درپوش خاموش کردن جهت آتش نشانی	 موثر خاموش شود، خطر مسمومیت اخطار نسبت به گازهای سمی
--	--	--	--

مقررات حفاظت از مواد خطرناک

RL 67/548/EWG
(2004-04)^{۱)}

ویژگی خطر مواد	حروف مشخصه، علامت خطر	ویژگی خطر مواد	حروف مشخصه، علامت خطر	ویژگی خطر مواد	حروف مشخصه، علامت خطر
مواد جامدی که توسط منابع آتش سوزی براحتی آتش می گیرند. مایعات با نقطه اشتعال $21^{\circ}\text{C} >$	F	در تماس با پوست و سطوح مخاطی باعث التهاب آن می شود	Xi	در جذب به مقدار خیلی کم متجر به مرگ شده یا باعث بیماری حاد یا مزمن می گردد	T+
موادی که باعث تغییرات آب، خاک، هوا، حیوانات، گیاهان و نظایر آن می شوند به نحوی که موجب خرابی و آسیب محیط اطراف می شود	n	در نتیجه ضربه، اصطکاک و مالش، آتش و سایر عوامل اشتعال باعث انفجار می شود	E	در جذب به مقدار کم متجر به مرگ شده یا باعث بیماری حاد یا مزمن می گردد	T
موادی که در نتیجه تنفس آن، بلعیدن آن یا جذب آن توسط پوست زمینه ساز سرطان می شود	R45	موادی که به واسطه فراهم کردن اکسیژن خطر آتش سوزی و شدت آتش سوزی را خیلی بالا می برد	O	جذب این مواد باعث مرگ شده یا باعث بیماری حاد یا مزمن می گردد	Xn
باعث ایجاد سرطان می شود	T	اکساینده، اکسید کننده	O = Oxidizing	زبان اور، n = Noxious	X = Andrew's cross n = Noxious
موادی که روی انسان باعث تغییرات توارثی می شود	R46	مایعات با نقطه اشتعال $0^{\circ}\text{C} >$ و نقطه جوش $35^{\circ}\text{C} >$ مواد گازی شکلی که در تماس با هوا قابلیت اشتعال دارند	F+	باقتهای زنده بدن در تماس با این مواد نابود می شود	C
باعث آسیبهای خصوصیات انتقال وراثت می شود	T	مواد تغییر دهنده توارثی	F = Flammable	خورنده	C = Corrosive، خورنده
موادی که شاید مضر باروری انسان باشد. این موضوع از نکات قابل استنادی تشکیل شده است که به صورت مستقیم باعث ناهنجاریهای توارثی نمی شود	R62, R63	موادی که روی باروری انسان اثرات منفی دارد	T	موادی که به خاطر اثرات تغییر دهنده توارثی باعث نگرانی می شود. به علت عدم اطلاعات کافی نمی توان نتیجه ای گرفت	R40
امکان آسیب قابلیت باروری	R62	باعث آسیب نوزاد در شکم مادر می شود	T	مظنون به اثر تغییر دهنده توارثی	Xn
امکان آسیب دیدن نوزاد در شکم مادر	R63				

مشخصه خطوط لوله

طبق DIN 2403 (1984-03)

مشخصه برچسب مواد انتقال


هدف: مشخصه دقیق خطوط لوله برچسب مواد انتقال شده از آن به دلایل ایمنی، آتش‌نشانی و سرویس و تعمیر درست آن لازم است.

مشخصه با

- پلاک حاوی نام، فرمول، عدد شناسایی علایم مشخصه مواد انتقال یا با رنگ گروه مربوط به مواد انتقال
- حلقه‌های رنگی در گروه‌های رنگی یا
- رنگ‌آمیزی کل خطوط لوله با رنگ گروه، انجام می‌شود.

مشخصه با پلاک

ابعاد پلاکها طبق DIN 825-1 استاندارد شده است. انتهای پاریک پلاک راستای جریان مواد را مشخص می‌کند. بخار آب انتقالی را مثلاً می‌توان با نمایش زیر مشخص کرد:

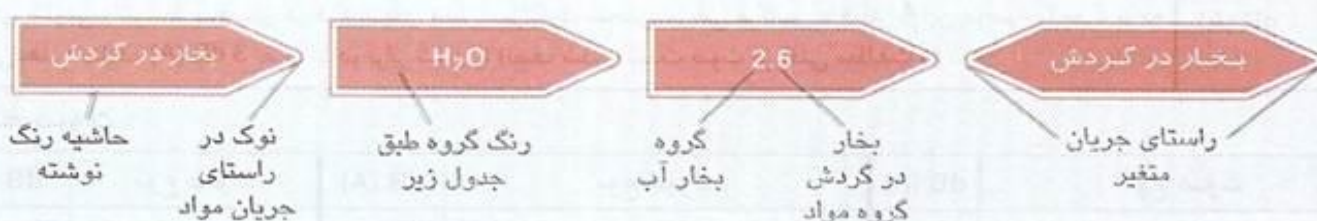

مشخصه با رنگ و اعداد

مشخصه با رنگ				مشخصه با عدد		
مواد انتقال	گروه	رنگ گروه	نمونه رنگ RAL	رنگ نوشته‌ها	عدد مشخصه	گروه مواد
آب	1	سبز	6018	سفید	گروه 1	آب
بخار آب	2	قرمز	3000	سفید	1.0	آب آشامیدنی
هوا	3	خاکستری	7001	سیاه	1.1	آب لوله
گاز قابل اشتعال	4	زرد یا زرد یا قرمز افزوده	1021 3000	سیاه	1.2	آب مصارف صنعتی و سرویس خانگی
گاز غیر قابل اشتعال	5	زرد یا سیاه افزوده یا سیاه	1021 9005 9005	سیاه	1.3	آب آماده شده
				سیاه	1.4	آب مقطر
				سفید	1.5	آب توان، آب آب‌بندی
اسیدها	6	برتقالی	2003	سیاه	1.6	آب در گردش و مدار
بازها	7	بنفش	4001	سفید	1.7	آب سنگین
مایعات قابل اشتعال	8	قهوه‌ای یا قهوه‌ای با افزوده قرمز	8001 8001 3000	سفید	1.9	فاضلاب
				سفید	گروه 2	بخار آب
				سفید	2.0	بخار فشار پایین ($> 1.5 \text{ bar}$)
مایعات غیر قابل اشتعال	9	قهوه‌ای با افزوده سیاه یا سیاه	8001 9005 9005	سفید	2.2	بخار اشیاع - فشار بالا
				سفید	2.3	بخار داغ - فشار بالا
				سفید	2.6	بخار در گردش
اکسیژن	10	آبی	5015	سفید		

مثالهای مشخصه حلقه‌های رنگی

آب	روغن گرمایشی (مثلاً مازوت)	هوای فشرده $p_g = 6 \text{ bar}$
اکسیژن	استیلن	آرگون

صوت و آلودگی صوتی

اصطلاحات فنی صوت

اصطلاح	توضیح
صوت	صوت در نتیجه نوسانات مکانیکی به وجود می آید. صوت در گازها، مایعات و جامدات انتشار می یابد.
فرکانس	فرکانس تعداد نوسانات در یک ثانیه است. واحد: $1 \text{ Hertz} = 1 \text{ Hz} = 1/\text{s}$. ارتفاع صوت با فرکانس افزایش می یابد. میدان فرکانس گوشه های مکانیکی: $16 \text{ Hz} \dots 20\,000 \text{ Hz}$.
سطح صوت	سطح صوت اندازه ای برای شدت صوت است (ترژی صوت).
آلودگی صوتی	آلودگی صوتی، امواج صوتی نامطلوب و آزاردهنده است، آزاردهندگی صوت بستگی به شدت صوت، مدت زمان اثر، فرکانس و یکنواختی آن دارد، صوت با 85 dB (A) و بیشتر از آن برای گوش خطرناک است.
دسیبل (dB)	دسیبل واحد استاندارد سطح صوت روی نمودار لگاریتمی است.
dB (A)	از آنجا که گوش انسان آواهای مختلفی (فرکانسها) با یک سطح صوت یکسان و با شدتهای مختلفی را دریافت می کند باید صداهای شلوغی را توسط صافیهای در فرکانسهای معین میرا کرد. منحنی ارزیابی فرکانس با فیلتر A این موضوع را مورد توجه قرار می دهد. اختلاف 3 dB (A) تقریباً با دو برابر شدن یا (تصف شدن) شدت صوت دریافتی مطابقت دارد.


سطح صوت

نوع صوت	dB (A)	نوع صوت	dB (A)	نوع صوت	dB (A)
شروع حساسیت شنوایی	4	گفتگوی معمولی در فاصله 1 m	70	پانچ سنگین	95...110
صدای تنفس در فاصله 30 cm	10	ماشینهای ابزار	75...90	سنگ زنی زاویه	95...115
صدای آهسته خش خش برگها	20	گفتگوی بلند در فاصله 1 m	80	صدای بوق ماشین از فاصله 5 m	100
پیچ کردن	30	مشعل جوشکاری، ماشینهای تراش	85	موزیک بیت و راک	100...115
پاره شدن کاغذ	40	دریلهای چکشی، موتورسیکلت	90	صافکاری و تاب گیری	110
گفتگوی آرام	50...60	حالت امتحان موتور، واکمن	90...110	توربین	120...130

دستورات ایمنی سر و صدا

دستورات ایمنی از حوادث ناشی از کارخانجات پر سر و صدا	دستورات کارگاهی										
• مشخص کردن محدوده صدای بالای 90 dB (A) • برای بالای 85 dB (A) باید وسایل ایمنی صوتی در اختیار بوده و برای بیش از 90 dB (A) حتماً از این وسایل استفاده شود. • هرگاه خطرات ناشی از سر و صدا افزایش یابد، باید اقدامات مربوطه انجام گیرد. • تجهیزات جدید کاری باید با وسایل پیشرفته جلوگیری کننده از صدا مطابقت داشته باشد. • آزمایشهای پیشگیری کننده مرتب و منظم لازم است.	<table> <tr> <th>مقادیر حدی سر و صدا برای :</th><th>max. dB (A)</th></tr> <tr> <td>غالباً فعالیتهای روحی</td><td>55</td></tr> <tr> <td>فعالتهای ساده و غالباً مکانیکی</td><td>70</td></tr> <tr> <td>تمامی فعالیتهای دیگر (می تواند به اندازه 5 dB نیز افزایش یابد)</td><td>85</td></tr> <tr> <td>در محوطه های آسایشگاهی، استراحتی و بهداشتی</td><td>55</td></tr> </table>	مقادیر حدی سر و صدا برای :	max. dB (A)	غالباً فعالیتهای روحی	55	فعالتهای ساده و غالباً مکانیکی	70	تمامی فعالیتهای دیگر (می تواند به اندازه 5 dB نیز افزایش یابد)	85	در محوطه های آسایشگاهی، استراحتی و بهداشتی	55
مقادیر حدی سر و صدا برای :	max. dB (A)										
غالباً فعالیتهای روحی	55										
فعالتهای ساده و غالباً مکانیکی	70										
تمامی فعالیتهای دیگر (می تواند به اندازه 5 dB نیز افزایش یابد)	85										
در محوطه های آسایشگاهی، استراحتی و بهداشتی	55										

سر و صداهای مضر سلامتی

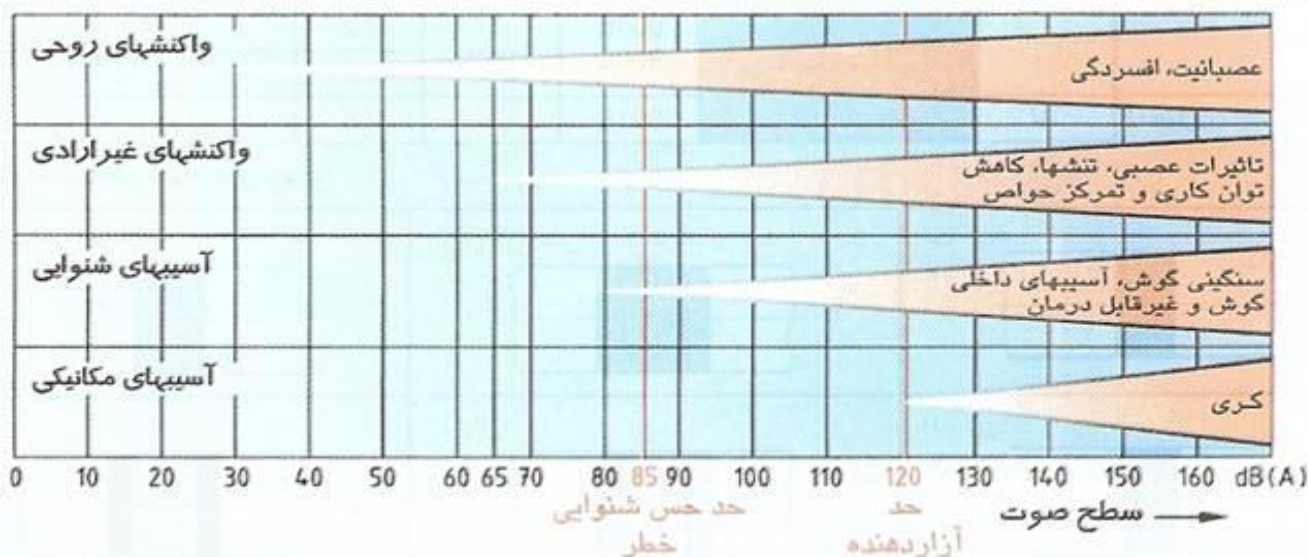

S 2 E

نوع وسیله کاری

شماره شماره‌ده

عملکرد وسیله کاری


حروف مشخصه
برای نوع (انتخابی)

B	سنسور
D	جزء بایزری
F	فیوز
H	لامپ سیگنال
K	رله
R	مقاومت
S	کلید، لمیت سوئیچ
Y	شیر مغناطیسی

حروف مشخصه
برای عملکرد (انتخابی)

A	عملکرد خاموش
B	راستای حرکت
E	عملکرد روشن
G	آزمایش
K	عملکرد کلیدی
R	ریست کردن
S	نخیره کردن، ست کردن

مثال مدار جریان برق

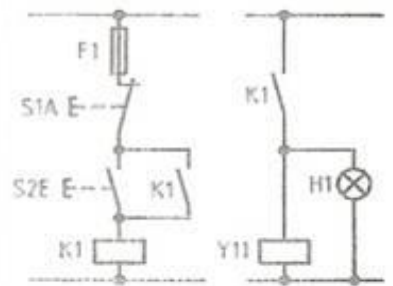

نوع هادی

مشخصه

علامت شماتیک
رنگ هادی
علامت کوتاه

مثال

شبهه جریان
مستقیم

مثبت

L+

سیاه¹

+

منفی

L-

سیاه¹

-

سیم میانی

M

آبی روشن²

شبهه جریان
متناوب

سیم خارجی 1

L1

سیاه¹

سیم خارجی 2

L2

سیاه¹

سیم خارجی 3

L3

سیاه¹

سیم خنثی - نول

N

آبی روشن²

سیم ایمنی (زمین)

PE

سبز-زرد³

سیم خنثی با PE + N) PEN
(عملکرد سیم ایمنی)

PEN


سبز-زرد³

سیم زمین

E

سیاه¹

مدار یک‌سو ساز

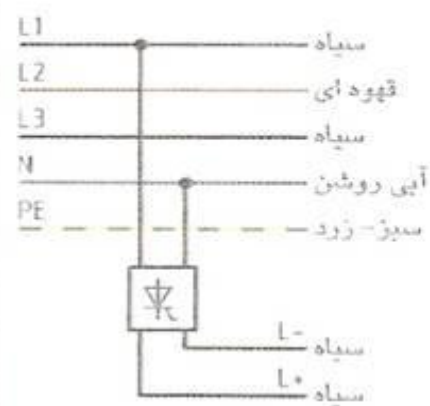

متناوب
سه فاز

مستقیم
سه فاز

بست برای

مشخصه

مثال

سیم خارجی 1

U


سیم خارجی 2

V

سیم خارجی 3

W

موتور روتور اتصال کوتاه

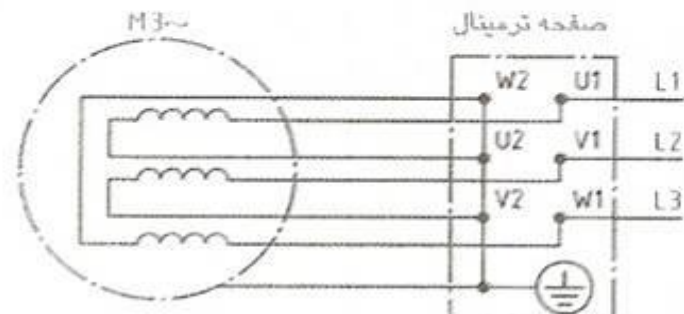

(۱) رنگ تعیین نشده است. جهت تمایز از قهوه‌ای، رنگ سیاه توصیه شده است. استفاده از سبز-زرد مجاز نیست.
(۲) سیم PEN یک رنگ سرتاسری سبز-زرد دارد. جهت جلوگیری از اشتباه با سیم PE، سیم PEN در انتهای خود با رنگ اضافی آبی روشن مشخص می‌شود، مثلاً با یک کلیپ سیم یا باند چسبی.


طبق DIN VDE 0 100-410 (2003-06)

اقدامات ایمنی در مقابل شوک الکتریکی

حفاظت	حفاظت	حفاظت
در صورت تماس مستقیم و تماس غیرمستقیم	در برابر شوک الکتریکی و تحت شرایط نرمال: در صورت تماس	در برابر شوک الکتریکی تحت شرایط بروز عیب: در تماس غیرمستقیم
حفاظت در برابر:	حفاظت در برابر:	حفاظت در برابر:
- ولتاژ بسیار کوچک ایمنی SELV (Safety Extra Low Voltage) - ولتاژ کوچک کاری با جداسازی حفاظتی PELV (Protective Extra Low Voltage) - ولتاژ کوچک کاری بدون جداسازی حفاظتی FELV (Functional Extra Low Voltage)	- عایق بندی ایمنی اجزاء فعال، مثلاً کابل - پوشش به عنوان عایق مثلاً پوسته وسایل الکتریکی - فاصله، مثلاً در پوش ایمنی، بدنه نرده‌ای ماشینها - موانع، مثلاً نرده ایمنی	- قطع خودکار یا پیغام، مثلاً تجهیزات ایمنی خطا - تعادل پتانسیل - فضای غیرهادی مثلاً توسط پوششهای عایق - عایق حفاظتی مثلاً پوسته‌های پیرشده از مواد عایق
حفاظت اضافی توسط کلید ایمنی جریان خطای RCD: (مدار جریان باقیمانده = Residual Current Device)		

طبق IEC 60479-1 (1994)

اثر جریان متناوب

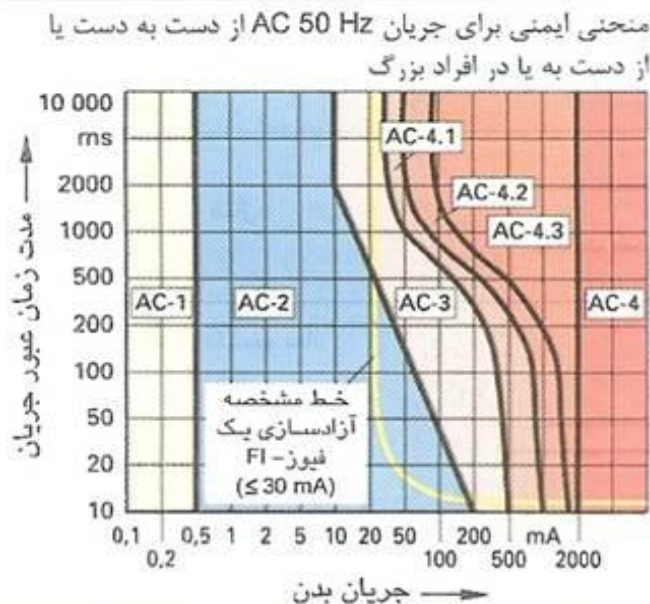

منطقه	اثر جسمی
AC-1	معمولاً بدون اثر
AC-2	معمولاً بدن اثرات خطرناک جسمی
AC-3	غالباً بدون خطر اعضا، سرعت تنفس ($< 2s$)، گرفتگی ماهیچه‌ها
AC-4-1	بی‌نظمی قلبی تا 5%
AC-4-2	بی‌نظمی قلبی تا 50%
AC-4-3	بی‌نظمی قلبی بالای 50%
AC-4	ایست قلبی، ایست تنفسی و سوختگی شدید (فزاینده با مدت زمان اثر و شدت جریان)

طبق DIN VDE 0 1000-430 (1991-11)

فیوز ایمنی سیمها و مقاطع سیمها

جریان نامی فیوز A به I _n	رنگ مشخصه فیوزها	حداقل سطح مقطع به mm ² برای سیمهای مسی در نوع سیمکشی								جریان نامی فیوز A به I _n	رنگ مشخصه فیوزها	حداقل سطح مقطع به mm ² برای سیمهای مسی در نوع سیمکشی							
		A1		B1		B2		C				A1		B1		B2		C	
		و تعداد رشته‌های تحت بار										و تعداد رشته‌های تحت بار							
		2	3	3	3	2	3	2	3			2	3	3	3	2	3	2	3
10 (13)	قرمز	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	25	زرد	4	4	2,5	4	4	4	2,5	2,5
16	خاکستری	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	35	سیاه	6	6	6	6	6	6	4	4
20	آبی	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	50	سفید	10	16	10	10	10	10	10	10

مقایسه با DIN VDE 0 298-4 (2003-08)

نوع کابل‌کشی و سیم‌کشی سیمهای عایق‌دار

A1		سیم‌کشی در دیواره‌های عایق گرما، در لوله‌های تأسیسات الکتریکی	B2		سیم‌کشی در لوله تأسیسات یا داخل کانال تأسیسات یا پشت زوار
B1		سیم‌کشی در لوله‌های تأسیسات الکتریکی روی یا داخل دیوار یا در کانال تأسیسات	C		سیم‌کشی روی یا داخل دیوار

استانداردهای عنوان شده در کتاب

شماره	نوع استاندارد	صفحه	شماره	نوع استاندارد	صفحه
DIN			DIN		
13	رزوه ISO متریک	۲۰۴	824	تاکردن نقشه‌ها	۶۸
66	خزینه‌ها	۲۲۴	835	پیچهای دوسر رزوه انطباقی	۲۱۹
74	خزینه‌ها	۲۲۴	908	پیچهای در پوش یقه‌دار آلنی	۲۱۹
76	خلاصی رزوه	۹۱	910	پیچهای در پوش یقه‌دار و سرشش گوش	۲۱۹
82	آجها	۹۲	929	مهره جوشکاری، شش گوش	۲۲۲
103	رزوه دندانان دوزنقه‌ای ISO متریک	۲۰۷	935	مهره تاجی نوع بلند	۲۲۲
125 ¹⁾	واشرهای تخت	۲۲۳	938	پیچ دو سر رزوه انطباقی	۲۱۹
126 ¹⁾	واشرهای تخت	۲۲۴	939	پیچ دو سر رزوه انطباقی	۲۱۹
158	رزوه‌های مخروطی	۲۰۵	962	مشخصه پیچها	۲۱۰
172	بوشهای سوراخکاری یقه‌دار	۲۴۸	962	مشخصه مهره‌ها	۲۲۷
173	بوشهای سوراخکاری نصبی	۲۴۸	974	خزینه‌ها	۲۲۵
179	بوشهای سوراخکاری	۲۴۸	981	مهره خاری یاتاقانهای غلتشی	۲۷۱
202	رزوه‌ها، نگاه کلی	۲۰۲	1013 ¹⁾	مفتول فولادی نورد گرم	۱۴۵
228	مخروط متریک، مخروط مورس	۲۲۳، ۲۲۴	1014 ¹⁾	مفتول فولادی چهار گوش نورد گرم	۱۴۵
250	شعاع گردیها	۶۷	1017 ¹⁾	تسمه فولادی نورد گرم	۱۴۵
319	قطعات فشار نده گوی شکل	۲۴۹	1025	تیر I شکل پهن	۱۵۱، ۱۵۰
323	اعداد استاندارد	۶۷	1026	تیر L شکل (ناودانی)	۱۴۷
332	سوراخ مته مرغک	۹۲	1301	واحد اندازه‌گیری چرم	۲۰، ۲۱، ۲۲
336	قطر مته داخل مهره	۲۰۴	1302	علائم ریاضی	۱۹
406	اندازه‌گذاری	۷۷...۸۴	1304	علائم فرمولی	۱۹
433 ¹⁾	واشرهای تخت	۲۲۴	1414	مته‌ها	۳۰۵
434	واشر تیرهای L شکل	۲۲۵	1445	پین ثابت با سر با دنباله رزوه دنباله‌دار	۲۳۹
435	واشر تیرهای I شکل	۲۲۵	1587	مهره کلاهی شش‌گوش، بلند	۲۳۱
461	سیستمهای مختصات	۶۲، ۶۳	1651 ¹⁾	فولادهای اتومات	۱۳۵
466	مهره آج‌دار، فرم بلند	۲۳۲	1681	فولاد ریختگی	۱۶۱
467	مهره آج‌دار، فرم کوتاه	۲۳۲	1700 ¹⁾	فلزات سنگین، مشخصه	۱۷۳
471	خار فنری محور	۲۷۲	1707 ¹⁾	لحیمهای نرم	۳۳۶
472	خار فنری خارج	۲۷۲	1732	جنس افزوده جوشکاری برای آلومینیم	۳۳۰
475	اندازه آچارگیر	۲۲۳	1850	بوش یاتاقانهای لغزشی	۲۶۵
508	مهره شیار T شکل	۲۵۱	2080	شافت مخروط تند	۲۴۴، ۲۴۱
509	گاه آزاد	۹۴	2093	فنرهای بشقابی	۲۴۷
513	رزوه اره‌ای متریک	۲۰۷	2098	فنرهای فشاری، استوانه‌ای	۲۴۶
580	پیچهای گوشواره	۲۱۹	2211	پولی (فلکه) تسمه‌های گوه‌ای شکل	۲۵۵
582	مهره گوشواره‌ای	۲۳۱	2215	تسمه‌های گوه‌ای شکل معمولی	۲۵۴
609	پیچهای سر شش گوش	۲۱۴	2215	تسمه‌های گوه‌ای شکل جناح باز	۲۵۴
616	سری اندازه یاتاقانهای غلتشی (بلبیرینگها)	۲۶۷	2403	مشخصه خطوط لوله	۴۰۵
617	یاتاقانهای غلتشی، سوزنی	۲۷۱	3760	کاسه‌نمدا	۲۷۳
623	یاتاقانهای غلتشی، مشخصه	۲۶۷	3771	۱- رینگها	۲۷۳
625	یاتاقانهای غلتشی ساچمه‌ای شیاردار	۲۶۸	4760	انحراف شکلی	۱۰۰
628	یاتاقان غلتشی ساچمه‌ای مایل	۲۶۸	4844	مشخصه ایمنی	۴۰۰...۴۰۳
650	شیارهای T شکل	۲۵۱	4983	تنه رنده‌های تکه ویدیا	۳۰۱
711	یاتاقان غلتشی، ساچمه‌ای کف گرد	۲۶۹	4987	تکه ویدیای تعویضی فلز سخت، مشخصه	۳۰۰
720	یاتاقان غلتکی مخروطی	۲۷۰	5406	واشر مهره خاری	۲۷۱
780	سری مدول چرخنده ساده	۲۶۰	5412	یاتاقان غلتکی استوانه‌ای	۲۶۹
787	پیچ شیار T شکل	۲۵۱			

استانداردهای عنوان شده در کتاب

شماره	نوع استاندارد	صفحه	شماره	نوع استاندارد	صفحه
	DIN			DIN	
5418	یاتاقان غلتشی، اندازه مونتاژ	۲۶۸... ۲۷۰	9812	کفشک میل راهنمادار	۲۵۲
5419	حلقه‌های آب‌بند نمدی	۲۷۲	9816	کفشک میل راهنمادار	۲۵۲
5425	تلرانس مونتاژ یاتاقانهای غلتشی	۱۱۲	9819	کفشک میل راهنمادار	۲۵۲
5520	شعاع خمکاری، فلزات غیر آهنی	۳۲۲	9861	سنبه برش پولک	۲۵۲
6311	قطعات فشارنده تخت	۲۴۹	16901	تلرانس قطعات قالب‌گیری مواد مصنوعی	۱۸۵
6319	واشرهای کروی خارج و مخروط داخل	۲۵۱	17006	فولادها، سیستم نامگذاری	۱۲۳... ۱۲۶
6321	پینهای نگهدار و پینهای تکیه‌گاهی	۲۵۰	17182	فولادهای ریختگی	۱۶۱
6323	لقمه آزاد جای خار	۲۵۱	17211 ¹⁾	فولادهای نیتروورده	۱۳۵
6332	پین پیچی با دنباله فشارنده	۲۴۹	17212	فولاد با سختکاری شعله‌ای	۱۲۵، ۱۵۶
6335	دسته‌های صلیبی	۲۵۰	17221 ¹⁾	فولاد فنر	۱۲۹
6336	دسته ستاره‌ای	۲۵۰	17223 ¹⁾	مفتول فولادی فنرها	۱۲۹
6599	تکه‌های ویدیا، مشخصه	۲۹۸	17350 ¹⁾	فولادهای ابزار	۱۳۶
6771 ¹⁾	؟؟ جدول نقشه	۶۸	19225	کنترل کننده	۳۳۲... ۳۳۵
6773	بیان سختی در نقشه‌ها	۹۹	19226	مفاهیم پایه کنترل	۳۳۲... ۳۳۵
6780	سوراخها، نمایش ساده	۸۵	19227	حروف مشخصه، علائم مشخصه	۳۳۲، ۳۴۳
6784 ¹⁾	لبه قطعات	۹۰	30910	فلزات تف جوش	۱۷۷
6785	نافی روی قطعات تراشکاری	۹۰	40719	پلان کار	۳۵۲... ۳۵۴
6796	واشر تخت فنری	۲۲۵	50101 ¹⁾	آزمایش کشش عمیق ورق اریکسون	۱۹۰
6799	خار واشری	۲۷۲	50102 ¹⁾	آزمایش کشش عمیق ورق اریکسون	۱۹۰
6885	خار انطباقی تخت	۲۴۱	51385	مواد روغنکاری خنک کننده	۲۹۶
6886	خارهای گوه‌ای	۲۴۰	51502	مواد روغنکاری، مشخصه	۲۷۴، ۲۷۵
6887	خارهای گوه‌ای دماغه‌ای	۲۴۰	51519	درجه گران روی - ISO	۲۷۴
6888	خارهای انطباقی ناخنی	۲۴۱	51524	روغنهای هیدرولیک	۳۶۲
6914	پیچهای سر شش گوش	۲۱۴	53804	ارزیابی آماری	۲۸۱، ۲۸۲
6915	مهره‌های شش‌گوش، اندازه آچارگیر بزرگ	۲۳۰	55350	کنترل کیفیت	۲۸۰
6916	واشر اتصالات مقاوم	۲۳۵	66001	پلان (چارت) اجرای برنامه، مشخصه	۳۹۰
6935	شعاع خمکاری، فولاد	۳۲۲، ۳۲۳	66025	ماشینهای CNC، ساختمان برنامه	۳۷۶... ۳۸۱
7157	انطباقات، توصیه	۱۱۲	66217	ماشینهای CNC، مختصات	۳۷۵
7168 ¹⁾	تلرانسهای عمومی	۱۱۱	66261	ساختمان برنامه، مشخصه	۳۹۰
7500	پیچهای رزوه کن	۲۱۸	69871	شافت مخروطی تند	۲۴۴
7708	مواد قالب‌گیری - MP، -MF، -UF و -PF	۱۸۳	69893	شافت توخالی - مخروطی	۲۴۴
7719	تسمه‌های گوه‌ای شکل پهن	۲۵۴	70852	مهره خاری	۲۳۱
7721	تسمه‌های دندانه‌دار	۲۵۴، ۲۵۶	70952	واشر خار داخل و خارج	۲۳۱
7722	تسمه‌های گوه‌ای شکل دوبل	۲۵۴			
7726	مواد اسفنجی	۱۸۴			
				DIN EN	
7753	تسمه‌های گوه‌ای شکل باریک	۲۵۴، ۲۵۵			
7867	تسمه‌های گوه‌ای شکل پره‌ای	۲۵۴	439	کازهای محافظ	۳۲۹
7984	پیچهای سراسر توانه‌ای آلنی	۲۱۵	440	الکترودهای سیمی	۳۲۹
7989	واشر سازه‌های فولادی	۲۳۴	485	آلیاژهای خمیری آلومینیم	۱۶۵، ۱۶۶
7991	پیچهای سرخزینه	۲۱۶	499	مفتولهای جوشکاری	۳۳۱
7999	پیچهای انطباقی سرشش‌گوش	۲۱۴	515	حالت مواد آلیاژهای آلومینیم	۱۶۴
8513 ¹⁾	لحیمهای سخت	۳۳۵	573	مشخصه آلیاژهای آلومینیم	۱۶۴
8554 ¹⁾	مفتولهای جوشکاری با گاز	۳۲۸	754	آلیاژهای خمیری آلومینیم	۱۶۵، ۱۶۶
9713 ¹⁾	پروفیل ناودانی آلومینیم	۱۷۰	754	مفتولهای گرد و چهارگوش آلومینیم	۱۶۸، ۱۶۹
9715	آلیاژهای خمیری منیزیم	۱۷۱	755	آلیاژهای خمیری آلومینیم	۱۶۵، ۱۶۶

(1) این استانداردها منسوخ شده‌اند. استاندارد جایگزین در صفحه نامبرده آورده شده است.

استانداردهای عنوان شده در کتاب

صفحه	نوع استاندارد	شماره	صفحه	نوع استاندارد	شماره
DIN EN			DIN EN		
۲۴۵	مفتول فولادی برای فنرهای کششی	10270	۲۷۴	ایمنی کار در ربات سیستمهای هندلینگ	775
۱۴۶	مفتول فولادی براق، وضعیت تحویلی	10277	۲۳۵	لحیمهای سخت	1044
۱۴۶	محصولات فولادی براق	10278	۲۳۶	فلاکسهای لحیمکاری سخت	1045
۱۴۳	لوله‌ها، ماشین‌سازی	10297	۳۲۸	کپسولهای گاز تحت فشار	1089
۱۴۳	لوله‌های فولادی دقیق	10305	۳۹۹، ۳۹۸	مشخصه کپسولهای گاز	1089
۱۷۲	آلیاژهای روی-مس	12163	۱۷۲	آلیاژهای مس، حالت مواد	1173
۱۷۴	آلیاژهای سرب-روی-مس	12164	۱۷۲	آلیاژهای مس، شماره مواد	1412
۳۱۲	سنگ زنی، سرعت بالا	12413	۱۵۸	مشخصه چدن‌ها	1560
۳۲۸	مفتولهای جوشکاری با گاز	12536	۱۶۰	چدن با گرافیت ورقه‌ای	1561
۱۷۵	آلیاژهای ریختگی روی ظریف	12844	۱۶۱	چدن چکش‌خوار	1562
۳۹۶، ۱۶۲	مدل‌ها	12890	۱۶۰	چدن با گرافیت کروی	1563
۳۵۱	وسایل کاری برای محدوده با خطر انفجار	13237	۲۳۰	مهره شش گوش یقه‌دار	1661
۱۷۱	تیتانیم، آلیاژهای تیتانیم	17860	۱۶۷	آلیاژهای ریختگی آلومینیم	1706
۲۱۱	سوراخهای سراسری برای عبور پیچها	20273	۱۷۱	آلیاژهای ریختگی منیزیم	1753
۲۲۸	درجه استحکام مهره‌ها	20898	۱۶۷	نامگذاری قطعات ریختگی آلومینیمی	1780
۲۳۸	پینهای مخروطی	22339	۱۷۵، ۱۷۲	آلیاژهای مس، نامگذاری	1982
۲۳۹	پینهای ثابت بدون سر	22340	۱۹۱	آزمایش سختی برینل	6506
۲۳۹	پینهای ثابت با سر	22341	۱۸۹	آزمایش کشش	10002
۹۷...۹۵	علایم جوشکاری	22553	۱۹۱	آزمایش سختی برینل ^{۱)}	10003 ^{۱)}
۲۱۳	پیچهای سر شش گوش	24015	۱۲۱	فولادها، تقسیم‌بندی	10020
۲۲۹	مهره‌های شش گوش	24033 ^{۱)}	۱۳۱	فولادهای سازه‌ای غیرآلیاژی	10025
۲۲۰	پیچهای مغزی، شیاردار	24766	۱۲۶...۱۲۲	فولادها، سیستم نامگذاری	10027
۲۲۰	پیچهای مغزی، شیاردار	27434	۱۹۰	آزمایش ضربه شکاف خمشی شارپی	10045
۲۲۰	پیچهای مغزی، شیاردار	27435	۱۴۲	ورق‌ها، نورد گرم	10051
۲۳۵	واشر بولتها	28738	۱۴۷	تیرسه پری (T) هم اندازه	10055
۳۳۶	لحیمهای نرم	29453	۱۴۹، ۱۴۸	نیشی	10056
۳۳۶	فلاکسهای لحیمکاری نرم	29454	۱۴۵	تسمه فولادی نورد گرم	10058
۳۲۷	جوشکاری، آماده‌سازی درز	29692	۱۴۵	مفتول فولادی چهار گوش نورد گرم	10059
۱۸۹	قطعه نمونه کشش	50125	۱۴۵	مفتول فولادی نورد گرم	10060
۱۹۰	آزمایش برش (قیچی)	50141	۱۵۶، ۱۳۴	فولادهای بهسازی	10083
۴۰۷	وسایل کاری الکتریکی	60445	۱۵۵، ۱۳۳	فولادهای کربوره	10084
۴۰۷	هادیها (سیم‌ها) و بست‌ها	60446	۱۵۷، ۱۳۵	فولادهای نیترووره	10085
۳۵۱	انواع ایمنی	60529	۱۵۷، ۱۳۵	فولادهای اتومات (خوش تراش)	10087
۳۴۸...۳۴۶	مدارهای برقی، علایم اتصال	60617	۱۳۸، ۱۳۷	فولادهای زنگ نزن	10088
۳۵۴...۳۵۲	پلان گاز	60848	۱۳۹	فولاد فنر	10089
۱۸۳	مواد پرسی لایه‌ای	60893	۱۳۲	فولادهای سازه‌ای دانه ریز	10113
۳۵۰	سنسورهای مجاورتی، مشخصه	60947	۱۴۱	ورق‌ها، نورد سرد	10130
۴۰۷، ۳۴۹	پلان مدارهای برقی	61082	۱۳۲	فولادهای سازه‌ای بهسازی شده	10137
۳۶۹...۳۶۷	PLC (SPS)	61131	۱۴۲	ورق‌ها، کالوانیزه شده	10142
			۱۵۲	پروفیل‌های توخالی، نورد گرم	10210
			۱۶۱	فولاد ریختگی برای مخازن تحت فشار	10213
			۱۵۲	پروفیل‌های توخالی، نورد سرد	10219
			۲۰۶	رزوه لوله - ویت ورث	10226
			۱۴۱	ورق‌ها، نورد سرد	10268
			۱۳۹	مفتول فولادی برای فنرها	10270

استانداردهای عنوان شده در کتاب

شماره	نوع استاندارد	صفحه	شماره	نوع استاندارد	صفحه
DIN EN ISO			DIN EN ISO		
216	ابعاد کاغذ نقشه‌کشی	۶۸	7200	جدول نقشه	۶۸
527	خواص کششی مواد مصنوعی	۱۹۴	8673	مهره‌های شش‌گوش، دنده‌ریز (ظریف)	۲۲۹
868	آزمایش سختی شر	۱۹۴	8674	مهره‌های شش‌گوش، دنده‌ریز (ظریف)	۲۲۹
898	درجه استحکام پیچها	۲۱۱	8675	مهره شش‌گوش، کوتاه	۲۳۰
1043	پلیمر پایه	۱۷۹	8676	پیچهای سر شش‌گوش	۲۱۲
1207	پیچ سر استوانه‌ای شیار تخت	۲۱۶	8734	پینهای استوانه‌ای سختکاری شده	۲۳۸
1234	اشپیل	۲۳۲	8740	پین شیار دار پخ‌دار	۲۳۹
1302	بیان صافی سطوح	۱۰۲، ۱۰۱	8741	پین شیاردار جازنی	۲۳۹
1872	مواد قالب‌گیری پلی‌اتیلن (PE)	۱۸۲	8742	پین شیاردار شکم‌دار	۲۳۹
1873	مواد قالب‌گیری پلی پروپایلن (PP)	۱۸۲	8743	پین شیاردار شکم‌دار	۲۳۹
2009	پیچهای سر خزینه با شیار تخت	۲۱۷	8744	پین شیار دار مخروطی	۲۳۹
2010	پیچهای سر خزینه با شیار چهارسو	۲۱۷	8745	پین شیاردار انقباضی	۲۳۹
2039	آزمایش سختی مواد مصنوعی	۱۹۴	8746	پین شیاردار سر نیم گرد	۲۳۹
2338	پینهای استوانه‌ای	۲۳۸	8747	پین شیاردار سر خزینه	۲۳۹
3098	حروف و علائم نوشتاری	۶۶	8752	پین متحرک فنری چاکدار، نوع سنگین	۲۳۸
3166	کد سه حرفی کشورها	۲۰۳	8765	پیچهای سر شش‌گوش	۲۱۲
3506	درجه استحکام پیچها	۲۱۱	9000	مدیریت کیفیت	۲۷۹، ۲۷۸
3506	درجه استحکام مهره‌ها	۲۲۸	9001	مدیریت کیفیت	۲۷۸
4014	پیچهای سر شش‌گوش	۲۱۲	9004	مدیریت کیفیت	۲۷۸
4017	پیچهای سر شش‌گوش	۲۱۲	9787	ریات صنعتی	۲۷۳، ۲۷۲
4026	پیچهای مغزی سر آلنی	۲۲۰	10512	مهره‌های شش‌گوش با قطعه ضامن	۲۳۰
4027	پیچهای مغزی سر آلنی	۲۲۰	10642	پیچهای سرخزینه، آلنی	۲۱۶
4028	پیچهای مغزی سر آلنی	۲۲۰	13337	پین متحرک فنری چاکدار، نوع سبک	۲۳۸
4032	مهره‌های شش‌گوش، رزوه معمولی	۲۲۸	13920	جوشکاری، تئرانسهای عمومی	۳۲۶
4033	مهره‌های شش‌گوش، رزوه معمولی	۲۲۹	14539	دستها (گریپرها)	۳۷۴
4035	مهره‌های شش‌گوش، کوتاه	۲۲۹	14577	سختی مارتن	۱۹۳
4063	فرآیندهای جوشکاری، مشخصه	۳۲۶	15785	اتصالات چسبی، نمایش	۹۸
4287	پروفیل سطوح و کمیتهای مشخصه	۱۰۰	15977	میخ پرچ فشنگی، کلکی تخت	۲۴۲
4288	پروفیل سطوح و کمیتهای مشخصه	۱۰۱، ۱۰۰	15978	میخ پرچ فشنگی، کلکی خزینه	۲۴۲
4759	کلاس تولید پیچها و مهره‌ها	۲۱۱	18265	جدول تبدیل مقادیر سختی	۱۹۳
4762	پیچهای سراسر استوانه‌ای آلنی	۲۱۵	20482	آزمایش کشش عمیق ورق اریکسون	۱۹۰
4957	فولادهای ابزار	۱۵۵، ۱۳۶	21269	پیچهای سراسر استوانه‌ای، آلنی	۲۱۶
5457	اندازه کاغذ نقشه‌کشی	۶۸			
6507	آزمایش سختی ویکرز	۱۹۲			
6508	آزمایش سختی راکول	۱۹۲			
6947	وضعیت جوشکاری	۳۲۶			
7040	مهره‌های شش‌گوش با قطعه ضامن	۲۳۰			
7046	پیچهای سرخزینه با شیار چهارسو	۲۱۷			
7047	پیچ سرخزینه سرعده‌سی با شیار چهارسو	۲۱۷			
7049	پیچ ورق، سر عده‌سی	۲۱۸			
7050	پیچهای ورق، سر خزینه	۲۱۷			
7051	پیچهای ورق، سرخزینه سرعده‌سی	۲۱۷			
7090	واشر تخت پخ‌دار، سری نرمال	۲۳۳			
7091	واشر تخت، سری نرمال	۲۳۴			
7092	واشر تخت، سری کوچک	۲۳۴			

استانداردهای عنوان شده در کتاب

شماره	نوع استاندارد	صفحه	شماره	نوع استاندارد	صفحه
DIN ISO			BGV		
14	اتصالات هزار خاری	۲۴۲	A8	مشخصه ایمنی	۴۰۳...۴۰۰
128	خطوط، انواع	۷۷...۶۹	B3	دستورالعملهای ایمنی در برابر آلودگی صوتی	۴۰۶
228	رزوه لوله	۲۰۶	D12	دیسکهای سنگزنی، کاربرد	۳۱۲
273	سوراخ سراسری برای پیچها	۲۲۵	DGQ		
286	انطباقات - ISO	۳۹۳، ۱۱۰...۱۰۴	11-19	آموزش کیفیت، مقدمه	۲۸۵
513	تکه‌های ویدیا، مشخصه	۲۹۹، ۲۹۸	16-31	توزیع نرمال در کنترل تصادفی	۲۸۲
525	سنگها، چسبها	۳۱۳	16-33	توانایی کیفیت فرآیند	۲۸۵
848	مشخصه دانه‌بندی	۳۱۵	EWG - دستورالعمل		
965	رزوه‌های چندرله (چندبخش)، مشخصه	۲۰۲	67/548	سریهای R و S	۱۹۹، ۱۹۸
965	کلاس ترانس رزوه‌ها	۲۰۸	67/548	علامه خطر	۴۰۴
1101	ترانس‌گذاری شکلی و وضعی	۱۱۵...۱۱۳	IEC		
1219	علامه مدار هیدرولیکی و پنوماتیکی	۳۵۹...۳۵۷	60479	اثر جریان متناوب	۴۰۸
2162	نمایش فنرها	۸۹	TRGS		
2203	نمایش چرخنده‌ها	۸۶	900	مواد خطرناک	۱۹۷
2768	ترانسهای عمومی	۱۱۱، ۸۲	VDI		
2859	کنترل ذاتی	۲۸۴	2229	اتصالات چسبی، آماده‌سازی سطوح	۳۲۸
3040	مشخصه مخروط	۳۰۸	2740	دستها (گریپرها)	۳۷۴
4379	بوش یاتاقان لغزشی	۲۶۵	2854	ایمنی‌کاری رباتها	۳۷۴
4381	جنس یاتاقان لغزشی	۲۶۴	2880	دستورات PLC	۳۶۹
4382	جنس یاتاقان لغزشی	۲۶۴	3258	مدت زمان کار ماشین، هزینه‌ها	۲۸۹
5455	مقیاسها	۶۷	3368	اندازه سنبه‌برش	۳۲۰
5456	روشهای تصویر کردن	۷۲، ۷۱	3411	چسب دیسکهای سنگزنی	۳۱۳، ۳۱۵
6410	رزوه‌ها، نمایش	۹۰، ۸۱	VDMA		
6411	سوراخهای مته مرغک، نمایش	۹۳	24569	مایعات هیدرولیک، قابل تجزیه و خراب‌شدن	۳۶۲
6413	نمایش محورهای هزار خار	۸۹			
6691	جنس یاتاقانهای لغزشی	۲۶۴			
6753	صفحات آماده قالبهای برش و قیدها	۲۵۲			
8062	ترانس اندازه قطعات ریختگی	۱۶۲			
8826	یاتاقانهای غلتشی، نمایش ساده	۸۷			
9222	کاسه‌نمدها (آب‌بندها)، نمایش ساده	۸۸			
10242	دنباله قالب	۲۵۲			
13715	لبه قطعات، گوشه قطعات	۹۰			
DIN VDE					
0100-410	اقدامات ایمنی	۴۰۸			
0100-430	فیوز ایمنی سیمها	۴۰۸			
قوانین مواد زباله و بازیافتی					
	اقدامات ویژه جهت زباله‌های نیازمند نظارت ویژه	۱۹۶			

آ، الف	ا
آمینوپلاست ۱۸۲	بندها ۲۷۲، ۸۸
آنالوک، کنترل کننده ۳۴۴	بدار، مهره ۲۳۲، ۲۲۷
آنیل ۱۵۴	بها ۹۳، ۷۴
آنیل تنش زدایی ۱۵۴	بارخورها ۷۹
آنیل نرم ۱۵۴	بارگیر، پیچها ۲۲۳
آنیل نرمال ۱۵۴	مایش اتصال چسبی ۳۳۹
ا-رینگها ۲۷۳	مایش اریکسون ۱۹۰، ۱۸۸
ابزاری، فولاد ۱۵۵	مایش برش (قیچی) ۱۹۰، ۱۸۸
اتصالات پیچی ۲۲۱، ۹۲	مایش سختی با نفوذ ۱۸۷
اتصالات چرخکاری ۹۸	مایش سختی با نفوذ ساچمه ۱۹۱، ۱۸۷
اتصالات چسبی ۳۳۹، ۳۳۸، ۹۸	مایش سختی برینل ۱۹۱، ۱۸۷
اتصالات فشاری ۹۸	مایش سختی راکول ۱۹۲، ۱۸۷
اتصالات لحیم ۳۳۷	مایش سختی شر ۱۸۸
اتصالات مقاوم، واشر ۲۳۵	مایش سختی مواد مصنوعی (پلاستیکها) ۱۹۴
اتومات، فولاد ۱۵۷، ۱۳۵	مایش سختی ویکرز ۱۹۲، ۱۸۷
اتوماسیون ۳۹۱، ۳۴۲	مایش ضربه-شکاف ۱۹۰، ۱۸۸
اجزاء ماشین ۲۷۵، ۲۰۱، ۸۹، ۸۶	مایش کشش ۱۸۹، ۱۸۷
احتراق ۵۲	مایش مافوق صوت ۱۸۸
ارزیابی آماری ۲۸۱	مایش مواد ۱۹۴، ۱۸۷
ارشمیدس ۴۲	مکانه سورا ۲۹۰
اریکسون ۱۹۰، ۱۸۸	مقنیتی، فولاد ۱۳۷
اسپارک ۳۱۸، ۳۱۷	سونومتريک ۷۱
استاتیکی ۴۳	مینیم ۱۶۳، ۱۷۰، ۱۷۵، ۳۳۰
استاندارد ISO 9000-9004 ۲۷۹، ۲۷۸	مینیم، مفتول ۱۷۰، ۱۶۸
استوانه ۲۹	مینیم، ناودانی ۱۷۰
استوانه توخالی ۲۹	بازهای تیتانیوم ۱۷۱
اسفنج، مواد ۱۸۴	بازهای خمیری آلومینیم ۱۶۳، ۱۶۶
اسکی (ASCII)، علایم ۳۸۹	بازهای خمیری مس ۱۷۴
اسید ۱۲۰	بازهای ریختگی آلومینیم ۱۶۷
اشپیل ۲۳۲، ۲۲۶	بازهای ریختگی روی ظریف ۱۷۵
اصطکاک ۴۱	بازهای ریختگی مس ۱۷۵
اطلاعات، تکنولوژی ۳۹۱، ۳۸۸	بازهای لحیم ۳۳۶، ۳۳۵
اعداد استاندارد ۶۷	بازهای مس ۱۷۳، ۱۷۵
اعداد اندازه ۷۸	بازهای مس-آلومینیم ۱۷۵
افت ولتاژ ۵۴	بازهای مس-روی ۱۷۴
اقلیدس، قانون ۲۴	بازهای مس-روی-سرب ۱۷۴
اکسی استیلن ۴۰۱، ۳۳۴	بازهای مس-قلع ۱۷۴
الاستومر ۱۸۴، ۱۷۸	بازهای مس-نیکل-روی ۱۷۵
الزامات سیستم ۲۷۸	بازهای منیزیم ۱۷۱
الکترو تکنیک ۳۵۱، ۳۴۷، ۵۳	اری، ارزیابی ۲۸۱

فہرست اعلام

الف	ب، پ
الکترو تکنیکی، مدار ۳۴۷...۲۵۱	براده برداری خشک ۲۹۷
الکترو دها ۳۲۹	براده برداری سرعت بالا ۲۹۷
الکترو دهای جوشکاری برقی ۳۳۱...۳۲۳	براده برداری، روش ۳۰۵...۳۱۶
الکترونوماتیکی، کنترل ۳۶۰	براده برداری، نیروها و توان ۲۰۲...۳۰۴
الکتروهیدرولیکی، مدار ۳۶۱	برش ۷۵، ۷۶، ۸۸، ۳۲۶
الماس ۳۱۵	برش با اکسی استیلن ۳۳۴، ۴۰۱
الماسه ۲۹۸...۳۰۰	برش با لیزر ۳۳۴
انتقال قدرت ۲۶۲	برش پلاسمایی ۴۰۱
انحراف معیار ۲۸۳	برش دایره ۲۸
اندازه گذاری ۷۷...۸۵	برش، با شعله ۴۰۱
اندازه گذاری پشت سرهم ۸۴	برش، قطعه نمونه ۱۹۰
اندازه گذاری مختصاتی (جدولی) ۸۴	برش، لقی ۳۲۰
اندازه گذاری موازی هم ۸۴	برشی، تنش ۴۶
اندازها ۸۳	برق گرفتگی ۴۱۱
انرژی ۳۸	برقو ۲۹۳، ۳۰۶
انرژی پتانسیل ۳۸	برقوقاری ۲۹۳، ۳۰۶
انرژی جنبشی ۳۸	برگشت فنر ۳۲۳
انطباقات ۱۰۵...۱۱۴...۳۹۷	بریئل ۱۸۷، ۱۹۱
انقباض ۵۱	بقای کار و انرژی ۳۸
اولونت ۶۱	بلبینگها ۸۷...۲۶۶...۲۷۱
اویلر ۴۶	بوش ۲۴۸، ۲۶۴، ۲۶۵
اهرم ۳۷	بوش دورو پلاستیکی و ترموپلاستیکی ۲۶۵
اهم ۵۳	بوش زینتر ۲۶۵
ایزو 9000-9004 ۳۷۸، ۲۷۹	بوش مسی ۲۶۵
ایزومتریک ۷۱	بوشها ۲۶۴
ایمنی برق ۴۱۱	بوشهای سوراخکاری ۲۴۸
ایمنی کار ۴۰۴...۴۰۸...۴۱۱	بولتها ۲۲۷...۲۳۹
ایمنی، علایم ۴۰۴...۴۰۸...۴۱۱	بهزه ۱۷
ب	
بارگذاری ۴۳	بهسازی ۱۵۴
بارگذاری استاتیکی ۴۳	بهسازی، فولاد ۱۳۴، ۱۵۶
بارگذاری استاتیکی و دینامیکی ۴۴	بیضی ۶۰
بارگذاری دینامیکی ۴۳	پاتنت کاری ۱۳۹
باز ۱۲۰	پارتو ۲۸۵
بازده ۳۸...۴۰	پال (PAL) ۳۸۲...۳۸۶
بازدهی نوار ۳۲۱	پانچ مواد ۴۶
بالابری ۳۹	پتانسیل ۳۸
باينري ۳۴۶	پیخ ۸۰، ۸۵
بخار ۵۲	پراکنندگی، توزیع ۲۸۱
	پرچ ۲۴۲
	پرچ، میخ ۲۴۲

فهرست اعلام

پ	پ
پینه‌های ثابت ۲۳۹	پردازش اطلاعات، علایم ۳۹۰، ۳۹۱
پینه‌های فنری چاکدار ۲۳۸	پرسپکتیو ۷۱
پینه‌های متحرک با سر ۲۳۹	پرسها ۳۱۹
پینه‌های متحرک شیاردار ۲۳۹	پرسهای مکانیکی لنگ ۳۱۹
پینه‌های مخروطی ۲۳۸	پرسهای هیدرولیکی ۳۶۴
پینه‌های نگهدار ۲۵۰	پرکننده ۱۷۹
ت	پروفیلها ۱۶۸، ۱۵۲، ۱۴۴
تاجی، مهره ۲۳۲، ۲۲۶	پروفیلهای آلومینیم ۱۶۸
تاکردن کاغذ ۶۸	پلاستیکها ۱۸۶، ۱۷۸، ۱۴۹
تالس ۱۴	پلاسمایی ۴۰۱
تایکف ۳۱۱	پلیمرها ۱۸۶، ۱۷۹
تداخل ۷۳	پمپها ۳۶۵
تراشکاری ۳۱۰، ۳۰۷، ۳۰۳	پولی ۲۵۶
تراشکاری سخت ۲۹۷	پی‌ال‌سی (PLC) ۳۷۱، ۳۶۷
ترانسفورماتور ۵۶	پیچ ۲۲۳، ۲۰۹
ترکیب و تجزیه نیروها ۳۶	پیچ آلنی ۲۲۰، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۰۹
ترموپلاستها ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۸	پیچ تراشی ۲۹۱
تسمه دندانه‌دار ۲۵۵، ۲۵۴	پیچ درپوش ۲۱۹، ۲۱۰
تسمه گوه‌ای ۲۵۵، ۲۵۴	پیچ دوسر رزوه ۲۱۹
تسمه‌ها ۲۶۲، ۲۵۶، ۲۵۴، ۱۴۵، ۱۴۲، ۱۴۰	پیچ رزوه‌کن ۲۱۸، ۲۱۰
تصادفی، کنترل ۲۸۲	پیچ سراسر استوانه‌ای ۲۲۵، ۲۱۶، ۲۰۹
تصادفی، نمونه ۲۸۴	پیچ سر شش‌گوش ۲۲۵، ۲۱۴، ۲۱۲، ۲۰۹
تصحیح ابزار ۳۷۹	پیچ سرخزینه ۲۲۴، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۰۹
تصحیح مسیر ۳۷۹	پیچ سرعده‌سی ۲۱۷
تصویر، روش ۷۲، ۷۱	پیچ شیار T-شکل ۲۵۱
تغییر حجم ۵۱	پیچ گوشواره‌ای (پیچ قلاب، قلاب پیچی) ۲۱۹، ۲۱۰
تغییر طول ۵۱	پیچ مغزی ۲۲۰، ۲۱۰
تغییر قطر ۵۱	پیچ ورق ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۰، ۲۰۹
تف جوشها ۱۷۷	پیچ، کلاس ۲۱۱
تقسیم ۳۱۱	پیچش ۴۳
تقسیم طول ۲۴	پیچشی، تنش ۴۷
تقویت‌کننده ۱۸۶، ۱۷۹	پیچها، استحکام ۲۱۱
تکنولوژی اطلاعات ۳۹۱، ۳۸۸	پیچها، کلگی و آچارگیر ۲۲۳
تکه ویدیا ۳۰۱، ۲۹۸	پیچهای انطباقی ۲۱۹، ۲۱۴
تله‌انس ۲۰۸، ۱۱۵، ۱۰۳، ۸۲	پیرسختی ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۳، ۱۵۷
تله‌انس رزوه ۲۰۸	پیستون ۳۶۵، ۳۶۳
تمرکز تنش ۴۸	پیشنهادی علایم ۴۰۵
تمرکز تنش، ضریب ۴۸	پینها ۲۳۹، ۲۳۷
تناسب ۱۸	پینه‌های استوانه‌ای ۲۳۸
	پینه‌های تکیه‌گاهی ۲۵۰

ت	ج، ج
تناوبی، عناصر	جرم طولی ۳۱
تندبر، فولاد ۱۳۶	جریان ۵۴
تنش ۴۳	جریان سه فاز ۵۵
تنش برشی ۴۶	جریان متناوب (AC) ۵۵
تنش پیچشی ۴۷	جریان مستقیم (DC) ۵۵
تنش خمشی ۴۷	جنبشی ۳۸
تنش سطحی ۴۵	جوشکاری ۴۰۲، ۴۰۲، ۴۰۱، ۳۳۴، ۳۲۶
تنش سطحی مجاز ۴۵	جوشکاری ۹۸، ۹۵
تنش فشاری ۴۵	جوشکاری آلومینیم ۳۳۰
تنش کششی ۴۵	جوشکاری میگ ۳۳۰
تنش کمانشی ۴۶	جوشکاری ویگ ۳۳۰
تنش لهدگی ۴۵	جوشکاری، تترانسها ۳۳۴
تنش، تمرکز ۴۸	جوشکاری، کپسول ۴۰۲، ۴۰۲، ۳۲۷
تنش زدایی ۱۵۴	جوشکاری، گازهای محافظ ۳۳۰، ۳۲۹
تنشهای مجاز ۴۸، ۴۴	جوشکاری، مصرف گاز و الکترو ۳۳۳
تنه رنده ۳۰۱	جوشکاری، مفتول ۳۲۷
توابع اضافی ۳۷۷	جوشکاری، وضعیت ۳۲۶
توابع مثلثاتی ۱۴، ۱۱	چدن چکش خوار ۱۵۹
توان ۴۰، ۳۸	چدن ۱۶۱، ۱۵۸
توان اصطکاکی در یاتاقانها ۴۱	چدن، نامگذاری ۱۵۸
توان الکتریکی ۵۶	چرخ بالابری ۳۹
توان در حرکت دایروی شکل ۴۰	چرخ حلزون ۸۶
توان در حرکت مستقیم الخط ۴۰	چرخ زنجیر ۲۵۸، ۲۵۷، ۸۶
توان، پمپها و سیلندرها ۳۶۵	چرخنده ۲۶۲، ۲۵۹
توانایی کیفیت ۲۸۵	چرخنده بالابری ۳۹
تعبیه پراکندگی ۲۸۱	چرخنده تسمه‌ای ۸۶
توزیع نرمال ۲۸۲	چرخنده حلزونی ۲۶۲، ۲۶۱، ۸۶
توزیع نرمال گوس ۲۸۲	چرخنده دنده شانه‌ای ۸۶
تیتانیم ۱۷۱	چرخنده ساده ۲۶۰، ۲۵۹
تیر معمولی (I) ۱۵۱، ۱۵۰	چرخنده ساده ۸۶
تیرها ۱۵۲، ۱۴۷، ۵۰، ۴۷	چرخنده ساده خارجی ۸۶
	چرخنده ساده داخلی ۸۶
	چرخنده مخروطی ۲۶۱، ۸۶
	چرخنده، گشتاور چرخشی ۳۷
	چسب ۳۱۳
	چسباندن ۳۲۹، ۳۳۸
	چسبها ۳۳۸
	چکش خوار ۱۶۱
	چندضلعی منتظم ۳۷
	چندضلعیها ۵۹
ج	
جامدات ۱۱۹، ۱۱۸	
جای خار ۸۱	
جدول شبکه‌ای ۶۵	
جدول نردبانی ۶۴	
جدول نقشه ۶۸	
جذر ۱۰	
جرم ۳۱	
جرم سطحی ۳۱	

ح، خ

د، ذ

۶۰	دایره محیطی
۲۱۹، ۲۱۰	درپوش، پیچ
۳۲۷	درزهای جوشکاری
۱۸	درصد
۳۱۱	دستگاه تقسیم
۳۷۴	دستها
۲۵۰	دسته‌ها
۴۱۲	دسیل
۵۳، ۵۱	دما
۲۵۲	دنیاله قالب
۳۲۱	دنیاله قالب، محل
۸۶	دنده شانه‌ای، چرخنده
۲۶۳	دور ماشین
۳۲۰	دورریز راهنما
۳۲۰	دورریز طولی
۳۲۰	دورریز عرضی
۱۸۳، ۱۷۸	دورو پلاستیکی
۶۳	دیگرام سطحی
۶۳، ۶۲	دیگرامها
۳۴۵	دیجیتال، کنترل کننده
۳۱۴	دیسک سنگ، انتخاب
۴۳	دینامیکی
۲۸۴	ذاتی، کنترل
۵۲	ذوب
۲۷	ذوزنقه

ز

۱۹۲، ۱۸۷	راکول
۳۴۸	راه اندازی
۳۷۴، ۳۷۲	ربات
۲۰۸، ۲۰۲، ۹۲، ۹۱، ۸۱	رزوه
۲۰۷	رزوه اره‌ای
۲۰۴	رزوه دنده ریز
۲۰۷	رزوه ذوزنقه‌ای
۲۰۴	رزوه متریک
۲۰۵	رزوه مخروطی
۲۰۶	رزوه ویت ورث
۲۰۶	رزوه، فرم دادن
۵۳	رسانایی الکتریکی
۳۴۸	رله الکترومکانیکی

۲۱...۲۹	حجم
۳۱	حجم قطعات مرکب
۳۵، ۳۴	حرکت
۳۴	حرکت یکنواخت شتاب ثابت
۳۴	حرکت یکنواخت مستقیم الخط
۶۶	حروف
۱۹۵	حفاظت خوردگی
۸۶	حلزون
۲۶۲، ۲۶۱	حلزونی، چرخنده
۲۸	حلقه دایروی
۳۲۴	حلقه کشش
۲۴۰، ۸۱	خارها
۲۷۲، ۸۹	خارهای فنری
۲۴۰	خارهای گوه‌ای دماغه‌ای
۲۴۱، ۲۴۰	خارهای مستطیلی
۲۴۱، ۲۴۰	خارهای ناخنی
۲۷۲	خارهای واشری
۲۹۳، ۲۲۵، ۲۲۴، ۹۴، ۸۵، ۸۰	خزینه
۲۹۳	خزینه‌کاری
۶۱	خط پیچ
۵۸	خط راست
۵۸	خط عمود
۴۱۲، ۴۱۱، ۴۰۸، ۴۰۴	خطر، علایم
۴۰۸، ۱۹۹، ۱۹۶	خطرناک، مواد
۷۸	خطوط اندازه
۷۸	خطوط کمکی اندازه
۴۰۹	خطوط لوله
۵۹	خطوط مماس
۷۰، ۶۹	خطوط نقشه‌کشی
۴۳	خمش
۴۷	خمشی، تنش
۳۲۳، ۳۲۲	خمکاری
۳۲۳، ۳۲۲	خمکاری، زاویه
۳۲۳، ۳۲۲	خمکاری، شعاع
۲۹۷، ۲۹۶	خنک‌کاری، مواد
۱۹۵	خوردگی

د

۲۷	دایره
۶۰	دایره محاطی

س، ش

۴۵	سطحی، تنش
۱۵۳	سمانتاسیون
۳۲۰	سنبه
۲۵۲	سنبه برش پولک
۳۲۴	سنبه کشش
۳۵۰، ۳۴۸	سفسور
۳۱۳	سنگ، درجه سختی
۳۱۲، ۲۹۵	سنگزنی
۳۱۴	سنگزنی ابزار
۳۱۵	سنگزنی با الماس
۳۱۵	سنگزنی با نیتريد بر
۳۱۴، ۲۹۵	سنگزنی تخت
۳۱۴	سنگزنی محوری خارجی
۳۱۴	سنگزنی محوری داخلی
۲۹۵	سنگزنی محوری طولی
۳۱۳	سنگها
۳۱۳	سنگها، چسبها
۵۲	سوختها
۲۹۰	سود، آستانه
۹۳	سوراخ مته مرغک
۳۱۰، ۳۰۵، ۳۰۳، ۲۹۳	سوراخکاری
۲۴۸	سوراخکاری، بوش
۸۵	سوراخها
۲۱۱	سوراخهای سراسری
۲۱۱	سوراخهای کور
۲۷۱، ۲۶۸	سوزنی، بلبیرینگها
۱۴۷	سه پری
۵۵	سه فاز
۶۱	سهمی
۳۸۷...۳۷۵	سی ان سی (CNC)
۲۷۸	سیستم QM
۳۹۸	سیستم تناوبی عناصر
۶۳	سیستم مختصات
۶۱	سیکلونید
۳۶۳	سیلندر نیوه اتیک
۴۱۰، ۱۵	سیمها
۱۹۰	شارپی
۶۵	شبکه‌ای
۱۹۴، ۱۸۸	شر، سختی
۳۷۷	شرط مسیر

ر، ز

۳۴۸	رله، کنتاکتها
۳۴۹	رله‌ها
۳۰۱	رنده، قته
۳۳۶	روانساها
۲۰۶	روزه لوله
۷۲، ۷۱	روش تصویر
۲۹۷، ۲۹۶، ۲۷۵، ۲۷۴	روغنکاری
۲۷۴	روغن‌ها
۳۶۲	روغنهای هیدرولیکی
۶۶	رومی
۱۷۵، ۱۷۴	روی
۴۰۰	ریخته‌گری
۱۵	ریشه گرفتن
۵۸، ۱۴	زاویه
۱۹۶	زباله
۲۵۸، ۲۵۷	زنجیرها
۱۳۸، ۱۳۷	زنگ‌زن، فولاد
۱۷۷	زینترها

س

۱۵۷...۱۵۴، ۹۹	سختکاری
۱۵۶	سختکاری القایی
۱۵۷	سختکاری رسوبی
۱۵۶	سختکاری شعله‌ای
۹۹	سختکاری، علایم
۱۹۴...۱۸۷	سختی
۱۹۴	سختی شر
۱۹۳	سختی مارتن
۱۷۶	سرامیکها
۱۷۴	سرب
۲۲۴، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۰۹	سرخزینه، پیچ
۱۳۶	سردکار، فولاد
۳۵	سرعت براده‌برداری
۳۵	سرعت پیشروی
۳۵	سرعت محرکه لنگ
۳۵	سرعت محیطی
۲۱۷	سرعدسی، پیچ
۵۴	سری، مدار
۳۹	سطح شیب‌دار
۴۱۲	سطح صوت

فهرست اعلام

ش	ع، غ
شعاع گردیها ۶۷	عنصر ۳۹۸
شکل دادن ۳۲۲...۳۲۵	غلطکی، بلبیرینگ ۲۶۷، ۲۶۹
شماره مواد ۱۲۲، ۱۶۴، ۱۷۳	
شیار T- شکل ۲۵۱	
شیب ۳۹	
شیب قالب ۴۰۱	
شیوارت (Shewart) ۲۸۳	
ص، ض	
صافی سطوح ۱۰۰...۱۰۳، ۳۹۷	
صفحه تراشی ۲۹۳	
صوت ۴۱۲	
صوت، مافوق ۱۸۸	
ضربه، شکاف، قطعه نمونه ۱۸۸، ۱۹۰	
ضریب اصطکاک، غلتشی ۴۱	
ضریب اطمینان ۴۴	
ضریب صافی سطح ۴۸	
ط	
طراحی تولید ۲۸۶...۲۹۰	
طرح ریزی کیفیت ۲۸۰	
طول تراشی ۲۹۱، ۲۹۲	
طول خام قطعات آهنگری و پرسکاری ۲۵	
طول قوس ۲۴	
طول کورس، محاسبه ۲۹۳	
طول گسترده ۲۵	
طول مرکب ۲۴	
طول مفتول فنرها ۲۵	
ع	
عرق چین ۳۰	
علایم ۶۶	
علایم پردازش اطلاعات ۳۹۰...۳۹۱	
علایم جوشکاری و لحیمکاری ۹۵...۹۸	
علایم خطر، هشدار، پیشنهادی ایمنی ۴۰۴...۴۰۸، ۴۱۱	
علایم ریاضی ۱۹، ۲۰	
علایم عملیات حرارتی ۹۹	
علایم فرمول ۱۹، ۲۰، ۲۱	
علایم ماشینهای کنترل عددی ۳۸۷	
علایم، ماشین سازی ۱۱۶	
عملیات حرارتی ۹۹، ۱۵۴...۱۵۷، ۳۹۹	
	فرریتی، فولاد ۱۳۸
	فرزکاری ۲۹۴، ۳۰۴، ۳۰۹، ۳۱۰
	فرزکاری سخت ۲۹۷
	فشار ۴۲، ۴۳
	فشار مطلق ۴۲
	فشار نسبی ۴۲
	فشار هوا ۴۲
	فشار هیدروستاتیکی ۴۲
	فشاری، تنش ۴۵
	فشنگی ۲۴۳، ۲۴۴
	فلاکسها ۳۳۶
	فلزات سبک ۱۶۳...۱۷۱
	فلزات سخت ۳۰۰
	فلزات سنگین ۱۷۲...۱۷۵
	فلکه ۲۵۶
	فلیپ- فلاپ ۳۴۸
	فئر، فولاد ۱۳۹
	فئرهای ۸۹، ۲۴۵...۲۴۷
	فئرهای بشقابی ۲۴۷
	فئرهای فشاری استوانه‌ای ۲۴۶
	فئرهای کششی استوانه‌ای ۲۴۵
	فنوئول پلاست ۱۸۳
	فولادها ۱۲۱...۱۵۳
	فولادها، انواع ۱۲۷...۱۳۸
	فولادها، تقسیم‌بندی ۱۲۱
	فولادها، نامگذاری ۱۲۱...۱۲۶
	فولادهای آستنیتی ۱۳۷
	فولادهای ابزار ۱۵۵
	فولادهای اتومات ۱۳۵، ۱۵۷
	فولادهای بهسازی ۱۳۴، ۱۵۶
	فولادهای تندبر ۱۳۶
	فولادهای ریختگی ۱۵۹، ۱۶۱
	فولادهای زنگ‌زن ۱۲۷...۱۳۸
	فولادهای ساختمانی ۱۲۹...۱۳۲
	فولادهای سازه‌ای ۱۲۹...۱۳۲
	فولادهای سختکاری شعله‌ای و القایی ۱۳۵

ک، گ	ف، ق
کره ۳۰	فولادهای سردکار ۱۳۶
کشش ۳۲۴، ۱۹۰، ۱۸۶، ۴۳	فولادهای فرریتی ۱۳۸
کشش عمیق ۳۲۵، ۳۲۴	فولادهای فنر ۱۳۹
کشش عمیق، قطعه نمونه ۱۹۰	فولادهای کربوره ۱۵۵، ۱۳۳
کشش عمیق، گرده ۳۲۴	فولادهای گرم کار ۱۳۶
کشش، حلقه ۳۲۴	فولادهای مارتنزیتی ۱۳۸
کشش، لقی ۳۲۴	فولادهای ماشین سازی ۱۳۱
کشش، مراحل ۳۲۵	فولادهای نیترووره ۱۵۷، ۱۳۵
کشش، نسبت ۳۲۵	فیوزها ۴۱۱
کششی، تنش ۴۵	قائم الزاویه ۲۳، ۱۳
کف تراشی ۲۹۲، ۲۹۱	قالب سازی ۲۵۳...۲۴۸
کف گرد، بلیرینگ ۲۶۹	قانون اقلیدس ۲۴
کشک ۲۵۳	قانون بقای کار و انرژی ۳۸
کلوین ۵۱	قرقره ثابت ۳۹
کله زنی ۲۹۳	قرقره متحرک ۳۹
کمان ۸۰	قطاع دایره ۲۸
کمانش ۴۳	قطبی ۶۳
کمانشی، تنش ۴۶	قطعه نمونه برش ۱۹۰
کمیتها ۵۳	قطعه نمونه ضربه - شکاف ۱۹۰
کنتاکتهای رله ۳۴۸	قطعه نمونه کشش ۱۹۰، ۱۸۸
کنترل الکترونیوماتیکی ۳۶۰	قطعه نمونه کشش عمیق ۱۹۰
کنترل باز ۳۴۲	قفل پیچها ۲۲۲
کنترل بسته ۳۴۲	قلاب پیچی ۲۱۹، ۲۱۰
کنترل تصادفی ۲۸۲	قلاب مهره ای ۲۳۱
کنترل ذاتی ۲۸۴	قلاویزکاری ۳۰۶
کنترل کیفیت ۲۸۰	
کنترل نرم افزاری (PLC) ۳۶۷...۳۷۱	کابینت ۷۱
کنترل نرم افزاری، زبانها ۳۶۷...۳۷۰	کار ۴۸، ۳۹
کنترل کننده آنالوگ ۳۴۴	کار الکتریکی ۵۶
کنترل کننده پیوسته ۳۴۴	کاربید سیلیسیم ۳۱۶
کنترل کننده دیجیتال ۳۴۵	کارت کنترل کیفیت ۲۸۵
کنترل کننده ناپیوسته ۳۴۵	کارتزین ۶۲
کیفیت ۲۸۵...۲۸۰	کاسه نمدها ۸۸
گازها ۱۱۹، ۴۲	کاغذ نقشه کشی ۶۸
گازهای محافظ، جوشکاری ۳۳۰، ۳۲۹	کاغذ، تا کردن ۶۸
گاه آزاد ۹۴	کامپوزیتها ۱۷۶
گاه آزاد رزوه ۹۱	کاوالیر ۷۱
گرافیت کروی ۱۶۰	کپسولهای جوشکاری ۴۰۳، ۴۰۲، ۳۲۷
گرافیت ورقه ای ۱۶۰	کربوره ۱۵۴
گران روی ۲۷۴	کروند ۳۱۶

ک

م

ماشینهای کنترل عددی، علایم	۳۸۷
ما فوق صوت	۱۸۸
مالیبل	۱۵۹
مایعات	۱۱۹، ۴۲
متالوگرافی	۱۸۸
متساوی الاضلاع، مثلث	۲۷
متوازی الاضلاع	۲۷
مته	۳۱۰، ۳۰۵، ۲۹۳
مته مرغک	۹۳
مثلث	۲۷
مثلث قائم الزاویه	۲۳، ۱۳
مثلث متساوی الاضلاع	۲۷
محاسبات هزینه	۲۹۰...۲۸۸
محاسبه جرم	۳۱
محاطی، دایره	۶۰
محور هزارخار	۲۴۲، ۸۹
محیطی، دایره	۶۰
مختصات قطبی	۶۳
مخروط	۳۴۴، ۳۴۳، ۳۰
مخروط ناقص	۳۰
مخروط تراشی	۳۰۸
مخروطی، چرخنده	۲۶۱
مدار الکترو هیدرولیکی	۳۶۱
مدار دودویی	۳۴۶
مدار سری و موازی	۵۴
مدارها	۵۴
مدارهای الکتروتکنیک	۳۵۱...۳۴۷
مدت زمان اصلی	۲۹۵...۲۹۱
مدت زمان ماشینکاری	۲۹۵...۲۹۱
مدل	۴۰۰
مدول الاستیسیته	۴۶
مدول چرخنده	۲۶۰
مدول مقطع	۵۰، ۴۹
مدیریت کیفیت	۲۸۵...۲۷۸
مراحل کشش	۳۲۵
مربع	۲۶
مرکز ثقل خطوط و سطوح	۳۲
مرکز دایره	۶۰
مس	۱۷۵...۱۷۳
مساحت	۳۰...۲۶

ی

گرده (قطعه خام)، خمکاری	۳۲۳، ۳۲۲
گرما	۵۲، ۵۱
گرمای احتراق	۵۲
گرمای بخار	۵۲
گرمای ذوب	۵۲
گرمای ویژه سوختها	۵۲
گرم کار، فولاد	۱۳۶
گریپر	۳۷۴
گریسها	۲۷۵
گشتاور اصطکاکی	۴۱
گشتاور چرخشی	۳۷
گوس	۲۸۲

ل

لبه قطعات	۹۰
لحیمکاری	۳۳۷...۳۳۵، ۹۸...۹۵
لحیمکاری سخت	۳۳۶، ۳۳۵
لحیمکاری نرم	۳۳۶
لغزشی	۲۶۴
لقمه آزاد	۲۵۱
لقی برش	۳۲۰
لقی کشش	۳۲۴
لگاریتمی	۶۵
لنگ	۲۵
لنگ، پرسهای مکانیکی	۳۱۹
لوزی	۲۶
لوله آلومینیمی	۱۷۰
لوله، خطوط	۴۰۹
لوله، رزوه	۲۰۶
لوله های دقیق	۱۴۳
لوله های ماشین سازی	۱۴۳
لوله های هیدرولیکی و نیوماتیکی	۳۶۶
لهیدگی، تنش	۴۵
لیزر، برش	۳۳۴

م

ماتریس	۳۲۰
مارپیچ	۶۰
مارتن، سختی	۱۹۳
مارتنزیتی، فولاد	۱۳۸
ماشین سازی، علایم	۱۱۶

م	م، ن
مساحت دایره ۱۰	مهره، استحکام ۲۲۸
مستطیل ۲۷	مهره، مشخصه ۲۲۷
مصرف هوا، تعیین ۲۶۳	میانگین، مقدار ۲۸۳
معادلات ۱۶	میخ پرچ ۲۴۲
معیار، انحراف ۲۸۳	میگ، جوشکاری ۲۳۰
مفتول فولادی ۱۴۵، ۱۴۶	میل راهنما ۲۵۳
مفتولهای آلومینیم ۱۶۸...۱۷۰	نافی ۹۰
مفتولهای جوشکاری ۳۲۷	نامگذاری فلزات سنگین ۱۷۳
مقاومت ۵۳، ۵۴	نامگذاری یاتاقان غلتشی - ساچمه‌ای شیاردار ۲۶۸
مقاومت الکتریکی ۵۳	نامگذاری یاتاقانها (بلبیرینگها) ۲۶۷
مقاومت مصالح ۴۳...۵۰	ناودانی ۱۴۷
مقدار گرما ۵۱	ناودانی آلومینیمی ۱۷۰
مقدار میانگین ۲۸۳	نبشی ۱۴۹، ۱۴۸
مقیاسها ۶۷	نردبانی ۶۴
مکعب مربع ۲۹	نرمال، توزیع ۲۸۲
مکعب مستطیل ۲۹	نسبت کشش ۳۲۵
مماس، خطوط ۵۹	نفوذ ساچمه، آزمایش ۱۹۱، ۱۸۷
ممان سطحی ۴۹	نقشه‌کشی ۱۱۶...۵۷
منتظم، چندضلعی ۲۷	نمایش ۷۱...۷۳
منطق باینری ۳۴۶	نمودار دایروی ۶۴
منیزیم ۱۷۱	نمونه تصادفی ۲۸۴
مواد ۱۱۸...۱۹۹	نوار، بازدهی، قالب ۳۲۱
مواد اسفنجی ۱۸۴	نرموگرافی ۶۴...۶۵
مواد خطرناک ۱۹۶...۱۹۹، ۴۰۸	نیتروre ۱۵۴
مواد خنک‌کاری ۲۹۶، ۲۹۷	نیتروre، فولاد ۱۳۵
مواد روغنکاری ۲۹۶، ۲۹۷	نیتريد بر ۳۱۵
مواد مصنوعی ۱۷۸...۱۸۶، ۱۹۴	نیروها ۳۶، ۳۷
موازی، مدار ۵۴	نیروها، ترکیب و تجزیه ۳۶
مورس ۲۴۳	نیروی ارشمیدس ۴۲
مهره ۲۲۶...۲۳۲	نیروی اصطکاک ۴۱
مهره آچار ۲۲۷، ۲۳۲	نیروی بالابری ۴۲
مهره تاجی ۲۲۶، ۲۳۲	نیروی براده‌برداری ویژه ۳۰۲
مهره جوشکاری ۲۳۲	نیروی برش ۳۱۹
مهره خاری ۲۲۷، ۲۳۱	نیروی تکیه‌گاه ۳۷
مهره خاری ۲۷۱	نیروی فنر ۳۶
مهره رابط ۲۲۷	نیروی گریز از مرکز ۳۷
مهره شش‌گوش ۲۲۶، ۲۲۸...۲۳۲	نیروی ورق‌گیر ۳۲۵
مهره قلاب ۲۲۷، ۲۳۱	نیروی وزن ۳۶
مهره کلافی ۲۲۷، ۲۳۱	نیکل ۱۷۵
مهره کشنده‌ای (مهره قلاب، قلاب مهره‌ای) ۲۳۱	نیوماتیک ۳۵۷...۳۶۶

۷۷، ۷۵ هاشور	۵۳، ۲۲، ۲۱، ۱۷ واحدها
۲۸۰ هدایت کیفیت	۲۲، ۲۱، ۲۰ واحدهای اندازه‌گیری
۶۱ هذلولی	۲۲ واحدهای غیر SI
۲۹ هرم	۲۳۵ واشر اتصالات مقاوم
۳۰ هرم ناقص	۲۳۶ واشر برجسته دنداندار
۲۴۲، ۱۹ هزارخار	۲۳۶ واشر برجسته شیاردار
۲۸۹ هزینه ساعتی ماشینها	۲۳۳ واشر تخت پخ‌دار
۲۹۰...۲۸۸ هزینه، محاسبات	۲۳۴ واشر تخت سازه‌های فولادی
۲۹۰ هزینه‌های تکی	۲۳۵ واشر تخت فنری
۴۰۵ هشدار، علایم	۲۳۴ واشر تخت کوتاه و بلند
۶۱...۵۸ هندسه ترسیمی	۲۳۵ واشر تیر ناودانی، معمولی
۳۷۴...۳۷۲ هندلینگ	۲۳۱ واشر خارج و داخل
۳۶۳ هوا	۲۳۶ واشر فنری (قوسی یا موجی)
۴۲ هوا، فشار	۲۵۱ واشر کروی
۳۶ هوک	۲۵۱ واشر مخروطی
۳۱۶ هونینگ	۲۷۱ واشر مهره خاری
۴۲ هیدروستاتیکی	۲۳۶...۲۳۳ واشرها
۳۶۶...۳۵۷ هیدرولیک	۳۱۷ وایرکات
۳۶۲ هیدرولیکی، روغنها	۱۵۳ ورق
۲۸۱ هیستوگرام	۳۲۵ ورق‌گیر، نیرو
۳۷۱...۳۶۶، ۱۸، ۱۷ یاتاقان غلتشی	۱۴۰ ورقها
۳۶۹ یاتاقان غلتشی - ساچمه‌ای کف‌گرد	۱۵۳ وزن سطحی
۳۶۸ یاتاقان غلتشی - ساچمه‌ای مایل	۱۵۳ وزن حولی
۳۷۱ یاتاقان غلتشی - سوزنی	۱۹۵ ولتاژ الکتروشیمیایی
۳۷۰ یاتاقان غلتشی غلتکی	۵۵ ولتاژ متناوب
۳۶۹ یاتاقان غلتکی استوانه‌ای	۵۵ ولتاژ مستقیم
۳۶۷ یاتاقان غلتکی مخروطی	۲۰۶ ویت ورت
۳۷۱...۳۶۴ یاتاقانها	۳۰۱...۲۹۸ ویدیا، تکه
۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۸ یاتاقانهای لغزشی	۲۷۴ ویسکوزیته
۶۶ یونانی	۱۹۲، ۱۸۷ ویکرز
	۳۳۰ ویگ، جوشکاری